

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Presidenza della Regione Siciliana
Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia


Servizio 2 “ASSETTO DEL TERRITORIO”
Unità Operativa 2.1

Aggiornamento del Piano Stralcio di Bacino
per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.)
(Art. 68 commi 4 bis e 4 ter del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 e ss. mm. ii.)

Previsione di Aggiornamento

Bacino Idrografico del Fiume S. Bartolomeo (n. 045)
Area Territoriale tra il bacino del Fiume Jato
ed il bacino del Fiume S. Bartolomeo (n. 044)
Area Territoriale tra il bacino del Fiume San Bartolomeo
e Punta di Solanto (n. 046)
Bacino idrografico del Fiume Birgi (051)
ed Area Territoriale tra il Bacino Idrografico del Fiume
Birgi ed il Bacino Idrografico del Fiume Lenzi (050)
Bacino Idrografico del Fiume Arena (054)

GEOMORFOLOGIA

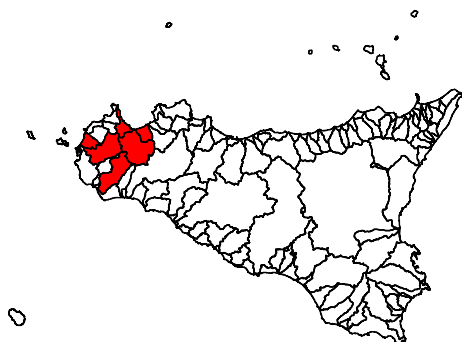

RELAZIONE

COMUNE DI: CALATAFIMI SEGESTA

On.le Sebastiano Musumeci

SERVIZIO 2 “ASSETTO DEL TERRITORIO”
Dirigente Responsabile Antonino D’Amico

Dirigente del Servizio 2

Funzionario direttivo della U.O. 2.1

**Aggiornamento del Piano Stralcio di Bacino
per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)**
(Art. 68 commi 4 bis e 4 ter del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 e ss. mm. ii.)

Previsione di Aggiornamento
(Art. 7 delle Norme di Attuazione della Relazione Generale del P.A.I. Sicilia – D.P.Reg. Siciliana n. 09/AdB del 06/05/2021)

COMUNE DI CALATAFIMI SEGESTA

PREMESSA

Il territorio comunale di Calatafimi Segesta (TP), oggetto del presente aggiornamento riguardante esclusivamente la parte geomorfologica, ricade nel Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.):

- del Bacino Idrografico del Fiume S. Bartolomeo (045), dell'Area Territoriale tra il bacino del Fiume Jato ed il bacino del Fiume S. Bartolomeo (n. 044), dell'Area Territoriale tra il bacino del Fiume San Bartolomeo e Punta di Solanto (n. 046), approvato con D.P.R. n. 230 del 04/06/2007 pubblicato nella G.U.R.S. n. 36 del 10/08/2007, e successivamente aggiornato con il 3° Aggiornamento "Parziale" approvato con D.P. n. 117/Serv. 5°/S.G. del 16/04/2014, pubblicato nella G.U.R.S. n. 32 del 08/08/2014;
- del Bacino idrografico del Fiume Birgi (051) ed Area Territoriale tra il Bacino Idrografico del Fiume Birgi ed il Bacino Idrografico del Fiume Lenzi (050)) approvato con D.P.R. n. 314 del 16/07/2007, pubblicato nella G.U.R.S. n. 47 del 05/10/2007;
- del Bacino Idrografico del Fiume Arena (054) approvato con D.P.R. n. 315 del 16/07/2007, pubblicato nella G.U.R.S. n. 47 del 05/10/2007.

Più specificatamente ricade all'interno del Bacino Idrografico del Fiume S. Bartolomeo (045), del Bacino idrografico del Fiume Birgi (051) e del Bacino Idrografico del Fiume Arena (054).

Nella porzione del territorio comunale ricadente nel Bacino idrografico del Fiume Birgi (051) nel P.A.I. precedente non risultano dissesti di alcun tipo né ne sono stati individuati di nuovi. Pertanto non viene apportata alcuna modifica al P.A.I. del Bacino idrografico del Fiume Birgi (051), relativamente al Comune di Calatafimi Segesta.

Le modifiche apportate con il presente aggiornamento rientrano nelle sezioni C.T.R., a scala 1:10.000, n. 606030, n. 606060, n. 606070, 606080, n. 606100, n. 606110, n. 606120, n. 606150 e n. 606160.

Così come indicato all'articolo 7 (Procedure di aggiornamento e revisione promosse da soggetti pubblici o privati) delle Norme di Attuazione, aggiornate con D.P. Reg. Siciliana n. 09/AdB del 06/05/2021, pubblicato nella G.U.R.S. n. 22 del 21/05/2021, S.O. n. 2, *"Il P.A.I. può essere aggiornato, su proposta di soggetti pubblici o privati, ... a seguito di segnalazioni di nuovi dissesti idrogeologici"* (comma 1 lettera b).

Il presente aggiornamento, che riguarda l'intero territorio comunale, riporta le variazioni dello stato di dissesto geomorfologico segnalate dal Comune di Calatafimi Segesta con la nota prot. n. 18498 del 23/10/2018, acquisita al protocollo ARTA, a quella data competente in materia di pianificazione P.A.I., con il n. 65115 del 24/10/2018, con la quale si richiede l'aggiornamento del P.A.I.

Alla istanza di aggiornamento è stata allegata la seguente documentazione:

- Elaborato A – Settore Nord;
- Elaborato B – Settore Sud;
- Elaborato C – Relazione e documento di programmazione;
- Deliberazione di G.M. n. 186 del 27/09/2018 di "Approvazione della cartografia di sintesi del rischio idrogeologico esistente sul territorio di Calatafimi Segesta."

Il Servizio 2/DRA, in riscontro alla sopracitata richiesta, con nota prot. n. 66723 del 31/10/2018 informava che prendeva atto di quanto trasmesso e che avrebbe provveduto all'Aggiornamento del P.A.I. inserendo le modifiche relative allo stato di dissesto segnalate.

La metodologia e i simboli adottati fanno riferimento alla Relazione Generale del P.A.I. della Regione Sicilia ed. 2004, capitolo 5 – Metodologia operativa per l'analisi e la valutazione del rischio geomorfologico, scaricabile dal sito internet:

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Presidenza della Regione/PIR_Autorita Bacino/PIR_Areetematiche/PIR_Pianificazione/PIR_Piano Stralcio Bacino Assetto Idrografico PAI

Pagina web:

http://www.sitr.regione.sicilia.it/pai/CD_PA/RELAZIONE_GENERALE_P.A.I.pdf, ed alle direttive impartite dalle Norme di Attuazione del P.A.I. di cui al D.P.R. n. 09 del 06/05/2021 (S.O. GURS n. 22 del 21/05/2021) scaricabili dal sito ufficiale dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia.

Relativamente ai livelli di pericolosità geomorfologica si rende necessario precisare che, così come riportato nell'art.5, comma 1, lett. y) delle Norme di Attuazione aggiornate con D.P. Reg. Siciliana n. 09/AdB del 06/05/2021, pubblicato nella G.U.R.S. n. 22 del 21/05/2021, S.O. n. 2 *la pericolosità geomorfologica è la probabilità di occorrenza di un fenomeno franoso potenzialmente pericoloso in un determinato intervallo di tempo e in una certa area; in riferimento alla metodologia di cui al Paragrafo 5.3 della Relazione Generale del P.A.I. ed. 2004, lo stato di pericolosità in un sito è definito in funzione della effettiva presenza di un fenomeno franoso.* Pertanto, il presente aggiornamento non contiene valutazioni delle aree in termini di suscettività da frana.

Si è proceduto all'aggiornamento dell'intero territorio comunale, ai sensi delle *Direttive per la redazione degli studi di valutazione della pericolosità derivante da fenomeni di crollo*, di cui all'Allegato 1 dell'Appendice A delle Norme di attuazione del P.A.I. aggiornate con D.P. Reg. Siciliana n. 09/AdB del 06/05/2021, in base al quale per l'individuazione di aree a potenziale crollo in funzione della pendenza del versante, con l'ausilio delle immagini satellitari disponibili su Google Earth, si è utilizzato lo "SLOPE", cioè la generazione in automatico della carta delle pendenze del terreno a partire dal modello di elevazione digitale del terreno (DEM 2 x 2 della Regione Siciliana), considerando angoli superiori a 40°.

Per la valutazione dell'areale interessato dalla caduta dei massi a valle dei costoni rocciosi è stata adottata, cautelativamente, la metodologia del "cono d'ombra" (modello GIS Cone Fall 1.0 - Quanterra), prevista dalla sopra citata direttiva (Fase 1 "Analisi Preliminare") che, attraverso una verifica geometrica dell'area in studio fornisce ulteriori dati utili alla individuazione della estensione dell'areale interessato dalla caduta dei massi. L'ampiezza dell'angolo del cono d'ombra, applicato al punto più alto dell'area sorgente dei crolli, è generalmente di 27.5°.

Occorre puntualizzare che l'areale di pericolosità individuato non tiene conto nella fase di calcolo della presenza di vegetazione boschiva e/o arbustiva in quanto l'esistenza di vegetazione non può essere considerata come fattore di attenuazione del rischio in quanto elemento non necessariamente durevole nel tempo.

Applicando questo metodo è stata rivalutata l'estensione dell'area a pericolosità determinata da dissesti di crollo già presenti nel P.A.I. precedente, estendendo verso valle la perimetrazione delle aree a pericolosità e conseguentemente considerando a rischio gli elementi in essa contenuti.

Per quanto riguarda la fascia di arretramento verso monte del fronte roccioso, si fa presente che in alcuni casi, in rapporto all'altezza della scarpata, è stata considerata una fascia inferiore ai 20 metri, valore indicato nella Relazione Generale del P.A.I., e comunque non inferiore ai 5 metri.

In relazione al livello di pericolosità da crollo, poiché non è facile valutare le dimensioni dei blocchi utilizzando metodi indiretti, per il principio di cautela, è stato attribuito ad ogni dissesto un livello di pericolosità molto elevato (P4).

Nelle more dell'attuazione della seconda fase del P.A.I. (valutazione della propensione al dissesto dei versanti), a scopo precauzionale viene inserita, per i dissesti diversi dai fenomeni di crollo e di sprofondamento, che determinano un livello di pericolosità geomorfologico elevato (P3) e molto elevato (P4), la "fascia di rispetto" per probabile evoluzione del dissesto intorno al fenomeno franoso, di cui all'art.24, comma 7 delle Norme di attuazione del P.A.I. aggiornate con D.P. Reg. Siciliana n. 09/AdB del 06/05/2021.

Nei casi in cui l'areale di pericolosità da crollo copra un'area a pericolosità di livello inferiore determinata dalla presenza di un'altra tipologia di dissesto, nella restituzione cartografica della Carta della Pericolosità la pericolosità di livello inferiore viene comunque resa visibile graficamente con una linea tratteggiata.

Si specifica che in dette aree le norme d'uso da applicare nella vincolistica di pianificazione urbanistica sono quelle legate alla pericolosità di livello maggiore e che un eventuale studio di compatibilità geomorfologica dovrà tenere conto di tutti i dissesti e dei relativi areali di pericolosità che coinvolgono l'elemento oggetto di studio.

Inoltre, qualora in tali aree siano presenti elementi vulnerabili, il livello di rischio graficamente viene attribuito al grado di pericolosità più elevato, sebbene lo stesso elemento presenti livelli di rischio diversi in funzione del grado di pericolosità considerato.

La stessa simbologia a tratteggio è usata anche per la "fascia di rispetto" qualora questa risulti coperta da pericolosità di livello maggiore.

Si precisa che nelle Carte della Pericolosità per alcuni dissesti la sigla è stata inserita all'interno del poligono di riferimento o è stato inserito soltanto il numero progressivo, per l'impossibilità di riportare graficamente l'intera sigla che contraddistingue ogni singolo dissesto. Questa è comunque riportata per intero nella tabella riassuntiva in calce alla presente relazione.

In merito alla classificazione degli elementi a rischio coinvolti, per tutti i dissesti ricadenti nel territorio comunale di Calatafimi Segesta si procede alla individuazione del livello di rischio determinato dalle principali categorie di elementi vulnerabili, secondo la Tabella degli elementi a rischio aggiornata con D.P. Reg. Siciliana n. 09/AdB del 06/05/2021.

Ciò ha comportato per i dissesti già censiti nel PAI vigente la modifica della classe degli elementi a rischio coinvolti, che in molti casi ha determinato una diversa attribuzione del livello di rischio, e l'inserimento di ulteriori elementi.

Inoltre, in considerazione dell'utilizzo della cartografia di riferimento più aggiornata (Volo ATA 2012/2013), sono state individuate nuove aree a rischio, corrispondenti a nuovi elementi in essa riportati, e/o eliminate quelle corrispondenti alla presenza di elementi non più evidenziati in cartografia o con caratteristiche tali da non rientrare tra quelli classificati nelle Norme di Attuazione del PAI.

Si è poi proceduto all'adeguamento degli elementi a rischio E4 "centro abitato" e "Nucleo abitato" considerando come unico poligono la delimitazione dell'elemento come da dati ISTAT più recenti (2011) che ha comportato una diversa mappatura dei rischi già riportati nel P.A.I. vigente.

Tale indicazione preliminare, rappresentata nelle Carte del rischio, potrà essere utilizzata per gli approfondimenti a scala locale per le successive attività pianificatorie di protezione civile, finalizzate ad una corretta gestione del rischio.

E' utile puntualizzare che l'intersezione tra gli areali delle pericolosità e gli elementi a rischio coinvolti può determinare una attribuzione anche parziale, in termini di mappatura, del rischio dell'elemento considerato. Pertanto, la valutazione della situazione di rischio dell'intero elemento coinvolto viene demandato al piano comunale di protezione civile. Infatti la gestione del rischio esula dalle competenze del P.A.I., rimanendo in carico ad altri rami della pubblica amministrazione (cfr. art.2 comma 7 delle Norme di attuazione di cui al già citato decreto presidenziale).

DISSESTI OGGETTO DI AGGIORNAMENTO

Il presente aggiornamento consiste nell'inserimento dei dissesti segnalati dal Comune, ulteriormente esaminati con l'ausilio delle immagini disponibili su Google Earth, in quanto non oggetto di sopralluogo, nell'inserimento di nuovi dissesti di crollo e nella modifica di alcuni già censiti nel vigente P.A.I., che hanno mutato il quadro della pericolosità e del rischio esistente nell'intero territorio comunale di Calatafimi Segesta.

Nel dettaglio sono stati modificati n. 13 dissesti già individuati nel P.A.I. precedente (n. 10 frane da crollo, n. 2 frane complesse e n. 1 dissesto conseguente ad erosione accelerata) e inseriti n. 187 nuovi fenomeni franosi. Di quest'ultimi n. 30 sono stati segnalati dal Comune (n. 12 scorrimenti, n. 11 frane complesse, n. 3 colamenti lenti, n. 2 crolli, n. 1 dissesti conseguenti ad erosione accelerata e n. 1 deformazione superficiale lenta), mentre n. 157 dissesti di crollo sono stati aggiunti di ufficio.

Nella seguente tabella riassuntiva viene indicato lo stato di dissesto, pericolosità e rischio geomorfologico del Comune di Calatafimi Segesta.

Tabella riassuntiva.

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
045-9CA-001	606030	C.da Mendola	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R2	R3	Modificato (classe elementi a rischio e livello di rischio). Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole E1 Viabilità minore		R2	
045-9CA-002	606060	Fontana del Tempio	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	---	E2 Aree agricole	---	R1	Inseriti elementi a rischio
045-9CA-003	606030	C.da Angimbè	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E3 Viabilità primaria Traliccio alta tensione	E4 Viabilità primaria	R3	R4	Modificato (classe elementi a rischio e livello di rischio). Inseriti elementi a rischio
								E3 Traliccio alta tensione		R3	
045-9CA-004	606070	NW Centro abitato	Frana complessa	Attivo	P3	P3	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E1 Viabilità minore E2 Case sparse	R2	R2	Modificato (classe elementi a rischio e livello di rischio). Eliminati ed inseriti elementi a rischio
								E4 Centro abitato E3 Viabilità secondaria		R4	
045-9CA-004	606070	NW Centro abitato	Frana complessa	Attivo	P3	P3	E2 Viabilità secondaria	E2 Aree agricole	R2	R3	Modificato (classe elementi a rischio e livello di rischio). Eliminati ed inseriti elementi a rischio
								E1 Viabilità minore		R2	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
045-9CA-005	606070	Nord-est Centro abitato	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	E4 Centro abitato E3 Nucleo abitato	E4 Centro abitato E4 Nucleo abitato	R2	R2	Modificato (classe elementi a rischio e livello di rischio). Inseriti elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E3 Viabilità secondaria	R1	R2	
								E2 Case sparse E2 Aree agricole E1 Viabilità minore		R1	
045-9CA-006	606070	Nord Centro abitato	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	E4 Centro abitato E3 Viabilità primaria	E4 Centro abitato E4 Viabilità primaria	R2	R2	Modificato (estensione dissesto, classe elementi a rischio e livello di rischio). Inseriti elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E3 Viabilità secondaria	R1	R2	
								E2 Case sparse E2 Insediamenti agricoli Aree agricole E1 Viabilità minore		R1	
045-9CA-007	606070	Sud Centro abitato	Frana complessa	Stabilizzato	P0	P0	E4 Centro abitato E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E4 Centro abitato E3 Viabilità secondaria E2 Case sparse Aree agricole E1 Viabilità minore	R1	R1	Modificato (classe elementi a rischio e livello di rischio). Inseriti ed eliminati elementi a rischio
045-9CA-008	606070	Ovest Castello	Crollo	Attivo	P3	P4	---	E4 Viabilità primaria E3 Viabilità secondaria	---	R4	Modificato (estensione dissesto, area a pericolosità e livello pericolosità). Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole E1 Viabilità minore		R3	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
045-9CA-009	606070	Ovest Castello	Crollo	Attivo	P3	P4	E2 Viabilità secondaria	E4 Centro abitato E4 Viabilità primaria E3 Viabilità secondaria E2 Case sparse Aree agricole	R3	R4 R3	Modificato (estensione dissesto, area a pericolosità e livello pericolosità, classe elementi a rischio e livello di rischio). Inseriti elementi a rischio
045-9CA-010	606070	Est Casa Minissara	Crollo	Attivo	P3	P4	E2 Viabilità secondaria	E4 Centro abitato E3 Viabilità secondaria E2 Aree agricole E1 Viabilità minore	R3	R4 R3	Modificato (estensione dissesto, area a pericolosità e livello pericolosità, classe elementi a rischio e livello di rischio). Inseriti elementi a rischio
045-9CA-011	606070	Nord-ovest Cimitero	Colamento lento	Quiescente	P0	P0	E4 Centro abitato E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E4 Centro abitato E2 Case sparse E1 Viabilità minore	R1	R1	Modificato (classe elementi a rischio e livello di rischio)
045-9CA-012	606060	Nord Monte Bernardo	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole	---	R2	Inseriti elementi a rischio
045-9CA-013	606060	Sud Monte Bernardo	Frana complessa	Inattivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole	---	R2	Inseriti elementi a rischio
045-9CA-014	606060	Sud Monte Bernardo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole E1 Zone boscate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
045-9CA-015	606060	SE Monte Bernardo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole	---	R2	Inseriti elementi a rischio
045-9CA-016	606060	Nord C.da Fontanelle	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole	---	R2	Inseriti elementi a rischio
045-9CA-017	606060	Nord C.da Fontanelle	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole	---	R2	Inseriti elementi a rischio
045-9CA-018	606060	Nord Baglio Morgana Soprana	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole	---	R2	Inseriti elementi a rischio
045-9CA-019	606060	NW Baglio Morgana Soprana	Crollo	Attivo	P1	P4	---	E2 Aree agricole E1 Viabilità minore	---	R3	Modificato (tipologia, estensione e livello di pericolosità). Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
045-9CA-020	606080	Ovest C.da Coda Di Volpe	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
045-9CA-021	606160	SE C.da Pietrarenosa	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole E1 Zone boscate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
045-9CA-022	606100	Nord Monte Calemici	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole	---	R2	Inseriti elementi a rischio
045-9CA-023	606100	SW Capo Fiume	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole	---	R2	Inseriti elementi a rischio
045-9CA-024	606100	SW Monte Calemici	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole	---	R1	Inseriti elementi a rischio
045-9CA-025	606100	Nord Monte Calemici	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole	---	R2	Inseriti elementi a rischio
045-9CA-026	606100	Ovest Monte Calemici	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole	---	R1	Inseriti elementi a rischio
045-9CA-027	606100	Ovest Monte Calemici	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole	---	R1	Inseriti elementi a rischio
045-9CA-028	606100	Rocche Dei Cavoli	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole	---	R1	Inseriti elementi a rischio
045-9CA-029	606030	Fiume Gaggera	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole	---	R2	Inseriti elementi a rischio
045-9CA-030	606030	Est Terme Segestane	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E1 Viabilità minore	---	R2	Inseriti elementi a rischio
045-9CA-031	606150	Ovest C.da Forni	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole	---	R2	Inseriti elementi a rischio
045-9CA-032	606150	NW C.da Forni	Colamento lento	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole	---	R1	Inseriti elementi a rischio
045-9CA-033	606150	C.da Forni	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole E1 Viabilità minore	---	R1	Inseriti elementi a rischio
045-9CA-034	606150	NW C.da Forni	Colamento lento	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
045-9CA-035	606150	C.da Forni	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole E1 Viabilità minore	---	R2	Inseriti elementi a rischio
045-9CA-036	606150	C.da Rosignolo	Colamento lento	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole	---	R2	Inseriti elementi a rischio
045-9CA-037	606110 606150	C.da Pietra Renosa	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole	---	R2	Inseriti elementi a rischio
045-9CA-038	606150	C.da Pietra Renosa	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole E1 Viabilità minore	---	R1	Inseriti elementi a rischio
045-9CA-039	606150	C.da Pietra Renosa	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	---	E2 Aree agricole	---	R1	Inseriti elementi a rischio
045-9CA-040	606150	C.da Pietra Renosa	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole	---	R2	Inseriti elementi a rischio
045-9CA-041	606150	NE Timpone Campana	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole	---	R2	Inseriti elementi a rischio
045-9CA-042	606150	NE Timpone Campana	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole	---	R1	Inseriti elementi a rischio
045-9CA-043	606150	Nadore	Colamento lento	Quiescente	P0	P0	---	E2 Aree agricole	---	R1	Inseriti elementi a rischio
045-9CA-044	606110	C.da Giovenco	Frana complessa	Stabilizzato	P0	P0	E1 Case sparse	E2 Case sparse Aree agricole E1 Viabilità minore Zone boscate	R1	R1	Modificato (classe elementi a rischio). Inseriti elementi a rischio
045-9CA-045	606110	C.da Pantano	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
045-9CA-046	606110	Timpone del Nonno	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
045-9CA-047	606110	Timpone del Nonno	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
045-9CA-048	606110	C.da Barchetta	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole	---	R2	Inseriti elementi a rischio
045-9CA-049	606110	C.da Falcone	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole	---	R1	Inseriti elementi a rischio
045-9CA-050	606110	C.da Falcone	Colamento lento	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole	---	R1	Inseriti elementi a rischio
045-9CA-051	606110	C.da Falcone	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole	---	R2	Inseriti elementi a rischio
045-9CA-052	606110	C.da Falcone	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole	---	R2	Inseriti elementi a rischio
045-9CA-053	606110	C.da Falcone	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole	---	R2	Inseriti elementi a rischio
045-9CA-054	606110	C.da Falcone	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
045-9CA-055	606110	C.da Falcone	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
045-9CA-056	606110	C.da Falcone	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole	---	R2	Inseriti elementi a rischio
045-9CA-057	606110	C.da Acquasalata	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole	---	R2	Inseriti elementi a rischio
045-9CA-058	606110	C.da Acquasalata	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole	---	R2	Inseriti elementi a rischio
045-9CA-059	606110	Ovest Pizzo Falcone	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole	---	R2	Inseriti elementi a rischio
045-9CA-060	606110	Sud Pizzo Falcone	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole	---	R2	Inseriti elementi a rischio
045-9CA-061	606110	Ovest C.da Accia	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R2	R3	Modificato (classe elementi a rischio e livello di rischio). Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole E1 Zone boscate		R2	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
045-9CA-062	606110	C.da Accia	Colamento lento	Stabilizzato	P0	P0	---	E2 Aree agricole	---	R1	Inseriti elementi a rischio
045-9CA-063	606110	C.da Accia	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole	---	R2	Inseriti elementi a rischio
045-9CA-064	606110	SE Pizzo Falcone	Colamento lento	Stabilizzato	P0	P0	---	E2 Aree agricole	---	R1	Inseriti elementi a rischio
045-9CA-065	606110	SE Pizzo Falcone	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole	---	R2	Inseriti elementi a rischio
045-9CA-066	606110	SE Pizzo Falcone	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole	---	R1	Inseriti elementi a rischio
045-9CA-067	606110	SE Pizzo Falcone	Colamento lento	Stabilizzato	P0	P0	---	E2 Aree agricole	---	R1	Inseriti elementi a rischio
045-9CA-068	606120	C.da Pergole	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole	---	R2	Inseriti elementi a rischio
045-9CA-069	606120	C.da Mercatelli	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole	---	R2	Inseriti elementi a rischio
045-9CA-070	606070	C.da Giummarella	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole E1 Zone boscate	---	R2	Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
045-9CA-071	606070	C.da Cultumeggio	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	---	E2 Aree agricole E1 Zone boscate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
045-9CA-072	606070	C.da Franco	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E3 Viabilità secondaria	---	R3	Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole E1 Zone boscate		R2	
045-9CA-073	606070	C.da Cannizza	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	---	E2 Aree agricole E1 Zone boscate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
045-9CA-074	606070	C.da Cannizza	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	---	E1 Viabilità minore	---	R1	Inseriti elementi a rischio
045-9CA-075	606070	C.da Cannizza	Colamento lento	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole	---	R1	Inseriti elementi a rischio
045-9CA-076	606070	C.da Cannizza	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole E1 Zone boscate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
045-9CA-077	606070	C.da Cannizza	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Modificato (classe elementi a rischio). Inseriti elementi a rischio
							E3 Traliccio alta tensione	E3 Viabilità secondaria Traliccio alta tensione	R3	R3	
							E1 Case sparse	E2 Case sparse Aree agricole E1 Viabilità minore Zone boscate	R2	R2	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
045-9CA-078	606030	SW Terme Gorga	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
045-9CA-079	606030	SW Terme Gorga	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
045-9CA-080	606030	Fiume Gaggera	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole	---	R2	Inseriti elementi a rischio
045-9CA-081	606070	Molino Guadagnino	Crollo	Attivo	P4	P4	E1 Case sparse	E2 Viabilità secondaria E2 Case sparse Aree agricole E1 Viabilità minore Zone boscate	R3	R3	Modificato (estensione dissesto ed area a pericolosità, classe elementi a rischio). Inseriti elementi a rischio
045-9CA-082	606070	Molino del Gelso	Crollo	Attivo	P3	P4	---	E2 Aree agricole E1 Viabilità minore	---	R3	Modificato (estensione dissesto, area a pericolosità e livello pericolosità). Inseriti elementi a rischio
045-9CA-083	606070	Centro abitato - Quartiere SE	Scorrimento	Stabilizzato	P0	P0	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato E3 Viabilità secondaria E2 Aree agricole	R1	R1	Modificati ed inseriti elementi a rischio
045-9CA-084	606070	Nord Casa Bongiovanni	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	E3 Traliccio alta tensione	E3 Traliccio alta tensione Viabilità secondaria	R2	R2	Modificato (classe elementi a rischio). Inseriti elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E2 Case sparse Aree agricole E1 Viabilità minore	R1	R1	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
045-9CA-085	606070	Nord Casa Bongiovanni	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E3 Viabilità secondaria E2 Case sparse Aree agricole E1 Viabilità minore	R1	R2 R1	Modificato (classe elementi a rischio e livello di rischio). Inseriti elementi a rischio
045-9CA-086	606070	S.P. N. 12 SW Centro Abitato	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	E3 Traliccio alta tensione	E2 Case sparse Aree agricole E1 Zone boscate	R3	R3 R2	Inseriti elementi a rischio
045-9CA-087	606070	SW C.da Culturneggio	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria E2 Aree agricole E1 Zone boscate	R2	R3 R2	Modificato (classe elementi a rischio e livello di rischio). Inseriti elementi a rischio
045-9CA-088	606070	C.da Franco	Frana complessa	Attivo	P3	P3	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria E2 Aree agricole E1 Viabilità minore Zone boscate	R3	R4 R3 R2	Modificato (classe elementi a rischio e livello di rischio). Inseriti elementi a rischio
045-9CA-089	606070	Nord C.da Franco	Frana complessa	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole E1 Zone boscate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
045-9CA-090	606070	C.da Conche	Scorrimento	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole	---	R2	Inseriti elementi a rischio
045-9CA-091	606070	C.da Conche	Scorrimento	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole	---	R2	Inseriti elementi a rischio
045-9CA-092	606070	C.da Conche	Frana complessa	Attivo	P3	P3	E2 Viabilità secondaria	E1 Viabilità secondaria	R3	R2	Modificato (classe elementi a rischio e livello di rischio). Inseriti elementi a rischio
							E1 Case sparse	E2 Case sparse Aree agricole	R2	R3	
045-9CA-093	606070	C.da Conche	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E2 Aree agricole E1 Zone boscate	---	R3	Modificato (estensione dissesto ed area a pericolosità). Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
045-9CA-094	606070	C.da Conche	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	---	E2 Aree agricole	---	R1	Inseriti elementi a rischio
045-9CA-095	606110	Fontana Fredda	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
045-9CA-096	606110	Timpone del Nonno	Crollo	Attivo	P3	P4	---	E2 Aree agricole	---	R3	Modificato (estensione dissesto, area a pericolosità e livello pericolosità). Inseriti elementi a rischio
045-9CA-097	606070	C.da Franco	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E3 Viabilità secondaria	R1	R2	Modificato (classe elementi a rischio e livello di rischio). Inseriti elementi a rischio
								E2 Case sparse Aree agricole E1 Viabilità minore Zone boscate		R1	
045-9CA-098	606070	C.da Franco	Frana complessa	Inattivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E3 Viabilità secondaria	R2	R3	Modificato (classe elementi a rischio e livello di rischio). Inseriti elementi a rischio
								E2 Case sparse Aree agricole E1 Viabilità minore		R2	
045-9CA-099	606070	C.da Belvedere	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	E1 Case sparse	E2 Case sparse Aree agricole E1 Viabilità minore	R1	R1	Modificato (classe elementi a rischio). Inseriti elementi a rischio
045-9CA-100	606070	C.da Cultumeggio	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E3 Viabilità secondaria	R1	R2	Modificato (classe elementi a rischio e livello di rischio). Inseriti elementi a rischio
								E2 Case sparse Aree agricole E1 Viabilità minore		R1	
045-9CA-101	606070	Est C.da Cultumeggio	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R1	R2	Modificato (classe elementi a rischio e livello di rischio). Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole		R1	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
045-9CA-102	606070	Masseria Palmieri	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	E1 Case sparse	E2 Case sparse Aree agricole E1 Viabilità minore	R1	R1	Modificato (classe elementi a rischio e livello di rischio). Inseriti elementi a rischio
045-9CA-103	606070	Est Masseria Palmieri	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R1	R2	Modificato (classe elementi a rischio e livello di rischio). Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole E1 Viabilità minore		R1	
045-9CA-104	606060	Sud C.da Bernardo	Frana complessa	Stabilizzato	P0	P0	E3 Viabilità primaria E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E4 Viabilità primaria E2 Case sparse Aree agricole E1 Viabilità minore	R1	R1	Modificato (classe elementi a rischio e livello di rischio). Inseriti elementi a rischio
045-9CA-105	606110	Est Timpone del Nonno	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E1 Viabilità secondaria E2 Case sparse Aree agricole	R1	R1	Modificato (classe elementi a rischio e livello di rischio). Inseriti elementi a rischio
045-9CA-106	606110	Ovest C.da Falcone	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E3 Viabilità secondaria	R1	R2	Modificato (classe elementi a rischio e livello di rischio). Inseriti elementi a rischio
								E2 Viabilità secondaria E2 Case sparse E1 Viabilità minore Zone boscate		R1	
045-9CA-107	606070	Belvedere	Crollo	Attivo	P3	P4	E2 Viabilità secondaria	E4 Centro abitato	R3	R4	Modificato (estensione dissesto, area a pericolosità e livello pericolosità). Eliminati ed inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
045-9CA-108	606070	Via dei Mille	Crollo	Attivo	P3	P4	E2 Viabilità secondaria	E4 Centro abitato E3 Viabilità secondaria E2 Case sparse Aree agricole E1 Viabilità minore	R3	R4 R3	Modificato (estensione dissesto, area a pericolosità e livello pericolosità, classe elementi a rischio e livello di rischio). Eliminati ed inseriti elementi a rischio
045-9CA-109	606070	Casa Balduccio	Scorrimento	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria E2 Aree agricole	R2	R3 R2	Modificato (classe elementi a rischio e livello di rischio). Inseriti elementi a rischio
045-9CA-110	606070	Casa Sciara	Scorrimento	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E4 Centro abitato E3 Viabilità secondaria E2 Aree agricole	R2	R4 R3 R2	Modificato (classe elementi a rischio e livello di rischio). Inseriti elementi a rischio
045-9CA-111	606070	Viadotto Sasi	Colamento lento	Attivo	P1	P1	E1 Case sparse	E2 Case sparse E1 Zone boscate	R1	R1	Modificato (classe elementi a rischio). Inseriti elementi a rischio
045-9CA-112	606070	Monte Tre Croci	Scorrimento	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria E2 Aree agricole E1 Viabilità minore	R2	R3 R2	Modificato (classe elementi a rischio e livello di rischio). Inseriti elementi a rischio
045-9CA-113	606030	Terme Segestane	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E2 Aree agricole	---	R3	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità) Inseriti elementi a rischio
045-9CA-114	606070	NW Casa Vigneto	Scorrimento	Quiescente	---	P1	---	E3 Viabilità secondaria E2 Aree agricole	---	R2 R1	Nuovo
045-9CA-115	606070	Nord Casa Vigneto	Scorrimento	Quiescente	---	P1	---	E2 Aree agricole	---	R1	Nuovo
045-9CA-116	606080	Ovest Contrada di Volpe	Scorrimento	Quiescente	---	P1	---	E2 Aree agricole	---	R1	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
045-9CA-117	606080	Contrada Morfino	Frana complessa	Attivo	---	P3	---	E2 Aree agricole	---	R3	Nuovo
								E1 Viabilità minore		R2	
045-9CA-118	606080	Contrada Morfino	Frana complessa	Attivo	---	P3	---	E2 Aree agricole	---	R3	Nuovo
045-9CA-119	606080	Contrada Morfino	Frana complessa	Attivo	---	P3	---	E2 Aree agricole	---	R3	Nuovo
								E1 Viabilità minore		R2	
045-9CA-120	606080	Contrada Morfino	Scorimento	Quiescente	---	P1	---	E2 Aree agricole	---	R1	Nuovo
045-9CA-121	606070	SE Monte Tre Croci	Frana complessa	Attivo	---	P3	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole		R3	
								E1 Viabilità minore		R2	
045-9CA-122	606070	SW Pizzo Cultumeggio	Frana complessa	Quiescente	---	P1	---	E2 Aree agricole E1 Viabilità minore	---	R1	Nuovo
045-9CA-123	606070	Casa Taranto	Frana complessa	Quiescente	---	P1	---	E2 Aree agricole	---	R1	Nuovo
045-9CA-124	606070	NW Centro Abitato	Scorimento	Attivo	---	P2	---	E3 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
								E2 Aree agricole		R2	
045-9CA-125	606070	NW Centro Abitato	Scorimento	Attivo	---	P2	---	E3 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
045-9CA-126	606070	Contrada Cultumeggio	Frana complessa	Quiescente	---	P1	---	E2 Case sparse Aree agricole E1 Viabilità minore	---	R1	Nuovo
045-9CA-127	606070	Sud Giummarella	Frana complessa	Quiescente	---	P1	---	E3 Viabilità secondaria	---	R2	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole E1 Viabilità minore		R1	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
045-9CA-128	606060	Sud Monte Bernardo	Scorrimento	Attivo	---	P2	---	E3 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
								E2 Aree agricole E1 Zone boscate		R2	
045-9CA-129	606060	Sud Monte Bernardo	Scorrimento	Attivo	---	P3	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole		R3	
								E1 Zone boscate		R2	
045-9CA-130	606070	SW Bivio Gilferraro	Scorrimento	Attivo	---	P2	---	E4 Viabilità primaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole		R2	
045-9CA-131	606080	Contrada Pergole	Frana complessa	Attivo	---	P3	---	E4 Ferrovia	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole		R3	
045-9CA-132	606100	NE Monte Calemici	Scorrimento	Attivo	---	P2	---	E4 Viabilità primaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole		R2	
045-9CA-133	606110	Contrada Acquasalata	Deformazione superficiale lenta	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole E1 Viabilità minore	---	R2	Nuovo
045-9CA-134	606110	Ovest Contrada Barchetta	Frana complessa	Attivo	---	P2	---	E3 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole E1 Zone boscate		R2	
045-9CA-135	606110	Casa Guicciardo	Frana complessa	Attivo	---	P2	---	E3 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
								E2 Aree agricole E1 Zone boscate		R2	
045-9CA-136	606110	Contrada Falcone	Colamento lento	Attivo	---	P2	---	E3 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
								E2 Aree agricole		R2	
045-9CA-137	606110	Masseria Falcone	Colamento lento	Attivo	---	P2	---	E3 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
								E2 Aree agricole		R2	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
045-9CA-138	606150	Nord Chianti Marchese	Colamento lento	Quiescente	---	P0	---	E2 Aree agricole E1 Zone boscate	---	R1	Nuovo
045-9CA-139	606060	S.P. 14 Vita-Inici	Scorrimento	Quiescente	---	P1	---	E3 Viabilità secondaria	---	R2	Nuovo
								E2 Aree agricole		R1	
045-9CA-140	606060	Sud Contrada Bernardo	Scorrimento	Quiescente	---	P1	---	E4 Viabilità primaria	---	R2	Nuovo
								E2 Aree agricole E1 Viabilità minore		R1	
045-9CA-141	606110	Contrada Pioppo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Case sparse Aree agricole E1 Viabilità minore	---	R2	Nuovo
045-9CA-142	606070	Nord Baglio Chiuse	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole		R3	
045-9CA-143	606070	Nord Baglio Chiuse	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole	---	R3	Nuovo
045-9CA-144	606030	Ponte Bagni	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Ferrovia	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole		R3	
045-9CA-145	606030	Poggio Fegotto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole	---	R3	Nuovo
045-9CA-146	606030	Poggio Fegotto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
045-9CA-147	606030	Poggio Fegotto	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
045-9CA-148	606030	Poggio Fegotto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole	---	R3	Nuovo
045-9CA-149	606030	Poggio Fegotto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole	---	R3	Nuovo
045-9CA-150	606030	Punta del Fegotto	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
045-9CA-151	606030	Nord Casa Fastuchera	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
045-9CA-152	606030	Nord Casa Fastuchera	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
045-9CA-153	606030	NW Portella Fastuchera	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
045-9CA-154	606030	NW Portella Fastuchera	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
045-9CA-155	606030	Contrada Angimbe	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
045-9CA-156	606030	Contrada Angimbe	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
045-9CA-157	606030	Contrada Angimbe	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
045-9CA-158	606070	Contrada Fastuchera	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole	---	R3	Nuovo
045-9CA-159	606070	Monte Barbaro	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Bene archeologico	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole E1 Viabilità minore		R3	
045-9CA-160	606070	Monte Barbaro	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Bene archeologico Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole E1 Viabilità minore		R3	
045-9CA-161	606070	Monte Barbaro	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Bene archeologico	---	R4	Nuovo
045-9CA-162	606070	Monte Barbaro	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Bene archeologico	---	R4	Nuovo
045-9CA-163	606070	Monte Barbaro	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Bene archeologico	---	R4	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
045-9CA-164	606070	Monte Barbaro	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Bene archeologico	---	R4	Nuovo
045-9CA-165	606070	Monte Barbaro	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Bene archeologico	---	R4	Nuovo
045-9CA-166	606070	Monte Barbaro	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Bene archeologico	---	R4	Nuovo
045-9CA-167	606070	Monte Barbaro	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Bene archeologico	---	R4	Nuovo
045-9CA-168	606070	Monte Barbaro	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria Bene archeologico	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole E1 Viabilità minore		R3	
045-9CA-169	606070	Monte Barbaro	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Bene archeologico	---	R4	Nuovo
								E1 Viabilità minore		R3	
045-9CA-170	606070	Monte Barbaro	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Bene archeologico	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole E1 Viabilità minore		R3	
045-9CA-171	606070	Monte Barbaro	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Bene archeologico	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole E1 Viabilità minore		R3	
045-9CA-172	606070	Monte Barbaro	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Bene archeologico	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole E1 Viabilità minore Zone boscate		R3	
045-9CA-173	606070	Monte Barbaro	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Bene archeologico	---	R4	Nuovo
045-9CA-174	606070	Monte Barbaro	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Bene archeologico	---	R4	Nuovo
045-9CA-175	606070	Monte Barbaro	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Bene archeologico	---	R4	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
045-9CA-176	606070	Monte Barbaro	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Bene archeologico	---	R4	Nuovo
								E1 Zone boscate		R3	
045-9CA-177	606070	C.da Conche	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
045-9CA-178	606070	Monte Barbaro	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Bene archeologico	---	R4	Nuovo
								E1 Zone boscate		R3	
045-9CA-179	606070	Monte Barbaro	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
045-9CA-180	606070	C.da Conche	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
045-9CA-181	606070	C.da Conche	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole	---	R3	Nuovo
045-9CA-182	606070	C.da Conche	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole	---	R3	Nuovo
045-9CA-183	606060 606070	Nord C.da Conche	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
045-9CA-184	606060 606070	Nord C.da Conche	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
045-9CA-185	606070	Ovest Parco Archeologico	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
045-9CA-186	606060 606070	Ovest Parco Archeologico	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
045-9CA-187	606060 606070	Ovest Parco Archeologico	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
045-9CA-188	606070	Ovest Parco Archeologico	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Bene archeologico	---	R4	Nuovo
								E1 Zone boscate		R3	
045-9CA-189	606060 606070	Sud Tempio Segesta	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Bene archeologico	---	R4	Nuovo
								E1 Zone boscate		R3	
045-9CA-190	606060 606070	Ovest Tempio Segesta	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Bene archeologico	---	R4	Nuovo
								E1 Zone boscate		R3	
045-9CA-191	606060	SW Tempio Segesta	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Bene archeologico	---	R4	Nuovo
								E1 Zone boscate		R3	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
045-9CA-192	606060	Ovest Tempio Segesta	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
045-9CA-193	606060	Ovest Parco Archeologico	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
045-9CA-194	606070	Nord Tempio Segesta	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Bene archeologico	---	R4	Nuovo
045-9CA-195	606060	Nord Monte Pispisa	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole	---	R3	Nuovo
045-9CA-196	606060	Contrada Pispisa	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
045-9CA-197	606060	Contrada Pispisa	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
045-9CA-198	606060	Contrada Pispisa	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
045-9CA-199	606060	Monte Pispisa	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
045-9CA-200	606060	Monte Pispisa	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
045-9CA-201	606060	Monte Pispisa	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
045-9CA-202	606060	Nord Monte Pelato	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
045-9CA-203	606060	Nord Monte Fontanelle	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
045-9CA-204	606060	Nord Monte Fontanelle	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
045-9CA-205	606060	Nord Monte Fontanelle	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
045-9CA-206	606060	Contrada Pispisa	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
045-9CA-207	606060	Monte Fontanelle	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
045-9CA-208	606060	Monte Fontanelle	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
045-9CA-209	606060	Sud Monte Fontanelle	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
045-9CA-210	606060	Sud Monte Fontanelle	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
045-9CA-211	606060	Poggio Roccione	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole		R3	
045-9CA-212	606100	Poggio Roccione	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
045-9CA-213	606100	Poggio Roccione	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole	---	R3	Nuovo
045-9CA-214	606100	NE Monte Calamici	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole	---	R3	Nuovo
045-9CA-215	606100	NE Casa Zuaro	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
045-9CA-216	606100	NE Casa Zuaro	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole	---	R3	Nuovo
045-9CA-217	606100	Contrada Montegna	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
045-9CA-218	606100	Contrada Montegna	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
045-9CA-219	606100	NE Monte Calemici	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Viabilità primaria	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse E1 Viabilità minore		R3	
045-9CA-220	606100	Ovest Monte Pietralunga	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
045-9CA-221	606100	Ovest Monte Pietralunga	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Viabilità primaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole		R3	
045-9CA-222	606070	Contrada Fastuchera	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole	---	R3	Nuovo
045-9CA-223	606100	Ovest Monte Pietralunga	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole	---	R3	Nuovo
045-9CA-224	606100	Ovest Monte Pietralunga	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
045-9CA-225	606110	Nord Baglio S. Giovanni	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
045-9CA-226	606110	NE Baglio S. Giovanni	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
045-9CA-227	606110	Poggio Castelluzzi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
045-9CA-228	606110	Poggio Castelluzzi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole	---	R3	Nuovo
045-9CA-229	606110	Sud Poggio Castelluzzi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
045-9CA-230	606110	Sud Poggio Castelluzzi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
045-9CA-231	606110	Sud Poggio Castelluzzi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
045-9CA-232	606110	Sud Pizzo Seifila	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
045-9CA-233	606110	Contrada Canicheddu	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
045-9CA-234	606110	Pizzo Falcone	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole	---	R3	Nuovo
045-9CA-235	606110	Pizzo Falcone	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
045-9CA-236	606110	Ovest Contrada Barchetta	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
045-9CA-237	606110	Ovest Contrada Barchetta	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
045-9CA-238	606110	Ovest Contrada Barchetta	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
045-9CA-239	606110	Ovest Contrada Barchetta	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
045-9CA-240	606110	Ovest Contrada Barchetta	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
045-9CA-241	606110	Ovest Contrada Barchetta	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
045-9CA-242	606110	Ovest Contrada Barchetta	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
045-9CA-243	606110	Contrada Pioppo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
045-9CA-244	606110	Contrada Giovenco	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
045-9CA-245	606110	Costa Mancuso	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
045-9CA-246	606110	Costa Mancuso	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
045-9CA-247	606110	Costa Mancuso	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
045-9CA-248	606110	Costa Mancuso	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
045-9CA-249	606110	Monte Di Grotta Scura	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
045-9CA-250	606110	Monte Di Grotta Scura	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole	---	R3	Nuovo
045-9CA-251	606110	Monte Di Grotta Scura	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
045-9CA-252	606110	Monte Di Grotta Scura	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole	---	R3	Nuovo
045-9CA-253	606110	Monte Di Grotta Scura	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse E1 Viabilità minore		R3	
045-9CA-254	606070	NE Contrada Rina	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
045-9CA-255	606070	Contrada Franco	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole	---	R3	Nuovo
045-9CA-256	606070	Contrada Franco	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole	---	R3	Nuovo
045-9CA-257	606070	Contrada Franco	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
045-9CA-258	606070	Contrada Franco	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole	---	R3	Nuovo
045-9CA-259	606070	Contrada Belvedere	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
045-9CA-260	606070	Contrada Belvedere	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
045-9CA-261	606070	Nord Contrada Belvedere	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole E1 Viabilità minore		R3	
045-9CA-262	606060	SW Bivio Gilferraro	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
045-9CA-263	606100	SE Piano Romano	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Viabilità primaria	---	R4	Nuovo
								E1 Zone boscate		R3	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
045-9CA-264	606100	Sud Piano Romano	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
045-9CA-265	606110	Sud Piano Romano	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
045-9CA-266	606070	Piano Romano	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
045-9CA-267	606070	Piano Romano	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse	---	R3	Nuovo
045-9CA-268	606070	Contrada Arancio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole	---	R3	Nuovo
045-9CA-269	606060	Contrada Arancio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole	---	R3	Nuovo
045-9CA-270	606070	Contrada Arancio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
045-9CA-271	606070	Est Casa Gessi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole	---	R3	Nuovo
045-9CA-272	606070	Est Casa Gessi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
045-9CA-273	606070	Est Casa Gessi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole	---	R3	Nuovo
045-9CA-274	606070	Sud Centro Abitato	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole		R3	
045-9CA-275	606070	Sud Castello	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
045-9CA-276	606070	Ovest Castello	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole E1 Viabilità minore		R3	
045-9CA-277	606070	Est Castello	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
045-9CA-278	606070	Nord Castello	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato Viabilità primaria E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole E1 Zone boscate		R3	
045-9CA-279	606070	NE Castello	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
								E1 Zone boscate		R3	
045-9CA-280	606070	NE Castello	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole E1 Viabilità minore Zone boscate		R3	
045-9CA-281	606070	Nord castello	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
045-9CA-282	606070	NW Castello	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato Viabilità primaria	---	R4	Nuovo
								E1 Viabilità minore		R3	
045-9CA-283	606070	NW Castello	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato Viabilità primaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole E1 Viabilità minore		R3	
045-9CA-284	606070	NW Castello	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole	---	R3	Nuovo
045-9CA-285	606070	Sud Molino del Gelso	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo

045-9CA-286	606070	Sud Molino del Gelso	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
045-9CA-287	606070	Est Molino del Gelso	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
045-9CA-288	606070	Est Molino del Gelso	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
045-9CA-289	606070	SE Molino del Gelso	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
045-9CA-290	606070	SE Molino del Gelso	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
045-9CA-291	606070	SE Molino del Gelso	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole	---	R3	Nuovo
045-9CA-292	606070	NW Castello	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole	---	R3	Nuovo
045-9CA-293	606070	Nord Castello	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole	---	R3	Nuovo
045-9CA-294	606070	C.da Roccazzedda	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
045-9CA-295	606070	C.da Roccazzedda	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole	---	R3	Nuovo
045-9CA-296	606070	C.da Roccazzedda	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
045-9CA-297	606070	C.da Roccazzedda	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole	---	R3	Nuovo
045-9CA-298	606070	C.da Roccazzedda	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole	---	R3	Nuovo
054-9CA-001	606100	SW Monte Pietralunga	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
054-9CA-002	606100	SW Monte Pietralunga	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo

L'inserimento del dissesto di crollo identificato con il codice 045-9CA-113 era stato già comunicato al Comune di Calatafimi Segesta con nota prot. n. 18356 del 23/03/2018 dal S. 2/DRA in occasione dell'aggiornamento del P.A.I. del Comune di Castellammare del Golfo. Infatti si era constatato che il

dissesto di crollo, nei pressi delle Terme Segestane, per mero errore era stato attribuito al Comune di Castellammare del Golfo e identificato con il codice dissesto 045-9CS-021, mentre invece risulta essere ubicato nel territorio comunale di Calatafimi Segesta. Nel presente aggiornamento tale dissesto è stato ulteriormente valutato secondo la metodologia indicata in premessa (*Direttive per la redazione degli studi di valutazione della pericolosità derivante da fenomeni di crollo*). Nello specifico è stata ampliata l'estensione del dissesto e conseguentemente l'area a pericolosità molto elevata.

Come citato in premessa, nelle more dell'attuazione della seconda fase del P.A.I. (valutazione della propensione al dissesto dei versanti), viene inserita, per i dissesti diversi dai fenomeni di crollo, caratterizzati da un livello di pericolosità elevato (P3) e molto elevato (P4), un'area di probabile evoluzione del dissesto intorno al fenomeno franoso.

Nella tabella seguente si riporta l'elenco dei dissesti per i quali è stata individuata la **fascia di rispetto** quale **area di probabile evoluzione del dissesto**, di ampiezza pari a 20 metri tutto intorno al dissesto.

Tabella dei dissesti con inserimento della fascia di rispetto.

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità del dissesto	Fascia di rispetto
045-9CA-004	606070	Nord-ovest centro abitato	Frana complessa	Attivo	P3	20 metri
045-9CA-088	606070	C.da Franco	Frana complessa	Attivo	P3	20 metri
045-9CA-092	606070	C.da Conche	Frana complessa	Attivo	P3	20 metri
045-9CA-117	606080	Contrada Morfino	Frana complessa	Attivo	P3	20 metri
045-9CA-118	606080	Contrada Morfino	Frana complessa	Attivo	P3	20 metri
045-9CA-119	606080	Contrada Morfino	Frana complessa	Attivo	P3	20 metri
045-9CA-121	606070	SE Monte Tre Croci	Frana complessa	Attivo	P3	20 metri
045-9CA-129	606060	Sud Monte Bernardo	Scorrimento	Attivo	P3	20 metri
045-9CA-131	606080	Contrada Pergole	Frana complessa	Attivo	P3	20 metri

Fanno parte integrante della presente proposta di aggiornamento i seguenti elaborati:

- Carta dei dissesti, in scala 1:10.000, relativa alla sezione C.T.R. n. 606030, n. 606060, n. 606070, n. 606080, n. 606100, n. 606110, n. 606120, n. 606150 e n. 606160;
- Carta della pericolosità, in scala 1:10.000, relativa alla sezione C.T.R. n. 606030, n. 606060, n. 606070, n. 606080, n. 606100, n. 606110, n. 606120, n. 606150 e n. 606160;
- Carta del rischio, in scala 1:10.000, relativa alla sezione C.T.R. n. 606030, n. 606060, n. 606070, n. 606080, n. 606100, n. 606110, n. 606120, n. 606150 e n. 606160.