

REPUBBLICA ITALIANA




Regione Siciliana
Presidenza della Regione Siciliana
Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia

Servizio 3 “ASSETTO DEL TERRITORIO”

Aggiornamento del Piano Stralcio di Bacino
per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.)
(Art. 68 commi 4bis e 4 ter del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 e ss. mm. ii.)

Previsione di Aggiornamento

GEOMORFOLOGIA

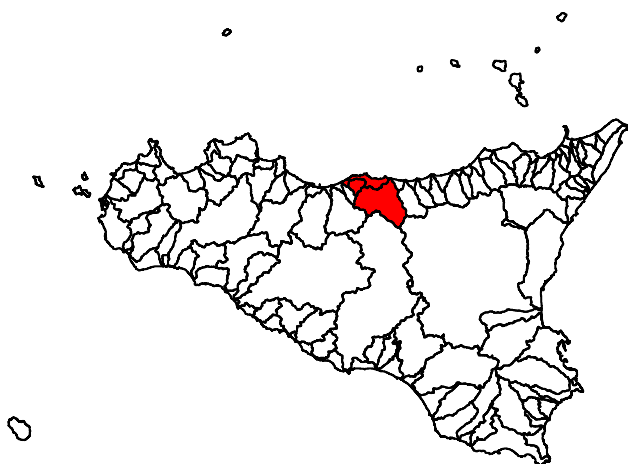

RELAZIONE

COMUNE DI CEFALU’

Regione Siciliana



IL PRESIDENTE
On.le Renato Schifani

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA
Segretario Generale Leonardo Santoro

SERVIZIO 3 “ASSETTO DEL TERRITORIO”
Dirigente Responsabile Antonino D’Amico

Coordinamento e revisione

Antonino D'Amico Dirigente Responsabile del Servizio 3

Redazione, informatizzazione dati, progetto grafico e stampa

Laura Bandieramonte Funzionario direttivo del Servizio 3

PREMESSA

Il territorio comunale di Cefalù rientra nel *Bacino Idrografico del Fiume Pollina (026)*, nell'*Area territoriale tra il bacino del Fiume Pollina e il bacino del Fiume Lascari o Torrente Piletto (027)*, nel *Bacino idrografico del Fiume Lascari o T. Piletto e Area territoriale tra il bacino del Fiume Lascari e il bacino del Torrente Roccella (028)*.

Il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del Bacino Idrografico del Fiume Pollina (026), Area territoriale tra il bacino del Fiume Pollina e il bacino del Fiume Lascari o Torrente Piletto (027), Bacino idrografico del Fiume Lascari o T. Piletto e Area territoriale tra il bacino del Fiume Lascari e il bacino del Torrente Roccella (028) e Bacino idrografico del Torrente Roccella e Area territoriale tra il bacino del Torrente Roccella e il bacino del Fiume Imera settentrionale (029) è stato approvato con D.P.R. n. 89 del 27/03/2007, pubblicato nella G.U.R.S. n. 25 del 01/06/2007 e successivamente aggiornato con D.P.R. n. 517 del 26/10/2012, pubblicato nella G.U.R.S. n. 1 del 04/01/2013, con D.P. n. 49/Serv. 5°/S.G. del 20/02/2015, pubblicato nella G.U.R.S. n. 19 del 08/05/2015 e con D.S.G. n. 174 del 29/06/2021, pubblicato nella G.U.R.S. n. 31 del 23/07/2021, S.O. n. 2, soltanto per la parte di territorio comunale ricadente nella C.T.R. n. 596160.

Così come indicato all'articolo 7 (Procedure di aggiornamento e revisione promosse da soggetti pubblici o privati), comma 1 lettera b delle Norme di Attuazione del P.A.I. aggiornate con D.P. Reg. Siciliana n. 09/AdB del 06/05/2021, pubblicato nella G.U.R.S. n. 22 del 21/05/2021, S.O. n. 2, *"Il P.A.I. può essere aggiornato, su proposta di soggetti pubblici o privati... a seguito di ... segnalazioni di nuovi dissesti idrogeologici"*.

Il presente aggiornamento, che riguarda l'intero territorio comunale, si è reso necessario a seguito del verificarsi di alcune frane che hanno interessato diverse zone di Cefalù tra gennaio e febbraio 2022, come specificato nel capitolo successivo, verificate durante un sopralluogo congiunto coi responsabili dell'Ufficio Tecnico Comunale effettuato in data 23/02/2022.

La metodologia adottata fa riferimento alla Relazione Generale del P.A.I., capitolo 5 – Metodologia operativa per l'analisi e la valutazione del rischio geomorfologico, scaricabile dal sito internet http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Presidenza della Regione/PIR_Autorita Bacino/PIR_Areematiche/PIR_Pianificazione/PIR_Piano Stralcio Bacino Assetto Idrografico PAI.

Relativamente ai livelli di pericolosità geomorfologica si rende necessario precisare che, così come riportato nell'art.5, comma 1, lett. y) delle Norme di Attuazione aggiornate con D.P. Reg. Siciliana n. 09/AdB del 06/05/2021, pubblicato nella G.U.R.S. n. 22 del 21/05/2021, S.O. n. 2 *la pericolosità geomorfologica è la probabilità di occorrenza di un fenomeno franoso potenzialmente pericoloso in un determinato intervallo di tempo e in una certa area; in riferimento alla metodologia di cui al Paragrafo 5.3 della Relazione Generale del P.A.I. ed. 2004, lo stato di pericolosità in un sito è definito in funzione della effettiva presenza di un fenomeno franoso*. Pertanto, il presente aggiornamento non contiene valutazioni delle aree in termini di suscettività da frana.

Si è proceduto all'aggiornamento dell'intero territorio comunale, ai sensi delle *Direttive per la redazione degli studi di valutazione della pericolosità derivante da fenomeni di crollo*, di cui all'Allegato 1 dell'Appendice A delle Norme di attuazione del P.A.I. aggiornate con D.P. Reg. Siciliana n. 09/AdB del 06/05/2021, in base al quale per l'individuazione di aree a potenziale crollo in funzione della pendenza del versante, con l'ausilio delle immagini satellitari disponibili su Google Earth, si è utilizzato lo "SLOPE", cioè la generazione in automatico della carta delle pendenze del terreno a partire dal modello di elevazione digitale del terreno (DEM 2 x 2 della Regione Siciliana), considerando angoli superiori a 40°.

Per la valutazione dell'areale interessato dalla caduta dei massi a valle dei costoni rocciosi è stata adottata, cautelativamente, la metodologia del "cono d'ombra" (modello GIS Cone Fall 1.0 - Quanterra), prevista dalle sopra citate direttive (Fase 1 "Analisi Preliminare") che, attraverso una verifica geometrica dell'area in studio, considerando una ampiezza dell'angolo del cono d'ombra, applicato al punto più alto dell'area sorgente dei crolli, pari a 27.5° o 33° in funzione della pendenza e della morfologia del versante, fornisce ulteriori dati utili alla individuazione della estensione dell'areale interessato dalla caduta dei massi.

Applicando questo metodo, in alcuni casi, è stata rivalutata l'estensione dell'area a pericolosità determinata da dissesti di crollo già presenti nel P.A.I. precedente.

In alcuni casi l'area a pericolosità da crollo sovrasta aree caratterizzate da un livello di pericolosità inferiore, dovuta a dissesti di altra tipologia; nella restituzione cartografica (Carta della pericolosità) tali pericolosità vengono rappresentate con un perimetro tratteggiato, per facilitarne la individuazione.

Qualora in tali aree siano presenti elementi vulnerabili, il livello di rischio viene determinato in funzione del grado di pericolosità più elevato.

Nelle suddette aree, le norme d'uso da applicare nella vincolistica di pianificazione urbanistica sono quelle legate alla pericolosità di livello maggiore e un eventuale studio di compatibilità geomorfologica dovrà tenere conto di tutte le tipologie di dissesto presenti e dei relativi areali di pericolosità che coinvolgono l'area oggetto di studio.

Per i dissesti di crollo prospicienti la costa, considerato che il P.A.I. geomorfologico non individua l'estensione dello specchio acqueo eventualmente interessato dalla caduta dei massi in quanto non supportato da uno studio di dettaglio che tenga conto di tutte le componenti del moto dei blocchi rocciosi (rotoscivolamento, volo e rimbalzo), l'area a pericolosità a valle dei dissesti non va oltre la linea di costa, anche nel caso in cui il metodo del cono d'ombra indichi una maggiore estensione.

Per quanto riguarda la fascia di arretramento verso monte del fronte roccioso, si fa presente che in alcuni casi, in rapporto all'altezza della scarpata, è stata considerata una fascia inferiore ai 20 metri, valore indicato nella Relazione Generale del P.A.I., e comunque non inferiore ai 5 metri.

In relazione al livello di pericolosità da crollo, poiché non è facile valutare le dimensioni dei blocchi utilizzando metodi indiretti, per il principio di cautela, è stato attribuito ad ogni dissesto un livello di pericolosità molto elevato (P4).

In merito alla classificazione degli elementi a rischio coinvolti, per tutti i dissesti ricadenti nel territorio comunale di Cefalù si procede alla individuazione del livello di rischio determinato dalle principali categorie di elementi vulnerabili, secondo la Tabella degli elementi a rischio aggiornata con D.P. Reg. Siciliana n. 09/AdB del 06/05/2021.

Tale indicazione preliminare, rappresentata nelle Carte del rischio, potrà essere utilizzata per gli approfondimenti a scala locale per le successive attività pianificatorie di protezione civile, finalizzate ad una corretta gestione del rischio.

E' utile puntualizzare che l'intersezione tra gli areali delle pericolosità e gli elementi a rischio coinvolti può determinare una attribuzione anche parziale, in termini di mappatura, del rischio dell'elemento considerato.

Pertanto, la valutazione della situazione di rischio dell'intero elemento coinvolto viene demandato al piano comunale di protezione civile. Infatti la gestione del rischio esula dalle competenze del P.A.I., rimanendo in carico ad altri rami della pubblica amministrazione (cfr. art.2 comma 7 delle Norme di attuazione di cui al già citato decreto presidenziale).

Le modifiche apportate con la presente proposta di aggiornamento rientrano nelle sezioni C.T.R. n. 596160, n. 597130, n. 597140, n. 610010 e n. 610050.

Si precisa che la presente proposta di aggiornamento riguarda solo ed esclusivamente gli **aspetti geomorfologici**.

DISSESTI OGGETTO DI AGGIORNAMENTO

Il presente aggiornamento si è reso necessario a seguito del verificarsi di alcune frane che hanno interessato diverse zone di Cefalù tra gennaio e febbraio 2022.

In particolare, a seguito della frana che ha coinvolto la strada che collega Cefalù al santuario di Gibilmanna, di cui si è appreso da fonti di stampa (LiveSicilia, PalermoToday del 07/02/2022), questa Autorità di Bacino, con nota prot. n. 2267 del 10/02/2022, ha invitato il Comune di Cefalù a trasmettere informazioni più dettagliate sulla frana e ha comunicato la propria disponibilità ad

effettuare un sopralluogo congiunto che, come detto in premessa, è stato concordato per le vie brevi per il giorno 23/02/2022.

Durante il sopralluogo, i cui esiti sono stati già trasmessi al Comune con la relazione di sopralluogo prot. n. 3647 del 02/03/2022, è stato verificato lo stato di dissesto anche in altre località indicate sui luoghi dal Responsabile del Settore Protezione Civile e oggetto di segnalazione da parte del Dipartimento Regionale dell'Ambiente con la nota prot. n. 8562 del 11/02/2022 acquisita al protocollo dell'Autorità di Bacino con n. 2380 del 11/02/2022 (Strada Comunale "Ferla") e del Dipartimento Regionale della Protezione Civile con la nota prot. n. 6848 del 10/02/2022 acquisita al protocollo dell'Autorità di Bacino con n. 2307 del 10/02/2022 (S.S. n. 113 in località Sant'Ambrogio).

Nelle descrizioni che seguono non vengono riportati il livello di rischio e gli elementi vulnerabili coinvolti dalle pericolosità per i quali si rimanda alla tabella riassuntiva riprodotta in calce.

Contrada Picciolo: codice dissesto 028-6CX-037

Il movimento franoso segnalato dal Responsabile del Settore Protezione Civile durante il sopralluogo ha coinvolto una porzione di versante sovrastante la viabilità intercomunale di Contrada Campella che è stata interessata per metà carreggiata dall'accumulo di materiale argilloso-marnoso nei pressi di una abitazione privata. L'abitazione non risulta al momento interessata dal dissesto, ma nel terreno circostante sono presenti diverse fratture, la strada privata di accesso risulta completamente divelta (Foto n. 1) e il muretto della recinzione nei pressi del cancello dislocato dalla spinta del terreno.



Foto n. 1: dissesto codice 028-6CX-037

Il dissesto, non censito nel P.A.I. vigente, viene identificato con il nuovo codice 028-6CX-037 come una frana complessa attiva di modeste dimensioni, che determina un livello di pericolosità medio (P2).

Contrada Campella: codice dissesto 028-6CX-038

Un po' più a valle, il versante risulta interessato da fenomeni di deformazione superficiale lenta, non molto estesi e non presenti nel P.A.I., identificati con il nuovo codice 028-6CX-038. Tali movimenti

causano di frequente lesioni sulla strada intercomunale Campella e fessure e zone di ristagno di acqua lungo il versante; il livello di pericolosità risulta moderato (P1).

Strada comunale “Ferla”: codice dissesto 027-6CX-021

Lungo la strada comunale “Ferla” le segnalazioni relative ai movimenti in corrispondenza del km 0+450 riguardano un dissesto già individuato nel P.A.I. e identificato con il codice 027-6CX-021; si tratta di una frana complessa attiva che interessa il versante fino alla S.S. n. 113, caratterizzata da un livello di pericolosità elevato (P3). Pertanto, non risulta necessario apportare alcuna modifica al P.A.I..

Sant’Ambrogio: codici dissesto 027-6CX-050 e 027-6CX-157

Nel tratto di versante compreso tra la S.S. n. 113 e la ferrovia Palermo-Messina, in località Sant’Ambrogio, i fenomeni segnalati rientrano nell’area già identificata nel P.A.I. con il codice 027-6CX-050 come soggetta a fenomeni di crollo.

Tuttavia, applicando la metodologia descritta in premessa per l’individuazione di aree a potenziale crollo in funzione della pendenza del versante e per la valutazione dell’areale interessato dalla caduta dei massi a valle dei costoni rocciosi, viene rivalutata l’estensione del dissesto 027-6CX-050 e, conseguentemente, della relativa area a pericolosità e viene inserito un nuovo crollo a monte della scalinata, identificato con il codice 027-6CX-157.

Per entrambi i dissesti il livello di pericolosità associato è molto elevato (P4).

S.P. n. 54 bis Cefalù – Gibilmanna: codice dissesto 028-6CX-039

Lungo la S.P. n. 54 bis Cefalù - Gibilmanna il movimento franoso segnalato in Contrada Romito ha interessato la mezza carreggiata lato valle (Foto n. 2).

Il dissesto, che non risulta individuato nel P.A.I., viene identificato con il nuovo codice 028-6CX-039 come uno scorrimento attivo di modeste dimensioni, al quale è associato un livello di pericolosità medio (P2).



Foto n. 2: dissesto codice 028-6CX-039

Lo stato di dissesto, pericolosità e rischio geomorfologico del comune di Cefalù viene riassunto nella seguente tabella.

Tabella dei dissesti oggetto di aggiornamento.

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
026-6CX-001	610010	Contrada Lanzeria	Crollo	Attivo	P2	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Modificato (tipologia e estensione dissesto e area a pericolosità e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
026-6CX-002	610010	Contrada Gurgo	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E1 Zone boscate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
026-6CX-003	610010	Contrada Marcatazzo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
026-6CX-004	610010	Vallone Lanzeria	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
026-6CX-005	610010	Vallone Gurgo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E1 Zone boscate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
026-6CX-006	610010	Contrada Gurgo	Frana complessa	Stabilizzato	P0	P0	---	---	---	---	Nessuna modifica
026-6CX-007	610010	Casa Cortina	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E1 Viabilità minore Zone boscate	R2	R2	Modificato (tipologia e classe elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
026-6CX-008	610010 610050	Vallone Lanzeria	Colamento lento	Stabilizzato	P0	P0	E1 Case sparse	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R1	R1	Modificato (classe elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
026-6CX-009	610010	Contrada Il Bosco	Colamento lento	Stabilizzato	P0	P0	E1 Case sparse	E2 Case sparse	R1	R1	Modificato (classe elemento a rischio)
026-6CX-010	610010	Contrada Marcatazzo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E1 Zone boscate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
026-6CX-011	610010	Pizzo S. Angelo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate		R3	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
026-6CX-012	610010	Cozzo Zurrica	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
026-6CX-013	610010	Contrada Marcatazzo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
026-6CX-014	610010	Cozzo Castellaro	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6CX-015	610010	Contrada Acquaradica	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6CX-016	610010	Contrada Gurgo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6CX-017	610010	Contrada Gallefina	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6CX-018	610010	Cozzo Castellaro	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6CX-019	610010	Contrada Gurgo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6CX-020	610010	Contrada Gurgo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6CX-021	610010	Contrada Gurgo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6CX-022	610010	Contrada Gurgo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6CX-023	610010	Torrente Castelbuono	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6CX-024	610010	Torrente Castelbuono	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
026-6CX-025	610010	Contrada Lanzeria	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
026-6CX-026	610010	Torrente Isnello	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6CX-027	610010 610050	Vallone Lanzeria	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
027-6CX-001	610010	Cozzo Carcarello	Crollo	Attivo	P4	P4	E1 Case sparse	E2 Case sparse Area naturale protetta E1 Viabilità minore Zone boscate	R3	R3	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità, classe elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
027-6CX-002	610010	Vallone Cannelli	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
027-6CX-003	610010	Rocca S.Nicola	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità) Inseriti elementi a rischio
027-6CX-004	610010	Contrada Obo	Frana complessa	Stabilizzato	P0	P0	---	---	---	---	Nessuna modifica
027-6CX-005	610010	Contrada Obo	Frana complessa	Stabilizzato	P0	P0	---	---	---	---	Nessuna modifica
027-6CX-006	591730	Vallone Marzo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E3 Viabilità primaria	E4 Viabilità primaria	R3	R4	Modificato (estensione dissesto, classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R2	R3	
								E2 Aree agricole utilizzate		R2	
027-6CX-007	591730	Vallone S.Elia	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E3 Viabilità secondaria Acquedotto	---	R3	Inseriti elementi a rischio
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate		R2	
027-6CX-008	591730	Torre Kalura	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato E3 Spiaggia	R4	R4	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità) Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
027-6CX-009	591730	La Kalura	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato E3 Spiaggia	R4	R4	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità) Inseriti elementi a rischio
027-6CX-010	591730	La Kalura	Frana complessa	Attivo	P2	P2	---	E4 Centro abitato	---	R4	Inseriti elementi a rischio
027-6CX-011	591730	La Rocca	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E2 Case sparse E1 Viabilità minore	---	R3	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità) Inseriti elementi a rischio
027-6CX-012	591730	Via del Faro	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Inseriti elementi a rischio
027-6CX-013	596160 597130	S. Lucia	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato E3 Spiaggia	R4	R4	Inseriti elementi a rischio
027-6CX-014	591730	Vallone Pisciotto	Crollo	Attivo	P2	P4	---	E4 Nucleo abitato Viabilità primaria	---	R4	Modificato (tipologia e estensione dissesto e area a pericolosità e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
027-6CX-015	591730	Ospedale Cefalù	Frana complessa	Stabilizzato	P0	P0	E4 Centro abitato Ospedale E2 Viabilità secondaria Acquedotto E1 Case sparse	E4 Centro abitato Ospedale E3 Viabilità secondaria Acquedotto E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	R1	R1	Modificato (classe elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
027-6CX-016	591730	Cozzo S.Elia	Crollo	Attivo	P3	P4	E3 Elettrodotto	E4 Centro abitato E3 Viabilità secondaria Elettrodotto	R4	R4	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità e livello di pericolosità, classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti ed eliminati elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria Acquedotto	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R3	R3	
027-6CX-017	591730	Ospedale Cefalù	Frana complessa	Attivo	P2	P2	E4 Ospedale	E4 Ospedale	R4	R4	Inseriti ed eliminati elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria	E2 Aree agricole utilizzate	R2	R2	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
027-6CX-018	610010	Casa Capizzi	Frana complessa	Stabilizzato	P0	P0	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	R1	R1	Modificato (classe elemento a rischio) Inseriti ed eliminati elementi a rischio
027-6CX-019	597130 610010	Casa Culotta	Frana complessa	Attivo	P3	P3	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R3	R4	Modificato (classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
							E1 Case sparse	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	R2	R3	
								E1 Viabilità minore Zone boscate		R2	
027-6CX-020	610010	Casa Barranco	Frana complessa	Inattivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E3 Viabilità secondaria	R2	R3	Modificato (classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate		R2	
027-6CX-021	597130	Contrada Ferla	Frana complessa	Attivo	P3	P3	E3 Viabilità primaria Ferrovia	E4 Nucleo abitato Viabilità primaria E3 Viabilità secondaria	R4	R4	Modificato (classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti ed eliminati elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria Acquedotto	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	R3	R3	
							E1 Case sparse	E1 Viabilità minore	R2	R2	
027-6CX-022	596160	Vallone Salaverde	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
027-6CX-023	596160	Casa Miccichè	Frana complessa	Inattivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria Acquedotto E1 sparse	E3 Viabilità secondaria Acquedotto E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	R2	R3 R2	Modificato (classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
027-6CX-024	596160	Nord Ovest Cozzo Cicerato	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E3 Viabilità secondaria E2 Case sparse E1 Viabilità minore Zone boscate	R2	R3 R2	Modificato (classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
027-6CX-025	596160	Casa Medici	Frana complessa	Stabilizzato	P0	P0	E2 Viabilità secondaria Acquedotto E1 Case sparse	E3 Viabilità secondaria Acquedotto E2 Case sparse E1 Viabilità minore Zone boscate	R1	R1	Modificato (classe elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
027-6CX-027	597130	Contrada Ferla	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E3 Ferrovia E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E3 Elettrodotto E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R3 R2	R3 R2	Modificato (classe elemento a rischio) Inseriti ed eliminati elementi a rischio
027-6CX-028	610010	Pizzo S.Angelo	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità) Inseriti elementi a rischio
027-6CX-029	610010	Osservatorio Geofisico	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E2 Case sparse Area naturale protetta Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità) Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
027-6CX-030	597130	La Rocca	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità) Eliminati elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria		R3		
027-6CX-031	597130	La Rocca	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità)
							E2 Viabilità secondaria		R3		
027-6CX-032	597130	La Rocca	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità) Inseriti ed eliminati elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria	E1 Viabilità minore	R3	R3	
027-6CX-033	597130	La Rocca	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità) Inseriti ed eliminati elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria	E1 Viabilità minore	R3	R3	
027-6CX-034	610010	Rocca S.Nicola	Crollo	Attivo	P4	P4	E1 Case sparse	E2 Case sparse Area naturale protetta E1 Viabilità minore Zone boscate	R3	R3	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità) Inseriti elementi a rischio
027-6CX-035	610010	Rocca S.Nicola	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E2 Case sparse Area naturale protetta Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità) Inseriti elementi a rischio
027-6CX-036	610010	Vallone Cannelli	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità) Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
027-6CX-037	610010	Casa Di Francesca	Crollo	Attivo	P1	P4	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E2 Case sparse Area naturale protetta Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	R1	R3	Modificato (tipologia e estensione dissesto e area a pericolosità e livello di pericolosità) Inseriti ed eliminati elementi a rischio
027-6CX-038	610010	Ovest Cozzo Carcarello	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	R1	R1	Inseriti ed eliminati elementi a rischio
027-6CX-039	610010	Torrente Carbone	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E1 Zone boscate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
027-6CX-040	610010	Nord Casa Provenza	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	R1	R1	Inseriti ed eliminati elementi a rischio
027-6CX-041	610010	Contrada Ferla	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E3 Viabilità secondaria	R2	R3	Modificato (classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate		R2	
027-6CX-042	610010	Sud Est Cozzo Carcarello	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E1 Case sparse	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	R2	R2	Modificato (classe elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
027-6CX-043	596160	Il Capo	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Viabilità primaria Elettrodotto	E4 Viabilità primaria E3 Viabilità secondaria Elettrodotto	R4	R4	Modificato (classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate			
027-6CX-044	597130	Vallone Marzo	Crollo	Attivo	P3	P4	E2 Acquedotto	E4 Viabilità primaria E3 Viabilità secondaria	R3	R4	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità e livello di pericolosità) Inseriti ed eliminati elementi a rischio
027-6CX-045	597130	Contrada Santieri Garrone	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E1 Case sparse Viabilità minore	E3 Viabilità secondaria	R2	R3	Modificato (classe elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R2	
027-6CX-046	597130	S.P. Cefalù Gibilmanna	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E3 Viabilità secondaria	R2	R3	Modificato (classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate		R2	
027-6CX-047	597130	S.P. Cefalù Gibilmanna	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse Viabilità minore	E3 Viabilità secondaria	R2	R3	Modificato (classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate		R2	
027-6CX-048	597130	Torrente Carbone	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	E2 Acquedotto	E2 Aree agricole utilizzate	R1	R1	Inseriti ed eliminati elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
027-6CX-049	597130	Contrada Ferla	Frana complessa	Attivo	P3	P3	E3 Viabilità primaria	E4 Centro abitato Viabilità primaria E3 Viabilità secondaria	R4	R4	Modificato (classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	R3	R3	
							E1 Case sparse	E1 Viabilità minore	R2	R2	
027-6CX-050	597140	S.Ambrogio	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Viabilità primaria	E4 Viabilità primaria E3 Spiaggia	R4	R4	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità, classe elemento a rischio) Inseriti ed eliminati elementi a rischio
							E1 Case sparse	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R3	R3	
027-6CX-052	597130	La Rocca	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato E3 Viabilità secondaria Spiaggia Faro Depuratore	R4	R4	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità, classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E2 Case sparse	R3	R3	
027-6CX-053	597130	La Rocca	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato E3 Viabilità secondaria Cimitero	R4	R4	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità, classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse Cimitero	E2 Case sparse Viabilità minore	R3	R3	
027-6CX-054	596160	Mazzafomo	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Nucleo abitato	E4 Nucleo abitato E3 Spiaggia E2 Aree agricole utilizzate	R4	R4	Modificato (classe elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
										R3	
027-6CX-055	596160	Mazzafomo	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Nucleo abitato	E4 Nucleo abitato E3 Spiaggia	R4	R4	Modificato (classe elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
027-6CX-056	596160	Mazzafomo	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Nucleo abitato	E4 Nucleo abitato E3 Spiaggia E2 Aree agricole utilizzate	R4	R4 R3	Modificato (classe elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
027-6CX-057	596160	Mazzafomo	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E3 Spiaggia	---	R4	Inseriti elementi a rischio
027-6CX-058	596160	Mazzafomo	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E3 Spiaggia	---	R4	Inseriti elementi a rischio
027-6CX-059	596160	Mazzafomo	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E3 Spiaggia	---	R4	Inseriti elementi a rischio
027-6CX-060	596160	Torre S. Lucia	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Nessuna modifica
027-6CX-061	596160	Torre S. Lucia	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Nessuna modifica
027-6CX-062	596160	S. Lucia	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Nessuna modifica
027-6CX-063	596160	S. Lucia	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Nessuna modifica
027-6CX-064	596160	S. Lucia	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Nessuna modifica
027-6CX-065	596160	Club Méditerranée	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Nessuna modifica
027-6CX-066	596160	Club Méditerranée	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Nessuna modifica
027-6CX-067	596160	Club Méditerranée	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Nessuna modifica
027-6CX-068	596160	Ovest Club Méditerranée	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Nessuna modifica
027-6CX-069	596160	Ovest Club Méditerranée	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Nessuna modifica
027-6CX-070	596160	Ovest Club Méditerranée	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Nessuna modifica
027-6CX-071	596160	Contrada Figurella	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Modificato (classe elemento a rischio)
							E1 Case sparse	E2 Case sparse	R3	R3	
027-6CX-072	596160	Contrada Figurella	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Ferrovia	E3 Ferrovia	R4	R4	Nessuna modifica
027-6CX-073	596160	Contrada Figurella	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Nessuna modifica
027-6CX-074	596160	Contrada Figurella	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Nessuna modifica
027-6CX-075	596160	Contrada Figurella	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Nessuna modifica
027-6CX-076	596160	Mazzafomo	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E3 Spiaggia	---	R4	Inseriti elementi a rischio
027-6CX-077	596160	Mazzafomo	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E3 Spiaggia	---	R4	Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
027-6CX-078	596160	Contrada Sette Frati	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Nucleo abitato	E4 Nucleo abitato E3 Spiaggia	R4	R4	Modificato (classe elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
027-6CX-079	596160	Contrada Sette Frati	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Nucleo abitato	E4 Nucleo abitato E3 Spiaggia	R4	R4	Modificato (classe elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
027-6CX-080	596160	Contrada Sette Frati	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E3 Spiaggia	---	R4	Inseriti elementi a rischio
027-6CX-081	596160	Contrada Sette Frati	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Nucleo abitato	E4 Nucleo abitato E3 Spiaggia	R4	R4	Modificato (classe elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
027-6CX-082	596160	Capo Plaia	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Nucleo abitato	E4 Nucleo abitato	R4	R4	Modificato (classe elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
027-6CX-083	596160	Capo Plaia	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Nucleo abitato	E4 Nucleo abitato	R4	R4	Modificato (classe elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
027-6CX-084	596160	Capo Plaia	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Nucleo abitato	E4 Nucleo abitato	R4	R4	Modificato (classe elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
027-6CX-085	596160	Capo Plaia	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Nucleo abitato	E4 Nucleo abitato	R4	R4	Modificato (classe elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
027-6CX-086	596160	Capo Plaia	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Nucleo abitato	E4 Nucleo abitato	R4	R4	Modificato (classe elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
027-6CX-087	596160	Capo Plaia	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Nucleo abitato	E4 Nucleo abitato	R4	R4	Modificato (classe elemento a rischio)
027-6CX-088	596160	Capo Plaia	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Nucleo abitato	E4 Nucleo abitato	R4	R4	Modificato (classe elemento a rischio)
027-6CX-089	596160	Capo Plaia	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Nucleo abitato	E4 Nucleo abitato	R4	R4	Modificato (classe elemento a rischio)

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
027-6CX-090	596160	Capo Plaia	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Nucleo abitato	E4 Nucleo abitato	R4	R4	Modificato (classe elemento a rischio)
027-6CX-091	596160	Capo Plaia	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Nucleo abitato	E4 Nucleo abitato	R4	R4	Modificato (classe elemento a rischio)
027-6CX-092	596160	Contrada Torre Tonda	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Inseriti elementi a rischio
027-6CX-093	596160	Il Capo	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Modificato (estensione area a pericolosità) Inseriti elementi a rischio
027-6CX-094	596160	Il Capo	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Viabilità primaria Elettrodotto	E4 Viabilità primaria E3 Elettrodotto	R4	R4	Modificato (classe elemento a rischio) Inseriti ed eliminati elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R3	R3	
027-6CX-095	596160	Il Capo	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria	E1 Viabilità minore	R3	R3	Modificato (tipologia e classe elemento a rischio)
027-6CX-096	596160	Il Capo	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Elettrodotto E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E3 Viabilità secondaria Elettrodotto	R3	R4	Modificato (classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Case sparse E1 Viabilità minore		R3	
027-6CX-097	596160	Il Capo	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E3 Viabilità secondaria Elettrodotto	R3	R4	Modificato (classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Case sparse E1 Viabilità minore		R3	
027-6CX-098	596160	Il Capo	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E3 Viabilità secondaria	R3	R4	Modificato (classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Case sparse E1 Viabilità minore		R3	
027-6CX-099	596160	Il Capo	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E2 Case sparse E1 Viabilità minore	R3	R3	Modificato (classe elemento a rischio) Inseriti ed eliminati elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
027-6CX-100	596160	Il Capo	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Elettrodottio	E3 Elettrodottio	R4	R4	Modificato (classe elemento a rischio) Inseriti ed eliminati elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R3	R3	
027-6CX-101	596160	Il Capo	Crollo	Attivo	P4	P4	---	---	---	---	Nessuna modifica
027-6CX-102	596160	Il Capo	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Elettrodottio	E3 Elettrodottio	R4	R4	Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
027-6CX-103	596160	Case Piazza	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Inseriti elementi a rischio
027-6CX-104	596160	Case Piazza	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Inseriti elementi a rischio
027-6CX-105	596160	Il Capo	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Inseriti elementi a rischio
027-6CX-106	596160	Il Capo	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R3	R3	Modificato (classe elemento a rischio) Inseriti ed eliminati elementi a rischio
027-6CX-107	596160	Il Capo (serbatoio)	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R3	R3	Modificato (classe elemento a rischio) Inseriti ed eliminati elementi a rischio
027-6CX-108	596160	Il Capo (serbatoio)	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Elettrodottio	E4 Viabilità primaria Impianti sportivi E3 Viabilità secondaria Elettrodottio	R4	R4	Modificato (classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse Impianti sportivi	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	R3	R3	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
027-6CX-109	596160	Il Capo (serbatoio)	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Elettrodotti	E3 Elettrodotti	R4	R4	Modificato (classe elemento a rischio) Inseriti ed eliminati elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R3	R3	
027-6CX-110	596160	Contrada Salaverde	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Inseriti elementi a rischio
027-6CX-111	596160	Contrada Salaverde	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Inseriti elementi a rischio
027-6CX-112	596160	Contrada Salaverde	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Inseriti elementi a rischio
027-6CX-113	596160	Contrada Salaverde	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Inseriti elementi a rischio
027-6CX-114	596160	Contrada Salaverde	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R3	R3	Inseriti ed eliminati elementi a rischio
027-6CX-115	596160	Versante sx Vallone Salaverde	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Inseriti elementi a rischio
027-6CX-116	596160	Contrada Salaverde	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Elettrodotti	E3 Elettrodotti	R4	R4	Modificato (classe elemento a rischio) Inseriti ed eliminati elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R3	R3	
027-6CX-117	596160	Case Bonafede	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R3	R3	Modificato (classe elemento a rischio) Inseriti ed eliminati elementi a rischio
027-6CX-118	596160	Case Bonafede	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R3	R3	Modificato (classe elemento a rischio) Inseriti ed eliminati elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
027-6CX-119	596160	Case Bonafede	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria	E1 Viabilità minore	R3	R3	Modificato (tipologia e classe elemento a rischio)
027-6CX-120	596160	Contrada Figurella	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Modificato (estensione area a pericolosità, classe elemento a rischio) Inseriti ed eliminati elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	R3	R3	
027-6CX-121	596160	Contrada Figurella	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Inseriti elementi a rischio
027-6CX-122	596160	Contrada Figurella	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Inseriti elementi a rischio
027-6CX-123	596160	Contrada Figurella	Crollo	Attivo	P4	P4	E1 Case sparse	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	R3	R3	Modificato (classe elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
027-6CX-124	596160	Contrada Figurella	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E4 Viabilità primaria	R3	R4	Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate		R3	
027-6CX-125	596160	Nord Cozzo Rotondo	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	R3	R3	Modificato (estensione area a pericolosità, classe elemento a rischio) Inseriti ed eliminati elementi a rischio
027-6CX-126	596160	Nord Cozzo Rotondo	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Inseriti elementi a rischio
027-6CX-127	596160	Cozzo Rotondo	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria	E1 Viabilità minore	R3	R3	Modificato (tipologia e classe elemento a rischio)

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
027-6CX-128	596160	Cozzo Rotondo	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	R3	R3	Modificato (estensione area a pericolosità, classe elemento a rischio) Inseriti ed eliminati elementi a rischio
027-6CX-129	596160	Cozzo Rotondo	Crollo	Attivo	P4	P4	E1 Case sparse	E2 Case sparse E1 Zone boscate	R3	R3	Modificato (classe elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
027-6CX-130	596160	Cozzo Rotondo	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E2 Case sparse E1 Viabilità minore Zone boscate	R3	R3	Modificato (estensione area a pericolosità, classe elemento a rischio) Inseriti ed eliminati elementi a rischio
027-6CX-131	596160	Ovest Cozzo Rotondo	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E3 Viabilità secondaria	R3	R4	Modificato (classe elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate		R3	
027-6CX-132	596160	Casa Lo Presti	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Inseriti elementi a rischio
027-6CX-133	596160	Case Medici	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E3 Viabilità secondaria	R3	R4	Modificato (estensione area a pericolosità, classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate		R3	
027-6CX-134	596160	Case Medici	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Inseriti elementi a rischio
027-6CX-135	596160	Casa Lo Presti	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Inseriti elementi a rischio
027-6CX-136	596160	Casa Lo Presti	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	R3	R3	Modificato (estensione area a pericolosità, classe elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
027-6CX-137	596160	Casa Lo Presti	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	R3	R3	Modificato (estensione area a pericolosità, classe elemento a rischio) Inseriti ed eliminati elementi a rischio
027-6CX-138	596160	Sud Cozzo Rotondo	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Inseriti elementi a rischio
027-6CX-139	596160	Cozzo Cicerata	Crollo	Attivo	P4	P4	E1 Case sparse	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	R3	R3	Modificato (estensione area a pericolosità, classe elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
027-6CX-140	596160	Cozzo Cicerata	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	R3	R3	Modificato (estensione area a pericolosità) Inseriti ed eliminati elementi a rischio
027-6CX-141	596160	Cozzo Cicerata	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Modificato (estensione area a pericolosità) Inseriti elementi a rischio
027-6CX-142	596160	Cozzo Cicerata	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Modificato (estensione area a pericolosità) Inseriti elementi a rischio
027-6CX-143	596160	Nord Ovest Cozzo Cicerata	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Inseriti elementi a rischio
027-6CX-144	596160	Nord Ovest Cozzo Cicerata	Crollo	Attivo	P4	P4	E1 Case sparse	E2 Case sparse E1 Zone boscate	R3	R3	Modificato (classe elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
027-6CX-145	596160	Nord Ovest Cozzo Cicerata	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R3	R4	Modificato (classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
								E1 Zone boscate		R3	
027-6CX-146	596160	Vallone S. Nicola	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Inseriti elementi a rischio
027-6CX-147	596160	Vallone S. Nicola	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
027-6CX-148	596160	Vallone S. Nicola	Crollo	Attivo	P4	P4	---	---	---	---	Nessuna modifica
027-6CX-149	596160	Vallone S. Nicola	Crollo	Attivo	P4	P4	---	---	---	---	Nessuna modifica
027-6CX-150	596160	Vallone S. Nicola	Crollo	Attivo	P4	P4	---	---	---	---	Nessuna modifica
027-6CX-151	596160	Vallone S. Nicola	Crollo	Attivo	P4	P4	---	---	---	---	Nessuna modifica
027-6CX-152	596160	Vallone S. Nicola	Crollo	Attivo	P4	P4	---	---	---	---	Nessuna modifica
027-6CX-153	596160	Il Monte	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Elettrodotto	E3 Elettrodotto	R4	R4	Modificato (classe elemento a rischio) Inseriti ed eliminati elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R3	R3	
027-6CX-154	596160	Il Monte	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria	E1 Viabilità minore	R3	R3	Modificato (tipologia e classe elemento a rischio)
027-6CX-155	596160	Contrada Campella	Crollo	Attivo	P4	P4	E1 Case sparse	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	R3	R3	Modificato (estensione area a pericolosità, classe elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
027-6CX-156	596160	Poggio Maria	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Modificato (estensione area a pericolosità) Inseriti elementi a rischio
027-6CX-157	597140	S.Ambrogio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Viabilità primaria Ferrovia E3 Spiaggia	---	R4	Nuovo
								E1 Viabilità minore		R3	
027-6CX-158	597130	Santa Lucia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato E3 Spiaggia	---	R4	Nuovo
027-6CX-159	597130	Lungomare	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato E3 Spiaggia	---	R4	Nuovo
027-6CX-160	597130	Lungomare	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
027-6CX-161	597130	Lungomare	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
027-6CX-162	597130	Il Castello	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
027-6CX-163	597130	Il Castello	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
027-6CX-164	597130	Il Castello	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
027-6CX-165	597130	La Rocca	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
027-6CX-166	597130	La Rocca	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
027-6CX-167	597130	La Rocca	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
027-6CX-168	597130	La Rocca	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
027-6CX-169	597130	La Rocca	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E1 Viabilità minore		R3	
027-6CX-170	597130	Strada di accesso al porto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
027-6CX-171	597130	Porto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
027-6CX-172	597130	Porto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
027-6CX-173	597130	La Kalura	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
027-6CX-174	597130	La Kalura	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
027-6CX-175	597130	Vallone S.Elia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
027-6CX-176	597130	Vallone S.Elia	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
027-6CX-177	597130	Vallone S.Elia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
027-6CX-178	597130	Contrada Ferla	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
027-6CX-179	597130	Contrada Ferla	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Viabilità primaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
027-6CX-180	597130	Contrada Ferla	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Viabilità primaria E3 Spiaggia	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
027-6CX-181	597130	Case Serio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Nucleo abitato Viabilità primaria E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	
027-6CX-182	597130	Case Serio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
027-6CX-183	597130	Case Serio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
027-6CX-184	597130	Contrada Ferla	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
								E1 Viabilità minore Zone boscate		R3	
027-6CX-185	597130	Contrada Ferla	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
027-6CX-186	597130	Contrada Ferla	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
								E1 Zone boscate		R3	
027-6CX-187	597130	Villaggio Diana	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato Viabilità primaria	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	
027-6CX-188	597130	Villaggio Diana	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
027-6CX-189	597130	Villaggio Diana	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
027-6CX-190	597130	Villaggio Diana	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
027-6CX-191	597130	Vallone Pisciotto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
027-6CX-192	597130	Vallone Pisciotto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
027-6CX-193	597130	Vallone Gallizza	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate		R3	
027-6CX-194	597130	Vallone Gallizza	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate		R3	
027-6CX-195	597130	Vallone Gallizza	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
027-6CX-196	597130	Vallone Gallizza	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
027-6CX-197	597130	Vallone Gallizza	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
027-6CX-198	597130	Casa Urso	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
027-6CX-199	597130	Casa Urso	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
027-6CX-200	597130	Autostrada PA-ME	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate		R3	
027-6CX-201	597130	Autostrada PA-ME	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E1 Viabilità minore Zone boscate		R3	
027-6CX-202	597130	Casa Genchi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
027-6CX-203	597130	Casa Genchi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
027-6CX-204	597130	Vallone Pisciotto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Viabilità primaria	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	
027-6CX-205	597130	Contrada Pisciotto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Viabilità primaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	
027-6CX-206	597130	Contrada Pisciotto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
027-6CX-207	597130	Contrada Pisciotto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Viabilità primaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
027-6CX-208	597130	Contrada Pisciotto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
027-6CX-209	597130	Cozzo S.Elia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse E1 Viabilità minore		R3	
027-6CX-210	597130	Cozzo S.Elia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato E3 Viabilità secondaria Elettrodotto	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	
027-6CX-211	597130	Cozzo S.Elia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	
027-6CX-212	597130	Vallone S.Elia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
027-6CX-213	597130	Vallone S.Elia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	
027-6CX-214	597130	Vallone S.Elia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Viabilità primaria	---	R4	Nuovo
								E1 Viabilità minore Zone boscate		R3	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
027-6CX-215	597130	Vallone S.Elia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate		R3	
027-6CX-216	597130	Contrada Ferla	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
								E1 Zone boscate		R3	
027-6CX-217	597130	Contrada Ferla	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Nucleo abitato	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse E1 Viabilità minore Zone boscate		R3	
027-6CX-218	597130	Contrada Ferla	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
027-6CX-219	597130	Contrada Ferla	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Viabilità primaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
027-6CX-220	597130	Contrada Ferla	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Viabilità primaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
027-6CX-221	597130	S.S. n. 113	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate		R3	
027-6CX-222	597130	Casa Vazzania	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
027-6CX-223	597130	Contrada Mazzatore	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
027-6CX-224	597130	S.S. n. 113	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Viabilità primaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
027-6CX-225	597130	S.S. n. 113	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Viabilità primaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	
027-6CX-226	597140	S.Ambrogio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Viabilità primaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
027-6CX-227	597140	S.Ambrogio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Viabilità primaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
027-6CX-228	597140	S.Ambrogio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Viabilità primaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
027-6CX-229	610010	Portella del Pomo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
027-6CX-230	597140	Contrada Manche	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Viabilità primaria E3 Elettrodotto	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Area naturale protetta Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate		R3	
027-6CX-231	597140	Contrada Manche	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
027-6CX-232	597140	Contrada Manche	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
027-6CX-233	597140	S.Ambrogio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Area naturale protetta Aree agricole utilizzate		R3	
027-6CX-234	597140	S.Ambrogio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
027-6CX-235	597140	S.Ambrogio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
027-6CX-236	597140	S.Ambrogio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
027-6CX-237	597140	S.Ambrogio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
027-6CX-238	597140	S.Ambrogio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato Viabilità primaria Ferrovia E3 Viabilità secondaria Spiaggia	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	
027-6CX-239	597140	Contrada Manche	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Viabilità primaria Ferrovia	---	R4	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
027-6CX-240	597130	S.Ambrogio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
027-6CX-241	597130	S.Ambrogio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
027-6CX-242	597130	S.Ambrogio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
027-6CX-243	597130	S.Ambrogio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
027-6CX-244	597130	S.Ambrogio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
027-6CX-245	597130	Vallone Marzo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
027-6CX-246	597130	Villa Palamara	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
027-6CX-247	597130	Villa Palamara	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
027-6CX-248	597130	Casa Misuraca	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
027-6CX-249	597130	Casa Pernice	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Viabilità primaria Ferrovia	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
027-6CX-250	597130	Casa Misuraca	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Viabilità primaria Ferrovia	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	
027-6CX-251	597130	Casa Misuraca	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
027-6CX-252	597130	Torrente Carbone	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
027-6CX-253	597130	Torrente Carbone	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
027-6CX-254	597130	Vallone Mazzatore	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
027-6CX-255	597130	Vallone Mazzatore	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
027-6CX-256	597130	Vallone Mazzatore	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
027-6CX-257	597130	Contrada S.Cosimo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	
027-6CX-258	597130	Contrada Allegracuore	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
027-6CX-259	597130	Contrada Allegracuore	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
027-6CX-260	597130	Contrada S.Cosimo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Elettrodotto	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate		R3	
027-6CX-261	597130	Casa Di Stefano	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Nucleo abitato	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate		R3	
027-6CX-262	597130	Contrada S.Cosimo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Nucleo abitato	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	
027-6CX-263	597130	Contrada S.Cosimo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
027-6CX-264	597130	Contrada S.Cosimo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
027-6CX-265	597130	Contrada S.Cosimo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate		R3	
027-6CX-266	597130	Contrada S.Cosimo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
027-6CX-267	597130	Contrada S.Cosimo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
027-6CX-268	597130	Contrada S.Cosimo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate		R3	
027-6CX-269	610010	Casa Marsiglia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
027-6CX-270	597130	Casa Barranco	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
027-6CX-271	597130	Contrada S.Cosimo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
027-6CX-272	597130	Casa Gibbini	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
027-6CX-273	597130	Casa Gibbini	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
027-6CX-274	597130	Casa Gibbini	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
027-6CX-275	597130	Casa Gibbini	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
027-6CX-276	597130	Casa Pernice	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
027-6CX-277	597130	Vallone Pisciotto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
027-6CX-278	597130	Vallone Pisciotto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
027-6CX-279	597130	Vallone Pisciotto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
027-6CX-280	597130	Contrada Pisciotto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
027-6CX-281	597130	Contrada Pisciotto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Nucleo abitato	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	
027-6CX-282	597130	Contrada Pisciotto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Nucleo abitato	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate		R3	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
027-6CX-283	597130	Casa Barranco	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate		R3	
027-6CX-284	597130	Contrada Pisciotto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Nucleo abitato E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate		R3	
027-6CX-285	597130	Contrada Pisciotto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Nucleo abitato E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate		R3	
027-6CX-286	597130	Contrada Pisciotto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	
027-6CX-287	597130	Contrada Pisciotto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse E1 Viabilità minore		R3	
027-6CX-288	597130	Contrada Pisciotto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
027-6CX-289	597130	Contrada Pisciotto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
027-6CX-290	597130	Contrada Pisciotto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
027-6CX-291	597130	Contrada Pisciotto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
027-6CX-292	597130	Contrada Pisciotto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
027-6CX-293	597130	Contrada Pisciotto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
027-6CX-294	597130	Contrada Pisciotto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
027-6CX-295	597130	Casa Cardillo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
027-6CX-296	597130	Casa Cardillo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
027-6CX-297	597130	Contrada Pisciotto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
027-6CX-298	597130	Contrada Pisciotto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	
027-6CX-299	597130	Contrada Pisciotto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
027-6CX-300	597130	Le Serre	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo

Codice disesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
027-6CX-301	597130	Le Serre	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
027-6CX-302	597130	Le Serre	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
027-6CX-303	597130	Le Serre	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
027-6CX-304	597130	Contrada Pisciotto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
027-6CX-305	597130	Casa Gibbini	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
027-6CX-306	597130	Casa Pernice	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
027-6CX-307	597130	Casa Gibbini	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
027-6CX-308	597130	Casa Gibbini	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
027-6CX-309	597130	Casa Gibbini	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
027-6CX-310	597130	Casa Provenza	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
027-6CX-311	597130	Casa Gibbini	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
027-6CX-312	597130	Contrada Allegracuore	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate		R3	
027-6CX-313	597130	Contrada Allegracuore	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse E1 Viabilità minore Zone boscate		R3	
027-6CX-314	597130	Contrada Allegracuore	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
027-6CX-315	597130	Contrada Allegracuore	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
027-6CX-316	597130	Contrada Allegracuore	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
027-6CX-317	597130	Contrada Allegracuore	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
027-6CX-318	597130	Contrada Magliolo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
027-6CX-319	597130	Contrada Magliolo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate		R3	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
027-6CX-320	597130	Contrada Mazzatore	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
027-6CX-321	597130	Contrada Magliolo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
027-6CX-322	597130	Contrada Mazzatore	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
027-6CX-323	597130	Contrada Mazzatore	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
027-6CX-324	597130	Contrada Mazzatore	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
027-6CX-325	597130	Contrada Granato	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
027-6CX-326	597130	Contrada Granato	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
027-6CX-327	597130	Contrada Granato	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
027-6CX-328	597130	Contrada Guarneri	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
027-6CX-329	597130	Casa Coco	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
027-6CX-330	597130	Vallone Marzo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
027-6CX-331	597130	Contrada Mazzatore	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate		R3	
027-6CX-332	597130	Casa Cicero	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate		R3	
027-6CX-333	597130	Contrada Mazzatore	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
027-6CX-334	597130	Contrada Carbone	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Viabilità primaria	---	R4	Nuovo
027-6CX-335	597130	Contrada Carbone	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
027-6CX-336	597130	Contrada Granato	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
027-6CX-337	597130	Torrente Carbone	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
027-6CX-338	597130	Torrente Carbone	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
027-6CX-339	597130	Torrente Carbone	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
027-6CX-340	597130	Contrada Mazzatore	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
027-6CX-341	597130	Contrada Mazzatore	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse	---	---	Nuovo
027-6CX-342	597130	Contrada Mazzatore	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Aree agricole utilizzate	---	---	Nuovo
027-6CX-343	597130	Contrada Carbonara	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
027-6CX-344	597130	Contrada Carbonara	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
027-6CX-345	597130	Contrada Carbonara	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E1 Zone boscate		R3	
027-6CX-346	597130	Cozzo Carbonara	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate		R3	
027-6CX-347	597130	Cozzo Carbonara	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
027-6CX-348	597130	Contrada Carbonara	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse E1 Viabilità minore		R3	
027-6CX-349	597130	Contrada Carbonara	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
027-6CX-350	597130	Contrada Carbonara	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utlizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
027-6CX-351	597130	Contrada Carbonara	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utlizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
027-6CX-352	597130	Contrada Prima Croce	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utlizzate	---	R3	Nuovo
027-6CX-353	597130	Contrada Prima Croce	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utlizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
027-6CX-354	597130	Contrada Colombo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Area naturale protetta Aree agricole utlizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
027-6CX-355	597130	Contrada Colombo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E1 Viabilità minore Zone boscate		R3	
027-6CX-356	597130	Contrada Colombo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utlizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
027-6CX-357	597130	Contrada Carbonara	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
027-6CX-358	597130	Contrada Carbonara	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utlizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
027-6CX-359	597130	Contrada Carbonara	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
027-6CX-360	597130	Contrada Carbone	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
027-6CX-361	597130	Contrada Carbone	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
027-6CX-362	610010	Contrada Carbone	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
027-6CX-363	610010	Contrada Carbone	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
027-6CX-364	610010	Cozzo Carcarello	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Area naturale protetta E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
027-6CX-365	610010	Cozzo Carcarello	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
027-6CX-366	610010	Contrada Fontana Secca	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
027-6CX-367	610010	Contrada Fontana Secca	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Area naturale protetta Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
027-6CX-368	610010	Contrada Fontana Secca	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
027-6CX-369	610010	Pizzo S.Angelo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
027-6CX-370	610010	Pizzo S.Angelo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
028-6CX-001	596160	Contrada Ciavoli	Crollo	Attivo	P2	P4	---	---	---	---	Modificato (tipologia e estensione dissesto e area a pericolosità e livello di pericolosità)
028-6CX-002	596160	Contrada Ciavoli	Colamento lento	Stabilizzato	P0	P0	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R1	R1	Inseriti ed eliminati elementi a rischio
028-6CX-003	610010	Ovest Pizzo S.Angelo	Frana complessa	Attivo	P3	P3	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R3	R4	Modificato (classe elemento a rischio e livello di rischio)
028-6CX-004	610010	Ovest Pizzo S.Angelo	Frana complessa	Attivo	P3	P3	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R3	R4	Modificato (classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
							E1 Case sparse	E2 Case sparse Area naturale protetta	R2	R3	
							E1 Zone boscate	E1 Zone boscate		R2	
028-6CX-005	610010	Pizzo S.Angelo	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Santuario	E4 Nucleo abitato Santuario E3 Viabilità secondaria	R4	R4	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità) Inseriti elementi a rischio
								E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore Zone boscate		R3	
028-6CX-006	596160	Contrada Ciavoli	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
028-6CX-007	596160	Contrada Ciavoli	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Inseriti elementi a rischio
028-6CX-008	596160	Contrada Ciavoli	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R3	R3	Inseriti ed eliminati elementi a rischio
028-6CX-009	596160	Contrada Ciavoli	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R3	R3	Modificato (classe elemento a rischio) Inseriti ed eliminati elementi a rischio
028-6CX-010	596160	Contrada Ciavoli	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Inseriti elementi a rischio
028-6CX-011	596160	Contrada Ciavoli	Crollo	Attivo	P4	P4	---	---	---	---	Nessuna modifica
028-6CX-012	596160	Contrada Ciavoli	Crollo	Attivo	P4	P4	---	---	---	---	Nessuna modifica
028-6CX-013	596160	Contrada Ciavoli	Crollo	Attivo	P4	P4	---	---	---	---	Nessuna modifica
028-6CX-014	596160	Rio Campella	Crollo	Attivo	P4	P4	---	---	---	---	Nessuna modifica
028-6CX-015	596160	Rio Campella	Crollo	Attivo	P4	P4	---	---	---	---	Nessuna modifica
028-6CX-016	596160	Rio Campella	Crollo	Attivo	P4	P4	---	---	---	---	Nessuna modifica
028-6CX-017	596160	Rio Campella	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Inseriti elementi a rischio
028-6CX-018	596160	Rio Campella	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Inseriti elementi a rischio
028-6CX-019	596160	Rio Campella	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R3	R3	Modificato (classe elemento a rischio) Inseriti ed eliminati elementi a rischio
028-6CX-020	596160	Casa Catanese	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R3	R3	Modificato (classe elemento a rischio) Inseriti ed eliminati elementi a rischio
028-6CX-021	596160	Casa Catanese	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Inseriti elementi a rischio
028-6CX-022	596160	Contrada Campella	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Inseriti elementi a rischio
028-6CX-023	596160	Contrada Campella	Crollo	Attivo	P4	P4	---	---	---	---	Nessuna modifica

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
028-6CX-024	596160	Contrada Campella	Crollo	Attivo	P4	P4	---	---	---	---	Nessuna modifica
028-6CX-025	596160	Rio Campella	Crollo	Attivo	P4	P4	E1 Case sparse	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	R3	R3	Modificato (classe elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
028-6CX-026	596160	Rio Campella	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Inseriti elementi a rischio
028-6CX-027	596160	Sud Cozzo Monico	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Inseriti elementi a rischio
028-6CX-028	596160	Cozzo Monico	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	R3	R3	Modificato (classe elemento a rischio) Inseriti ed eliminati elementi a rischio
028-6CX-029	596160	Cozzo Monico	Frana complessa	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E3 Viabilità secondaria	R2	R3	Modificato (classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate		R2	
028-6CX-030	596160	Cozzo Cicerata	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E3 Viabilità secondaria	R3	R4	Modificato (classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Case sparse E1 Zone boscate		R3	
028-6CX-031	596160	Casa Testa	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E2 Case sparse E1 Viabilità minore Zone boscate	R3	R3	Modificato (classe elemento a rischio) Inseriti ed eliminati elementi a rischio
028-6CX-032	596160	Casa Testa	Crollo	Attivo	P4	P4	E1 Case sparse	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	R3	R3	Modificato (classe elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
028-6CX-033	596160	Casa Terracina	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria	E1 Viabilità minore	R3	R3	Modificato (tipologia e classe elemento a rischio)
028-6CX-034	596160	Contrada Baronessa	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
028-6CX-035	596160	Casa Rinaldo	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Inseriti elementi a rischio
028-6CX-036	596160	Casa Rinaldo	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Inseriti elementi a rischio
028-6CX-037	596160	Contrada Picciolo	Frana complessa	Attivo	---	P2	---	E3 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate		R2	
028-6CX-038	596160	Contrada Campella	Deformazione superficiale lenta	Attivo	---	P1	---	E3 Viabilità secondaria	---	R2	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate		R1	
028-6CX-039	610010	S.P. n. 54 bis	Scorrimento	Attivo	---	P2	---	E3 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
028-6CX-040	597130	Contrada Vatalara	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
028-6CX-041	597130	Contrada Vatalara	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Elettrodotto	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	
028-6CX-042	597130	Contrada Vatalara	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
028-6CX-043	597130	Cozzo S.Biagio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate		R3	
028-6CX-044	597130	Cozzo S.Biagio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
028-6CX-045	596160	Cozzo S.Biagio	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
028-6CX-046	596160	Cozzo S.Biagio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
028-6CX-047	597130	Cozzo S.Biagio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	
028-6CX-048	597130	Contrada Presti	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate		R3	
028-6CX-049	597130	Contrada Presti	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate		R3	
028-6CX-050	610010	Vallone Lunarda	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
028-6CX-051	610010	Casa Barranco	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
028-6CX-052	610010	Contrada Romito	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
028-6CX-053	610010	Contrada Romito	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E1 Zone boscate		R3	
028-6CX-054	610010	Contrada Colombo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E1 Zone boscate		R3	
028-6CX-055	610010	Contrada Romito	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
028-6CX-056	610010	Contrada Romito	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate		R3	
028-6CX-057	610010	Contrada Romito	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse E1 Viabilità minore Zone boscate		R3	
028-6CX-058	610010	Contrada Romito	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
028-6CX-059	610010	Contrada Romito	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate		R3	
028-6CX-060	610010	Contrada Timpa Rossa	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Area naturale protetta E1 Viabilità minore Zone boscate		R3	
028-6CX-061	610010	Pizzo S.Angelo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate		R3	
028-6CX-062	610010	Pizzo S.Angelo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate		R3	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
028-6CX-063	610010	Pizzo S.Angelo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Area naturale protetta E1 Zone boscate		R3	
028-6CX-064	610010	Pizzo S.Angelo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Area naturale protetta E1 Zone boscate		R3	

Relativamente all'individuazione degli elementi a rischio, alcuni dissesti ubicati nel territorio del comune limitrofo di Gratteri determinano aree a rischio corrispondenti ad elementi vulnerabili presenti nel territorio di Cefalù.

Nella tabella seguente, si riportano i dati relativi alle suddette interferenze.

Tabella riassuntiva dei dissesti di altri comuni interferenti con Cefalù

Codice dissesto	Comune	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità	PETRALIA SOTTANA	
							Elemento a rischio	Rischio
026-6GR-001	Gratteri	610010	Contrada Gallefina	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	E2 Aree agricole utilizzate	R2
026-6GR-002	Gratteri	610010	Contrada Tribuna	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	R2

Fanno parte integrante della presente proposta di aggiornamento i seguenti elaborati:

- Carta dei dissesti, in scala 1:10.000, relativa alle sezioni C.T.R. n. 596160, n. 597130, n. 597140, n. 610010 e n. 610050;
- Carta della pericolosità, in scala 1:10.000, relativa alle sezioni C.T.R. n. 596160, n. 597130, n. 597140, n. 610010 e n. 610050;
- Carta del rischio, in scala 1:10.000, relativa alle sezioni C.T.R. n. 596160, n. 597130, n. 597140, n. 610010 e n. 610050.