

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Presidenza della Regione Siciliana
Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia

Servizio 3 “ASSETTO DEL TERRITORIO”


Aggiornamento del Piano Stralcio di Bacino
per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.)
(Art. 68 commi 4bis e 4 ter del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 e ss. mm. ii.)

Conferenza Operativa del 22/02/2023

(Art.3, comma 3 L.R. n. 8 del 08/05/2018)

Delibera n. 118 del 10/03/2023

GEOMORFOLOGIA

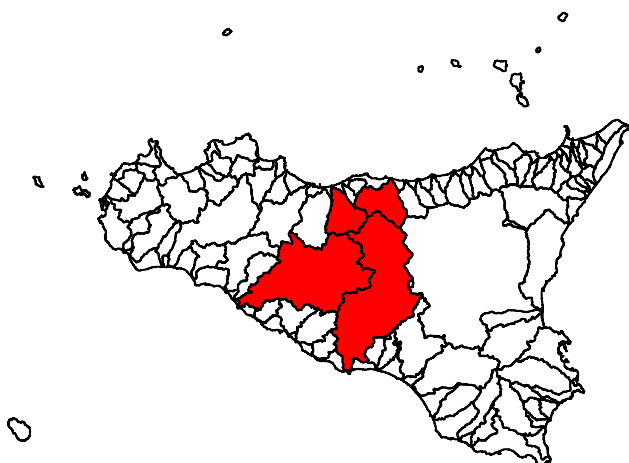

RELAZIONE

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

Regione Siciliana



IL PRESIDENTE
On.le Renato Schifani

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA
Segretario Generale Leonardo Santoro

SERVIZIO 3 “ASSETTO DEL TERRITORIO”
Dirigente Responsabile Antonino D’Amico

Coordinamento e revisione

Antonino D'Amico Dirigente Responsabile del Servizio 3

Redazione, informatizzazione dati, progetto grafico e stampa

Laura Bandieramonte Funzionario direttivo del Servizio 3

PREMESSA

Il territorio comunale di Polizzi Generosa rientra nel *Bacino idrografico del Fiume Pollina (026)*, nel *Bacino idrografico del Fiume Imera settentrionale (030)*, nel *Bacino idrografico del Fiume Platani (063)* e nel *Bacino idrografico del Fiume Imera meridionale (072)*.

Il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del Bacino Idrografico del Fiume Pollina (026), Area territoriale tra il bacino del Fiume Pollina e il bacino del Fiume Lascari o Torrente Piletto (027), Bacino idrografico del Fiume Lascari o T. Piletto e Area territoriale tra il bacino del Fiume Lascari e il bacino del Torrente Roccella (028) e Bacino idrografico del Torrente Roccella e Area territoriale tra il bacino del Torrente Roccella e il bacino del Fiume Imera settentrionale (029) è stato approvato con D.P.R. n. 89 del 27/03/2007, pubblicato nella G.U.R.S. n. 25 del 01/06/2007.

Il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del Bacino Idrografico del Fiume Imera settentrionale (030) è stato approvato con D.P.R. n. 240 del 29/09/2004, pubblicato nella G.U.R.S. n. 53 del 10/12/2004 e successivamente aggiornato con D.P. n. 56/Serv. 4°/S.G. del 02/03/2017, pubblicato nella G.U.R.S. n. 16 del 21/04/2017 e, soltanto per la porzione di territorio comunale di Polizzi Generosa compresa nelle sezioni C.T.R. n. 609160 e 610130, con D.S.G. n. 241 del 04/08/2022.

Il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del Bacino Idrografico del Fiume Platani (063) è stato approvato con D.P.R. n. 14 del 25/01/2006, pubblicato nella G.U.R.S. n. 14 del 17/03/2006.

Il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Area Territoriale tra il Bacino del Fiume Palma e Bacino del Fiume Imera Meridionale (071) e Bacino Idrografico del Fiume Imera Meridionale (072) è stato approvato con D.P.R. n. 87 del 27/03/2007, pubblicato nella G.U.R.S. n. 25 del 01/06/2007.

Così come indicato all'articolo 7 (Procedure di aggiornamento e revisione promosse da soggetti pubblici o privati), comma 1 lettera b delle Norme di Attuazione del P.A.I. aggiornate con D.P. Reg. Siciliana n. 09/AdB del 06/05/2021, pubblicato nella G.U.R.S. n. 22 del 21/05/2021, S.O. n. 2, *"Il P.A.I. può essere aggiornato, su proposta di soggetti pubblici o privati... a seguito di ... segnalazioni di nuovi dissesti idrogeologici"*.

Il presente aggiornamento, che riguarda l'intero territorio comunale, si è reso necessario a seguito della segnalazione delle problematiche connesse con lo stato di dissesto idrogeologico nella S.S. n. 643 nel tratto urbano di Via Collesano di cui alla nota del Comune prot. n. 861 del 25/01/2022, acquisita al protocollo di questa Autorità di bacino con n. 1237 del 26/01/2022.

In riscontro alla suddetta nota, il Servizio 2 di questa Autorità di Bacino ha dato disponibilità ad effettuare un sopralluogo congiunto per verificare lo stato di dissesto nelle aree segnalate, concordando telefonicamente la data del 02/02/2022.

La metodologia adottata fa riferimento alla Relazione Generale del P.A.I., capitolo 5 – Metodologia operativa per l'analisi e la valutazione del rischio geomorfologico, scaricabile dal sito internet http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Presidenza della Regione/PIR_AutoritaBacino/PIR_Aretematiche/PIR_Pianificazione/PIR_PianoStralcioBacinoAssettoIdrograficoPAI.

Relativamente ai livelli di pericolosità geomorfologica si rende necessario precisare che, così come riportato nell'art.5, comma 1, lett. y) delle Norme di Attuazione aggiornate con D.P. Reg. Siciliana n. 09/AdB del 06/05/2021, pubblicato nella G.U.R.S. n. 22 del 21/05/2021, S.O. n. 2 *la pericolosità geomorfologica è la probabilità di occorrenza di un fenomeno franoso potenzialmente pericoloso in un determinato intervallo di tempo e in una certa area; in riferimento alla metodologia di cui al Paragrafo 5.3 della Relazione Generale del P.A.I. ed. 2004, lo stato di pericolosità in un sito è definito in funzione della effettiva presenza di un fenomeno franoso*. Pertanto, il presente aggiornamento non contiene valutazioni delle aree in termini di suscettività da frana.

Si è proceduto all'aggiornamento dell'intero territorio comunale, ai sensi delle *Direttive per la redazione degli studi di valutazione della pericolosità derivante da fenomeni di crollo*, di cui

all'Allegato 1 dell'Appendice A delle Norme di attuazione del P.A.I. aggiornate con D.P. Reg. Siciliana n. 09/AdB del 06/05/2021, in base al quale per l'individuazione di aree a potenziale crollo in funzione della pendenza del versante, con l'ausilio delle immagini satellitari disponibili su Google Earth, si è utilizzato lo "SLOPE", cioè la generazione in automatico della carta delle pendenze del terreno a partire dal modello di elevazione digitale del terreno (DEM 2 x 2 della Regione Siciliana), considerando angoli superiori a 40°.

Per la valutazione dell'areale interessato dalla caduta dei massi a valle dei costoni rocciosi è stata adottata, cautelativamente, la metodologia del "cono d'ombra" (modello GIS Cone Fall 1.0 - Quanterra), prevista dalle sopra citate direttive (Fase 1 "Analisi Preliminare") che, attraverso una verifica geometrica dell'area in studio, considerando una ampiezza dell'angolo del cono d'ombra, applicato al punto più alto dell'area sorgente dei crolli, pari a 27.5° o 33° in funzione della pendenza e della morfologia del versante, fornisce ulteriori dati utili alla individuazione della estensione dell'areale interessato dalla caduta dei massi.

Applicando questo metodo, in alcuni casi, è stata rivalutata l'estensione dell'area a pericolosità determinata da dissesti di crollo già presenti nel P.A.I. precedente.

In alcuni casi l'area a pericolosità da crollo sovrasta aree caratterizzate da un livello di pericolosità inferiore, dovuta a dissesti di altra tipologia; nella restituzione cartografica (Carta della pericolosità) tali pericolosità vengono rappresentate con un perimetro tratteggiato, per facilitarne la individuazione.

Qualora in tali aree siano presenti elementi vulnerabili, il livello di rischio viene determinato in funzione del grado di pericolosità più elevato.

Nelle suddette aree, le norme d'uso da applicare nella vincolistica di pianificazione urbanistica sono quelle legate alla pericolosità di livello maggiore e un eventuale studio di compatibilità geomorfologica dovrà tenere conto di tutte le tipologie di dissesto presenti e dei relativi areali di pericolosità che coinvolgono l'area oggetto di studio.

Per quanto riguarda la fascia di arretramento verso monte del fronte roccioso, si fa presente che in alcuni casi, in rapporto all'altezza della scarpata, è stata considerata una fascia inferiore ai 20 metri, valore indicato nella Relazione Generale del P.A.I., e comunque non inferiore ai 5 metri.

In relazione al livello di pericolosità da crollo, poiché non è facile valutare le dimensioni dei blocchi utilizzando metodi indiretti, per il principio di cautela, è stato attribuito ad ogni dissesto un livello di pericolosità molto elevato (P4).

In merito alla classificazione degli elementi a rischio coinvolti, per tutti i dissesti ricadenti nel territorio comunale di Polizzi Generosa si procede alla individuazione del livello di rischio determinato dalle principali categorie di elementi vulnerabili, secondo la Tabella degli elementi a rischio aggiornata con D.P. Reg. Siciliana n. 09/AdB del 06/05/2021.

Tale indicazione preliminare, rappresentata nelle Carte del rischio, potrà essere utilizzata per gli approfondimenti a scala locale per le successive attività pianificatorie di protezione civile, finalizzate ad una corretta gestione del rischio.

E' utile puntualizzare che l'intersezione tra gli areali delle pericolosità e gli elementi a rischio coinvolti può determinare una attribuzione anche parziale, in termini di mappatura, del rischio dell'elemento considerato.

Pertanto, la valutazione della situazione di rischio dell'intero elemento coinvolto viene demandato al piano comunale di protezione civile. Infatti la gestione del rischio esula dalle competenze del P.A.I., rimanendo in carico ad altri rami della pubblica amministrazione (cfr. art.2 comma 7 delle Norme di attuazione di cui al già citato decreto presidenziale).

Le modifiche apportate con la presente proposta di aggiornamento rientrano nelle sezioni C.T.R. n. 609120, n. 609160, n. 610090, n. 610130, n. 621040, n. 621070, n. 621080, n. 621110, n. 621120, n. 622010 e n. 622050 dei seguenti P.A.I.:

- del Bacino Idrografico del Fiume Pollina (026), Area territoriale tra il bacino del Fiume Pollina e il bacino del Fiume Lascari o Torrente Piletto (027), Bacino idrografico del Fiume Lascari o T. Piletto e Area territoriale tra il bacino del Fiume Lascari e il bacino del Torrente Roccella

(028) e Bacino idrografico del Torrente Roccella e Area territoriale tra il bacino del Torrente Roccella e il bacino del Fiume Imera settentrionale (029), approvato con D.P.R. n. 89 del 27/03/2007, pubblicato nella G.U.R.S. n. 25 del 01/06/2007;

- del Bacino Idrografico del Fiume Imera settentrionale (030), approvato con D.P.R. n. 240 del 29/09/2004, pubblicato nella G.U.R.S. n. 53 del 10/12/2004, successivamente aggiornato con D.P. n. 56/Serv. 4°/S.G. del 02/03/2017, pubblicato nella G.U.R.S. n. 16 del 21/04/2017 e, soltanto per la porzione di territorio comunale di Polizzi Generosa compresa nelle sezioni C.T.R. n. 609160 e 610130, con D.S.G. n. 241 del 04/08/2022;
- del Bacino Idrografico del Fiume Platani (063) è stato approvato con D.P.R. n. 14 del 25/01/2006, pubblicato nella G.U.R.S. n. 14 del 17/03/2006;
- dell'Area Territoriale tra il Bacino del Fiume Palma e Bacino del Fiume Imera Meridionale (071) e Bacino Idrografico del Fiume Imera Meridionale (072) è stato approvato con D.P.R. n. 87 del 27/03/2007, pubblicato nella G.U.R.S. n. 25 del 01/06/2007.

Si precisa che il presente aggiornamento riguarda solo ed esclusivamente gli **aspetti geomorfologici**.

ITER DI AGGIORNAMENTO

Con la nota prot. n. 15758 del 13/09/2022 la previsione di aggiornamento, per gli aspetti geomorfologici, del P.A.I. del Bacino idrografico del Fiume Pollina (026), del Bacino idrografico del Fiume Imera settentrionale (030), del Bacino idrografico del Fiume Platani (063) e del Bacino idrografico del Fiume Imera meridionale (072) relativo al Comune di Polizzi Generosa è stata trasmessa al Segretario Generale dell'Autorità di Bacino per la condivisione e il successivo inoltro alla Conferenza Operativa per l'acquisizione del parere di competenza.

Con la nota prot. n. 16080 del 16/09/2022 il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino ha convocato la seduta del 28/09/2022 per acquisire il parere della Conferenza Operativa ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 68, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, sugli atti relativi alla elaborazione dell'aggiornamento del P.A.I. in argomento.

Visto il voto favorevole della Conferenza Operativa del 28/09/2022, espresso all'unanimità dei componenti presenti, il Segretario Generale dell'Autorità di bacino con Delibera n. 108 del 06/10/2022 e successivo DSG n. 310 del 13/10/2022 ha adottato l'aggiornamento del P.A.I. del Comune di Polizzi Generosa.

Con la nota prot. n. 19071 del 21/10/2022 l'Autorità di Bacino ha notificato al Comune il DSG di adozione n. 310 del 13/10/2022, pubblicato nella G.U.R.S. n. 50 del 04/11/2022 e sul sito della Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, comunicando che l'iter procedurale da seguire per la pubblicità degli atti è quello stabilito dall'art. 68 comma 4 ter del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e che, come disposto dall'art.5 del sopra richiamato decreto, dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana sono concessi 30 giorni per far pervenire eventuali osservazioni alla Autorità di Bacino.

Considerato che trascorsi i 30 giorni dalla pubblicazione nella G.U.R.S. non sono pervenute osservazioni alla proposta di aggiornamento del P.A.I. del Comune di Polizzi Generosa, con la nota prot. n. 23969 del 20/12/2022 il competente Ufficio dell'Autorità di Bacino ha trasmesso gli elaborati dell'aggiornamento in oggetto al visto del Segretario Generale per la valutazione della Conferenza Operativa.

Il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino con la nota prot. n. 1525 del 25/01/2023 ha convocato la seduta del 22/02/2023, per acquisire il parere della Conferenza Operativa sugli atti relativi alla elaborazione dell'aggiornamento del P.A.I. in argomento.

Con Delibera n. 118 del 10/03/2023 il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino, visto il voto favorevole della Conferenza Operativa del 22/02/2023, espresso all'unanimità dei componenti presenti, ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 68 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, acquisisce il parere favorevole sull'aggiornamento del P.A.I. del Comune

DISSESTI OGGETTO DI AGGIORNAMENTO

Nel presente paragrafo vengono descritte soltanto le modifiche conseguenti al sopralluogo congiunto del 02/02/2022, effettuato per la verifica delle località indicate nella nota del Comune citata in premessa e di altre aree del territorio comunale indicate sui luoghi dalla Responsabile dell'Area Tecnica, i cui esiti sono stati già trasmessi al Comune con la relazione di sopralluogo prot. n. 1970 del 07/02/2022.

Nelle descrizioni che seguono non vengono riportati il livello di rischio e gli elementi vulnerabili coinvolti dalle pericolosità per i quali si rimanda alla tabella riassuntiva riprodotta in calce.

S.S. n. 643 – Via Collesano

Durante il sopralluogo si è constatato che il versante meridionale del centro abitato, a valle del tratto urbano della S.S. n. 643 denominato Via Collesano, è stato interessato da un movimento franoso complesso che ha coinvolto i terreni di riporto e gli strati più superficiali della Formazione Polizzi che caratterizza il versante stesso, determinando il crollo di alcune abitazioni di vecchia costruzione e di parte della sede stradale (lato valle).

Nell'aggiornamento approvato con D.S.G. n. 241 del 04/08/2022, l'area interessata dalla frana verificatasi il 24 gennaio 2022, caratterizzata da una rapida evoluzione, risulta individuata come un dissesto di crollo localizzato nel tratto di versante intermedio tra la sede stradale della Via Collesano e l'incisione torrentizia a valle e identificato con il codice 030-6PO-153.

Pertanto, il codice 030-6PO-153 viene attribuito alla frana complessa di Via Collesano che coinvolge il versante sottostante fino a raggiungere quasi l'incisione torrentizia presente al piede dello stesso, con movimenti di scorrimento/scivolamento dei livelli più plastici e di crollo degli strati più consistenti (Foto n. 1 e n. 2).



Foto n. 1: dissesto 030-6PO-153



Foto n. 2: dissesto 030-6PO-153

Le abitazioni prospicienti la via Collesano, lato monte, non presentano al momento del sopralluogo lesioni e/o altri segni di dissesto; tuttavia, nell'area a monte della frana il Dipartimento Regionale di Protezione Civile ha avviato una attività di monitoraggio in continuo dei movimenti del versante mediante Interferometria SAR Terrestre, affidata ad una Start-up della Università La Sapienza di Roma.

Come rappresentato dai tecnici del Dipartimento Regionale di Protezione Civile durante un tavolo tecnico riunitosi in data 04/05/2022, il monitoraggio, eseguito in un periodo di due mesi caratterizzato da assenza di pioggia, non ha rilevato movimenti significativi nella parte a monte sella S.S. n. 643 e leggere manifestazioni nella zona subito a ridosso della strada lato valle e più marcate al piede del versante. E' comunque intenzione del Dipartimento Regionale di Protezione Civile continuare il monitoraggio interferometrico a partire dalla prossima stagione autunnale, con l'aggiunta di alcuni fessuri metri elettronici negli edifici di monte e di valle, affiancati a quelli analogici già installati dal Comune.

Pertanto, in attesa di dati più dettagliati sul movimento franoso forniti dalle attività di monitoraggio in corso, in via precauzionale l'area a monte della nicchia di distacco della frana viene considerata come sito di attenzione di tipologia D (areali dove non è stato possibile definire le caratteristiche del dissesto) di cui all'Art. 24 comma 5 delle Norme di attuazione del P.A.I. aggiornate con D.P. Reg. Siciliana n. 09/AdB del 06/05/2021, pubblicato nella G.U.R.S. n. 22 del 21/05/2021, S.O. n. 2, identificato con il codice SA-030-6PO-001.

Lungo la S.S. n. 643 in corrispondenza della curva nei pressi del km 5+000 l'incisione torrentizia presente a valle della sede stradale, in destra idraulica, è interessata da intensi fenomeni di erosione; pertanto, viene inserito un dissesto conseguente ad erosione accelerata, identificato con il codice 030-6PO-264, che al momento non coinvolge le abitazioni prospicienti la strada statale, lato valle (Foto n. 3).



Foto n. 3: dissesto 030-6PO-264

Durante il sopralluogo, su indicazione della Responsabile della III Area Tecnica e protezione civile di codesto Comune, sono state verificate altre tre situazioni di dissesto nel territorio comunale.

Via San Pietro

La prima area indicata dal tecnico comunale lungo la Via San Pietro risulta interessata da frane complesse quiescenti, identificate con i codici 030-6PO122 e 030-6PO-124, che al momento non mostrano evidenze di riattivazione. Pertanto, per tale area non viene apportata alcuna modifica a quanto già individuato nel P.A.I..

S.P. n. 119

La seconda criticità riguarda un tratto di versante sovrastante la S.P. n. 119, al km 0+250 circa, dove un movimento franoso ha determinato l'interruzione della condotta idrica che alimenta il centro abitato.

Nell'aggiornamento approvato con D.S.G. n. 241 del 04/08/2022, sul tratto di versante in oggetto, nei pressi del punto in cui si è verificato lo smottamento, risulta individuato un dissesto di crollo identificato con il codice 030-6PO-244. Pertanto, l'estensione di tale dissesto viene ampliata per comprendere il tratto di versante nel quale si è recentemente verificato il crollo di terra (Foto n. 4).



Foto n. 4: dissesto 030-6PO-265

Infine, lungo la S.P. n. 119, al km 1+965 circa, si è verificato un movimento franoso che ha interessato una azienda agricola, fino a lambire un capannone adibito a stalla che al momento non presenta alcun danno. Si tratta di movimenti superficiali del versante che vengono identificati con il nuovo codice 030-6PO-265 come deformazione superficiale lenta.

Lo stato di dissesto, pericolosità e rischio geomorfologico del Comune di Polizzi Generosa viene riassunto nella seguente tabella.

Tabella dei dissesti oggetto di aggiornamento

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
026-6PO-001	609120 610090	Cozzo Piombino	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6PO-002	609120	Cozzo Piombino	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6PO-001	609160	Contrada Scannale	Colamento lento	Attivo	P2	P2	E2 Area naturale protetta	E2 Aree agricole utilizzate	R2	R2	Modificata tipologia elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
030-6PO-002	609160	Contrada Scannale	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta	E2 Aree agricole utilizzate	R2	R2	Modificata tipologia elementi a rischio
030-6PO-003	609160	S.S. n. 643 km 14	Scorrimento	Stabilizzato	P0	P0	E3 Viabilità primaria E2 Viabilità secondaria Area naturale protetta E1 Case sparse	E4 Viabilità primaria E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	R1	R1	Modificata tipologia e classe elementi a rischio Inseriti elementi a rischio
030-6PO-004	609160	Versante sx Vallone San Nicola	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	E2 Area naturale protetta	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	R1	R1	Modificata tipologia elementi a rischio Inseriti elementi a rischio
030-6PO-005	609160	Case David	Frana complessa	Attivo	P3	P3	E3 Viabilità primaria	E4 Viabilità primaria	R4	R4	Modificata tipologia e classe elementi a rischio Inseriti elementi a rischio
							E2 Area naturale protetta	E2 Aree agricole utilizzate	R3	R3	
							E1 Zone boscate	E1 Zone boscate		R2	
030-6PO-006	609160	Case David	Colamento lento	Quiescente	P0	P0	E2 Area naturale protetta	E2 Aree agricole utilizzate	R1	R1	Modificata tipologia elementi a rischio
030-6PO-007	609160	Mulino di Fiume Grande	Colamento lento	Attivo	P2	P2	E2 Area naturale protetta	E2 Aree agricole utilizzate	R2	R2	Inseriti elementi a rischio
030-6PO-008	609160	Contrada Conceria	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	R3	R3	Modificata tipologia elementi a rischio Inseriti elementi a rischio
030-6PO-009	609160	Rio Secco	Scorrimento	Attivo	P3	P3	E2 Area naturale protetta	E2 Aree agricole utilizzate	R3	R3	Modificata tipologia elementi a rischio Inseriti elementi a rischio
								E1 Zone boscate		R2	
030-6PO-010	609160	Rio Giulfaria	Colamento lento	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	R2	R2	Modificata tipologia e classe elementi a rischio Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
030-6PO-011	609160	Centro La Ginestra	Scorrimento	Stabilizzato	P0	P0	E2 Viabilità secondaria Area naturale protetta E1 Case sparse	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	R1	R1	Modificata tipologia e classe elementi a rischio Inseriti elementi a rischio
030-6PO-012	609160	Piano della Noce	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria Area naturale protetta	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R3	R3	Modificata tipologia e classe elementi a rischio
030-6PO-013	609160	Contrada Bistorno	Colamento lento	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Inseriti elementi a rischio
030-6PO-014	609160	Contrada Oribella	Calanco	Attivo	P2	P2	E2 Area naturale protetta	---	R2	---	Eliminati elementi a rischio
030-6PO-015	609160	Contrada Oribella	Calanco	Attivo	P2	P2	E2 Area naturale protetta E1 Case sparse	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R2	R2	Modificata tipologia e classe elementi a rischio Inseriti elementi a rischio
030-6PO-016	609160	Contrada Oribella	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 Area naturale protetta	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R2	R2	Modificata tipologia elementi a rischio Inseriti elementi a rischio
030-6PO-017	609160	Molino Fiume Grande	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	E2 Area naturale protetta	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	R1	R1	Modificata tipologia elementi a rischio Inseriti elementi a rischio
030-6PO-018	609160	Contrada Bistorno	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
030-6PO-019	609160	Contrada Bistorno	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R2	R3	Modificata classe elementi a rischio e livello di rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
030-6PO-020	609160	Contrada Bistorno	Colamento lento	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R2	R3	Modificata classe elementi a rischio e livello di rischio Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R2	
030-6PO-021	609160	Contrada Bistorno	Colamento lento	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
030-6PO-022	609160	Contrada Bistorno	Colamento lento	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
030-6PO-023	609160	Contrada Torre	Colamento lento	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E3 Viabilità secondaria	R2	R3	Modificata classe elementi a rischio e livello di rischio Inseriti elementi a rischio
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate		R2	
030-6PO-024	609160	Contrada Torre	Frana complessa	Inattivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R2	R3	Modificata classe elementi a rischio e livello di rischio Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate		R2	
030-6PO-025	609160	Versante dx Vallone Zacca	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
030-6PO-026	609160	Contrada Torre	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R2	R3	Modificata classe elementi a rischio e livello di rischio Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R2	
030-6PO-027	609160	Versante sx Vallone Zacca	Calanco	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
030-6PO-028	609160	Versante sx Vallone Zacca	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	E2 Viabilità secondaria	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R1	R1	R3
030-6PO-029	609160	Contrada San Paolo	Colamento lento	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R2	Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
030-6PO-030	609160	Contrada San Paolo	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E3 Elettrodotto	E3 Elettrodotto	R3	R3	Modificata tipologia e classe elementi a rischio Inseriti elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R2	R2	
030-6PO-031	609160	Passo Balate	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
030-6PO-032	609160	Passo Balate	Colamento lento	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
030-6PO-033	609160	Passo Balate	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
030-6PO-034	609160	Versante dx Torrente Fichera	Calanco	Attivo	P2	P2	---	E1 Zone boscate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
030-6PO-035	609160 621040	Versante sx Rio San Paolo	Calanco	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
030-6PO-036	609160 610130	Piano del Signore	Frana complessa	Attivo	P3	P3	---	---	---	---	Nessuna modifica
030-6PO-037	610130	Piano del Signore	Colamento lento	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
030-6PO-038	609160 610130	Versante sx Vallone Zacca	Frana complessa	Stabilizzato	P0	P0	---	---	---	---	Nessuna modifica
030-6PO-039	610130	Versante dx Vallone Zacca	Calanco	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
030-6PO-040	610130	Piano del Signore	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
030-6PO-041	610130	Piano del Signore	Colamento lento	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
030-6PO-042	610130	Versante dx Vallone Lavanca	Colamento lento	Attivo	P2	P2	E1 Case sparse	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	R2	R2	Modificata classe elementi a rischio Inseriti elementi a rischio
030-6PO-043	609160 610130	Sud centro abitato	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R2	Inseriti elementi a rischio
030-6PO-044	610130	Sud Est centro abitato	Scorrimento	Attivo	P3	P3	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato Viabilità primaria	R4	R4	Modificata classe elementi a rischio e livello di rischio Inseriti elementi a rischio
							E1 Case sparse	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	R2	R3	
030-6PO-045	610130	Nord Madonna della Raccolta	Colamento lento	Attivo	P1	P1	E2 Viabilità secondaria Area naturale protetta	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R1	R1	Modificata tipologia e classe elementi a rischio
030-6PO-046	609160	Molino Fiume Grande	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P1	P1	E2 Area naturale protetta	E2 Aree agricole utilizzate	R1	R1	Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
030-6PO-047	610130	Versante sx Rio Secco	Frana complessa	Inattivo	P2	P2	E3 Viabilità primaria	E4 Viabilità primaria	R3	R4	Modificata classe elementi a rischio Inseriti ed eliminati elementi a rischio
							E2 Area naturale protetta	E1 Zone boscate	R2	R2	
030-6PO-048	610130	Versante sx Rio Secco	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 Area naturale protetta	E3 Acquedotto	R2	R3	Modificata tipologia elementi a rischio Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R2	
030-6PO-049	610130	Versante sx Rio Secco	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria Area naturale protetta	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R2	R2	Modificata tipologia e classe elementi a rischio
030-6PO-050	610130	Versante sx Rio Secco	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria Area naturale protetta	E3 Viabilità secondaria	R2	r3	Modificata tipologia, classe elementi a rischio e livello di rischio Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R2	
030-6PO-051	609160	Rio Secco	Calanco	Attivo	P2	P2	E2 Area naturale protetta	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	R2	R2	Modificata tipologia elementi a rischio Inseriti elementi a rischio
030-6PO-052	610130	Contrada Sanguisughe	Colamento lento	Attivo	P2	P2	E3 Elettrodott	E3 Elettrodott	R3	R3	Modificata tipologia e classe elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria Area naturale protetta	E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore	R2	R2	
030-6PO-053	610130	Contrada Suvarelli	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E2 Area naturale protetta	E2 Aree agricole utilizzate	R2	R2	Modificata tipologia elementi a rischio
030-6PO-054	610130	Contrada Sanguisughe	Colamento lento	Attivo	P2	P2	E2 Area naturale protetta	---	R2	---	Eliminati elementi a rischio
030-6PO-055	610130	Contrada Sanguisughe	Colamento lento	Attivo	P2	P2	E2 Area naturale protetta	---	R2	---	Eliminati elementi a rischio
030-6PO-056	610130	Pendici occidentali Monte Scalo	Scorrimento	Quiescente	P1	P1	E2 Area naturale protetta	E3 Viabilità secondaria	R1	R2	Modificata tipologia elementi a rischio Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R1	
030-6PO-057	610130	Pendici occidentali Monte Scalo	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E2 Area naturale protetta	---	R2	---	Eliminati elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
030-6PO-058	622010	S.S. n. 643 km 1-2	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E3 Viabilità primaria	E4 Viabilità primaria	R3	R4	Modificata classe elementi a rischio e livello di rischio. Inseriti elementi a rischio.
							E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E3 Viabilità secondaria	R2	R3	
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R2	
030-6PO-059	622010	Contrada Campo	Colamento lento	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R2	Inseriti elementi a rischio
030-6PO-060	622010	Contrada Salire	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R1	Inseriti elementi a rischio
030-6PO-061	622010	Sud Est Monte Pizzuto	Colamento lento	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
030-6PO-062	622010	Contrada Campo	Colamento lento	Quiescente	P0	P0	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
030-6PO-063	609160 610130 622010	Nord Monte Pizzuto	Colamento lento	Attivo	P2	P2	E2 Discarica	---	R2	---	Eliminati elementi a rischio
030-6PO-064	610130	Versante sx Vallone Zacca	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
030-6PO-065	610130	Versante sx Vallone Zacca	Colamento lento	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
030-6PO-066	609160 621040	Contrada San Paolo	Crollo	Attivo	P3	P4	---	---	---	---	Modificato livello di pericolosità
030-6PO-067	621040	Contrada San Paolo	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
030-6PO-068	622010	Rovine del Castellazzo	Colamento lento	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
030-6PO-069	609160	S.S. n. 643 km 15	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E3 Viabilità primaria	E4 Viabilità primaria	R3	R4	Modificata tipologia, classe elementi a rischio e livello di rischio.
							E2 Area naturale protetta	E2 Aree agricole utilizzate	R2	R2	
030-6PO-070	609160	S.S. n. 643 km 13-14	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E3 Viabilità primaria	E4 Viabilità primaria	R3	R4	Modificata tipologia, classe elementi a rischio e livello di rischio. Inseriti elementi a rischio.
							E2 Viabilità secondaria Area naturale protetta E1 Case sparse	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	R2	R2	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
030-6PO-071	610130	S.S. n. 643 km 7-8	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P1	P1	E3 Viabilità primaria	E4 Viabilità primaria	R2	R2	Modificata classe elementi a rischio e livello di rischio Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R1	
030-6PO-072	610130	S.S. n. 643 km 8-9	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P1	P1	---	E4 Viabilità primaria	---	R2	Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R1	
030-6PO-073	621040	Sud Poggio Spinazzi	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
030-6PO-074	621040	Sud Poggio Spinazzi	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
030-6PO-075	621040	Ovest Poggio Culma	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E3 Elettrodotto	---	R3	Inseriti elementi a rischio
030-6PO-076	621040	Versante sx Burrone Cravia	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
030-6PO-077	621040	Poggio san Filippo	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Case sparse E1 Viabilità minore	---	R2	Inseriti elementi a rischio
030-6PO-078	621040	Contrada Nuciarella	Colamento lento	Attivo	P1	P1	E2 Viabilità secondaria	E1 Viabilità minore	R1	R1	Modificata tipologia e classe elementi a rischio
030-6PO-079	621040	Contrada Nuciarella	Colamento lento	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E1 Viabilità minore	R2	R2	Modificata tipologia e classe elementi a rischio
030-6PO-080	621040	Contrada Nuciarella	Calanco	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
030-6PO-081	621040	Contrada Nuciarella	Colamento lento	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
030-6PO-082	621040	Contrada Nuciarella	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R1	Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
030-6PO-083	621040	Versante dx Burrone Cravia	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R2	R2	Modificata tipologia e classe elementi a rischio Inseriti ed eliminati elementi a rischio
030-6PO-084	621040	Contrada Nuciarella	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
030-6PO-085	621040	Contrada San Paolo	Calanco	Attivo	P2	P2	---	E1 Zone boscate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
030-6PO-086	621040	Contrada San Paolo	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
030-6PO-087	621040	Nord Ovest Poggio San Paolo	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	---	E1 Viabilità minore	---	R1	Inseriti elementi a rischio
030-6PO-088	621040	Nord Ovest Poggio San Paolo	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	E1 Viabilità minore	---	R1	Inseriti elementi a rischio
030-6PO-089	621040 622010	Sud Ovest Monte Pizzuto	Colamento lento	Stabilizzato	P0	P0	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R1	Inseriti elementi a rischio
030-6PO-090	621040	Rio San Filippo	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
030-6PO-091	621040	Rio San Filippo	Calanco	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Modificata estensione dissesto Inseriti elementi a rischio
030-6PO-092	621040	Contrada Fichera	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
030-6PO-093	621040	Contrada Fichera	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
030-6PO-094	621040	Bacino Rio Spinasantà	Calanco	Attivo	P3	P3	---	E3 Elettrodotta Acquedotto	---	R4	Inseriti elementi a rischio
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate		R3	
								E1 Zone boscate		R2	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
030-6PO-095	621040	Contrada Fichera	Colamento lento	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
030-6PO-096	621040	Contrada Fichera	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
030-6PO-097	621040	Ovest Cozzo Spinasantà	Calanco	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
030-6PO-098	621040	Sud Ovest Cozzo Spinasantà	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
030-6PO-099	621040	Sud Ovest Cozzo Spinasantà	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
030-6PO-100	621040	Sud Ovest Cozzo Spinasantà	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
030-6PO-101	621040	Ovest Cozzo Spinasantà	Calanco	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
030-6PO-102	621040	Sud Ovest Cozzo Spinasantà	Colamento lento	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
030-6PO-103	621040	Nord Cozzo Fra Giacomo	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E3 Elettrodotto	---	R3	Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate		R2	
030-6PO-104	621040	Nord Cozzo Fra Giacomo	Colamento lento	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
030-6PO-105	621040	Nord Est Sorgente Tremonzelli	Area a franosità diffusa	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
030-6PO-106	621040	Sud Case Gagliardo	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
030-6PO-107	621040	Sorgente Tremonzelli	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R1	Inseriti elementi a rischio
030-6PO-108	621040	Contrada Fichera	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
030-6PO-109	621040	Sud Ovest Monte Fichera	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
030-6PO-110	621040	Sud Ovest Monte Fichera	Calanco	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
030-6PO-111	621040	Sud Ovest Monte Fichera	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
030-6PO-112	621040	Sud Monte Fichera	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
030-6PO-113	621040	Nord Ovest Monte Fichera	Calanco	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificata estensione dissesto
030-6PO-114	621040	Nord Ovest Monte Fichera	Calanco	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
030-6PO-115	621040	Versante dx Torrente Fichera	Calanco	Attivo	P2	P2	---	E1 Zone boscate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
030-6PO-116	621040	Contrada Fichera	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
030-6PO-117	621040	Contrada Fichera	Defomazione superficiale lenta	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
030-6PO-118	621040	Contrada Fichera	Defomazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
030-6PO-119	621040	Contrada Fichera	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E3 Elettrodotto	---	R3	Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate		R2	
030-6PO-120	621040	Contrada Fichera	Defomazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E1 Zone boscate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
030-6PO-121	621040	Contrada Fichera	Colamento lento	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R2	Inseriti elementi a rischio
030-6PO-122	610130	Quartiere San Pietro	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R2	R2	Modificata tipologia e classe elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria Area naturale protetta	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R1	R1	
030-6PO-123	610130	Quartiere San Pietro	Frana complessa	Attivo	P3	P3	E4 Centro abitato E3 Viabilità primaria	E4 Centro abitato Viabilità primaria	R4	R4	Modificata tipologia e classe elementi a rischio
							E2 Area naturale protetta	E2 Aree agricole utilizzate	R3	R3	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
030-6PO-124	610130	Quartiere San Pietro	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	E4 Centro abitato E3 Viabilità primaria	E4 Centro abitato Viabilità primaria	R2	R2	Modificata tipologia e classe elementi a rischio
							E2 Area naturale protetta E1 Case sparse	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	R1	R1	
030-6PO-125	610130	Quartiere San Pietro	Scorrimento	Attivo	P3	P3	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Modificata tipologia elementi a rischio
							E2 Area naturale protetta	E2 Aree agricole utilizzate	R3	R3	
030-6PO-126	609160	Contrada Sotto il Corvo	Frana complessa	Attivo	P3	P3	E3 Stabilimento industriale	E3 Viabilità secondaria Stabilimento industriale	R4	R4	Modificata classe elemento a rischio e livello di rischio Inseriti elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	R3	R3	
							E1 Case sparse	E1 Viabilità minore	R2	R2	
030-6PO-127	610130	Centro abitato	Frana complessa	Attivo	P3	P3	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R3	R4	Modificata classe elemento a rischio e livello di rischio Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
030-6PO-128	610130	Centro abitato	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R1	R2	Modificata classe elemento a rischio e livello di rischio
030-6PO-129	610130	Nord Est centro abitato	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R1	R1	Modificata tipologia e classe elementi a rischio Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
030-6PO-130	609160 610130	Nord centro abitato	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Centro abitato E3 Viabilità primaria	E4 Centro abitato Viabilità primaria E3 Viabilità secondaria	R4	R4	Modificata classe elemento a rischio e livello di rischio Inseriti elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	R3	R3	
030-6PO-131	609160	Contrada Chiaretta	Frana complessa	Stabilizzato	P0	P0	E2 Viabilità secondaria Area naturale protetta E1 Case sparse	E3 Viabilità secondaria E2 Case sparse E1 Viabilità minore	R1	R1	Modificata classe elementi a rischio Eliminati elementi a rischio
030-6PO-132	609160	Contrada Chiaretta	Frana complessa	Inattivo	P2	P2	E3 Viabilità primaria	E4 Viabilità primaria	R3	R4	Modificata tipologia, classe elemento a rischio e livello di rischio Inseriti elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria Area naturale protetta E1 Case sparse	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	R2	R2	
030-6PO-133	609160	Contrada Chiaretta	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	E3 Viabilità primaria	E4 Viabilità primaria	R2	R2	Modificata tipologia, classe elemento a rischio e livello di rischio Inseriti elementi a rischio
							E2 Area naturale protetta	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	R1	R1	
030-6PO-134	609160	Poggio Sfinozzi	Colamento lento	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
030-6PO-135	621040 622010	Ovest Monte Pizzuto	Colamento lento	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R2	R3	Modificata classe elemento a rischio e livello di rischio Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R2	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
030-6PO-136	609160	Contrada Torre	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R2	R2	Modificata tipologia e classe elemento a rischio Inseriti elementi a rischio
030-6PO-137	610130	Contrada Suvarelli	Scorrimento	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria Area naturale protetta	E3 Viabilità secondaria	R2	R3	Modificata tipologia, classe elemento a rischio e livello di rischio Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R2	
030-6PO-138	610090	Contrada Quacella	Scorrimento	Inattivo	P1	P1	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R1	R2	Modificata classe elemento a rischio e livello di rischio Inseriti elementi a rischio
								E2 Area naturale protetta		R1	
030-6PO-139	610130	Madonna della Pietà	Scorrimento	Inattivo	P1	P1	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R1	R2	Modificata classe elemento a rischio e livello di rischio Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R1	
030-6PO-140	610130	Contrada Sanguisughe	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	E3 Elettrodotto	E3 Elettrodotto	R3	R3	Modificata tipologia e classe elemento a rischio Inseriti elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria Area naturale protetta E1 Case sparse	E2 Case sparse Area naturale protetta Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R2	R2	
030-6PO-141	610130	Santa Croce	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	R3	R3	Inseriti elementi a rischio
030-6PO-142	610130	Santa Croce	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria Area naturale protetta E1 Case sparse	E3 Viabilità secondaria	R3	R4	Modificata classe elemento a rischio e livello di rischio Inseriti elementi a rischio
								E2 Case sparse Area naturale protetta Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate		R3	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
030-6PO-143	609160	Contrada Bistorno	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E3 Viabilità secondaria E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	R2	R3 R2	Inseriti elementi a rischio
030-6PO-144	609160	Contrada Scannale	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria Area naturale protetta E1 Case sparse	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	R2	R2	Modificata tipologia e classe elemento a rischio Inseriti elementi a rischio
030-6PO-145	609160	Molino di Fiume Grande	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 Area naturale protetta	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	r2	R2	Modificata tipologia elemento a rischio Inseriti elementi a rischio
030-6PO-146	609160	Contrada Bistorno	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
030-6PO-147	609160	Contrada Bistorno	Colamento lento	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
030-6PO-148	609160	Contrada Bistorno	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
030-6PO-149	610130	Quartiere San Pietro	Frana complessa	Attivo	P2	P2	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Modificata tipologia elemento a rischio
							E2 Area naturale protetta	E2 Aree agricole utilizzate	R2	R2	
030-6PO-150	609160	Versante sud centro abitato	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Viabilità primaria	E4 Viabilità primaria E3 Viabilità secondaria	R4	R4	Modificata classe elemento a rischio e livello di rischio
							E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E2 Case sparse	R3	R3	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
030-6PO-151	609160	Versante sudovest centro abitato	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E3 Viabilità secondaria E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R3	R4	Modificata classe elemento a rischio e livello di rischio Inseriti elementi a rischio
030-6PO-152	609160	Rovine San Calogero	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R3	R3	Modificata tipologia e classe elemento a rischio Inseriti elementi a rischio
030-6PO-153	609160	Versante sud centro abitato	Frana complessa	Attivo	P4	P2	---	E4 Centro abitato	---	R4	Modificata tipologia dissesto e livello di pericolosità Inseriti elementi a rischio
030-6PO-154	609160	Versante sud centro abitato	Crollo	Attivo	P4	P4	---	---	---	---	Nessuna modifica
030-6PO-155	609160	Versante sud centro abitato	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato E2 Aree agricole utilizzate	R4	R4 R3	Inseriti elementi a rischio
030-6PO-156	609160	Versante occidentale centro abitato	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R4	R4 R3	Modificata classe elemento a rischio e livello di rischio Inseriti elementi a rischio
030-6PO-157	610130	Zona nordest centro abitato	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Viabilità primaria	E4 Viabilità primaria	R4	R4	Modificata classe elemento a rischio
030-6PO-158	609160	Contrada Santo Cono	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta	---	R3	---	Eliminati elementi a rischio
030-6PO-159	609160	Contrada Santo Cono	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta	E2 Area naturale protetta	R3	R3	Modificata estensione area a rischio
030-6PO-160	609120 609160	Nord Casa Trovato	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	R3	R3	Inseriti elementi a rischio
030-6PO-161	609160	Casa Trovato	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	R3	R3	Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
030-6PO-162	609120 609160	Contrada San Nicola	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria Area naturale protetta E1 Case sparse	E2 Case sparse Area naturale protetta E1 Viabilità minore Zone boscate	R3	R3	Modificata tipologia e classe elemento a rischio Inseriti elementi a rischio
030-6PO-163	609160	Contrada San Nicola	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta	E2 Area naturale protetta Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	R3	R3	Inseriti elementi a rischio
030-6PO-164	609160	Piano della Noce	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria Area naturale protetta	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	R3	R3	Modificata tipologia e classe elemento a rischio Inseriti elementi a rischio
030-6PO-165	610130	Santa Croce	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	R3	R3	Inseriti elementi a rischio
030-6PO-166	610130	Santa Croce	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria Area naturale protetta	E3 Viabilità secondaria E2 Area naturale protetta Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R3	R4 R3	Modificata classe elemento a rischio e livello di rischio Inseriti elementi a rischio
030-6PO-167	610130	Santa Croce	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	R3	R3	Inseriti elementi a rischio
030-6PO-168	610090 610130	Contrada Quacella	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria Area naturale protetta	E3 Viabilità secondaria E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore Zone boscate	R3	R4 R3	Modificata classe elemento a rischio e livello di rischio Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
030-6PO-169	610130	Vallone Madonna degli Angeli	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta	E3 Viabilità secondaria E2 Case sparse Area naturale protetta E1 Viabilità minore Zone boscate	R3	R4 R3	Inseriti elementi a rischio
030-6PO-170	610130	Vallone Madonna degli Angeli	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	R3	R3	Inseriti elementi a rischio
030-6PO-171	610130	Vallone Madonna degli Angeli	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria Area naturale protetta	E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore Zone boscate	R3	R3	Modificata tipologia e classe elemento a rischio Inseriti elementi a rischio
030-6PO-172	610130	Vallone Madonna degli Angeli	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria Area naturale protetta	E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore Zone boscate	R3	R3	Modificata tipologia e classe elemento a rischio Inseriti elementi a rischio
030-6PO-173	610130	Vallone Madonna degli Angeli	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria Area naturale protetta	E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore Zone boscate	R3	R3	Modificata tipologia e classe elemento a rischio Inseriti elementi a rischio
030-6PO-174	610130	Vallone Madonna degli Angeli	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria Area naturale protetta	E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore Zone boscate	R3	R3	Modificata tipologia e classe elemento a rischio Inseriti elementi a rischio
030-6PO-175	610130	Vallone Madonna degli Angeli	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	R3	R3	Inseriti elementi a rischio
030-6PO-176	610130	Vallone Madonna degli Angeli	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	R3	R3	Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
030-6PO-177	610130	Vallone Madonna degli Angeli	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	R3	R3	Inseriti elementi a rischio
030-6PO-178	610130	Vallone Madonna degli Angeli	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	R3	R3	Inseriti elementi a rischio
030-6PO-179	610130	Vallone Madonna degli Angeli	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	R3	R3	Inseriti elementi a rischio
030-6PO-180	610130	Vallone Madonna degli Angeli	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	R3	R3	Inseriti elementi a rischio
030-6PO-181	610130	Vallone Madonna degli Angeli	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	R3	R3	Inseriti elementi a rischio
030-6PO-182	610130	Madonna degli Angeli	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	R3	R3	Inseriti elementi a rischio
030-6PO-183	610130	Vallone Madonna degli Angeli	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	R3	R3	Inseriti elementi a rischio
030-6PO-184	610130	Madonna degli Angeli	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	R3	R3	Inseriti elementi a rischio
030-6PO-185	610130	Madonna degli Angeli	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	R3	R3	Inseriti elementi a rischio
030-6PO-186	610130	Madonna degli Angeli	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	R3	R3	Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
030-6PO-187	610130	Madonna degli Angeli	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	R3	R3	Inseriti elementi a rischio
030-6PO-188	610130	Madonna degli Angeli	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	R3	R3	Inseriti elementi a rischio
030-6PO-189	610130	Santa Croce	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria Area naturale protetta	E3 Viabilità secondaria	R3	R4	Modificata classe elemento a rischio e livello di rischio Inseriti elementi a rischio
								E2 Case sparse Area naturale protetta E1 Viabilità minore		R3	
030-6PO-190	610130	Santa Croce	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria Area naturale protetta	E3 Viabilità secondaria	R3	R4	Modificata classe elemento a rischio e livello di rischio
								E2 Area naturale protetta		R3	
030-6PO-191	610130	Santa Croce	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria Area naturale protetta E1 Case sparse	E3 Viabilità secondaria	R3	R4	Modificata classe elemento a rischio e livello di rischio Inseriti elementi a rischio
								E2 Case sparse Area naturale protetta Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate		R3	
030-6PO-192	610130	Santa Croce	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	R3	R3	Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
030-6PO-193	610130	Santa Croce	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria Area naturale protetta E1 Case sparse	E3 Viabilità secondaria E2 Case sparse Area naturale protetta Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	R3	R4 R3	Modificata classe elemento a rischio e livello di rischio Inseriti elementi a rischio
030-6PO-194	610130	Santa Croce	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Inseriti elementi a rischio
030-6PO-195	610130	Santa Croce	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta	E2 Area naturale protetta	R3	R3	Nessuna modifica
030-6PO-196	610130	Piano Grande	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria Area naturale protetta	E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore Zone boscate	R3	R3	Modificata tipologia e classe elemento a rischio Inseriti elementi a rischio
030-6PO-197	610130	Piano Grande	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	R3	R3	Inseriti elementi a rischio
030-6PO-198	610130	Monte Scalone	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	R3	R3	Inseriti elementi a rischio
030-6PO-199	610130	Monte Scalone	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	R3	R3	Inseriti elementi a rischio
030-6PO-200	610130	Monte Scalone	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta	E2 Area naturale protetta	R3	R3	Nessuna modifica
030-6PO-201	610130	Santa Croce	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	R3	R3	Inseriti elementi a rischio
030-6PO-202	610130	Monte Scalone	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	R3	R3	Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
030-6PO-203	610130	Contrada Timparossa	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta E1 Case sparse	E2 Case sparse Area naturale protetta E1 Zone boscate	R3	R3	Modificata classe elementi a rischio Inseriti elementi a rischio
030-6PO-204	610130	Monte Pene	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	R3	R3	Inseriti elementi a rischio
030-6PO-205	610130	Monte Pene	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	R3	R3	Inseriti elementi a rischio
030-6PO-206	610130	Contrada Timparossa	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	R3	R3	Inseriti elementi a rischio
030-6PO-207	610130	Contrada Timparossa	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	R3	R3	Inseriti elementi a rischio
030-6PO-208	610130	Vallone del Canalotto	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	R3	R3	Inseriti elementi a rischio
030-6PO-209	610130	Vallone del Canalotto	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	R3	R3	Inseriti elementi a rischio
030-6PO-210	610130	Contrada Canalotto	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	R3	R3	Inseriti elementi a rischio
030-6PO-211	610130	Contrada Timparossa	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	R3	R3	Inseriti elementi a rischio
030-6PO-212	610130	Vallone del Canalotto	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	R3	R3	Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
030-6PO-213	610130	Contrada Canalotto	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria Area naturale protetta	E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore Zone boscate	R3	R3	Modificata tipologia e classe elementi a rischio Inseriti elementi a rischio
030-6PO-214	610130	Contrada Canalotto	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	R3	R3	Inseriti elementi a rischio
030-6PO-215	610130	Contrada Canalotto	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	R3	R3	Inseriti elementi a rischio
030-6PO-216	610130	Timpa di Monte Cavallo	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria Area naturale protetta	E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore Zone boscate	R3	R3	Modificata tipologia e classe elementi a rischio Inseriti elementi a rischio
030-6PO-217	610130	Contrada Timparossa	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria Area naturale protetta	E3 Viabilità secondaria	R3	R4	Modificata classe elementi a rischio e livello di rischio Inseriti elementi a rischio
								E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore Zone boscate		R3	
030-6PO-218	610130	Contrada Timparossa	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria Area naturale protetta	E3 Viabilità secondaria	R3	R4	Modificata classe elementi a rischio e livello di rischio
								E2 Area naturale protetta		R3	
030-6PO-219	610130	Contrada Timparossa	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria Area naturale protetta E1 Case sparse	E3 Viabilità secondaria	R3	R4	Modificata classe elementi a rischio e livello di rischio Inseriti elementi a rischio
								E2 Case sparse Area naturale protetta E1 Viabilità minore Zone boscate		R3	
030-6PO-220	610130	Contrada Canalotto	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	R3	R3	Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
030-6PO-221	610130	Timpa di Monte Cavallo	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria Area naturale protetta	E2 Area naturale protetta Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	R3	R3	Modificata tipologia e classe elementi a rischio Inseriti elementi a rischio
030-6PO-222	610130	Timpa di Monte Cavallo	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria Area naturale protetta	E2 Area naturale protetta Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	R3	R3	Modificata tipologia e classe elementi a rischio Inseriti elementi a rischio
030-6PO-223	610130	Contrada Timparossa	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria Area naturale protetta E1 Case sparse	E2 Case sparse E1 Viabilità minore	R3	R3	Modificata tipologia e classe elementi a rischio Eliminati elementi a rischio
030-6PO-224	610130	Contrada Timparossa	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	R3	R3	Inseriti elementi a rischio
030-6PO-225	610130	Contrada Rovola	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Inseriti elementi a rischio
030-6PO-226	610130	Contrada Rovola	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	R3	R3	Modificata tipologia elementi a rischio Inseriti elementi a rischio
030-6PO-227	609160	Casa Cipolla	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria Area naturale protetta	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R3	R3	Modificata tipologia e classe elementi a rischio
030-6PO-228	609160	Casa San Nicola	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	R3	R3	Modificata tipologia elementi a rischio Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
030-6PO-229	609160	Casa Polizzello	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta E1 Case sparse	E2 Case sparse	R3	R3	Modificata classe elementi a rischio Eliminati elementi a rischio
030-6PO-230	609160	Costa Giulfaria	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta E1 Case sparse	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	R3	R3	Modificata tipologia e classe elementi a rischio Inseriti elementi a rischio
030-6PO-231	609160	Cava di pietra	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta	---	R3	---	Eliminati elementi a rischio
030-6PO-232	610130	Contrada Timparossa	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta	E2 Area naturale protetta	R3	R3	Nessuna modifica
030-6PO-233	610130	Timpa di Monte Cavallo	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria Area naturale protetta	E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore Zone boscate	R3	R3	Modificata tipologia e classe elementi a rischio Inseriti elementi a rischio
030-6PO-234	610130	Rio Secco	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta	E2 Aree agricole utilizzate	R3	R3	Modificata tipologia elementi a rischio
030-6PO-235	609160	Rio Secco	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta	E1 Zone boscate	R3	R3	Modificata tipologia e classe elementi a rischio
030-6PO-236	610130	Contrada Sanguisughe	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria Area naturale protetta	E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore	R3	R3	Modificata tipologia e classe elementi a rischio
030-6PO-237	610130	Contrada Sanguisughe	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria Area naturale protetta	E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore	R3	R3	Modificata tipologia e classe elementi a rischio
030-6PO-238	610130	Contrada Sanguisughe	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria Area naturale protetta	E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore	R3	R3	Modificata tipologia e classe elementi a rischio
030-6PO-239	610130	Contrada Sanguisughe	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria Area naturale protetta	E2 Area naturale protetta Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R3	R3	Modificata tipologia e classe elementi a rischio Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
030-6PO-240	610130	Contrada Sanguisughe	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria Area naturale protetta E1 Case sparse	E3 Viabilità secondaria E2 Case sparse Area naturale protetta Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R3	R4 R3	Modificata tipologia, classe elementi a rischio e livello di rischio Inseriti elementi a rischio
030-6PO-241	610130	Contrada Sanguisughe	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria Area naturale protetta	E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore	R3	R3	Modificata tipologia e classe elementi a rischio
030-6PO-242	610130	Contrada Sanguisughe	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria Area naturale protetta E1 Case sparse	E3 Viabilità secondaria E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R3	R4 R3	Modificata tipologia, classe elementi a rischio e livello di rischio Inseriti elementi a rischio
030-6PO-243	610130	Versante sx Rio Secco	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta	E2 Aree agricole utilizzate	R3	R3	Modificata tipologia elementi a rischio
030-6PO-244	610130	Madonna della Pietà	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria Acquedotto Area naturale protetta	E3 Viabilità secondaria Acquedotto E2 Aree agricole utilizzate	R3	R4 R3	Modificata tipologia, classe elementi a rischio e livello di rischio
030-6PO-245	610130	Madonna della Pietà	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria Acquedotto Area naturale protetta	E3 Viabilità secondaria Acquedotto E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R3	R4 R3	Modificata tipologia, classe elementi a rischio e livello di rischio Inseriti elementi a rischio
030-6PO-246	610130	Madonna della Pietà	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria Area naturale protetta E1 Case sparse	E3 Viabilità secondaria E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	R3	R4 R3	Modificata tipologia, classe elementi a rischio e livello di rischio Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
030-6PO-247	610130	Zona est centro abitato	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Nessuna modifica
030-6PO-248	610130	Zona est centro abitato	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R3	R4	Modificata classe elementi a rischio e livello di rischio
030-6PO-249	610130	Quartiere San Pietro	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Viabilità primaria	E4 Viabilità primaria	R4	R4	Modificata classe elementi a rischio Eliminati elementi a rischio
							E2 Area naturale protetta		R3		
030-6PO-250	610130	Est quartiere San Pietro	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta	E2 Aree agricole utilizzate	R3	R3	Modificata tipologia elementi a rischio
030-6PO-251	610130	Est quartiere San Pietro	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta	E2 Aree agricole utilizzate	R3	R3	Modificata tipologia elementi a rischio
030-6PO-252	610130	Versante sud centro abitato	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Modificata tipologia e classe elementi a rischio Inseriti elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R3	R3	
030-6PO-253	609160	Versante sud centro abitato	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Inseriti elementi a rischio
030-6PO-254	609160	Versante sud centro abitato	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
030-6PO-255	609160 610130	Versante sud centro abitato	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Modificata tipologia e classe elementi a rischio Inseriti elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R3	R3	
030-6PO-256	609160	Versante sud centro abitato	Crollo	Attivo	P4	P4	---	---	---	---	Nessuna modifica
030-6PO-257	609160	Vallone Lavanca	Crollo	Attivo	P4	P4	---	---	---	---	Nessuna modifica
030-6PO-258	610130	Vallone Lavanca	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Inseriti elementi a rischio
030-6PO-259	610130	Piano del Signore	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria	E1 Viabilità minore	R3	R3	Modificata tipologia e classe elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
030-6PO-260	610130	Madonna della Raccolta	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Viabilità primaria	E4 Viabilità primaria	R4	R4	Modificata tipologia e classe elementi a rischio
							E2 Area naturale protetta	E2 Aree agricole utilizzate	R3	R3	
030-6PO-261	610130	Madonna della Raccolta	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta E1 Case sparse	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	R3	R3	Modificata tipologia e classe elementi a rischio
030-6PO-262	610130	Contrada Portella	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Inseriti elementi a rischio
030-6PO-263	610130	Contrada Portella	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta	E2 Aree agricole utilizzate	R3	R3	Modificata tipologia elementi a rischio
030-6PO-264	609160	S.S. n. 643 km 5	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E4 Centro abitato	---	R2	Nuovo
030-6PO-265	610130	Contrada Suvarelle	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P1	P1	---	E3 Viabilità secondaria	---	R2	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R1	
030-6PO-266	609120	Vallone Marabilice	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6PO-267	609120	Contrada Colla	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6PO-268	609120	Piano della Madonna	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6PO-269	609120	Piano della Madonna	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6PO-270	609120	Piano della Madonna	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6PO-271	609120	Cozzo Cerasa	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
030-6PO-272	609120	Cozzo Cerasa	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6PO-273	609120	Piano Battaglia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6PO-274	609120	Piano Battaglia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6PO-275	609120	Contrada Colla	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6PO-276	609120	Contrada Colla	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
030-6PO-277	609120	Piano Battaglia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
030-6PO-278	609120	Piano Battaglia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
030-6PO-279	609120 610090	Cozzo Piombino	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
030-6PO-280	610090	Portella Colla	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
030-6PO-281	610090	Portella Colla	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
030-6PO-282	610090	Monte Mufara	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6PO-283	610090	Monte Mufara	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6PO-284	610090	Monte Mufara	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
030-6PO-285	610090	Monte Mufara	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6PO-286	610090	Monte Mufara	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6PO-287	610090	Piano Trifoglio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6PO-288	610090	Monte Mufara	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6PO-289	610090	Monte Mufara	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6PO-290	610090	Monte Mufara	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6PO-291	610090	Monte Quacella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6PO-292	610090	Monte Quacella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6PO-293	610090	Monte Quacella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6PO-294	610090	Monte Quacella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
030-6PO-295	610090	Monte Quacella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6PO-296	610090	Monte Quacella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
030-6PO-297	610090	Monte Quacella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
030-6PO-298	610090	Monte Quacella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
030-6PO-299	610090	Monte Quacella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
030-6PO-300	610090	Monte Quacella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6PO-301	610090	Monte Quacella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
030-6PO-302	610090	Monte Quacella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
030-6PO-303	610090	Monte Quacella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6PO-304	610090	Monte Quacella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6PO-305	610090	Monte Quacella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6PO-306	610090	Monte Quacella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
030-6PO-307	610090	Monte Quacella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
030-6PO-308	610090	Monte Quacella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
030-6PO-309	610090	Monte Quacella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
030-6PO-310	610090	Monte Quacella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6PO-311	610090	Monte Quacella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6PO-312	610090	Monte Quacella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6PO-313	610090	Contrada Quacella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6PO-314	610090	Contrada Quacella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
030-6PO-315	610090	Contrada Quacella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
030-6PO-316	610090	Contrada Quacella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6PO-317	610090	Contrada Quacella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6PO-318	610090	Contrada Quacella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6PO-319	610090	Contrada Quacella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6PO-320	610090	Contrada Quacella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
030-6PO-321	609120	Monte dei Cervi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
030-6PO-322	609120	Contrada Cervi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
030-6PO-323	609120	Contrada Roccasella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
030-6PO-324	609120	Contrada Roccasella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
030-6PO-325	609120	Contrada Roccasella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
030-6PO-326	609120	Contrada Roccasella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
030-6PO-327	609120	Contrada Roccasella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6PO-328	609120	Contrada Roccasella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6PO-329	609120	Mandria Marabilice	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
030-6PO-330	609120	Mandria Marabilice	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6PO-331	609120	Mandria Marabilice	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
030-6PO-332	609120	Mandria Marabilice	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
030-6PO-333	609120	Mandria Marabilice	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
030-6PO-334	610090	Portella Colla	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
030-6PO-335	610090	Sorgente Orto della Menta	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
030-6PO-336	610090	Sorgente Orto della Menta	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
030-6PO-337	610090	Vallone Agnello	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
030-6PO-338	610090	Vallone Agnello	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
030-6PO-339	610090	Vallone Agnello	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6PO-340	610090	Vallone Agnello	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6PO-341	610090	Vallone Agnello	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6PO-342	609120	Contrada Agnello	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6PO-343	609120	Contrada Agnello	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
030-6PO-344	609120	Contrada Agnello	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
030-6PO-345	609120	Contrada Agnello	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
030-6PO-346	609120	Timpi di Miendola	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
030-6PO-347	609120	Timpi di Miendola	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
030-6PO-348	609120	Timpi di Miendola	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6PO-349	609120	Contrada Roccasella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6PO-350	609120	Timpi di Miendola	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6PO-351	609120	Timpi di Miendola	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6PO-352	609120	Cozzo Vuturo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
030-6PO-353	609120	Sud Cozzo Vuturo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6PO-354	609120	Sud Cozzo Vuturo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
030-6PO-355	609120	Sud Cozzo Vuturo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
030-6PO-356	609120	Contrada Santo Cono	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6PO-357	609120	Contrada Santo Cono	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6PO-358	609120	Contrada Santo Cono	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
030-6PO-359	609120	Contrada Santo Cono	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6PO-360	609120	Contrada Santo Cono	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6PO-361	609120	Contrada Santo Cono	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6PO-362	609120	Contrada Santo Cono	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6PO-363	609120	Contrada Santo Cono	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6PO-364	609120	Contrada Santo Cono	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6PO-365	609120	Contrada Santo Cono	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6PO-366	609120	Contrada Santo Cono	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6PO-367	609120	La Padella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6PO-368	609120	La Padella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
030-6PO-369	609120	Timpi di Miendola	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6PO-370	609120	Timpi di Miendola	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
030-6PO-371	609120	Timpi di Miendola	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6PO-372	609120	Contrada San Nicola	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
030-6PO-373	609120	Contrada San Nicola	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
030-6PO-374	609120	Contrada San Nicola	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
030-6PO-375	609120	Contrada San Nicola	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6PO-376	609120	Contrada San Nicola	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6PO-377	609120	Contrada San Nicola	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
030-6PO-378	609120	Contrada San Nicola	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6PO-379	609120	Contrada San Nicola	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
030-6PO-380	609120	Contrada San Nicola	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Area naturale protetta E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6PO-381	609120	Contrada San Nicola	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6PO-382	609120	Contrada San Nicola	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
030-6PO-383	609120	Contrada San Nicola	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
030-6PO-384	609120	Contrada San Nicola	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
030-6PO-385	609120	Contrada San Nicola	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
030-6PO-386	609120	Contrada San Nicola	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
030-6PO-387	609120	Vallone Agnello	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6PO-388	609120	Vallone Agnello	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6PO-389	609120	Vallone Agnello	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6PO-390	609120	Vallone Agnello	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
030-6PO-391	609120	Vallone Agnello	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6PO-392	610090	Piano della Noce	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
030-6PO-393	609120	Piano della Noce	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6PO-394	610090	Piano della Noce	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
030-6PO-395	610090	Piano della Noce	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Area naturale protetta		R3	
030-6PO-396	609120	Piano della Noce	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6PO-397	609120	Piano della Noce	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6PO-398	609120	Piano della Noce	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6PO-399	609120	Vallone Agnello	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6PO-400	609120	Vallone Agnello	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6PO-401	609120	Contrada San Nicola	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
030-6PO-402	609120	Contrada San Nicola	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
030-6PO-403	609120	Vallone San Nicola	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6PO-404	609120	Vallone San Nicola	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
030-6PO-405	609120	Vallone San Nicola	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6PO-406	609120	Vallone San Nicola	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6PO-407	609120	Contrada San Nicola	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6PO-408	609120	Contrada San Nicola	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6PO-409	609120	Vallone San Nicola	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6PO-410	609120	Contrada San Nicola	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
030-6PO-411	621040 622010	Contrada San Paolo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
030-6PO-412	622010	Monte Pizzuto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
030-6PO-413	622010	Monte Pizzuto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
030-6PO-414	621040	Poggio San Paolo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
030-6PO-415	621040	Poggio Culma	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
030-6PO-416	621040	Poggio Culma	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
030-6PO-417	621040	Burrone Cravia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6PO-418	621040	Burrone Cravia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6PO-419	621040	Contrada Nuciarella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6PO-420	621040	Burrone Cravia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
030-6PO-421	621040	Burrone Cravia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6PO-422	621040	Burrone Cravia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6PO-423	621040	Burrone Cravia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6PO-424	621040	Contrada Nuciarella	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
030-6PO-425	621040	Contrada Nuciarella	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
030-6PO-426	621040	Contrada Nuciarella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6PO-427	621040	Contrada Nuciarella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
030-6PO-428	622010	Contrada Salice	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
030-6PO-429	622010	Contrada Salice	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
030-6PO-430	622010	Contrada Salice	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
030-6PO-431	622010	Contrada Salice	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
030-6PO-432	622010	Rovine del Castellazzo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6PO-433	622010	Cozzo Re	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
030-6PO-434	621040	Contrada Fichera	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
030-6PO-435	621040	Contrada Fichera	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
030-6PO-436	621040	Monte Fichera	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
030-6PO-437	621040	Contrada Fichera	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
030-6PO-438	621040	Rio San Filippo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
030-6PO-439	621040	Contrada Fichera	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
030-6PO-440	621040	Contrada Fichera	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
030-6PO-441	621040	Contrada Fichera	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6PO-442	621040	Casa Gagliardo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6PO-443	621040	Contrada Fichera	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
063-6PO-001	621070	Chiesavecchia	Scorrimento	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R2	R3 R2	Modificata classe elementi a rischio e livello di rischio Inseriti elementi a rischio
063-6PO-002	621070	Chiesavecchia	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
063-6PO-003	621070	Contrada Susafa	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria E2 Aree agricole utilizzate	R1	R2 R1	Modificata classe elementi a rischio e livello di rischio Inseriti elementi a rischio
063-6PO-004	621070	Pizzo Campanella	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	R2	R3 R2	Modificata classe elementi a rischio e livello di rischio Inseriti elementi a rischio
063-6PO-005	621070	Vallone Verbuncaudo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
063-6PO-006	621070	Vallone Verbuncaudo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
063-6PO-007	621070	Chiesavecchia	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
063-6PO-008	621070	Vallone Vicaretto	Calanco	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
063-6PO-009	621070	Vallone Vicaretto	Calanco	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna Modifica
063-6PO-010	621080	Vallone Susafa	Calanco	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna Modifica
063-6PO-011	621070 621080	Contrada Susafa	Calanco	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna Modifica
063-6PO-012	621080	Contrada Susafa	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	E2 Viabilità secondaria	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R1	R1	Modificata tipologia e classe elementi a rischio Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
063-6PO-013	621070	Contrada Susafa	Colamento lento	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
063-6PO-014	621070	Contrada Susafa	Calanco	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna Modifica
063-6PO-015	621080	Contrada Susafa	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna Modifica
063-6PO-016	621080	Vallone Susafa	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna Modifica
063-6PO-017	621080	Contrada Susafa	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria Metanodotto	R2	R3	Modificata classe elementi a rischio e livello di rischio Inseriti elementi a rischio
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R2	
063-6PO-018	621080	Abbeveratoio Acquamarina	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E2 Aree agricole utilizzate	R2	R2	Inseriti e eliminati elementi a rischio
063-6PO-019	621070	Contrada Susafa	Colamento lento	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna Modifica
063-6PO-020	621070	Contrada Verbuncaudo	Colamento lento	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
063-6PO-021	621070	Contrada Verbuncaudo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
063-6PO-022	621110	Cozzo Verbuncaudo	Colamento lento	Inttivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
063-6PO-023	621110	Cozzo Verbuncaudo	Colamento lento	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
063-6PO-024	621110	Cozzo Verbuncaudo	Colamento lento	Inttivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
063-6PO-025	621110	Cozzo Verbuncaudo	Colamento lento	Inttivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
063-6PO-026	621120	Contrada Vicaretto	Colamento lento	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
063-6PO-027	621080 621120	Contrada Susafa	Colamento lento	Inttivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
063-6PO-028	621080 621120	Contrada Susafa	Colamento lento	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
063-6PO-029	621120	Contrada Susafa	Colamento lento	Inttivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
063-6PO-030	621120	Contrada Susafa	Colamento lento	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
063-6PO-031	621120	Contrada Susafa	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	---	E1 Zone boscate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
063-6PO-032	621120	Contrada Susafa	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
063-6PO-033	621120	Contrada Susafa	Colamento lento	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
063-6PO-034	621120	Contrada Susafa	Colamento lento	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
063-6PO-035	621120	Contrada Susafa	Colamento lento	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
063-6PO-036	621070 621110	Cozzo La Conigliera	Colamento lento	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
063-6PO-037	621070	Cozzo La Conigliera	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E1 Zone boscate	---	---	Nessuna modifica
063-6PO-038	621070	Vallone Vicaretto	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
063-6PO-039	621080	Serra di Puccia	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-6PO-040	621080	Abbeveratoio Acquamarina	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-6PO-041	621080	Abbeveratoio Acquamarina	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
063-6PO-042	621070	Chiesavecchia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-6PO-043	621070	Chiesavecchia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-6PO-044	621070	Chiesavecchia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
063-6PO-045	621080	Fili di Catuso	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-6PO-046	621080	Fili di Catuso	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-6PO-047	621070	Contrada Susafa	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
063-6PO-048	621080	Contrada Susafa	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-6PO-049	621080	Contrada Susafa	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-6PO-050	621070	Liste di Verbuncaudo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-6PO-051	621070	Masseria Verbuncaudo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-6PO-052	621110	Cozzo Mosche Velate	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-6PO-053	621120	Piano del Fico	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
063-6PO-054	621120	Cozzo Avvoltoio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-6PO-055	621120	Contrada Susafa	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-6PO-056	621120	Portella Diana	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-6PO-057	621120	Portella Diana	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
063-6PO-058	621120	Contrada Vicaretto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
063-6PO-059	621120	Cozzo Vicaretto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
063-6PO-060	621120	Contrada Susafa	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-6PO-061	621120	Contrada Susafa	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
063-6PO-062	621120	Contrada Susafa	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
063-6PO-063	621120	Cozzo Diana	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-6PO-001	622010	Contrada San Giorgio	Calanco	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-6PO-002	622010	Contrada San Giorgio	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-6PO-003	622010	Contrada San Giorgio	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
072-6PO-004	621040 622010	Contrada San Giorgio	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-6PO-005	622010	Contrada San Giorgio	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-6PO-006	622010	Sud Case San Giorgio	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-6PO-007	622010	Vallone San Giorgio	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-6PO-008	622050	Fosso San Giuliano	Colamento lento	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-6PO-009	622050	Fosso San Giuliano	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-6PO-010	622050	Fosso San Giuliano	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-6PO-011	622050	Fosso San Giuliano	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-6PO-012	622010	Vallone San Giorgio	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
072-6PO-013	622010 622050	Vallone San Giorgio	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-6PO-014	622050	Vallone San Giorgio	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E1 Case sparse	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	R2	R2	Modificato classe elemento a rischio Inseriti elementi a rischio
072-6PO-015	622050	Contrada San Giorgio	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-6PO-016	622050	Contrada San Giorgio	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
072-6PO-017	622010 622050	Contrada San Giorgio	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-6PO-018	622050	Contrada Fondacazzi	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E3 Elettrodotto	R2	R3	Modificata tipologia e classe elementi a rischio Inseriti elementi a rischio
								Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R2	
072-6PO-019	622050	Contrada Fondacazzi	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E3 Metanodotto	---	R3	Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R2	
072-6PO-020	622050	Contrada Alberi	Calanco	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-6PO-021	622050	Contrada Alberi	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-6PO-022	622050	Contrada Alberi	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-6PO-023	622050	Contrada Alberi	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-6PO-024	622050	Sud Case Alberi	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
072-6PO-025	622050	Nord Ovest Masseria Figlia	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-6PO-026	622050	Contrada Alberi	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-6PO-027	621080	Contrada Alberi	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
072-6PO-028	621080	Contrada Alberi	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-6PO-029	621080	Est Strada rurale Case Xireni	Colamento lento	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
072-6PO-030	621080	Est Strada rurale Case Xireni	Colamento lento	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-6PO-031	621080	Vallone Passo di Mattina	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-6PO-032	621080	Masseria Puccia	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-6PO-033	621040 621080	Vallone Gangitano	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-6PO-034	621080	Vallone Gangitano	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
072-6PO-035	621040	Sud Ovest Cozzo Fra Giacomo	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E3 Viabilità primaria	E4 Viabilità primaria	R3	R4	Modificata classe elemento a rischio e livello di rischio
072-6PO-036	621040	Vallone Gangitano	Colamento lento	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R2	R3	Modificata classe elemento a rischio e livello di rischio Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R2	
072-6PO-037	621080	Fili di Puccia	Frana complessa	Stabilizzato	P0	P0	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria Elettrodotto E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R1	R1	Modificata classe elemento a rischio Inseriti elementi a rischio
072-6PO-038	621080	Fili di Puccia	Colamento lento	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-6PO-039	621080	Contrada Puccia	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
072-6PO-040	622010	Nord Est Casa Gavette	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-6PO-041	622010	Vallone San Giorgio	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-6PO-042	622010	Vallone San Giorgio	Calanco	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-6PO-043	622010	Vallone San Giorgio	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
072-6PO-044	622010	Sud Casa Gavette	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-6PO-045	622050	Vallone San Giorgio	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
072-6PO-046	622010	Nord Est Casa Gavette	Colamento lento	Attivo	P1	P1	---	E3 Elettrodotto	---	R2	Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R1	
072-6PO-047	622010	Nord Est Casa Gavette	Colamento lento	Attivo	P2	P2	---	E3 Elettrodotto	---	R3	Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R2	
072-6PO-048	622010	Nord Casa Gavette	Colamento lento	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
072-6PO-049	622010	Nord Casa Gavette	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-6PO-050	622010	Nord Casa Gavette	Colamento lento	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
072-6PO-051	622010	Nord Ovest Casa Gavette	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-6PO-052	621040 622010	Ovest Casa Puccia	Colamento lento	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-6PO-053	621040 622010	S.S. n. 120	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E3 Viabilità primaria	E4 Viabilità primaria	R3	R4	Modificata classe elemento a rischio e livello di rischio Inseriti e eliminati elementi a rischio
							E2 Acquedotto E1 Case sparse	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R2	R2	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-6PO-054	622010	Sud Casa Puccia	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E1 Case sparse	E3 Elettrodotto E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R2	R3 R2	Modificata classe elemento a rischio Inseriti elementi a rischio
072-6PO-055	622010	Contrada Comuni	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-6PO-056	622010	Sud Cozzo Re	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	E1 Case sparse	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	R1	R1	Modificata classe elemento a rischio Inseriti elementi a rischio
072-6PO-057	621080	Monte Guercia	Crollo	Attivo	P3	P4	---	---	---	---	Modificata estensione dissesto e area a pericolosità e livello di pericolosità
072-6PO-058	621080	Contrada Catuso	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	E2 Viabilità secondaria Acquedotto	E3 Viabilità secondaria Acquedotto E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	R1	R2 R1	Modificata classe elemento a rischio e livello di rischio Inseriti elementi a rischio
072-6PO-059	621080	Contrada Catuso	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	E3 Elettrodotto E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E3 Viabilità secondaria Elettrodotto E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	R3 R2	R3 R2	Modificata classe elemento a rischio e livello di rischio Inseriti elementi a rischio
072-6PO-060	622010	Cozzo Re	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-6PO-061	622010	Est Cozzo Re	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-6PO-062	622010	Cozzo Re	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-6PO-063	622010	Rovine del Castellazzo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-6PO-064	622010	Contrada Salice	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-6PO-065	622010	Contrada Salice	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-6PO-066	622010	Casa Puccia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
072-6PO-067	622010	Contrada San Giorgio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
072-6PO-068	622010	Contrada San Giorgio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
072-6PO-069	621040	Contrada San Giorgio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-6PO-070	621040	Contrada San Giuliano	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-6PO-071	621080	Vallone San Giorgio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-6PO-072	621080	Contrada Puccia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-6PO-073	621080	Contrada Puccia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
072-6PO-074	621080	Fili di Puccia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
072-6PO-075	621080	Contrada Puccia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-6PO-076	621080	Serre di Puccia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-6PO-077	621080	Cozzo Puccia	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-6PO-078	621080	Masseria Catuso Vecchia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse	---	R3	Nuovo
072-6PO-079	621080	Contrada Catuso	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-6PO-080	621080	Contrada Catuso	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-6PO-081	621080	Monte Catuso	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-6PO-082	621080	Monte Catuso	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-6PO-083	621080	Monte Catuso	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-6PO-084	621080	Monte Guercia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo

Fanno parte integrante della presente proposta di aggiornamento i seguenti elaborati:

- Carta dei dissesti, in scala 1:10.000, relativa alle sezioni C.T.R. n. 609120, n. 609160, n. 610090, n. 610130, n. 621040, n. 621070, n. 621080, n. 621110, n. 621120, n. 622010 e n. 622050;
- Carta della pericolosità, in scala 1:10.000, relativa alle sezioni C.T.R. n. 609120, n. 609160, n. 610090, n. 610130, n. 621040, n. 621070, n. 621080, n. 621110, n. 621120, n. 622010 e n. 622050;
- Carta del rischio, in scala 1:10.000, relativa alle sezioni C.T.R. n. 609120, n. 609160, n. 610090, n. 610130, n. 621040, n. 621070, n. 621080, n. 621110, n. 621120, n. 622010 e n. 622050.