

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Presidenza della Regione Siciliana
Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia

Servizio 3 “ASSETTO DEL TERRITORIO”


Aggiornamento del Piano Stralcio di Bacino
per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.)
(Art. 68 commi 4bis e 4 ter del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 e ss. mm. ii.)

Conferenza Operativa del 22/02/2023

(Art.3, comma 3 L.R. n. 8 del 08/05/2018)

Delibera n. 123 del 10/03/2023

GEOMORFOLOGIA

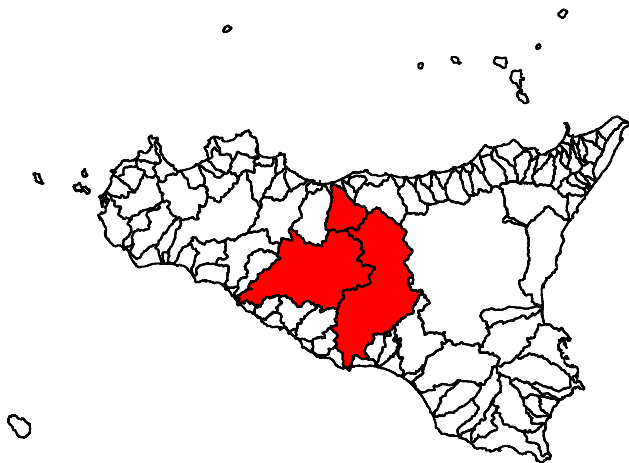

RELAZIONE

COMUNE DI CALTAVUTURO

Regione Siciliana



IL PRESIDENTE
On.le Renato Schifani

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA
Segretario Generale Leonardo Santoro

SERVIZIO 3 “ASSETTO DEL TERRITORIO”
Dirigente Responsabile Antonino D’Amico

Coordinamento e revisione

Antonino D'Amico Dirigente Responsabile del Servizio 3

Redazione, informatizzazione dati, progetto grafico e stampa

Laura Bandieramonte Funzionario direttivo del Servizio 3

PREMESSA

Il territorio comunale di Caltavuturo rientra nel *Bacino idrografico del Fiume Imera settentrionale (030)*, nel *Bacino idrografico del Fiume Platani (063)* e nel *Bacino idrografico del Fiume Imera meridionale (072)*.

Il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del Bacino idrografico del Fiume Imera settentrionale (030) è stato approvato con D.P.R. n. 240 del 29/09/2004, pubblicato nella G.U.R.S. n. 53 del 10/12/2004 e successivamente aggiornato con D.P. n. 29/Serv. 5°/S.G. del 27/07/2015, pubblicato nella G.U.R.S. n. 37 del 11/09/2015 e con D.P. n. 56/Serv. 4°/S.G. del 02/03/2017, pubblicato nella G.U.R.S. n. 16 del 21/04/2017.

Il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del Bacino Idrografico del Fiume Platani (063) è stato approvato con D.P.R. n. 14 del 25/01/2006, pubblicato nella G.U.R.S. n. 14 del 17/03/2006.

Il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del Bacino idrografico del Fiume Imera meridionale (072) è stato approvato con D.P.R. n. 87 del 27/03/2007, pubblicato nella G.U.R.S. n. 25 del 01/06/2007.

Così come indicato all'articolo 7 (Procedure di aggiornamento e revisione promosse da soggetti pubblici o privati), comma 1 lettera b delle Norme di Attuazione del P.A.I. aggiornate con D.P. Reg. Siciliana n. 09/AdB del 06/05/2021, pubblicato nella G.U.R.S. n. 22 del 21/05/2021, S.O. n. 2, *"Il P.A.I. può essere aggiornato, su proposta di soggetti pubblici o privati... a seguito di... segnalazioni di nuovi dissesti idrogeologici"*.

In particolare, il presente aggiornamento si è reso necessario in seguito alle segnalazioni del Comune di Caltavuturo con le seguenti note:

- dell'Area III, Lavori Pubblici Urbanistica e Ambiente, prot. n. 18022 del 22/12/2021, acquisita al protocollo di questa Autorità di bacino con n. 20597 del 22/12/2021, con la quale si segnala l'aggravarsi del fenomeno franoso in Contrada Corrucciato già identificato con il codice 030-6CL-050 e si richiede un sopralluogo congiunto;
- prot. n. 643 del 19/01/2022 e prot. n. 844 del 25/01/2022, acquisite al protocollo di questa Autorità di bacino rispettivamente con n. 889 del 20/01/2022 e n. 1210 del 25/01/2022, con le quali si dà comunicazione dei movimenti franosi segnalati dall'ANAS sulla autostrada A19 Palermo-Catania;
- prot. n. 2799 del 14/03/2022, acquisita al protocollo di questa Autorità di bacino con n. 4400 del 14/03/2022, con la quale si segnalano movimenti franosi sulla S.S. n. 120 al km 28+200 e al km 32+500.

In riscontro alle sopra citate note, il Servizio 3 di questa Autorità di Bacino ha dato disponibilità ad effettuare alcuni sopralluoghi per la verifica dello stato di dissesto nelle aree segnalate che sono stati effettuati in data 12/01/2022 e 25/03/2022.

La metodologia adottata fa riferimento alla Relazione Generale del P.A.I., capitolo 5 – Metodologia operativa per l'analisi e la valutazione del rischio geomorfologico, scaricabile dal sito internet http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Presidenza della Regione/PIR_AutoritaBacino/PIR_Areetematiche/PIR_Pianificazione/PIR_PianoStralcioBacinoAssettoIdrograficoPAI.

Relativamente ai livelli di pericolosità geomorfologica si rende necessario precisare che, così come riportato nell'art.5, comma 1, lett. y) delle Norme di Attuazione aggiornate con D.P. Reg. Siciliana n. 09/AdB del 06/05/2021, pubblicato nella G.U.R.S. n. 22 del 21/05/2021, S.O. n. 2 *la pericolosità geomorfologica è la probabilità di occorrenza di un fenomeno franoso potenzialmente pericoloso in un determinato intervallo di tempo e in una certa area; in riferimento alla metodologia di cui al Paragrafo 5.3 della Relazione Generale del P.A.I. ed. 2004, lo stato di pericolosità in un sito è definito in funzione della effettiva presenza di un fenomeno franoso*. Pertanto, il presente aggiornamento non contiene valutazioni delle aree in termini di suscettività da frana.

Si è proceduto all'aggiornamento dell'intero territorio comunale, ai sensi delle *Direttive per la redazione degli studi di valutazione della pericolosità derivante da fenomeni di crollo*, di cui all'Allegato 1 dell'Appendice A delle Norme di attuazione del P.A.I. aggiornate con D.P. Reg.

Siciliana n. 09/AdB del 06/05/2021, in base alle quali per l'individuazione di aree a potenziale crollo in funzione della pendenza del versante, con l'ausilio delle immagini satellitari disponibili su Google Earth, si utilizza lo "SLOPE", cioè la generazione in automatico della carta delle pendenze del terreno a partire dal modello di elevazione digitale del terreno (DEM 2 x 2 della Regione Siciliana), considerando angoli superiori a 40°.

Per la valutazione dell'areale interessato dalla caduta dei massi a valle dei costoni rocciosi viene adottata, cautelativamente, la metodologia del "cono d'ombra" (modello GIS Cone Fall 1.0 - Quanterra), prevista dalle sopra citate direttive (Fase 1 "Analisi Preliminare") che, attraverso una verifica geometrica dell'area in studio, considerando una ampiezza dell'angolo del cono d'ombra, applicato al punto più alto dell'area sorgente dei crolli, pari a 27.5° o 33° in funzione della pendenza e della morfologia del versante, fornisce ulteriori dati utili alla individuazione della estensione dell'areale interessato dalla caduta dei massi.

Applicando questo metodo, in alcuni casi, è stata rivalutata l'estensione dell'area a pericolosità determinata da dissesti di crollo già presenti nel P.A.I. precedente.

In alcuni casi l'area a pericolosità da crollo sovrasta aree caratterizzate da un livello di pericolosità inferiore, dovuta a dissesti di altra tipologia; nella restituzione cartografica (Carta della pericolosità) tali pericolosità vengono rappresentate con un perimetro tratteggiato, per facilitarne la individuazione.

Qualora in tali aree siano presenti elementi vulnerabili, il livello di rischio viene determinato in funzione del grado di pericolosità più elevato.

Nelle suddette aree, le norme d'uso da applicare nella vincolistica di pianificazione urbanistica sono quelle legate alla pericolosità di livello maggiore e un eventuale studio di compatibilità geomorfologica dovrà tenere conto di tutte le tipologie di dissesto presenti e dei relativi areali di pericolosità che coinvolgono l'area oggetto di studio.

Per quanto riguarda la fascia di arretramento verso monte del fronte roccioso, si fa presente che in alcuni casi, in rapporto all'altezza della scarpata, è stata considerata una fascia inferiore ai 20 metri, valore indicato nella Relazione Generale del P.A.I., e comunque non inferiore ai 5 metri.

In relazione al livello di pericolosità da crollo, poiché non è facile valutare le dimensioni dei blocchi utilizzando metodi indiretti, per il principio di cautela, è stato attribuito ad ogni dissesto un livello di pericolosità molto elevato (P4).

Inoltre, a scopo precauzionale viene inserita, per i dissesti diversi dai fenomeni di crollo e di sprofondamento che determinano un livello di pericolosità geomorfologico elevato (P3) e molto elevato (P4), la "fascia di rispetto" per probabile evoluzione del dissesto intorno al fenomeno franoso, di cui all'art. 24, comma 7 delle Norme di attuazione del P.A.I. aggiornate con D.P. Reg. Siciliana n. 09/AdB del 06/05/2021.

Nel caso in cui la fascia di rispetto sia sovrastata da un'area a pericolosità da crollo, nella Carta della pericolosità viene rappresentata con un perimetro tratteggiato, per facilitarne la individuazione.

In merito alla classificazione degli elementi a rischio coinvolti, per tutti i dissesti ricadenti nel territorio comunale di Caltavuturo si procede alla individuazione del livello di rischio determinato dalle principali categorie di elementi vulnerabili, secondo la Tabella degli elementi a rischio aggiornata con D.P. Reg. Siciliana n. 09/AdB del 06/05/2021.

Tale indicazione preliminare, rappresentata nelle Carte del rischio, potrà essere utilizzata per gli approfondimenti a scala locale per le successive attività pianificatorie di protezione civile, finalizzate ad una corretta gestione del rischio.

E' utile puntualizzare che l'intersezione tra gli areali delle pericolosità e gli elementi a rischio coinvolti può determinare una attribuzione anche parziale, in termini di mappatura, del rischio dell'elemento considerato.

Pertanto, la valutazione della situazione di rischio dell'intero elemento coinvolto viene demandato al piano comunale di protezione civile. Infatti la gestione del rischio esula dalle competenze del

P.A.I., rimanendo in carico ad altri rami della pubblica amministrazione (cfr. art.2 comma 7 delle Norme di attuazione di cui al già citato decreto presidenziale).

Le modifiche apportate con la presente proposta di aggiornamento rientrano nelle sezioni C.T.R. n. 609110, n. 609150, n. 609160, n. 621030, n. 621040, n. 621070 e n. 621080 dei seguenti P.A.I.:

- del Bacino idrografico del Fiume Imera settentrionale (030), approvato con D.P.R. n. 240 del 29/09/2004 pubblicato nella G.U.R.S. n. 53 del 10/12/2004 e successivamente aggiornato con D.P. n. 29/Serv. 5°/S.G. del 27/07/2015 pubblicato nella G.U.R.S. n. 37 del 11/09/2015 e con D.P. n. 56/Serv. 4°/S.G. del 02/03/2017 pubblicato nella G.U.R.S. n. 16 del 21/04/2017;
- del Bacino Idrografico del Fiume Platani (063), approvato con D.P.R. n. 14 del 25/01/2006 pubblicato nella G.U.R.S. n. 14 del 17/03/2006;
- del Bacino idrografico del Fiume Imera meridionale (072), approvato con D.P.R. n. 87 del 27/03/2007 pubblicato nella G.U.R.S. n. 25 del 01/06/2007.

Si precisa che la presente proposta di aggiornamento riguarda solo ed esclusivamente gli **aspetti geomorfologici**.

ITER DI AGGIORNAMENTO

Con la nota prot. n. 6097 del 06/04/2022 la previsione di aggiornamento, per gli aspetti geomorfologici, del P.A.I. del Bacino Idrografico del Fiume Imera settentrionale (030), del Bacino Idrografico del Fiume Platani (063) e del Bacino idrografico del Fiume Imera meridionale (072) relativo al Comune di Caltavuturo è stata trasmessa al Segretario Generale dell'Autorità di bacino per la condivisione e il successivo inoltro alla Conferenza Operativa per l'acquisizione del parere di competenza.

Con la nota prot. n. 10201 del 10/06/2022 il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino ha convocato la seduta del 22/06/2022 per acquisire il parere della Conferenza Operativa ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 68, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, sugli atti relativi alla elaborazione dell'aggiornamento del P.A.I. in argomento.

Visto il voto favorevole della Conferenza Operativa del 22/06/2022, espresso all'unanimità dei componenti presenti, il Segretario Generale dell'Autorità di bacino con Delibera n. 86 del 30/06/2022 e successivo DSG n. 207 del 12/07/2022 ha adottato l'aggiornamento del P.A.I. del Comune di Caltavuturo.

Con la nota prot. n. 12827 del 20/07/2022 l'Autorità di Bacino ha notificato al Comune il DSG di adozione n. 207 del 12/07/2022, pubblicato nella G.U.R.S. n. 33 del 22/07/2022 e sul sito della Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, comunicando che l'iter procedurale da seguire per la pubblicità degli atti è quello stabilito dall'art. 68 comma 4 ter del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e che, come disposto dall'art.5 del sopra richiamato decreto, dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana sono concessi 30 giorni per far pervenire eventuali osservazioni alla Autorità di Bacino.

Con la nota prot. n. 9797 del 22/08/2022, acquisita al protocollo dell'Autorità di Bacino con i numeri 14615, 14616, 14617 e 14618 del 23/08/2022, il Comune di Caltavuturo ha segnalato un aggravamento dello stato di dissesto del versante in sinistra idraulica del Fiume Imera settentrionale in corrispondenza del viadotto della autostrada A19 Palermo-Catania al km 60+793 (Viadotto Imera II), allegando la relativa documentazione fotografica ed informando i destinatari della nota di avere predisposto due sopralluoghi con i propri consulenti tecnici in data 23/08/2022 e 30/08/2022.

La segnalazione del dissesto nei pressi delle pile 24, 25 e 26 del Viadotto Imera II, che risulta già individuato nel P.A.I. con il codice 030-6CL-081, è pervenuta anche da parte dell'ANAS, con la nota prot. n. 580312 del 23/08/2022, acquisita al protocollo dell'Autorità di Bacino con n. 14641 del 23/08/2022.

In riscontro alla nota del Comune di Caltavuturo, i funzionari del Servizio 3 dell'Autorità di Bacino hanno dato disponibilità, a mezzo e-mail, ad effettuare un sopralluogo congiunto in data successiva al 5 settembre, da concordare anche per le vie brevi.

In occasione di colloqui telefonici con i responsabili dell'U.T.C., in data 10/10/2022 e 11/10/2022, si è appreso delle difficoltà logistiche a raggiungere i luoghi per effettuare un sopralluogo e che il Comune di Caltavuturo è in attesa di ricevere dal proprio consulente geologo uno studio di maggiore dettaglio sull'area interessata dal fenomeno franoso in oggetto. Si sono inoltre richiesti almeno i verbali dei sopralluoghi che il Comune ha effettuato in data 23/08/2022 e 30/08/2022 con i propri consulenti, acquisendo con e-mail del 11/10/2022 soltanto il verbale del sopralluogo del 23/08/2022 e ulteriore documentazione fotografica dei luoghi.

Dalla valutazione delle informazioni acquisite, si è ritenuto opportuno apportare alcune modifiche allo stato di dissesto del versante in oggetto, inserendo, all'interno dell'area in dissesto identificata con il codice 030-6CL-081 una nuova frana, nella zona interessata da un aggravamento delle condizioni di instabilità censite, come di seguito descritto e già comunicato agli Enti interessati con nota prot. n. 18902 del 20/10/2022. Nella nota si è specificato che *la perimetrazione di massima della nuova frana, viene riportata nello stralcio allegato (All. 1) e inserita nella cartografia dell'aggiornamento del P.A.I. del Comune di Caltavuturo (sezione C.T.R. n. 609160), già adottato con D.S.G. n. 207 del 12/07/2022, per il prosieguo dell'iter di approvazione. Resta inteso che, qualora codesto Comune trasmetta lo studio di maggiore dettaglio del geologo incaricato, lo stato di dissesto del versante in oggetto potrà essere ulteriormente aggiornato.*

Con la nota prot. n. 20905 del 15/11/2022 il competente Ufficio dell'Autorità di Bacino ha trasmesso gli elaborati dell'aggiornamento in oggetto, contenenti le modifiche di cui sopra, al visto del Segretario Generale per la valutazione della Conferenza Operativa.

Il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino con la nota prot. n. 1525 del 25/01/2023 ha convocato la seduta del 22/02/2023, per acquisire il parere della Conferenza Operativa sugli atti relativi alla elaborazione dell'aggiornamento del P.A.I. in argomento.

Con Delibera n. 123 del 10/03/2023 il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino, visto il voto favorevole della Conferenza Operativa del 22/02/2023, espresso all'unanimità dei componenti presenti, ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 68 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, acquisisce il parere favorevole sull'aggiornamento del P.A.I. del Comune di Caltavuturo.

DISSESTI OGGETTO DI AGGIORNAMENTO

Nel presente paragrafo vengono descritte le modifiche relative ai sopralluoghi congiunti effettuati a seguito delle note di comunicazione di fenomeni franosi citate in premessa.

In particolare, durante il sopralluogo del 12/01/2022 sono state verificate anche altre aree in dissesto, oltre a quelle segnalate con la nota del 22/12/2021, indicate sui luoghi dal Sindaco e dai rappresentanti dell'Area tecnica e del Servizio di manutenzione del Comune.

Gli esiti delle verifiche sui luoghi, già trasmessi al Comune con le relazioni di sopralluogo prot. n. 1067 del 24/01/2022 e prot. n. 5534 del 29/03/2022, sono stati ulteriormente valutati secondo la metodologia indicata in premessa.

Per le modifiche relative agli altri dissesti presenti nell'intero territorio comunale si rimanda alla successiva tabella riassuntiva.

Contrada Corrucciato: codice dissesto 030-6CL-050

Durante il sopralluogo del 12/01/2022 si è constatato che il dissesto identificato con il codice 030-6CL-050 e classificato come "area a franosità diffusa", interessa un'area più estesa e presenta le caratteristiche di un movimento complesso, con diffuse fessure sul versante, contropendenze e comparsa di zone di ristagno d'acqua (Foto nn. 1 e 2).

Tuttavia, non è stato possibile seguire agevolmente il perimetro dell'area in frana al fine di riportarlo correttamente su cartografia e per la sua mappatura ci si è basati sulla cartografia allegata ad uno studio geologico di dettaglio in possesso del Comune, visionata sui luoghi e successivamente acquisita per posta elettronica in data 27/01/2022.

Il dissesto interessa alcuni tratti della viabilità provinciale denominata “Intercomunale 9 di San Gandolfo e Suvari”, sia nella zona di nicchia che lungo il suo fianco destro, e la condotta idrica di adduzione del diametro di 150 mm che alimenta i serbatoi comunale di Caltavuturo e Sclafani Bagni che è stata divelta, causando l’interruzione della distribuzione idrica dal 13/12/2021 al 16/12/2021.

Per quanto detto sopra, nel presente aggiornamento il dissesto 030-6CL-050 viene modificato nella tipologia da area a franosità diffusa a frana complessa. Conseguentemente, il livello di pericolosità risulta elevato (P3) e, pertanto, viene inserita la fascia di rispetto di cui all’art. 24 comma 7 delle Norme di attuazione del P.A.I. aggiornate con D.P. Reg. Siciliana n. 09/AdB del 06/05/2021 (Siti di attenzione, tipologia F).



Foto n. 1 – dissesto codice 030-6CL-050



Foto n. 2 – dissesto codice 030-6CL-050

Contrada Ciaramitaro: codice dissesto 030-6CL-076

Durante il sopralluogo del 12/01/2022, nelle immediate vicinanze della frana di Contrada Corrucciato, si è constatato che il dissesto già identificato con il codice 030-6CL-076, censito come deformazione superficiale lenta, ha subito un aggravamento, interessando porzioni di versante più estese verso monte e coinvolgendo anch'esso la viabilità provinciale "Intercomunale 9 di San Gandolfo e Suvani".

Anche per questo dissesto, quindi, viene modificata sia la tipologia, da deformazione superficiale lenta a frana complessa, sia l'estensione e, conseguentemente, il livello di pericolosità risulta elevato (P3) determinando l'inserimento della fascia di rispetto prevista dalle Norme di attuazione del P.A.I..

Via Terravecchia: codice dissesto 030-6CL-216

Durante il sopralluogo del 12/01/2022 sulla via Terravecchia si è constatata la presenza di un dissesto dovuto a deformazione superficiale lenta di modeste dimensioni, non individuato nel P.A.I. vigente, che viene identificato con il nuovo codice 030-6CL-216 e che determina un livello di pericolosità moderato (P1).

Il dissesto interessa una parte di terreno coltivato a vigneto a monte della viabilità comunale, nella quale iniziano ad evidenziarsi alcune fessure, il muro di calcestruzzo a monte della strada, lesionato in più parti e in fase di ribaltamento, e parte della sede stradale che presenta avvallamenti diffusi (Foto n. 3).



Foto n. 3 – dissesto codice 030-6CL-216

Via Pisani: codice dissesto 030-6CL-185

Durante il sopralluogo del 12/01/2022 lungo la via Pisani si è constatata la presenza di un muro di calcestruzzo a monte della strada, lesionato in più parti e in fase di ribaltamento (Foto n. 4), in corrispondenza del dissesto già individuato nel P.A.I. con il codice 030-6CL-185 come frana complessa inattiva all'interno di una più vasta area interessata da una frana complessa stabilizzata (030-6CL-184).

La presenza di lesioni e spinte sul muro induce a pensare ad una riattivazione del fenomeno franoso (030-6CL-185), per il quale viene modificato lo stato di attività, da inattivo ad attivo con conseguente modifica del livello di pericolosità da medio (P2) a elevato (P3) e inserimento della fascia di rispetto prevista dalle Norme di attuazione del P.A.I..



Foto n. 4 – dissesto codice 030-6CL-185

Cimitero comunale: codice dissesto 030-6CL-217

Nei pressi del Cimitero comunale durante il sopralluogo del 12/01/2022 viene identificato un dissesto dovuto a deformazione superficiale lenta, non individuato nel P.A.I. vigente, che viene identificato con il nuovo codice 030-6CL-217 e che determina un livello di pericolosità moderato (P1).

Il dissesto coinvolge in particolare una cappella che presenta la pavimentazione dislocata rispetto al piano della viabilità interna del cimitero interessata da avvallamenti in più parti. Anche sul muro perimetrale del cimitero sono presenti alcune lesioni, così come lungo la sede viaria della S.S. n. 120, coinvolta anch'essa dal dissesto.

Autostrada A19 Palermo-Catania

Codici dissesto 030-6CL-083 e 030-6CL-359

I movimenti franosi segnalati dall'ANAS sull'autostrada A19 PA-CT, di cui alle note del Comune di Caltavuturo prot. n. 643 del 19/01/2022 e prot. n. 844 del 25/01/2022, interessano il versante in sinistra idraulica del Fiume Imera settentrionale, in corrispondenza delle chilometriche 60+000 e 64+700.

Il movimento franoso segnalato al km 60+000 risulta già identificato come una frana complessa attiva (codice dissesto 030-6CL-083) la cui area di accumulo si spinge fino all'alveo del Fiume Imera settentrionale e potrebbe quindi interessare alcuni piloni della autostrada; il livello di pericolosità associato alla frana è elevato (P3) e pertanto tutto attorno al dissesto viene inserita la fascia di rispetto di cui all'Art. 24, comma 7 delle Norme di attuazione del P.A.I.

Il movimento franoso segnalato al km 64+700 non risulta individuato nel P.A.I. vigente; dalle immagini dei rilievi effettuati con drone, allegate alla nota del Comune di Caltavuturo prot. n. 844 del 25/01/2022, non si apprezza un movimento franoso strictu sensu ma piuttosto un'area interessata da movimenti diffusi che non evidenziano ben precise nicchie di distacco; pertanto, come già comunicato agli Enti interessati con la nota prot. n. 2631 del 16/02/2022, nel presente

aggiornamento viene inserita un'area a franosità diffusa, identificata con il codice 030-6CL-359, sul versante in sinistra idraulica fino all'alveo del Fiume Imera settentrionale che potrebbe interessare alcuni piloni della autostrada; il livello di pericolosità associato al dissesto è medio (P2).

Codici dissesto 030-6CL-081 e 030-6CL-362

In prossimità del Viadotto Imera II, il movimento franoso segnalato al km 60+793 risulta già identificato come deformazione superficiale lenta attiva (codice dissesto 030-6CL-081) alla quale è associato un livello di pericolosità medio (P2).

Dalla documentazione inviata dal Comune con le note citate al paragrafo precedente, dalle immagini trasmesse sia con la nota del 22/08/2022 sia con la e-mail del 11/10/2022 e dal verbale di sopralluogo del 23/08/2022, si evince che il movimento franoso superficiale ha assunto, almeno in parte, caratteristiche diverse, connotandosi come un movimento complesso, con componenti di scorrimento/colamento delle masse di terreno verso l'alveo del fiume e a ridosso, in particolare, della pila n. 25 del Viadotto Imera II.

Pertanto, viste le difficoltà logistiche per effettuare un sopralluogo, si ritiene opportuno modificare la perimetrazione del dissesto 030-6CL-081, inserendo, in particolare, all'interno dell'area interessata da movimenti superficiali una frana complessa attiva, identificata con il nuovo codice 030-6CL-362 e caratterizzata da un livello di pericolosità elevato (P3).

Conseguentemente, come previsto dalle Norme di attuazione del P.A.I. aggiornate con D.P. Reg. Siciliana n. 09/AdB del 06/05/2021, attorno alla frana complessa viene inserita la "fascia di rispetto" per probabile evoluzione del dissesto, di cui all'art. 24, comma 7, di ampiezza pari a 20 metri.

L'area interessata del dissesto di deformazione superficiale lenta, 030-6CL-081, viene quindi ridotta ma mantiene comunque una estensione tale da determinare un livello di pericolosità che rimane medio (P2).

S.S. n. 120: codici dissesto 030-6CL-360 e 030-6CL-361

Durante il sopralluogo del 25/03/2022 si è constatato che il fenomeno franoso segnalato con la nota del Comune prot. n. 2799 del 14/03/2022 in corrispondenza del km 28+200 interessa la viabilità statale in prossimità di un tornante, determinando lesioni sia sulla carreggiata di monte sia su quella di valle del tornante stesso e interessando anche un tratto di viabilità provinciale (S.P. n. 24) a valle della S.S. n. 120.

Il dissesto, non individuato nel P.A.I. vigente, viene identificato con il codice 030-6CL-360 come uno scorrimento attivo di modesta estensione che determina un livello di pericolosità medio (P2).

Anche il dissesto segnalato al km 32+500 non risulta presente nel P.A.I. vigente; durante il sopralluogo si è constatata la presenza del movimento franoso, di modesta estensione, che interessa mezza carreggiata (lato valle); il nuovo dissesto viene identificato con il codice 030-6CL-361 come uno scorrimento attivo che determina un livello di pericolosità medio (P2).

Lo stato di dissesto, pericolosità e rischio geomorfologico del Comune di Caltavuturo viene riassunto nella tabella alle pagine seguenti.

Tabella riassuntiva

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
030-6CL-001	609110	Versante dx Vallone Fondachello	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
030-6CL-002	609150	Vallone Fondachello	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	E2 Area naturale protetta Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
030-6CL-003	609150	Contrada Lannari	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
030-6CL-004	609150	Case Giovannello	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Area naturale protetta Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
030-6CL-005	609150	Contrada Lannari	Calanco	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
030-6CL-006	609150	Contrada Lannari	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
030-6CL-007	609150	Contrada Lannari	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R1	Inseriti elementi a rischio
030-6CL-008	609150	Contrada Giammarca	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
030-6CL-009	609110	Case Santa Venera	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
030-6CL-010	609110	Case Santa Venera	Calanco	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
030-6CL-011	609110 609150	Versante sx Vallone Zubbio	Calanco	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
030-6CL-012	609150	Vallone Zubbio	Calanco	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
030-6CL-013	609150	Versante dx Vallone Zubbio	Calanco	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
030-6CL-014	609150	Versante dx Vallone Zubbio	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R2	Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
030-6CL-015	609150	Sud Case Giovannello	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Area naturale protetta Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R2	Inseriti elementi a rischio
030-6CL-016	609150	S.S. n. 120	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	E3 Viabilità primaria	E4 Viabilità primaria E3 Viabilità secondaria	R2	R2	Modificato (classe e livello elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria	E2 Area naturale protetta	R1	R1	
030-6CL-017	609150	S.S. n. 120	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	E3 Viabilità primaria	E4 Viabilità primaria E3 Viabilità secondaria	R2	R2	Modificato (classe e livello elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria	E2 Area naturale protetta Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	R1	R1	
030-6CL-018	609150	S.S. n. 120	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E3 Viabilità primaria	E4 Viabilità primaria	R3	R4	Modificato (classe e livello elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Area naturale protetta Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate		R2	
030-6CL-019	609150	Contrada Fuci	Colamento lento	Stabilizzato	P0	P0	---	E2 Area naturale protetta Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
030-6CL-020	609150	Contrada Cinci	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E3 Viabilità secondaria	---	R3	Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R2	
030-6CL-021	609150	Est Case Fondachello	Calanco	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
030-6CL-022	609150	Nord Est Case Fondachello	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
030-6CL-023	609150	Nord Case Fondachello	Calanco	Attivo	P2	P2	---	E1 Viabilità minore	---	R2	Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
030-6CL-024	609110	Ponte Grande	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Area naturale protetta Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
030-6CL-025	609150	Contrada Giammarca	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E3 Viabilità primaria	E3 Viabilità secondaria	R3	R3	Modificato (tipologia, classe e livello elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
							E1 Case sparse	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R2	R2	
030-6CL-026	609150	Contrada Sorba	Colamento lento	Attivo	P2	P2	---	E3 Viabilità secondaria	---	R3	Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R2	
030-6CL-027	609150	Contrada Gianbretti	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	E3 Viabilità secondaria	---	R2	Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R1	
030-6CL-028	609150	Contrada Giammarca	Colamento lento	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
030-6CL-029	609150	Contrada Giammarca	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E3 Viabilità primaria	E3 Viabilità secondaria	R3	R3	Modificato (tipologia elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R2	
030-6CL-030	609160	Contrada Olivazza	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
030-6CL-031	609150	Versante sx Vallone Zubbio	Calanco	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
030-6CL-032	609110 609150	Vallone Zubbio	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
030-6CL-033	609150	San Giovannello	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
030-6CL-034	609150	San Giovannello	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
030-6CL-035	609110 609150	San Giovannello	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R1	Inseriti elementi a rischio
030-6CL-036	609110 609150	San Giovannello	Calanco	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
030-6CL-037	609150	Case Prestanfuso	Calanco	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
030-6CL-038	609150 609160	Contrada Favara	Frana complessa	Attivo	P3	P3	E3 Viabilità primaria	E4 Viabilità primaria E3 Viabilità secondaria	R4	R4	Modificato (classe e livello elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	R3	R3	
							E1 Case sparse	E1 Viabilità minore Zone boscate	R2	R2	
030-6CL-039	609160	Contrada Favara	Scorrimento	Inattivo	P1	P1	E3 Viabilità primaria	E3 Viabilità secondaria	R2	R2	Modificato (tipologia elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate		R1	
030-6CL-040	609150	Rocca di Sciaia	Colamento rapido	Inattivo	P3	P3	---	E1 Zone boscate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
030-6CL-041	609160	Contrada La Chiusa	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	E2 Viabilità secondaria	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R1	R1	Modificato (tipologia elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
030-6CL-042	609160	Contrada La Chiusa	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R1	R1	Modificato (tipologia elemento a rischio) Inseriti e eliminati elementi a rischio
030-6CL-043	609160	Masseria La Chiusa	Scorrimento	Quiescente	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
030-6CL-044	609160	Vallone Ginestra	Frana complessa	Attivo	P3	P3	---	E1 Zone boscate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
030-6CL-045	609160	Versante dx Vallone Ginestra	Colamento lento	Stabilizzato	P0	P0	---	---	---	---	Nessuna modifica
030-6CL-046	609160	Contrada Olivazza	Frana complessa	Attivo	P3	P3	---	---	---	---	Nessuna modifica
030-6CL-047	609160	Contrada Olivazza	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
030-6CL-048	609160	Contrada Ginestra	Colamento lento	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
030-6CL-049	609150 609160	Versante sx Vallone Ginestra	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
030-6CL-050	609160	Contrada Ginestra zona Corrucciato	Frana complessa	Attivo	P2	P3	---	E3 Viabilità secondaria Acquedotto	---	R4	Modificato (tipologia e estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
								E2 Case sparse		R3	
								E1 Viabilità minore Zone boscate		R2	
030-6CL-051	609160	Contrada Ginestra	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
030-6CL-052	609110	Torrente Salito	Crollo	Attivo	P1	P4	---	---	---	---	Modificato (tipologia e estensione dissesto e area e livello di pericolosità)
030-6CL-053	609150	Contrada Mintima	Crollo	Attivo	P3	P4	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto e area e livello di pericolosità)
030-6CL-054	609150	Contrada Cabeci	Crollo	Attivo	P3	P4	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto e area e livello di pericolosità)
030-6CL-055	609150	Contrada Vera Luce	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
030-6CL-056	609150	Contrada Vera Luce	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
030-6CL-057	609150	Contrada Vera Luce	Colamento lento	Stabilizzato	P0	P0	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R1	Inseriti elementi a rischio
030-6CL-058	609110	Sponda sx Fiume Grande	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
030-6CL-059	609150	Contrada Brignoli	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
030-6CL-060	609150	Contrada San Bartolo	Frana complessa	Inattivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R2	R3	Modificato (classe e livello elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R2	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
030-6CL-061	609150	Contrada San Bartolo	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R2	R3 R2	Modificato (classe e livello elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
030-6CL-062	609150	Sud Cozzo Ebreo	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
030-6CL-063	609150	Contrada Ciaramitaro	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
030-6CL-064	621030	Contrada San Bartolo	Scorrimento	Inattivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R2	R3 R2	Modificato (classe e livello elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
030-6CL-065	609150	Ovest Cozzo Boschilla	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
030-6CL-066	609150	Contrada Ciaramitaro	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R1	Inseriti elementi a rischio
030-6CL-067	609150	Contrada Ciaramitaro	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
030-6CL-068	609150	Sud Est Cozzo Boschilla	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
030-6CL-069	609150	Contrada Ciaramitaro	Colamento lento	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
030-6CL-070	609150	Contrada Ciaramitaro	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R2	Inseriti elementi a rischio
030-6CL-071	609160	Contrada Ginestra	Colamento lento	Quiescente	P0	P0	---	E3 Acquedotto	---	R1	Inseriti elementi a rischio
030-6CL-072	609160 621040	Contrada Colla	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R1	R2 R1	Modificato (classe e livello elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
030-6CL-073	609160 621040	Contrada Colla	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
030-6CL-074	609160 621040	Contrada Colla	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
030-6CL-075	609160	Contrada Colla	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R2	Inseriti elementi a rischio
030-6CL-076	609160	Contrada Ciaramaro	Frana complessa	Attivo	P2	P3	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Modificato (tipologia e estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
								E1 Viabilità minore Zone boscate		R2	
030-6CL-077	609160	Ovest Cozzo Suvari	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
030-6CL-078	609160	Nord Est Cozzo Colla	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
030-6CL-079	621040	Case Ferra	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
030-6CL-080	609160	Contrada Olivazza	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
030-6CL-081	609160	Masseria Olivazza	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R2	R3	Modificato (estensione dissesto, classe e livello elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R2	
030-6CL-082	609160	Contrada Suvari	Calanco	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
030-6CL-083	609160	Contrada Olivazza	Frana complessa	Attivo	P2	P3	---	E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
030-6CL-084	609160	Contrada Suvari	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
030-6CL-085	609160	Contrada Ginestra	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R2	Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
030-6CL-086	609160	Contrada Suvari	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R2	R3 R2	Modificato (classe e livello elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
030-6CL-087	609160	Nord Est Cozzo Suvari	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	---	E3 Acquedotto	---	R2	Inseriti elementi a rischio
030-6CL-088	609160	Est Cozzo Ponzo	Frana complessa	Attivo	P3	P3	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria E2 Aree agricole utilizzate	R3	R4 R3	Modificato (classe e livello elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
030-6CL-089	609160	Contrada Favara	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria E2 Aree agricole utilizzate	R2	R3 R2	Modificato (classe e livello elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
030-6CL-090	609160	Contrada Ginestra	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
030-6CL-091	609160	Versante sx Rio Balate	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E1 Zone boscate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
030-6CL-092	609160	Versante sx Rio Balate	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
030-6CL-093	609160	Sud Case Balate	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	E1 Case sparse	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R1	R1	Modificato (classe elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
030-6CL-094	609160	Sud Case Balate	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
030-6CL-095	609150	Bollettone	Frana complessa	Attivo	P3	P3	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria E2 Aree agricole utilizzate	R3	R4 R3	Modificato (classe e livello elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
030-6CL-096	621040	Vallone Fondaco	Colamento rapido	Attivo	P4	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Inseriti elementi a rischio
030-6CL-097	621040	Vallone Fondaco	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
030-6CL-098	621040	Contrada San Vitale	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
030-6CL-099	621040	Vallone Fondaco	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
030-6CL-100	621040	Vallone Lavanche Fichera	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
030-6CL-101	621040	Contrada San Vitale	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
030-6CL-102	621040	Contrada San Vitale	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
030-6CL-103	621040	Contrada San Vitale	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
030-6CL-104	621040	Contrada San Vitale	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
030-6CL-105	609110 609150	Case Prestanfuso	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
030-6CL-106	621040	Sud Est Case San Vitale	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
030-6CL-107	621040	Case Ferra	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
030-6CL-108	609160	Contrada Cifitello	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R1	Inseriti elementi a rischio
030-6CL-109	609110	Cozzo Capraria	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità) Inseriti elementi a rischio
030-6CL-110	621040	Vallone Lavanche Fichera	Calanco	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
030-6CL-111	621040	Vallone Lavanche Fichera	Calanco	Attivo	P2	P2	---	E1 Zone boscate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
030-6CL-112	621040	Vallone Lavanche Fichera	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
030-6CL-113	621040	Affluente Vallone Fondaco	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
030-6CL-114	609160	Versante sx Rio Balate	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
030-6CL-115	621040	Nord Case Macaluso	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
030-6CL-116	609160	Contrada Cifitello	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	E1 Case sparse	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R1	R1	Modificato (classe elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
030-6CL-117	609160 621040	Vallone Chiusa	Calanco	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
030-6CL-118	609160	Contrada Cifitello	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
030-6CL-119	609160	Contrada Cifitello	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
030-6CL-120	609160	Contrada Cifitello	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
030-6CL-121	609160 621040	Contrada Ninfa	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
030-6CL-122	609160	Contrada Cifitello	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
030-6CL-123	621040	Versante sx Vallone Fondaco	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
030-6CL-124	621040	Sud Ovest Case Macaluso	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
030-6CL-125	621040	Affluente Vallone Fondaco	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
030-6CL-126	621030	Ovest Pizzo Comune	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
030-6CL-127	621040	Versante dx Vallone Fondaco	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E1 Case sparse	E3 Elettrodotto	R2	R3	Modificato (classe elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Case sparse		R2	
030-6CL-128	621040	Versante dx Vallone Fondaco	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E1 Zone boscate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
030-6CL-129	621040	Nord Case San Bartolo	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
030-6CL-130	621040	Sud Est Monte Piombino	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
030-6CL-131	621040	Sud Case San Bartolo	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
030-6CL-132	621040	Sud Case San Bartolo	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
030-6CL-133	621040	Nord Ovest Masseria Balate	Colamento lento	Quiescente	P0	P0	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
030-6CL-134	621030 621040	Contrada Pagliuzza	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
030-6CL-135	621030	Contrada Pagliuzza	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
030-6CL-136	621030	Contrada Mangiana	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
030-6CL-137	621040	Est Masseria Vurrانيا	Calanco	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
030-6CL-138	621040	Nord Est Masseria Vurrانيا	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
030-6CL-139	621040	Nord Masseria Vurrانيا	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R1	Inseriti elementi a rischio
030-6CL-140	609150	Periferia sud centro abitato	Colamento lento	Attivo	P1	P1	E1 Case sparse	E3 Viabilità secondaria Acquedotto	R1	R2	Modificato (classe elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R1	
030-6CL-141	621040	Rio Lavanche Fichera	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
030-6CL-142	621040	Contrada San Vitale	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
030-6CL-143	621040	Contrada San Vitale	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
030-6CL-144	621040	Nord Est Case Fannaco	Calanco	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
030-6CL-145	621030	Masseria Ceravulo	Scorrimento	Inattivo	P1	P1	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R1	R2	Modificato (classe e livello elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R1	
030-6CL-146	621040	Nord Est Case Fannaco	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
030-6CL-147	621030	Est Masseria Ceravulo	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R1	R2	Modificato (classe e livello elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
								Inseriti elementi a rischio		R1	
030-6CL-148	621040	Contrada Balate	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
030-6CL-149	621040	Contrada Balate	Colamento lento	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
030-6CL-150	621040	Contrada Balate	Calanco	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
030-6CL-151	621040	Contrada Balate	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
030-6CL-152	621040	Contrada Balate	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
030-6CL-153	621040	Nord Ovest Cozzo Vurrانيا	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
030-6CL-154	621040	Nord Cozzo Vurrانيا	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
030-6CL-155	621040	Torrente Vigne del Medico	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
030-6CL-156	621040	Torrente Vigne del Medico	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	E3 Metanodotto	---	R2	Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R1	
030-6CL-157	609110 609150	Monte Riparato	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità) Inseriti elementi a rischio Inseriti elementi a rischio
030-6CL-158	621040	Sud Masseria Cerasa	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E3 Elettrodotta	---	R3	Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R2	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
030-6CL-159	621040	Nord Masseria Gangitani	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria E2 Aree agricole utilizzate	R1	R2 R1	Modificato (classe e livello elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
030-6CL-160	621040	Nord Ovest Masseria Gangitani	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
030-6CL-161	621030 621040	Nord Ovest Masseria Gangitani	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R1	R2 R1	Modificato (classe e livello elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
030-6CL-162	621030 621040	Contrada Corvo	Scorrimento	Inattivo	P1	P1	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria E2 Aree agricole utilizzate	R1	R2 R1	Modificato (classe e livello elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
030-6CL-163	621040	Nord Ovest Masseria Gangitani	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
030-6CL-164	621030	Contrada Corvo	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	R1	R2 R1	Modificato (classe e livello elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
030-6CL-165	621030	Contrada Corvo	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R2	Inseriti elementi a rischio
030-6CL-166	621030	Contrada Stripparia	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R2	Inseriti elementi a rischio
030-6CL-167	621030	Contrada Corvo	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
030-6CL-168	621030	Contrada Corvo	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
030-6CL-169	621030	Contrada Corvo	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
030-6CL-170	609110 609150	Cozzo Capraria	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
030-6CL-171	621030	Contrada Corvo	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
030-6CL-172	621030	Fontana Murata	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
030-6CL-173	621030	Nord Cozzo Diavolotto	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
030-6CL-174	621030	Ovest Cozzo Diavolotto	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R1	R2	Modificato (classe e livello elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R1	
030-6CL-175	609110 609150	Monte Riparato	Crollo	Attivo	P2	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Modificato (tipologia e estensione dissesto e area e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
030-6CL-176	609150	Contrada Ciaramitaro	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P1	P1	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R1	R2	Modificato (classe e livello elemento a rischio)
030-6CL-177	609150	Castello di Caltavuturo	Crollo	Attivo	P3	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Modificato (estensione dissesto e area e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate		R3	
030-6CL-178	609150	Castello di Caltavuturo	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità) Inseriti elementi a rischio
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
030-6CL-179	609150	Rocca di Sciara	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato E3 Viabilità secondaria Cava E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	R4	R4	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità) Inseriti elementi a rischio
030-6CL-180	609150	Ovest centro abitato	Frana complessa	Stabilizzato	P0	P0	E3 Viabilità primaria E1 Case sparse	E4 Viabilità primaria E3 Viabilità secondaria Insediamento industriale Impianto fotovoltaico E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	R1	R1	Modificato (classe elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
030-6CL-181	609150	Cimitero	Scorrimento	Quiescente	P1	P1	E3 Viabilità primaria	E4 Viabilità primaria	R2	R2	Modificato (classe elemento a rischio) Inseriti e eliminati elementi a rischio
							E1 Case sparse	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R1	R1	
030-6CL-182	609150	Ovest centro abitato	Scorrimento	Stabilizzato	P0	P0	E3 Viabilità primaria	E4 Viabilità primaria E2 Aree agricole utilizzate	R1	R1	Modificato (classe elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
030-6CL-183	609150	Centro abitato	Frana complessa	Stabilizzato	P0	P0	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato E2 Aree agricole utilizzate	R1	R1	Inseriti elementi a rischio
030-6CL-184	609150	Periferia sud centro abitato	Frana complessa	Stabilizzato	P0	P0	E4 Centro abitato E1 Case sparse	E4 Centro abitato E3 Viabilità secondaria E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R1	R1	Inseriti e eliminati elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
030-6CL-185	609150	Via Pisani	Frana complessa	Attivo	P2	P3	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato E2 Aree agricole utilizzate	R4	R4 R3	Modificato (stato di attività) Inseriti elementi a rischio
030-6CL-186	609150	Periferia sud centro abitato	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato Viabilità primaria E3 Viabilità secondaria	R2	R2	Modificato (classe e livello elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	R1	R1	
030-6CL-187	609150	Periferia sud centro abitato	Frana complessa	Inattivo	P2	P2	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R4	R4 R2	Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R4	R2	
030-6CL-188	609150	Periferia sud centro abitato	Frana complessa	Inattivo	P2	P2	E3 Viabilità primaria	E4 Viabilità primaria	R3	R4	Modificato (classe e livello elemento a rischio) Inseriti e eliminati elementi a rischio
							E1 Case sparse	E2 Aree agricole utilizzate	R2	R2	
030-6CL-189	609150	Periferia sud centro abitato	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	E1 Case sparse	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R1	R1	Modificato (classe elemento a rischio)
030-6CL-190	609150	Torrente Caltavuturo	Scorrimento	Inattivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
030-6CL-191	609150	Periferia sud centro abitato	Colamento lento	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R2	R3	Modificato (classe e livello elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R2	
030-6CL-192	609150	Contrada Cinci	Calanco	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
030-6CL-193	609150	Contrada Cinci	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
030-6CL-194	609150	Contrada Lannari	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
030-6CL-195	609110 609150	Monte Riparato	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità) Inseriti elementi a rischio
030-6CL-196	609150	Ciaramitara	Colamento lento	Stabilizzato	P0	P0	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E3 Viabilità secondaria E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	R1	R1	Modificato (classe elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
030-6CL-197	609150	Ciaramitara	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
030-6CL-198	609150	Ciaramitara	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E1 Case sparse	E3 Viabilità secondaria	R2	R3	Modificato (classe elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate		R2	
030-6CL-199	609150	Ciaramitara	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	E1 Zone boscate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
030-6CL-200	609150	Ciaramitara	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R1	R2	Modificato (classe e livello elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R1	
030-6CL-201	609150	Ciaramitara	Frana complessa	Inattivo	P1	P1	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R1	R2	Modificato (classe e livello elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R1	
030-6CL-202	609150	Versante orientale Rocca di Sciarà	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	---	E1 Zone boscate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
030-6CL-203	609150	Versante orientale Rocca di Sciarà	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
030-6CL-204	609150	Case Prestanfuso	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
030-6CL-205	609150	Contrada Cinci	Scorrimento	Inattivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
030-6CL-206	609160	Contrada Suvari Aromitello	Frana complessa	Attivo	P3	P3	E3 Elettrodotta	E3 Viabilità secondaria Acquedotto	R4	R4	Modificato (estensione dissesto, classe e livello elemento a rischio) Inseriti e eliminati elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	R3	R3	
							E1 Case sparse	E1 Viabilità minore Zone boscate	R2	R2	
030-6CL-207	609150	Contrada Favara	Frana complessa	Attivo	P3	P3	---	---	---	---	Nessuna modifica
030-6CL-208	609150 609160	Contrada Favara	Area a franosità diffusa	Attivo	P1	P2	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E3 Viabilità secondaria	R1	R3	Modificato (tipologia dissesto e stato di attività, classe e livello elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R2	
030-6CL-209	609150	Case Prestanfuso	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
030-6CL-210	609160	Contrada Favara	Scorrimento	Attivo	P3	---	---	---	---	---	Eliminato dissesto
030-6CL-211	609160	Versante sx Rio Balate	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
030-6CL-212	609160	Nord Est Masseria della Chiusa	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
030-6CL-213	609160	Nord Est Masseria Olivazza	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R2	Inseriti elementi a rischio
030-6CL-214	609160	Contrada Ginestra	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
030-6CL-215	609160	Contrada Favarella	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	---	---	---	---	---	Eliminato dissesto
030-6CL-216	609150	Via Terravecchia	Deformazione superficiale lenta	Attivo	---	P1	---	E3 Viabilità secondaria	---	R2	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R1	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
030-6CL-217	609150	Cimitero	Deformazione superficiale lenta	Attivo	---	P1	---	E4 Viabilità primaria E3 Cimitero	---	R2	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R1	
030-6CL-218	609110	Versante dx Torrente Salito	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
030-6CL-219	609110	Versante dx Torrente Salito	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6CL-220	609110	Versante dx Torrente Salito	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6CL-221	609110	Versante dx Torrente Salito	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6CL-222	609110	Versante dx Torrente Salito	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
030-6CL-223	609110	Versante sx Fiume Grande	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
030-6CL-224	609110	Sponda sx Fiume Grande	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
030-6CL-225	609110	Sponda sx Fiume Grande	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6CL-226	609110	Sponda sx Fiume Grande	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6CL-227	609110	Cozzo Piano Gennaro	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
030-6CL-228	609110	Sponda sx Fiume Grande	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
030-6CL-229	609110	A19 Galleria Capraria	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Viabilità primaria	---	R4	Nuovo
								E1 Zone boscate		R3	
030-6CL-230	609110	A19 Galleria Capraria	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Viabilità primaria	---	R4	Nuovo
								E1 Viabilità minore Zone boscate		R3	
030-6CL-231	609110	Sponda sx Fiume Imera settentrionale	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Viabilità primaria	---	R4	Nuovo
								E1 Zone boscate		R3	
030-6CL-232	609110	Vallone S. Antonino	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
030-6CL-233	609150	Monte Riparato	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
030-6CL-234	609150	Monte Riparato	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
030-6CL-235	609110 609150	Monte Riparato	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
030-6CL-236	609160	Contrada Favara	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	
030-6CL-237	609160	Versante sx Fiume Grande	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6CL-238	609150	Contrada Favara	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6CL-239	609150	Contrada Favara	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate		R3	
030-6CL-240	609150	Contrada Favara	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate		R3	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
030-6CL-241	609150	Contrada Gianbretti	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria Cava E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R4 R3	Nuovo
030-6CL-242	609150	Rocca di Sciara	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
030-6CL-243	609150	Rocca di Sciara	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R4 R3	Nuovo
030-6CL-244	609150	Rocca di Sciara	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Cava	---	R4	Nuovo
030-6CL-245	609150	Rocca di Sciara	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
030-6CL-246	609150	Cozzo Cammarone	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
030-6CL-247	609150	Contrada Chiusa	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
030-6CL-248	609150	Rocca di Sciara	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
030-6CL-249	609150	Rocca di Sciara	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
030-6CL-250	609150	Rocca di Sciara	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6CL-251	609150	Castello di Caltavuturo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R4 R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
030-6CL-252	609150	Contrada Gianbretti	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate		R3	
030-6CL-253	609150	Contrada Gianbretti	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	
030-6CL-254	609150	Contrada Gianbretti	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate		R3	
030-6CL-255	609150	Contrada Fuci	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6CL-256	609150	Contrada Fuci	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6CL-257	609150	Cippo Massetti	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Viabilità primaria	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Area naturale protetta Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate		R3	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
030-6CL-258	609150	Cippo Massetti	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6CL-259	609150	Cippo Massetti	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Area naturale protetta Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6CL-260	609150	Contrada Cabeci	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6CL-261	609150	Contrada Cabeci	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6CL-262	609150	Contrada Cabeci	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6CL-263	609150	Contrada Cabeci	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6CL-264	609150	Contrada Cabeci	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6CL-265	609150	Contrada Cabeci	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Viabilità primaria	---	R4	Nuovo
								E2 Area naturale protetta Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate		R3	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
030-6CL-266	609150	Contrada Cabeci	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6CL-267	609150	Contrada Fuci	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6CL-268	609160	Contrada Ginestra	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
030-6CL-269	609150	Contrada Sciara	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
030-6CL-270	609150	Contrada Sciara	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
030-6CL-271	609150	Contrada Sciara	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Campo sportivo E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate		R3	
030-6CL-272	609150	Contrada Sciara	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
030-6CL-273	609150	Contrada Sciara	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
030-6CL-274	609150	Contrada Sciara	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
030-6CL-275	609150	Contrada La Chiusa	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
030-6CL-276	609150	Contrada Cabeci	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6CL-277	609150	Contrada Mintima	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
030-6CL-278	609150	Contrada Mintima	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
030-6CL-279	609150	Contrada Vera Luce	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6CL-280	609150	Contrada Vera Luce	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6CL-281	609150	Contrada Vera Luce	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6CL-282	609160	Contrada Suvari	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
030-6CL-283	609160	Cozzo Suvari	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
030-6CL-284	609160	Cozzo Ponzo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
030-6CL-285	609160	Contrada Suvari	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
030-6CL-286	609160	Contrada Suvari	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
030-6CL-287	609160	Contrada Suvari	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
030-6CL-288	609160	Contrada Suvari	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6CL-289	609160	Contrada Suvari	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6CL-290	609160	Contrada Suvari	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
030-6CL-291	609160	Contrada Suvari	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
030-6CL-292	609160	Contrada Suvari	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6CL-293	609160	Cozzo Colla	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
030-6CL-294	609160	Contrada Suvari	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
030-6CL-295	609160	Masseria Colla	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6CL-296	609150	Cozzo Rosso	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
030-6CL-297	609150	Cozzo Rosso	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6CL-298	609150	Cozzo Rosso	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse	---	R3	Nuovo
030-6CL-299	609150	Cozzo Ebreo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6CL-300	609150	Torrente Caltavuturo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
030-6CL-301	609150	Versante sx Torrente Caltavuturo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
030-6CL-302	609150	Cozzo Ebreo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6CL-303	609150	Cozzo Ebreo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6CL-304	609150	Cozzo Ebreo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6CL-305	609150	Cozzo Ebreo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6CL-306	609150	Contrada San Bartolo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6CL-307	609150	Contrada San Bartolo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
030-6CL-308	609150	Cozzo Boschilla	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
030-6CL-309	609160	Contrada Colla	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse	---	R3	Nuovo
030-6CL-310	609160	Contrada Colla	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
030-6CL-311	621030	Gurgo Brignoli	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
030-6CL-312	621030	Contrada San Bartolo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
030-6CL-313	609160 621040	Contrada Colla	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
030-6CL-314	621040	Contrada Colla	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
030-6CL-315	621040	Monte Piombino	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
030-6CL-316	621040	Monte Piombino	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
030-6CL-317	621040	Monte Piombino	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
030-6CL-318	621040	Monte Piombino	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
030-6CL-319	621040	Monte Piombino	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
030-6CL-320	621040	Contrada Ninfa	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
030-6CL-321	621040	Casa San Bartolo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
030-6CL-322	621040	Casa Stallone	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
030-6CL-323	621040	Monte Piombino	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
030-6CL-324	621030	Contrada Monte Piombino	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
030-6CL-325	621030	Contrada Monte Piombino	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
030-6CL-326	621030	Contrada Monte Piombino	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
030-6CL-327	621030	Torrente Caltavuturo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6CL-328	621030	Torrente Caltavuturo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6CL-329	621040	Masseria Balate	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
030-6CL-330	621040	Contrada Balate	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
030-6CL-331	621040	Contrada Balate	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
030-6CL-332	621040	Contrada Balate	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
030-6CL-333	621040	Contrada Balate	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
030-6CL-334	621040	Contrada Balate	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Elettrodotto	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	
030-6CL-335	621040	Cozzo Vurrinia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
030-6CL-336	621040	Cozzo Vurrinia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
030-6CL-337	621040	Cozzo Vurrinia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
030-6CL-338	621030	Contrada Stripparia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6CL-339	621030	Contrada Fabio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
030-6CL-340	621030	Contrada Giovanazza	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
030-6CL-341	621040	Cozzo Sciacca	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
030-6CL-342	621040	Torrente Sciacca	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
030-6CL-343	621030	Masseria Cuticchia	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
030-6CL-344	621030 621040	Contrada Corvo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
030-6CL-345	621030	Contrada Corvo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
030-6CL-346	621030	Contrada Corvo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
030-6CL-347	621030	Contrada Corvo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
030-6CL-348	621030	Contrada Corvo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
030-6CL-349	621030	Cozzo del Diavolotto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
030-6CL-350	609150	Castello di Caltavuturo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E1 Zone boscate		R3	
030-6CL-351	609150	Castello di Caltavuturo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
030-6CL-352	609150	Contrada Gianbretti	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6CL-353	609150	Contrada Gianbretti	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6CL-354	609150	Contrada Gianbretti	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
030-6CL-355	609150	Contrada Gianbretti	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
030-6CL-356	609150	Contrada Gianbretti	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
030-6CL-357	609150	Contrada Gianbretti	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
030-6CL-358	609150	Contrada Gianbretti	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
030-6CL-359	609150	A19 km 64+700	Area a franosità diffusa	Attivo	---	P2	---	E4 Viabilità primaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate		R3	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
030-6CL-360	609150	S.S. n. 120 km 28+200	Scorrimento	Attivo	---	P2	---	E4 Viabilità primaria	---	R4	Nuovo
								E3 Viabilità secondaria		R3	
								E2 Aree agricole utilizzate		R2	
030-6CL-361	609150	S.S. n. 120 km 32+500	Scorrimento	Attivo	---	P2	---	E4 Viabilità primaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R2	
030-6CL-362	609160	A19 km 60+793	Frana complessa	Attivo	---	P3	---	E4 Viabilità primaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
063-6CL-001	621070	Torrente Tavernola	Scorrimento	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R2	R3	Modificato (classe e livello elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R2	
063-6CL-002	621070	Timpa di Donna Giovanna	Scorrimento	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R2	R3	Modificato (classe e livello elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R2	
063-6CL-003	621070	Timpa di Donna Giovanna	Colamento lento	Attivo	P1	P1	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R1	R2	Modificato (classe e livello elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R1	
063-6CL-004	621070	Timpa di Donna Giovanna	Scorrimento	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R2	R3	Modificato (classe e livello elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R2	
063-6CL-005	621070	Contrada Almerita	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R2	R3	Modificato (classe e livello elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R2	
063-6CL-006	621070	Contrada Almerita	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R1	Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
063-6CL-007	621070	Contrada Almerita	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R1	Inseriti elementi a rischio
063-6CL-008	621070	Contrada Almerita	Crollo	Attivo	P2	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Modificato (tipologia e estensione dissesto e area e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
063-6CL-009	621070	Contrada Almerita	Crollo	Attivo	P2	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Modificato (tipologia e estensione dissesto e area e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
063-6CL-010	621070	Contrada Almerita	Crollo	Attivo	P2	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Modificato (tipologia e estensione dissesto e area e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
063-6CL-011	621070	Cozzo Almerita	Crollo	Attivo	P2	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Modificato (tipologia e estensione dissesto e area e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
063-6CL-012	621070	Contrada Almerita	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
063-6CL-013	621070	Contrada Calcibaida	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
063-6CL-014	621070	Contrada Calcibaida	Colamento lento	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
063-6CL-015	621070	Contrada Calcibaida	Scorrimento	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R2	R3	Modificato (classe e livello elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R2	
063-6CL-016	621030 621070	Contrada Calcibaida	Scorrimento	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R2	R3	Modificato (classe e livello elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R2	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
063-6CL-017	621030	Est Cozzo del Diavolotto	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R1	R2	Modificato (estensione dissesto, classe e livello elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R1	
063-6CL-018	621030	Est Cozzo del Diavolotto	Scorrimento	Attivo	P3	P3	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R3	R4	Modificato (classe e livello elemento a rischio)
063-6CL-019	621040	Est Cozzo del Diavolotto	Colamento lento	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
063-6CL-020	621080	Contrada Gangitani	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R2	R3	Modificato (classe e livello elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R2	
063-6CL-021	621080	Contrada Gangitani	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R1	R2	Modificato (classe e livello elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R1	
063-6CL-022	621080	Serra di Puccia	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R1	R2	Modificato (classe e livello elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R1	
063-6CL-023	621080	Contrada Calcibaida	Scorrimento	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R2	R3	Modificato (classe e livello elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R2	
063-6CL-024	621080	Contrada Calcibaida	Scorrimento	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R2	R3	Modificato (classe e livello elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R2	
063-6CL-025	621030 621070	Contrada Almerita	Scorrimento	Attivo	P3	P3	E2 Viabilità secondaria Acquedotto	E3 Viabilità secondaria Elettrodotta	R3	R4	Modificato (classe e livello elemento a rischio) Inseriti e eliminati elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
								E1 Viabilità minore		R2	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
063-6CL-026	621030	Cozzo del Diavolotto	Scorrimento	Attivo	P3	P3	E2 Viabilità secondaria Acquedotto	E3 Viabilità secondaria Acquedotto Elettrodotta E2 Aree agricole utilizzate	R3	R4 R3	Modificato (classe e livello elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
063-6CL-027	621030	Est Pizzo Comune	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E2 Acquedotto	E3 Acquedotto Parco eolico E2 Aree agricole utilizzate	R2	R3 R2	Modificato (classe e livello elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
063-6CL-028	621040 621080	Contrada Calcibaida	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria E2 Aree agricole utilizzate	R1	R2 R1	Modificato (classe e livello elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
063-6CL-029	621080	Contrada Calcibaida	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
063-6CL-030	621080	Fili di Paolozzo	Crollo	Attivo	P3	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Modificato (estensione dissesto e area e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
063-6CL-031	621070	Vallone Almerita	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
063-6CL-032	621070	Contrada Almerita	Colamento lento	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R2	Inseriti elementi a rischio
063-6CL-033	621070	Contrada Almerita	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R2	Inseriti elementi a rischio
063-6CL-034	621030	Pizzo Comune	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R2	Inseriti elementi a rischio
063-6CL-035	621070	Contrada Almerita	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
063-6CL-036	621070	Pizzone dell'Almerita	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
063-6CL-037	621070	Contrada Almerita	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
063-6CL-038	621070	Contrada Almerita	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
063-6CL-039	621070	Contrada Almerita	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
063-6CL-040	621070	Contrada Almerita	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E3 Elettrodotto	---	R3	Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R2	
063-6CL-041	621070	Contrada Calcibaida	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
063-6CL-042	621070	Contrada Calcibaida	Colamento lento	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
063-6CL-043	621070	Contrada Almerita	Colamento lento	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
063-6CL-044	621080	Contrada Calcibaida	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
063-6CL-045	621030	Contrada Calcibaida	Colamento lento	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
063-6CL-046	621030 621070	Contrada Calcibaida	Colamento lento	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
063-6CL-047	621070	Vallone Calcibaida	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
063-6CL-048	621030	Pizzo Comune	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
063-6CL-049	621030	Pizzo Comune	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-6CL-050	621030	Pizzo Comune	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-6CL-051	621030	Pizzo Comune	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-6CL-052	621030	Pizzo Comune	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-6CL-053	621030	Est Pizzo Comune	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
063-6CL-054	621030	Est Pizzo Comune	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-6CL-055	621040	Contrada Gangitani	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-6CL-056	621030	Est Cozzo del Diavolotto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
063-6CL-057	621030	Est Cozzo del Diavolotto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
063-6CL-058	621030	Est Cozzo del Diavolotto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-6CL-059	621030	Est Cozzo del Diavolotto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-6CL-060	621030	Cozzo del Diavolotto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-6CL-061	621030 621070	Sud Cozzo del Diavolotto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-6CL-062	621070	Contrada Calcibaida	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-6CL-063	621080	Serra di Puccia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-6CL-064	621080	Serra di Puccia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-6CL-065	621080	Serra di Puccia	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-6CL-066	621080	Serra di Puccia	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-6CL-067	621070	Contrada Calcibaida	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-6CL-068	621070	Pizzone dell'Almenta	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-6CL-069	621070	Pizzone dell'Almenta	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-6CL-070	621070	Pizzone dell'Almenta	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-6CL-071	621070	Cozzo Almerita	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
063-6CL-072	621070	Cozzo Almerita	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
063-6CL-073	621070	Contrada Almerita	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
063-6CL-074	621070	Contrada Almerita	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
063-6CL-075	621070	Masseria Almerita	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-6CL-076	621070	Contrada Almerita	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-6CL-077	621070	Contrada Almerita	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Elettrodotto	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
063-6CL-078	621080	Serra di Puccia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-6CL-079	621080	Contrada Calcibaida	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-6CL-080	621080	Contrada Calcibaida	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-6CL-081	621080	Masseria Nuova Calcibaida	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-6CL-001	621040	Contrada Gangitani	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R1	R2	Modificato (classe e livello elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R1	
072-6CL-002	621040	Contrada Gangitani	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-6CL-003	621040	Contrada Gangitani	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E2 Acquedotto	E3 Acquedotto	R2	R3	Modificato (classe e livello elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate		R2	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-6CL-004	621040	Contrada Gangitani	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-6CL-005	621040	Contrada Gangitani	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E3 Elettrodotto	---	R3	Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R2	
072-6CL-006	621040	Sud Est Serra di Neglia	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-6CL-007	621040	Nord Cozzo Vitello	Calanco	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-6CL-008	621040	Contrada Gangitani	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E3 Elettrodotto	---	R3	Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate		R2	
072-6CL-009	621040	Sud Est Masseria Gangitani	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R2	R3	Modificato (classe e livello elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R2	
072-6CL-010	621040	Sud Ovest Masseria Gangitani	Frana complessa	Stabilizzato	P0	P0	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E3 Viabilità secondaria E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R1	R1	Modificato (classe elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
072-6CL-011	621040	Contrada Gangitani	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E3 Viabilità secondaria	---	R3	Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate		R2	
072-6CL-012	621040	Contrada Gangitani	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R1	Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-6CL-013	621040	Contrada Gangitani	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E1 Zone boscate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
072-6CL-014	621040	Contrada Gangitani	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
072-6CL-015	621040 621080	Contrada Gangitani	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	E1 Case sparse	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R1	R1	Modificato (classe elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
072-6CL-016	621080	Contrada Gangitani	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-6CL-017	621040 621080	Cozzo Vitello	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	E2 Acquedotto	E3 Acquedotto	R1	R2	Modificato (classe e livello elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate		R1	
072-6CL-018	621040	Masseria Gangitani	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-6CL-019	621040	Masseria Gangitani	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-6CL-020	621040	Cozzo Vitello	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-6CL-021	621080	Fili di Paolozzo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo

Nella tabella seguente si riporta l'elenco dei dissesti per i quali è individuata la **fascia di rispetto** quale **area di probabile evoluzione del dissesto**, di ampiezza pari a 20 metri tutto intorno al dissesto, di cui all'art. 24 comma 7 delle Norme di attuazione del P.A.I. aggiornate con D.P. Reg. Siciliana n. 09/AdB del 06/05/2021 (Siti di attenzione, tipologia F).

Tabella dei dissesti con fascia di rispetto

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	
030-6CL-038	609150 609160	Contrada Favara	Frana complessa	Attivo	P3	P3	Nessuna modifica
030-6CL-040	609150	Rocca di Sciarra	Colamento rapido	Inattivo	P3	P3	Nessuna modifica
030-6CL-044	609160	Vallone Ginestra	Frana complessa	Attivo	P3	P3	Nessuna modifica
030-6CL-046	609160	Contrada Olivazza	Frana complessa	Attivo	P3	P3	Nessuna modifica
030-6CL-050	609160	Contrada Ginestra zona Corrucciato	Frana complessa	Attivo	P2	P3	Inserita fascia di rispetto

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	
030-6CL-076	609160	Contrada Ciaramitaro	Frana complessa	Attivo	P2	P3	Inserita fascia di rispetto
030-6CL-083	609160	Contrada Olivazza	Frana complessa	Attivo	P2	P3	Inserita fascia di rispetto
030-6CL-088	609160	Est Cozzo Ponzo	Frana complessa	Attivo	P3	P3	Nessuna modifica
030-6CL-095	609150	Bollettone	Frana complessa	Attivo	P3	P3	Nessuna modifica
030-6CL-096	621040	Vallone Fondaco	Colamento rapido	Attivo	P4	P4	Inserita fascia di rispetto
030-6CL-185	609150	Via Pisani	Frana complessa	Attivo	P2	P3	Inserita fascia di rispetto
030-6CL-206	609160	Contrada Suvani Aromitello	Frana complessa	Attivo	P3	P3	Modificata fascia di rispetto
030-6CL-207	609150	Contrada Favara	Frana complessa	Attivo	P3	P3	Nessuna modifica
030-6CL-362	609160	A19 km 60+793	Frana complessa	Attivo	---	P3	Nuovo
063-6CL-018	621030	Est Cozzo del Diavolotto	Scorrimento	Attivo	P3	P3	Inserita fascia di rispetto
063-6CL-025	621030 621070	Contrada Almerita	Scorrimento	Attivo	P3	P3	Inserita fascia di rispetto
063-6CL-026	621030	Cozzo del Diavolotto	Scorrimento	Attivo	P3	P3	Inserita fascia di rispetto

Fanno parte integrante del presente aggiornamento i seguenti elaborati:

- Carta dei dissesti, in scala 1:10.000, relativa alle sezioni C.T.R. n. 609110, n. 609150, n. 609160, n. 621030, n. 621040, n. 621070 e n. 621080;
- Carta della pericolosità, in scala 1:10.000, relativa alle sezioni C.T.R. n. 609110, n. 609150, n. 609160, n. 621030, n. 621040, n. 621070 e n. 621080;
- Carta del rischio, in scala 1:10.000, relativa alle sezioni C.T.R. n. 609110, n. 609150, n. 609160, n. 621030, n. 621040, n. 621070 e n. 621080.