

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Presidenza della Regione Siciliana
Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia

Servizio 3 “ASSETTO DEL TERRITORIO”


Aggiornamento del Piano Stralcio di Bacino
per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.)
(Art. 68 commi 4bis e 4 ter del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 e ss. mm. ii.)

Conferenza Operativa del 15/06/2023

(Art.3, comma 3 L.R. n. 8 del 08/05/2018)

Delibera n. 141 del 21/06/2023

GEOMORFOLOGIA

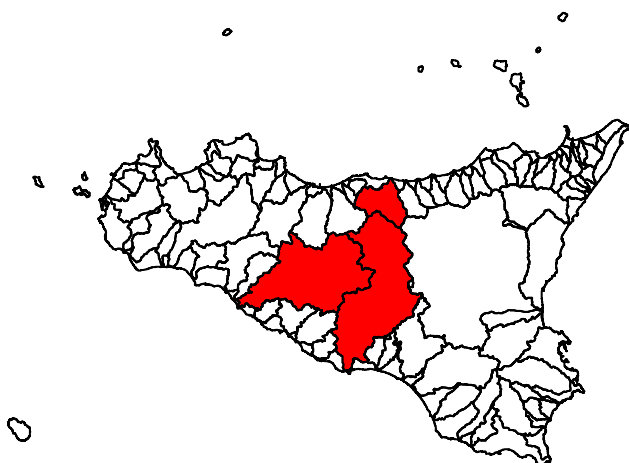

RELAZIONE

COMUNE DI PETRALIA SOTTANA

Regione Siciliana



IL PRESIDENTE
On.le Renato Schifani

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA
Segretario Generale Leonardo Santoro

SERVIZIO 3 “ASSETTO DEL TERRITORIO”
Dirigente Responsabile Antonino D’Amico

Coordinamento e revisione

Antonino D'Amico Dirigente Responsabile del Servizio 3

Redazione, informatizzazione dati, progetto grafico e stampa

Laura Bandieramonte Funzionario direttivo del Servizio 3

PREMESSA

Il territorio comunale di Petralia Sottana rientra nel *Bacino idrografico del Fiume Pollina (026)*, nel *Bacino idrografico del Fiume Platani (063)* e nel *Bacino idrografico del Fiume Imera meridionale (072)*.

Il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del Bacino Idrografico del Fiume Pollina (026), Area territoriale tra il bacino del Fiume Pollina e il bacino del Fiume Lascari o Torrente Piletto (027), Bacino idrografico del Fiume Lascari o T. Piletto e Area territoriale tra il bacino del Fiume Lascari e il bacino del Torrente Roccella (028) e Bacino idrografico del Torrente Roccella e Area territoriale tra il bacino del Torrente Roccella e il bacino del Fiume Imera settentrionale (029) è stato approvato con D.P.R. n. 89 del 27/03/2007, pubblicato nella G.U.R.S. n. 25 del 01/06/2007.

Il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del Bacino Idrografico del Fiume Platani (063) è stato approvato con D.P.R. n. 14 del 25/01/2006, pubblicato nella G.U.R.S. n. 14 del 17/03/2006.

Il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Area Territoriale tra il Bacino del Fiume Palma e Bacino del Fiume Imera Meridionale (071) e Bacino Idrografico del Fiume Imera Meridionale (072) è stato approvato con D.P.R. n. 87 del 27/03/2007, pubblicato nella G.U.R.S. n. 25 del 01/06/2007.

Così come indicato all'articolo 7 (Procedure di aggiornamento e revisione promosse da soggetti pubblici o privati), comma 1 lettera b delle Norme di Attuazione del P.A.I. aggiornate con D.P. Reg. Siciliana n. 09/AdB del 06/05/2021, pubblicato nella G.U.R.S. n. 22 del 21/05/2021, S.O. n. 2, *"Il P.A.I. può essere aggiornato, su proposta di soggetti pubblici o privati... a seguito di ... segnalazioni di nuovi dissesti idrogeologici"*.

Il presente aggiornamento, che riguarda l'intero territorio comunale, si è reso necessario a seguito della notizia, acquisita da fonti di stampa, della frana verificatasi all'interno del paese in data 01/02/2022, cui è seguita la nota prot. n. 1870 del 04/02/2022 con la quale questa Autorità di Bacino ha richiesto all'Amministrazione Comunale informazioni di dettaglio sul movimento franoso, fornendo alla stessa disponibilità ad effettuare un sopralluogo congiunto per la verifica sui luoghi, concordato telefonicamente in data 16/02/2022.

La metodologia adottata fa riferimento alla Relazione Generale del P.A.I., capitolo 5 – Metodologia operativa per l'analisi e la valutazione del rischio geomorfologico, scaricabile dal sito internet http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Presidenza della Regione/PIR_Autorita Bacino/PIR_Aretematiche/PIR_Pianificazione/PIR_Piano Stralcio Bacino Assetto Idrografico PAI.

Relativamente ai livelli di pericolosità geomorfologica si rende necessario precisare che, così come riportato nell'art.5, comma 1, lett. y) delle Norme di Attuazione aggiornate con D.P. Reg. Siciliana n. 09/AdB del 06/05/2021, pubblicato nella G.U.R.S. n. 22 del 21/05/2021, S.O. n. 2 *la pericolosità geomorfologica è la probabilità di occorrenza di un fenomeno franoso potenzialmente pericoloso in un determinato intervallo di tempo e in una certa area; in riferimento alla metodologia di cui al Paragrafo 5.3 della Relazione Generale del P.A.I. ed. 2004, lo stato di pericolosità in un sito è definito in funzione della effettiva presenza di un fenomeno franoso*. Pertanto, il presente aggiornamento non contiene valutazioni delle aree in termini di suscettività da frana.

Si è proceduto all'aggiornamento dell'intero territorio comunale, ai sensi delle *Direttive per la redazione degli studi di valutazione della pericolosità derivante da fenomeni di crollo*, di cui all'Allegato 1 dell'Appendice A delle Norme di attuazione del P.A.I. aggiornate con D.P. Reg. Siciliana n. 09/AdB del 06/05/2021, in base al quale per l'individuazione di aree a potenziale crollo in funzione della pendenza del versante, con l'ausilio delle immagini satellitari disponibili su Google Earth, si è utilizzato lo "SLOPE", cioè la generazione in automatico della carta delle pendenze del terreno a partire dal modello di elevazione digitale del terreno (DEM 2 x 2 della Regione Siciliana), considerando angoli superiori a 40°.

Per la valutazione dell'areale interessato dalla caduta dei massi a valle dei costoni rocciosi è stata adottata, cautelativamente, la metodologia del "cono d'ombra" (modello GIS Cone Fall 1.0 - Quanterra), prevista dalle sopra citate direttive (Fase 1 "Analisi Preliminare") che, attraverso una verifica geometrica dell'area in studio, considerando una ampiezza dell'angolo del cono d'ombra, applicato al punto più alto dell'area sorgente dei crolli, pari a 27.5° o 33° in funzione della pendenza e della morfologia del versante, fornisce ulteriori dati utili alla individuazione della estensione dell'areale interessato dalla caduta dei massi.

Applicando questo metodo, in alcuni casi, è stata rivalutata l'estensione dell'area a pericolosità determinata da dissesti di crollo già presenti nel P.A.I. precedente.

In alcuni casi l'area a pericolosità da crollo sovrasta aree caratterizzate da un livello di pericolosità inferiore, dovuta a dissesti di altra tipologia; nella restituzione cartografica (Carta della pericolosità) tali pericolosità vengono rappresentate con un perimetro tratteggiato, per facilitarne la individuazione.

Qualora in tali aree siano presenti elementi vulnerabili, il livello di rischio viene determinato in funzione del grado di pericolosità più elevato.

Nelle suddette aree, le norme d'uso da applicare nella vincolistica di pianificazione urbanistica sono quelle legate alla pericolosità di livello maggiore e un eventuale studio di compatibilità geomorfologica dovrà tenere conto di tutte le tipologie di dissesto presenti e dei relativi areali di pericolosità che coinvolgono l'area oggetto di studio.

Per quanto riguarda la fascia di arretramento verso monte del fronte roccioso, si fa presente che in alcuni casi, in rapporto all'altezza della scarpata, è stata considerata una fascia inferiore ai 20 metri, valore indicato nella Relazione Generale del P.A.I., e comunque non inferiore ai 5 metri.

In relazione al livello di pericolosità da crollo, poiché non è facile valutare le dimensioni dei blocchi utilizzando metodi indiretti, per il principio di cautela, è stato attribuito ad ogni dissesto un livello di pericolosità molto elevato (P4).

In merito alla classificazione degli elementi a rischio coinvolti, per tutti i dissesti del territorio comunale di Petralia Sottana si procede alla individuazione del livello di rischio determinato dalle principali categorie di elementi vulnerabili, secondo la Tabella degli elementi a rischio aggiornata con D.P. Reg. Siciliana n. 09/AdB del 06/05/2021.

Tale indicazione preliminare, rappresentata nelle Carte del rischio, potrà essere utilizzata per gli approfondimenti a scala locale per le successive attività pianificatorie di protezione civile, finalizzate ad una corretta gestione del rischio.

E' utile puntualizzare che l'intersezione tra gli areali delle pericolosità e gli elementi a rischio coinvolti può determinare una attribuzione anche parziale, in termini di mappatura, del rischio dell'elemento considerato.

Pertanto, la valutazione della situazione di rischio dell'intero elemento coinvolto viene demandato al piano comunale di protezione civile. Infatti la gestione del rischio esula dalle competenze del P.A.I., rimanendo in carico ad altri rami della pubblica amministrazione (cfr. art.2 comma 7 delle Norme di attuazione di cui al già citato decreto presidenziale).

Le modifiche apportate con il presente aggiornamento riguardano soltanto le sezioni C.T.R. n. 610050, n. 610090, n. 610100, n. 610130, n. 610140, n. 621120, n. 621150, n. 621160, n. 622010, n. 622020, n. 622050, n. 622090, n. 622100, n. 622130, n. 622140, n. 630040 e n. 631010 dei seguenti P.A.I.:

- del Bacino Idrografico del Fiume Pollina (026), Area territoriale tra il bacino del Fiume Pollina e il bacino del Fiume Lascari o Torrente Piletto (027), Bacino idrografico del Fiume Lascari o T. Piletto e Area territoriale tra il bacino del Fiume Lascari e il bacino del Torrente Roccella (028) e Bacino idrografico del Torrente Roccella e Area territoriale tra il bacino del Torrente Roccella e il bacino del Fiume Imera settentrionale (029), approvato con D.P.R. n. 89 del 27/03/2007, pubblicato nella G.U.R.S. n. 25 del 01/06/2007;
- del Bacino Idrografico del Fiume Platani (063), approvato con D.P.R. n. 14 del 25/01/2006, pubblicato nella G.U.R.S. n. 14 del 17/03/2006;

- dell'Area Territoriale tra il Bacino del Fiume Palma e Bacino del Fiume Imera Meridionale (071) e Bacino Idrografico del Fiume Imera Meridionale (072), approvato con D.P.R. n. 87 del 27/03/2007, pubblicato nella G.U.R.S. n. 25 del 01/06/2007.

In particolare, nella sezione C.T.R. n. 622140 non risulta individuato alcun dissesto.

Relativamente alla rappresentazione cartografica, si precisa che le Carte dei Dissesti, della Pericolosità e del Rischio, che costituiscono parte integrante del presente aggiornamento, riportano le informazioni relative al solo territorio comunale di Petralia Sottana, ad esclusione di alcuni dissesti di comuni limitrofi, evidenziati dai rispettivi codici, (cfr. tabelle successive) che estendendosi ad interessare porzioni, seppur piccole, del territorio del Comune in esame vi determinano pericolosità e rischio.

Si precisa che il presente aggiornamento riguarda solo ed esclusivamente gli **aspetti geomorfologici**.

ITER DI AGGIORNAMENTO

Con la nota prot. n. 20900 del 15/11/2022 la previsione di aggiornamento, per gli aspetti geomorfologici, del P.A.I. del Bacino idrografico del Fiume Pollina (026), del Bacino idrografico del Fiume Platani (063) e del Bacino idrografico del Fiume Imera meridionale (072) relativo al Comune di Petralia Sottana è stata trasmessa al Segretario Generale dell'Autorità di bacino per la condivisione e il successivo inoltro alla Conferenza Operativa per l'acquisizione del parere di competenza.

Con la nota prot. n. 1525 del 25/01/2023 integrata con prot. n. 3483 del 14/02/2023 il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino ha convocato la seduta del 22/02/2023, riconvocata in prosecuzione per il 01/03/2023 con nota n. 4065 del 22/02/2023, per acquisire il parere della Conferenza Operativa ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 68, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, sugli atti relativi alla elaborazione dell'aggiornamento del P.A.I. in argomento.

Visto il voto favorevole della Conferenza Operativa del 22/02/2023, espresso all'unanimità dei componenti presenti, il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino con Delibera n. 124 del 10/03/2023 e successivo DSG n. 155 del 20/03/2023 ha adottato l'aggiornamento del P.A.I. del Comune di Petralia Sottana.

Con la nota prot. n. 7111 del 24/03/2023 l'Autorità di Bacino ha notificato al Comune il DSG di adozione n. 155 del 20/03/2023, pubblicato nella G.U.R.S. n. 16 del 14/04/2023 e sul sito della Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, comunicando che l'iter procedurale da seguire per la pubblicità degli atti è quello stabilito dall'art. 68 comma 4 ter del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e che, come disposto dall'art.5 del sopra richiamato decreto, dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana sono concessi 30 giorni per far pervenire eventuali osservazioni alla Autorità di Bacino.

Considerato che trascorsi i 30 giorni dalla pubblicazione nella G.U.R.S. non sono pervenute osservazioni alla proposta di aggiornamento del P.A.I. del Comune di Petralia Sottana, con la nota prot. n. 13748 del 01/06/2023 il competente Ufficio dell'Autorità di Bacino ha trasmesso gli elaborati dell'aggiornamento in oggetto al visto del Segretario Generale per la valutazione della Conferenza Operativa.

Il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino con la nota prot. n. 13940 del 05/06/2023 ha convocato la seduta del 15/06/2023, per acquisire il parere della Conferenza Operativa sugli atti relativi alla elaborazione dell'aggiornamento del P.A.I. in argomento.

Con Delibera n. 141 del 21/06/2023 il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino, visto il voto favorevole della Conferenza Operativa del 15/06/2023, espresso all'unanimità dei componenti presenti, ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 68 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, acquisisce il parere favorevole sull'aggiornamento del P.A.I. del Comune di Petralia Sottana.

DISSESTI OGGETTO DI AGGIORNAMENTO

Nel presente paragrafo vengono descritte soltanto le modifiche conseguenti al sopralluogo congiunto del 16/02/2022, effettuato per la verifica delle aree del centro abitato interessate dalla frana del 01/02/2022, i cui esiti sono stati già trasmessi al Comune con la relazione di sopralluogo prot. n. 3162 del 23/02/2022.

Nelle descrizioni che seguono non vengono riportati il livello di rischio e gli elementi vulnerabili coinvolti dalle pericolosità per i quali si rimanda alla tabella riassuntiva riprodotta in calce.

Centro abitato

L'area oggetto del sopralluogo rientra all'interno del dissesto identificato nel P.A.I. vigente del bacino idrografico del Fiume Imera meridionale con il codice 072-6PT-130, una frana complessa in stato di attività quiescente che alla fine degli anni '70 (1977) ha interessato il centro abitato di Petralia Sottana.

Le lesioni riscontrate durante il sopralluogo, riportate dai tecnici dell'U.T.C. e dai consulenti geologi dell'Amministrazione Comunale su una cartografia di dettaglio, acquisita e aggiornata durante le verifiche sui luoghi, indicano una riattivazione della frana quiescente, al momento del sopralluogo localizzata in aree più ristrette rispetto a quella interessata dall'evento del 1977, ad interessare diversi edifici, pubblici e privati, e strade del centro abitato.

Pertanto, all'interno del corpo di frana quiescente (codice dissesto 072-6PT-130) vengono individuate quattro zone di riattivazione dei fenomeni, classificate come frane complesse attive, identificate con i seguenti codici:

072-6PT-146: Museo - Quartiere San Giovanni

L'area interessata dalla riattivazione dei movimenti maggiormente estesa è quella identificata lungo la direttrice via Grotte - quartiere San Giovanni, che coinvolge anche il Museo Civico Collisani (Foto nn. 1-5), lungo il fianco sinistro della frana quiescente (072-6PT-130).

Il livello di pericolosità associato è elevato (P3) e determina l'attribuzione della "fascia di rispetto" di venti metri intorno al dissesto per tenere conto della sua probabile evoluzione, quale sito di attenzione di tipologia F (art. 24, comma 7 delle Norme di attuazione del P.A.I. aggiornate con D.P. Reg. Siciliana n. 09/AdB del 06/05/2021), sottoposto alle prescrizioni dell'art. 15 delle Norme.



Foto n. 1: dissesto codice 072-6PT-146 (interno Museo civico Collisani)

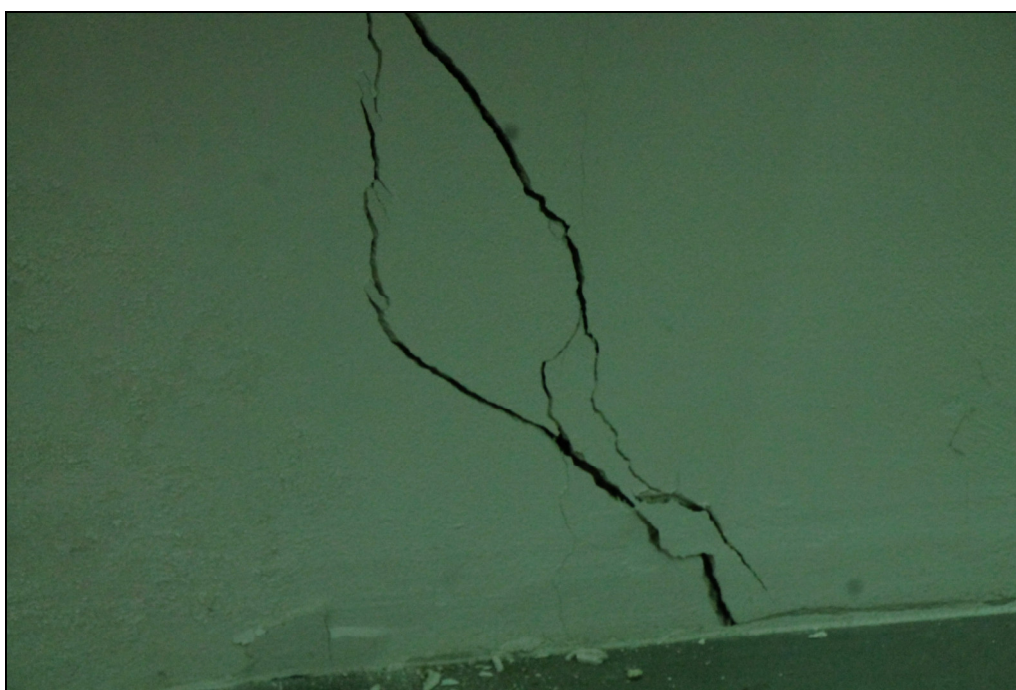


Foto n. 2: dissesto codice 072-6PT-146 (interno Museo civico Collisani)



Foto n. 3: dissesto codice 072-6PT-146



Foto n. 4: dissesto codice 072-6PT-146



Foto n. 5: dissesto codice 072-6PT-146

072-6PT-147: Corso Paolo Agliata - Via Roma

Una seconda area di riattivazione dei movimenti franosi è stata individuata lungo la via Roma e il Corso Paolo Agliata; la zona coinvolta risulta meno estesa della precedente e, pertanto, il livello di pericolosità (cfr. Capitolo 5 della Relazione generale del P.A.I., Tabelle 5.1, 5.2 e 5.3) risulta medio (P2).

072-6PT-148: Chiesa Madre

La terza zona in dissesto attivo è stata individuata nei pressi della Chiesa Madre (Foto nn. 6 e 7), anch'essa di modesta estensione e caratterizzata da un livello di pericolosità medio (P2).



Foto n. 6: dissesto codice 072-6PT-148



Foto n. 7: dissesto codice 072-6PT-148

072-6PT-149: Piazza Umberto I - Via Rosario

La quarta zona in dissesto attivo è stata individuata in parte della Piazza Umberto I e lungo la Via Rosario (Foto nn. 8-10), con estensione più ampia delle due precedenti, ma tale da determinare un livello di pericolosità medio (P2).



Foto n. 8: dissesto codice 072-6PT-149



Foto n. 9: dissesto codice 072-6PT-149



Foto n. 10: dissesto codice 072-6PT-149

Procedendo all'aggiornamento del P.A.I. dell'intero territorio comunale, che, come specificato in premessa, risale agli anni 2006-2007, con la nota prot. n. 15959 del 15/09/2022 si è chiesto alla Amministrazione Comunale di fornire eventuali informazioni sugli interventi di consolidamento e/o di mitigazione del rischio realizzati negli anni passati, a seguito dei quali alcuni dissesti risultano individuati nei P.A.I. vigenti come “stabilizzati”.

Ciò al fine di valutare l'efficacia e la funzionalità delle opere realizzate allo stato attuale. Con la stessa nota, si è altresì comunicato che in mancanza di tali dati, lo stato di attività dei suddetti dissesti sarebbe stato considerato “attivo”, con conseguente modifica dei livelli di pericolosità e rischio.

Contrada Garisi: codice dissesto 063-6PT-031

Nel vigente P.A.I. del bacino idrografico del Fiume Platani, in Contrada Garisi, è individuata una frana complessa che intercetta un tratto della strada statale n. 121. Nella porzione a monte, identificata con il codice 063-6PT-031a, risulta realizzato dall'ANAS un intervento di consolidamento e, conseguentemente, lo stato di attività della frana è “stabilizzato” e il livello di pericolosità basso (P0). Nella zona di valle, identificata con il codice 063-6PT-031b, il dissesto risulta “attivo” e caratterizzato da un livello di pericolosità elevato (P3).

Nello specifico, le opere realizzate consistono in “drenaggi e geosintetici” (cfr. Tabella 3.1.26 della Relazione del P.A.I. del Bacino Idrografico del Fiume Platani, approvato con D.P.R. n. 14 del 25/01/2006).

Pertanto, in considerazione del notevole lasso di tempo intercorso dalla loro realizzazione e in assenza delle informazioni richieste con la sopra citata nota, tutto il dissesto viene considerato attivo e identificato con il codice univoco 063-6PT-031. Il livello di pericolosità è elevato (P3).

Centro abitato: codice dissesto 072-6PT-127

Nel vigente P.A.I. del bacino idrografico del Fiume Imera meridionale, all'interno del centro abitato è individuato un dissesto di crollo sul costone roccioso sovrastante il Corso P. Agliata, la Via Rocca

e la Via Indipendenza nel quartiere Casale, identificato con il codice 072-6PT-127 che, a seguito della realizzazione di alcuni interventi di consolidamento e mitigazione del rischio, è considerato “stabilizzato”. L’area a pericolosità coincide con quella del dissesto e il livello risulta moderato (P1).

In particolare, come si legge nella Relazione del P.A.I. del Bacino Idrografico del Fiume Imera meridionale di cui al D.P.R. n. 87 del 27/03/2007, le opere realizzate consistono in “disgaggio, rete metallica rinforzata, chiodature e ancoraggi”.

Poiché non sono pervenuti dati e informazioni in merito alla attuale efficacia e funzionalità delle opere realizzate, il dissesto di crollo viene considerato “attivo” e il livello di pericolosità molto elevato (P4). Conseguentemente alla modifica dello stato di attività, l’areale a pericolosità viene esteso a valle del costone roccioso applicando la metodologia del “cono d’ombra”, come specificato in premessa.

Lo stato di dissesto, pericolosità e rischio geomorfologico del comune di Petralia Sottana viene riassunto nella seguente tabella.

Tabella dei dissesti oggetto di aggiornamento

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
026-6PT-001	610090 610130	Ovest Cozzo del Filatore	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
026-6PT-002	610100	Vallone Gimmeti	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	E2 Viabilità secondaria	E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore Zone boscate	R1	R1	Modificato (tipologia e classe elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
026-6PT-003	610100	Sud Ovest Portella di Colla	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R2	R3	Modificato (classe elemento e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Area naturale protetta		R2	
026-6PT-004	610090	Contrada Faguara	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 Acquedotto	E3 Acquedotto	R2	R3	Modificato (classe elemento e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate		R2	
026-6PT-005	610090	Contrada Faguara	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore	---	R2	Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
026-6PT-006	610090	Pizzo Canna	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità) Inseriti elementi a rischio
026-6PT-007	610090	Pizzo Canna	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E2 Case sparse Area naturale protetta E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità) Inseriti elementi a rischio
026-6PT-008	610090	Est Cozzo Pomieri	Frana complessa	Attivo	P3	P3	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R3	R4	Modificato (classe elemento e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Area naturale protetta		R3	
								E1 Viabilità minore Zone boscate		R2	
026-6PT-009	610090	Contrada Faguara	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità) Inseriti elementi a rischio
								E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore Zone boscate		R3	
026-6PT-010	610090	Monte Daino	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità) Inseriti elementi a rischio
026-6PT-011	610090	Contrada Canna	Frana complessa	Attivo	P3	P3	E2 Viabilità secondaria Acquedotto	E3 Viabilità secondaria	R3	R4	Modificato (classe elemento e livello di rischio) Inseriti e eliminati elementi a rischio
								E2 Area naturale protetta		R3	
								E1 Viabilità minore		R2	
026-6PT-012	610050	Macchia dell'Inferno	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
026-6PT-013	610050	Macchia dell'Inferno	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6PT-014	610050	Nord Est Pizzo Costio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6PT-015	610050	Pizzo Costio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6PT-016	610050	Piano Catagiddebbe	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6PT-017	610050	Piano Catagiddebbe	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6PT-018	610050 610090	Piano Catagiddebbe	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6PT-019	610090	Pizzo Carbonara	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6PT-020	610090	Pizzo Carbonara	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6PT-021	610090	Piano della Principessa	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6PT-022	610090	Piano della Principessa	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
026-6PT-023	610090	Pizzo Stefano	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6PT-024	610090	Contrada Porrazzaro	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6PT-025	610090	Piano della Principessa	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6PT-026	610090	Piano della Principessa	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6PT-027	610090	Piano della Principessa	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6PT-028	610090	Piano della Principessa	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6PT-029	610090	Pizzo Antenna	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6PT-030	610090	Pizzo Antenna	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6PT-031	610090	Sud Ovest Pizzo Antenna	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6PT-032	610090	Sud Pizzo Antenna	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
026-6PT-033	610090	Est Pizzo Antenna	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6PT-034	610090	Contrada Ferro	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6PT-035	610090	Contrada Ferro	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6PT-036	610090	Contrada Gonato	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6PT-037	610090	Contrada Gonato	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6PT-038	610090	Contrada Gonato	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6PT-039	610090	Contrada Ferro	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
026-6PT-040	610090	Piano Battaglia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6PT-041	610090	Piano Battaglia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6PT-042	610090	Piano Battaglia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6PT-043	610090	Valle di Zottafonda	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
026-6PT-044	610090	Monte Ferro	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6PT-045	610090	Contrada Ferro	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
026-6PT-046	610090	Vallone Gonato	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6PT-047	610090	Contrada Frattasella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6PT-048	610090	Contrada Frattasella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6PT-049	610090	Contrada Frattasella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6PT-050	610090	Contrada Frattasella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6PT-051	610090	Vallone Canna	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore Zone boscate		R3	
026-6PT-052	610090	Vallone Canna	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore Zone boscate		R3	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
026-6PT-053	610090	Vallone Canna	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6PT-054	610090	Contrada Ferro	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
026-6PT-055	610090	Contrada Ferro	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
026-6PT-056	610090	Contrada Ferro	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
026-6PT-057	610090	Contrada Colla Soprana	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6PT-058	610090	Contrada Colla Soprana	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6PT-059	610090	Contrada Ferro	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
026-6PT-060	610090	Contrada Colla Soprana	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
026-6PT-061	610090	Monte Spina Puci	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6PT-062	610090	Contrada Colla Soprana	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6PT-063	610090	Contrada Colla Soprana	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6PT-064	610090	Monte Spina Puci	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
026-6PT-065	610090	S.P. n. 54	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate		R3	
026-6PT-066	610090	Monte Mufara	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Seggiovia	---	R4	Nuovo
								E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate		R3	
026-6PT-067	610090	Monte Mufara	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6PT-068	610090	Monte Mufara	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6PT-069	610090	Monte Mufara	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore Zone boscate		R3	
026-6PT-070	610090	Monte Mufara	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6PT-071	610090	Monte Mufara	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate		R3	
026-6PT-072	610090	Monte Mufara	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore Zone boscate		R3	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
026-6PT-073	610090	S.P. n. 54	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore Zone boscate		R3	
026-6PT-074	610090	Contrada Faguara	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate		R3	
026-6PT-075	610090	Vallone Faguara	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
026-6PT-076	610090	Vallone Faguara	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6PT-077	610090	Vallone Faguara	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6PT-078	610090	Vallone Faguara	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6PT-079	610090	Contrada Frattasella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
026-6PT-080	610090	Contrada Frattasella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6PT-081	610090	Contrada Frattasella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
026-6PT-082	610090	Contrada Frattasella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6PT-083	610090	Vallone Canna	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6PT-084	610090	Vallone Canna	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6PT-085	610090	Vallone Gimmeti	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6PT-086	610090 610100	Vallone Gimmeti	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6PT-087	610090	Vallone Gimmeti	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6PT-088	610090 610100	Vallone Gimmeti	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6PT-089	610100	Pizzo Corco	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6PT-090	610100	Pizzo Corco	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6PT-091	610100	Pizzo Corco	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
026-6PT-092	610100	Pizzo Corco	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6PT-093	610100	Vallone Gimmeti	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6PT-094	610100	Contrada Gimmeti	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6PT-095	610090 610100	Vallone San Nicola	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6PT-096	610090 610100	Vallone San Nicola	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6PT-097	610090	Piano di Farina	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6PT-098	610090	Piano di Farina	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6PT-099	610090	Contrada Canale	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6PT-100	610090	Casa Capraria	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6PT-101	610090	Pizzo Cana	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
026-6PT-102	610090	Pizzo Cana	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6PT-103	610090	Contrada Faguara	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6PT-104	610090	Nord Monte Quacella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6PT-105	610090	Nord Monte Quacella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6PT-106	610090	Contrada Faguara	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate		R3	
026-6PT-107	610090	Contrada Faguara	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6PT-108	610090	Contrada Faguara	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6PT-109	610090	Monte Daino	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6PT-110	610090	Monte Daino	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
026-6PT-111	610090	Monte Daino	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6PT-112	610090	Contrada Canna	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6PT-113	610090	Contrada Canna	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Area naturale protetta		R3	
026-6PT-114	610090	Contrada Canna	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6PT-115	610090	Contrada Canale	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6PT-116	610090	Piano di Farina	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6PT-117	610090	Contrada Canale	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6PT-118	610090	Cozzo Pomieri	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6PT-119	610090	Cozzo Pomieri	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
026-6PT-120	610090	Cozzo Pomieri	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore Zone boscate		R3	
026-6PT-121	610090	Cozzo Pomieri	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6PT-122	610090	Contrada Canale	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6PT-123	610090	Contrada Canale	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6PT-124	610090	Cozzo Pomieri	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6PT-125	610090	Contrada Canna	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6PT-126	610090	Contrada Canna	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6PT-127	610090	Contrada Canna	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6PT-128	610090	Contrada Canna	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
026-6PT-129	610090	Monte Quacella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6PT-130	610090	Monte Quacella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6PT-131	610090	Contrada Inforcatore	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6PT-132	610090	Contrada Inforcatore	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6PT-133	610090	Contrada Inforcatore	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6PT-134	610090	Valle di Zottafonda	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
026-6PT-135	610090	Contrada Inforcatore	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6PT-136	610090 610130	Piano Ferrazzuolo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6PT-137	610090 610130	Piano Ferrazzuolo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6PT-138	610090 610130	Nord Ovest Cozzo del Filatore	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
026-6PT-139	610090 610130	Cozzo del Filatore	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Area naturale protetta E1 Viabilità minore Zone boscate		R3	
026-6PT-140	610090	Contrada Pomieri	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6PT-141	610090 610130	Contrada Pomieri	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6PT-142	610130	Cozzo del Filatore	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6PT-143	610090	Contrada Pomieri	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6PT-144	610130	Pizzo dell'Inferno	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6PT-145	610130	Pizzo dell'Inferno	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6PT-146	610130	Cozzo del Filatore	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6PT-147	610130	Pizzo dell'Inferno	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
026-6PT-148	610130	Cozzo del Filatore	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6PT-149	610130	Ovest Cozzo del Filatore	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6PT-150	610130	Sud Vallone Prato	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6PT-151	610130	Sud Vallone Prato	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6PT-152	610130	Sud Vallone Prato	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6PT-153	610130	Sud Vallone Prato	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6PT-154	610130	Sud Vallone Prato	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6PT-155	610130	Monte San Salvatore	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6PT-156	610130	Monte San Salvatore	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6PT-157	610130	Monte San Salvatore	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
026-6PT-158	610130	Cozzo del Filatore	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
026-6PT-159	610090	Vallone dei Pomieri	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
063-6PT-001	621160 622130 630040 631010	Contrada Volpara	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
063-6PT-002	621120	Fosso Tudia	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E3 Acquedotto	---	R3	Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R2	
063-6PT-003	621120	Contrada Ciamparella	Colamento lento	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
063-6PT-004	621120	Contrada Coda di Volpe	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R2	Inseriti elementi a rischio
063-6PT-005	621160	Capanna della Nicolizia	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
063-6PT-006	621160	Torrente Barbarigo	Calanco	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
063-6PT-007	621160	Lavanche di Chibbò	Calanco	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
063-6PT-008	621160	Contrada Chibbò	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
063-6PT-009	621160	Contrada Chibbò	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
063-6PT-010	621160	Contrada Chibbò	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
063-6PT-011	621160	Contrada Chibbò	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
063-6PT-012	621160	Contrada Chibbò	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
063-6PT-013	621160	Vallone Landro Chibbò	Calanco	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
063-6PT-014	621150	Vallone Landro Chibbò	Calanco	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
063-6PT-015	621150	Contrada Cugno	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
063-6PT-016	621150	Contrada Cugno	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
063-6PT-017	621150	Contrada Cugno	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
063-6PT-018	621150	Contrada Cugno	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
063-6PT-019	621150	Contrada Cugno	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
063-6PT-020	621150 621160	Contrada Cugno	Calanco	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R2	Inseriti elementi a rischio
063-6PT-021	630040	Contrada Mucini	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
063-6PT-022	630040	Vallone Fondo	Frana complessa	Attivo	P3	P3	E2 Acquedotto	E3 Acquedotto	---	R4	Modificato (classe elemento e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
								E1 Viabilità minore Zone boscate		R2	
063-6PT-023	621160	Chibbò	Frana complessa	Attivo	P3	P3	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria Elettrodott	R3	R4	Modificato (classe elemento e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
063-6PT-024	621160	Contrada Chibbò	Frana complessa	Attivo	P3	P3	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
063-6PT-025	621160	Chibbò	Scorrimento	Attivo	P3	P3	E2 Viabilità secondaria Acquedotto	E3 Viabilità secondaria Acquedotto Elettrodotta	R3	R4	Modificato (classe elemento e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
							E1 Case sparse	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	R2	R3	
								E1 Viabilità minore		R2	
063-6PT-026	621160	Chibbò	Scorrimento	Attivo	P3	P3	E2 Viabilità secondaria Acquedotto	E3 Viabilità secondaria Acquedotto	R3	R4	Modificato (classe elemento e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
								E1 Viabilità minore		R2	
063-6PT-027	621160	Contrada Chibbò	Scorrimento	Attivo	P3	P3	E2 Viabilità secondaria Acquedotto	E3 Viabilità secondaria Acquedotto	R3	R4	Modificato (classe elemento e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
								E1 Viabilità minore		R2	
063-6PT-028	621160	Contrada Chibbò	Scorrimento	Attivo	P3	P3	E2 Viabilità secondaria Acquedotto	E3 Viabilità secondaria Acquedotto Insediamento industriale	R3	R4	Modificato (classe elemento e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate		R3	
								E1 Viabilità minore		R2	
063-6PT-029	621160 630040	Contrada Garisi	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	E3 Viabilità primaria	E4 Viabilità primaria	R2	R2	Modificato (classe elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R1	
								E2 Aree agricole utilizzate		R2	
063-6PT-030	630040	Contrada Garisi	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
063-6PT-031	621160 630040	Contrada Garisi	Frana complessa	Stabilizzato (031-a)	P0	P3	E3 Viabilità primaria	E4 Viabilità primaria	R1	R4	Modificato (stato di attività, classe elemento e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
				Attivo (031-b)	P3		---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
063-6PT-032	621160	Cozzo del Sonno	Frana complessa	Attivo	P3	P3	E3 Viabilità primaria	E4 Viabilità primaria	R4	R4	Modificato (classe elemento e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
							E1 Case sparse	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	R2	R3	
063-6PT-033	622130	Torrente Giardinelli	Frana complessa	Attivo	P3	P3	E2 Viabilità secondaria	E2 Aree agricole utilizzate	R3	R3	Inseriti e eliminati elementi a rischio
							E1 Case sparse	E1 Viabilità minore Zone boscate	R2	R2	
063-6PT-034	621120	Contrada Casale	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-6PT-035	622090	Torrente Giardinelli	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
063-6PT-036	621120	Torrente Giardinelli	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-6PT-037	621120	Contrada Tudiotta	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
063-6PT-038	621120	Contrada Tudiotta	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
063-6PT-039	621120	Contrada Tudiotta	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
063-6PT-040	621120	Contrada Tudiotta	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
063-6PT-041	621120	Torrente Giardinelli	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
063-6PT-042	621120 622090	Torrente Giardinelli	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
063-6PT-043	621120	Contrada Tudiotta	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	
063-6PT-044	621120	Contrada Tudiotta	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-6PT-045	621120	Contrada Tudiotta	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-6PT-046	621120	Casa Pucci	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
063-6PT-047	621120	Contrada Tudiotta	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
063-6PT-048	621120	Est Casa Pucci	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
063-6PT-049	621120	Est Casa Pucci	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-6PT-050	622090	Contrada Ciamparella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-6PT-051	622090	Contrada Ciamparella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-6PT-052	622090	Contrada Ciamparella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-6PT-053	622090	Contrada Ciamparella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
063-6PT-054	621120	Cozzo Duca	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
063-6PT-055	621120	Contrada Tudiotta	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-6PT-056	622090	Contrada Ciamparella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-6PT-057	621120	Contrada Ciamparella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
063-6PT-058	621120	Contrada Ciamparella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
063-6PT-059	621120	Casa Pucci	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-6PT-060	621120	Acqua della Badiazza	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-6PT-061	621120	Acqua della Badiazza	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-6PT-062	621120	Cozzo Tutusino	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
063-6PT-063	621120	Cozzo Tutusino	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-6PT-064	622090	Est Cozzo Tutusino	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-6PT-065	622090	Balza di Rocca Limata	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
063-6PT-066	622090	Balza di Rocca Limata	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
063-6PT-067	622090	Ex Locanda di Landro	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-6PT-068	622090	S.P. n. 112	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	
063-6PT-069	622090	Contrada Landro	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-6PT-070	621120	Contrada Landro	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
063-6PT-071	622090	Cozzo Terravecchia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-6PT-072	622090 622130	Contrada Landro	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-6PT-073	621160	Lavanche di Chibbò	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
063-6PT-074	621160	Chibbò Piccolo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-6PT-075	621160	Chibbò Piccolo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-6PT-076	621160	Chibbò Piccolo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-6PT-077	621160	Serra di Recattivo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-6PT-078	621160	Serra di Recattivo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-6PT-079	621160	Serra di Recattivo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-6PT-080	621160 622130	Serra di Recattivo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-6PT-081	621160	Filo di Chibbò	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
063-6PT-082	621160	Filo di Chibbò	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
063-6PT-083	621160	Filo di Chibbò	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-6PT-084	621160	Case Vecchie	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
063-6PT-085	621160	Vallone Fondo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
063-6PT-086	621160	Case Vecchie	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
063-6PT-087	621160	Contrada Chibbò	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
063-6PT-088	621160	Contrada Chibbò	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-6PT-089	621160	Chibbò	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate		R3	
063-6PT-090	621160	Chibbò	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
063-6PT-091	621160	Serra Mucini	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-6PT-092	621160	Serra Campanaro	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
063-6PT-093	621160	Serra Campanaro	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Viabilità primaria E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R4 R3	Nuovo
063-6PT-094	621160	Chibbò	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-6PT-095	621160	Monte Chibbò	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-6PT-096	621160	Vallone Sorce	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
063-6PT-097	622130	Cozzo del Sonno	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-6PT-098	621160	Cozzo Scenerella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-6PT-099	621160	Monte Chibbò	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-6PT-100	621160	Contrada Balata	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-6PT-101	621160	Contrada Balata	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-6PT-102	621160	Cava di Calcare	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-6PT-103	621160	Cava di Calcare	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-6PT-104	621160	Contrada Vallegrande	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-6PT-105	621160	Contrada Vallegrande	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-6PT-106	621160	Contrada Vallegrande	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-6PT-107	621160	Portella Palermo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-6PT-108	621160	Contrada Vallegrande	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Viabilità primaria E3 Viabilità secondaria E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	---	R4 R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
063-6PT-109	621160	Contrada Mucini	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-6PT-110	621160	Contrada Mucini	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-6PT-111	621160	Contrada Mucini	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
063-6PT-112	621160	Contrada Mucini	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Insediamento industriale	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
063-6PT-113	621160	Portella Mucini	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	
063-6PT-114	630040	Contrada Mucini	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-6PT-115	630040	Contrada Mucini	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-6PT-116	621160	Sud Sorgente Ficuzza	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-6PT-117	621160	Sud Cava di Calcare	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-6PT-118	621160 630040	Vallone Fondo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-6PT-119	630040	Vallone Fondo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-6PT-120	630040	Vallone Fondo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-6PT-121	622130	Cozzo del Sonno	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-6PT-122	630040	Contrada Passo del Lupo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-6PT-123	630040	Contrada Passo del Lupo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-6PT-124	630040	Contrada Passo del Lupo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-6PT-001	622090	Contrada Monaco	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-6PT-002	622090	Nord Monaco Soprano	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
072-6PT-003	622090	Sud Monaco Soprano	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
072-6PT-004	622090	Sud Monaco Soprano	Colamento lento	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R2	R2	Inseriti e eliminati elementi a rischio
072-6PT-005	622090	Sud Ovest Monaco Soprano	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
072-6PT-006	622090	Contrada Monaco	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-6PT-007	622090	Sud Masseria Casale	Frana complessa	Attivo	P3	P3	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Inseriti elementi a rischio
072-6PT-008	622090	Sud Masseria Casale	Frana complessa	Inattivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R2	R3	Modificato (classe elemento e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R2	
072-6PT-009	622090	Sud Masseria Casale	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
072-6PT-010	622090	Contrada Cugno di Mendola	Calanco	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-6PT-011	622090	Masseria Casale	Frana complessa	Stabilizzato	P0	P0	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R1	R1	Modificato (classe elemento a rischio) Inseriti e eliminati elementi a rischio
072-6PT-012	622090	Masseria Casale	Colamento lento	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-6PT-013	622090	Masseria Casale	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
072-6PT-014	622050 622090	Contrada Casale	Calanco	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
072-6PT-015	622050 622090	Vallone Casale Nuovo	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-6PT-016	622090	Contrada Casale	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-6PT-017	622090	Contrada Casale	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
072-6PT-018	622090	Contrada Casale	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
072-6PT-019	622050	Contrada Casale	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
072-6PT-020	622050	Contrada Casale	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
072-6PT-021	622050	Contrada Casale	Colamento lento	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-6PT-022	622050	Vallone Casale	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
072-6PT-023	622050	Contrada Casale	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-6PT-024	622050	Vallone Casale	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria Acquedotto	E3 Acquedotto E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R2	R3 R2	Modificato (classe elemento e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
072-6PT-025	622050	Vallone Casale	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
072-6PT-026	622050	Vallone Casale	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
072-6PT-027	622050	Ovest Masseria Sciaritelle	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-6PT-028	622050	Ovest Masseria Sciaritelle	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-6PT-029	622050	Sud Ovest Cozzo Cardillo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-6PT-030	622050	Sud Ovest Cozzo Cardillo	Calanco	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E1 Viabilità minore	R2	R2	Modificato (estensione dissesto e tipologia e classe elemento a rischio)

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-6PT-031	622050	Sud Cozzo Cardillo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-6PT-032	622050	Vallone San Giorgio	Defomazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-6PT-033	610140	Ovest Casa Virga	Defomazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-6PT-034	622050	Est Casa Virga	Defomazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-6PT-035	622050	Casa Sant'Antonio	Defomazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E1 Zone boscate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-6PT-036	622050	Casa Sant'Antonio	Calanco	Attivo	P2	P2	---	E2 Case sparse	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-6PT-037	622050	Contrada Avarella	Colamento lento	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-6PT-038	622010 622050	Contrada Gelso	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
072-6PT-039	622010	Contrada Gelso	Defomazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-6PT-040	622010 622050	Contrada Gelso	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-6PT-041	622010	Sud Est Case Gramondo	Defomazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
072-6PT-042	622010	Contrada Gramondo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-6PT-043	622010	Contrada Gramondo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
072-6PT-044	622010	Case Gramondo	Defomazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-6PT-045	622010	Case Gramondo	Calanco	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-6PT-046	622010	Vallone Sant'Andrea	Calanco	Attivo	P2	P2	---	E3 Viabilità secondaria	---	R3	Inseriti elementi a rischio
072-6PT-047	622010	Vallone Sant'Andrea	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-6PT-048	622010	Case Sant'Andrea	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E3 Viabilità secondaria E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R2	R3 R2	Modificato (classe elemento e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
072-6PT-049	622010	Case Sant'Andrea	Colamento lento	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-6PT-050	622010	Vallone Maimone	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	E2 Acquedotto E1 Case sparse	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	R2	R2	Inseriti e eliminati elementi a rischio
072-6PT-051	622010	Vallone Maimone	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-6PT-052	622010	Vallone Anticaglia	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	E1 Case sparse	E2 Aree agricole utilizzate	R1	R1	Inseriti e eliminati elementi a rischio
072-6PT-053	622010	Vallone Anticaglia	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-6PT-054	622010	Vallone Anticaglia	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
072-6PT-055	622010	Vallone Anticaglia	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-6PT-056	622010	Vallone Anticaglia	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-6PT-057	622010	Vallone Anticaglia	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
072-6PT-058	622010	Vallone Anticaglia	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-6PT-059	622010	Vallone Anticaglia	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-6PT-060	622010	Nord Ovest Cozzo Gelsi	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R2	Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-6PT-061	622010	Vallone Anticaglia	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E2 Area naturale protetta Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R2	R2	Inseriti e eliminati elementi a rischio
072-6PT-062	622010	Vallone Anticaglia	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Area naturale protetta Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-6PT-063	622010	Vallone Anticaglia	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Area naturale protetta Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
072-6PT-064	622010	S.S. n. 120 km 57-58	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-6PT-065	622010	Nord Cozzo Boageri	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E3 Elettrodotta	E3 Elettrodotta	R3	R3	Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R2	
072-6PT-066	622010	Sud Est Cozzo Boageri	Calanco	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
072-6PT-067	622010	S.S. n. 120 km 59	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
072-6PT-068	622090	Contrada Monaco	Scorrimento	Attivo	P2	P2	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-6PT-069	622130	Sud Case Monaco di Mezzo	Colamento lento	Quiescente	P0	P0	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
072-6PT-070	622130	Sud Case Monaco di Mezzo	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
072-6PT-071	622090	Sud Ovest Case Monaco di Mezzo	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-6PT-072	622090	Sud Ovest Case Monaco di Mezzo	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-6PT-073	622090	Contrada Monaco	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
072-6PT-074	622090	Contrada Monaco	Crollo	Attivo	P1	P4	---	---	---	---	Modificato (tipologia, estensione dissesto e area a pericolosità e livello di pericolosità)

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-6PT-075	622090	Contrada Monaco	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
072-6PT-076	622090	Contrada Monaco	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-6PT-077	622090	Contrada Monaco	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-6PT-078	622100	Contrada Monaco	Scorrimento	Attivo	P3	P3	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Inseriti elementi a rischio
								E1 Viabilità minore		R2	
072-6PT-079	622100	Contrada Monaco	Colamento lento	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
072-6PT-080	622100	Casa Monaco di Sotto	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E1 Viabilità minore	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-6PT-081	622100	Imera meridionale	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
072-6PT-082	622100	Imera meridionale	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
072-6PT-083	622090 622130	Cozzo Terravecchia	Crollo	Attivo	P3	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
072-6PT-084	622130	Portella di Recattivo	Crollo	Attivo	P3	P4	---	E3 Elettrodotto	---	R4	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
072-6PT-085	622130	Contrada Recattivo	Crollo	Attivo	P3	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
072-6PT-086	622090	Contrada Giannetta	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria Elettrodotto	R2	R3	Modificato (classe elemento e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate		R2	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-6PT-087	622010	Cozzo Affare	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	---	R3	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità) Inseriti elementi a rischio
072-6PT-088	610130 622010	Sud Ovest Cozzo Prangi	Frana complessa	Stabilizzato	P0	P0	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R1	R1	Modificato (classe elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
072-6PT-089	610130	Est Cozzo Prangi	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E4 Viabilità primaria E3 Viabilità secondaria Elettrodotto	---	R4	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità) Inseriti elementi a rischio
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate		R3	
072-6PT-090	610130 610140	Cozzo di Calcare	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E4 Viabilità primaria	---	R4	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità) Inseriti elementi a rischio
								E1 Zone boscate		R3	
072-6PT-091	610140	Fiume Imera meridionale	Crollo	Attivo	P1	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Modificato (tipologia e estensione dissesto e area a pericolosità e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
072-6PT-092	610140	Fiume Imera meridionale	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
072-6PT-093	610140	Contrada Cataratti	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
072-6PT-094	610130 610140	Contrada Cataratti	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	E2 Acquedotto	E1 Zone boscate	R1	R1	Inseriti e eliminati elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-6PT-095	610130	Ovest Portella Marruggi	Frana complessa	Inattivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
072-6PT-096	610130	Vallone della Cella	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria Acquedotto E1 Case sparse	E2 Case sparse Area naturale protetta E1 Viabilità minore	R2	R2	Modificato (estensione dissesto e classe elemento a rischio) Inseriti e eliminati elementi a rischio
072-6PT-097	610130	Vallone della Cella	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 Acquedotto	E2 Area naturale protetta	R2	R2	Inseriti e eliminati elementi a rischio
072-6PT-098	610130	Contrada Cella	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 Acquedotto	E2 Area naturale protetta	R2	R2	Inseriti e eliminati elementi a rischio
072-6PT-099	610130	Contrada Cella	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità) Inseriti elementi a rischio
072-6PT-100	610130	Monte San Salvatore	Crollo	Attivo	P2	P4	E2 Acquedotto	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	R2	R3	Modificato (tipologia e estensione dissesto e area a pericolosità e livello di pericolosità) Inseriti e eliminati elementi a rischio
072-6PT-101	610130	Marcato Piano dei Lupi	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria	E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore Zone boscate	R3	R3	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità) Inseriti e eliminati elementi a rischio
072-6PT-102	610130	Marcato Piano dei Lupi	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E2 Case sparse Area naturale protetta	---	R3	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità) Inseriti elementi a rischio
072-6PT-103	610130	Pizzo di Sant'Otiero	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-6PT-104	610130	Pizzo di Sant'Otiero	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità) Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-6PT-105	610130 610140	Contrada San Brancato	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E2 Area naturale protetta Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	R2	R2	Modificato (tipologia e classe elementi a rischio) Inseriti e eliminati elementi a rischio
072-6PT-106	610140	Contrada San Brancato	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Area naturale protetta Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-6PT-107	610140	Vallone Canalotto	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-6PT-108	610140	Casa Taccarelle	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore	---	R1	Inseriti elementi a rischio
072-6PT-109	610100 610140	Contrada Mandarinini	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E1 Case sparse	E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore	R2	R2	Inseriti e eliminati elementi a rischio
072-6PT-110	610140	Contrada San Brancato	Crollo	Attivo	P1	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Modificato (tipologia e estensione dissesto e area a pericolosità e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
072-6PT-111	610140	Contrada San Brancato	Crollo	Attivo	P1	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Modificato (tipologia e estensione dissesto e area a pericolosità e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
072-6PT-112	610140	Vallone Cubo	Crollo	Attivo	P1	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore	---	R3	Modificato (tipologia e estensione dissesto e area a pericolosità e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-6PT-113	610140	Contrada Miceli	Crollo	Attivo	P2	P4	E2 Acquedotto	E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore	R2	R3	Modificato (tipologia e estensione dissesto e area a pericolosità e livello di pericolosità) Inseriti e eliminati elementi a rischio
072-6PT-114	610140	S.P. n. 115	Scorrimento	Inattivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R2	R3	Modificato (classe elementi a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R2	
072-6PT-115	610140	Contrada Castellaro	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-6PT-116	610140	Contrada Castellaro	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
072-6PT-117	610140	Contrada Castellaro	Crollo	Attivo	P1	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Modificato (tipologia e estensione dissesto e area a pericolosità e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
072-6PT-118	610140	Contrada Castellaro	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
072-6PT-119	610140	Sud centro abitato	Frana complessa	Stabilizzato	P0	P0	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria Impianto fotovoltaico	R1	R1	Modificato (classe elementi a rischio) Inseriti elementi a rischio
072-6PT-120	610140	Sud centro abitato	Crollo	Attivo	P1	P4	---	E4 Viabilità primaria	---	R4	Modificato (tipologia e estensione dissesto e area a pericolosità e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
072-6PT-121	622020	Fiume Imera meridionale	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R1	Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-6PT-122	622020	Sud centro abitato	Frana complessa	Attivo	P3	P3	E3 Viabilità primaria	E4 Viabilità primaria	R4	R4	Modificato (classe elementi a rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate		R3	
072-6PT-123	622020	Sud centro abitato	Colamento lento	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
072-6PT-124	610140	Sud centro abitato	Frana complessa	Attivo	P3	P3	E2 Viabilità secondaria Acquedotto	E3 Viabilità secondaria	R3	R4	Modificato (classe elementi a rischio e livello di rischio) Eliminati elementi a rischio
072-6PT-125	610140	Fiume Imera meridionale	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E2 Case sparse E1 Viabilità minore Zone boscate	R2	R2	Inseriti e eliminati elementi a rischio
072-6PT-126	610140	Centro abitato	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato Viabilità primaria E3 Viabilità secondaria Elettrodotto	R4	R4	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità) Inseriti elementi a rischio
								E1 Viabilità minore Zone boscate		R3	
072-6PT-127	610140	Centro abitato	Crollo	Attivo	P1	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
								E1 Zone boscate		R3	
072-6PT-128	610140	Centro abitato	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità) Inseriti elementi a rischio
072-6PT-129	610140	Centro abitato	Frana complessa	Stabilizzato	P0	P0	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse Impianto sportivo	E4 Centro abitato E3 Viabilità secondaria E2 Case sparse	R1	R1	Modificato (tipologia e classe elementi a rischio)
072-6PT-130	610140	Centro abitato	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R2	R2	Modificato (estensione area a rischio)

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-6PT-131	610140	Fiume Imera meridionale	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
072-6PT-132	610140	Centro abitato	Frana complessa	Stabilizzato	P0	P0	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato E3 Viabilità secondaria E2 Case sparse	R1	R1	Modificata estensione area a rischio Inseriti elementi a rischio
072-6PT-133	610140	Vallone Agnello	Frana complessa	Attivo	P2	P2	E3 Via di fuga	E4 Centro abitato	R3	R4	Inseriti e eliminati elementi a rischio
072-6PT-134	610140	Vallone Agnello	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P1	P1	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R2	R2	Modificata estensione area a rischio
072-6PT-135	610140	Centro abitato	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	E4 Centro abitato E3 Via di fuga	E4 Centro abitato Viabilità primaria	R2	R2	Inseriti e eliminati elementi a rischio
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate		R1	
072-6PT-136	610140	Centro abitato	Frana complessa	Attivo	P2	P2	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Modificata estensione area a rischio
072-6PT-137	610140	Zona Nord centro abitato	Frana complessa	Attivo	P3	P3	E4 Centro abitato E3 Via di fuga	E4 Centro abitato Viabilità primaria	R4	R4	Modificata tipologia e classe elementi a rischio
072-6PT-138	610140	Zona Nord centro abitato	Frana complessa	Attivo	P2	P2	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato Viabilità primaria	R4	R4	Modificata tipologia e classe elementi a rischio e livello di rischio
							E3 Via di fuga		R3		
072-6PT-139	610140	Zona Nord centro abitato	Frana complessa	Attivo	P3	P3	E4 Centro abitato E3 Via di fuga	E4 Centro abitato Viabilità primaria	R4	R4	Modificata tipologia e classe elementi a rischio
072-6PT-140	610140	Contrada Castellaro	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
072-6PT-141	610140	Nord Ovest Ospedale	Frana complessa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-6PT-142	610140	Ovest Ospedale	Frana complessa	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E3 Viabilità secondaria	R2	R3	Modificata classe elementi a rischio e livello di rischio Inseriti elementi a rischio
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate		R2	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-6PT-143	610140	Fiume Imera meridionale	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P1	P1	---	E2 Area naturale protetta Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
072-6PT-144	610140	Fiume Imera meridionale	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
072-6PT-145	610140	Zona Nord Ovest centro abitato	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
072-6PT-146	610140	Museo Quartiere San Giovanni	Frana complessa	Attivo	---	P3	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
072-6PT-147	610140	Corso Paolo Agliata Via Roma	Frana complessa	Attivo	---	P2	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
072-6PT-148	610140	Chiesa Madre	Frana complessa	Attivo	---	P2	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
072-6PT-149	610140	Piazza Umberto I Via Rosario	Frana complessa	Attivo	---	P2	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
072-6PT-150	610140	Contrada Canalotto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
072-6PT-151	610140	Contrada Canalotto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-6PT-152	610140	Casa Taccarelle	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-6PT-153	610140	Contrada Canalotto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
072-6PT-154	610140	Contrada Canalotto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-6PT-155	610140	Vallone Canalotto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
072-6PT-156	610140	S.P. n. 54	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-6PT-157	610140	S.P. n. 54	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
072-6PT-158	610140	S.P. n. 54	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
072-6PT-159	610140	Contrada Canalotto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-6PT-160	610140	Contrada San Brancato	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
072-6PT-161	610140	Contrada San Brancato	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
072-6PT-162	610140	S.P. n. 54	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore Zone boscate		R3	
072-6PT-163	610140	Contrada Cubo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-6PT-164	610140	Contrada Cubo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Area naturale protetta E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-6PT-165	610140	Contrada Cubo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
072-6PT-166	610140	Contrada Cubo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
072-6PT-167	610140	Vallone Cubo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-6PT-168	610140	Contrada San Brancato	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-6PT-169	610140	Contrada San Brancato	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-6PT-170	610140	S.P. n. 54	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Area naturale protetta		R3	
072-6PT-171	610140	Contrada San Brancato	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-6PT-172	610140	Contrada San Brancato	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-6PT-173	610140	Contrada San Brancato	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-6PT-174	610140	Contrada Miceli	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
072-6PT-175	610140	Contrada San Brancato	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-6PT-176	610140	Contrada San Brancato	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-6PT-177	610140	Contrada San Brancato	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-6PT-178	610140	Contrada Alastri	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-6PT-179	610140	Valle Petrusa	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-6PT-180	610140	Valle Petrusa	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-6PT-181	610140	S.P. n. 54	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate		R3	
072-6PT-182	610140	Valle Petrusa	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-6PT-183	610140	Valle Petrusa	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-6PT-184	610140	Contrada Miceli	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
072-6PT-185	610140	Contrada Miceli	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
072-6PT-186	610140	Contrada Miceli	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
072-6PT-187	610140	Contrada Miceli	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
072-6PT-188	610140	Contrada Miceli	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
072-6PT-189	610140	Contrada Miceli	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
072-6PT-190	610140	Contrada Miceli	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
072-6PT-191	610140	Contrada Miceli	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-6PT-192	610140	Contrada S. Elia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-6PT-193	610140	Contrada S. Elia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-6PT-194	610140	Contrada S. Elia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-6PT-195	610140	Contrada S. Elia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-6PT-196	610140	Contrada S. Elia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-6PT-197	610140	Contrada Cataratti	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-6PT-198	610140	Contrada Cataratti	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-6PT-199	610140	Contrada Castellaro	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-6PT-200	610140	Fontana Bianca	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-6PT-201	610140	Contrada Castellaro	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-6PT-202	610140	Contrada Castellaro	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-6PT-203	610140	Zona monte campo sportivo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse	---	R3	Nuovo
072-6PT-204	610140	Est centro abitato	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-6PT-205	610140	Est centro abitato	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-6PT-206	610140	Est centro abitato	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
072-6PT-207	610140	Est centro abitato	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
072-6PT-208	610140	Centro abitato	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
								E1 Zone boscate		R3	
072-6PT-209	610140	Centro abitato	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-6PT-210	610140	Sud centro abitato	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria Impianto fotovoltaico Elettrodotto	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate		R3	
072-6PT-211	610140	Fonte Pulemi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
072-6PT-212	610140	Fonte Pulemi	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-6PT-213	610140	Fiume Imera meridionale	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-6PT-214	610140	Zona Cimitero	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-6PT-215	610140	Centro abitato	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
072-6PT-216	610140	Sud centro abitato	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-6PT-217	610140	Sud centro abitato	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate		R3	
072-6PT-218	610140	Sud centro abitato	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-6PT-219	610100	Nord Est Pizzo di Fao	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
072-6PT-220	610100	Pizzo di Fao	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
072-6PT-221	610100	Pizzo di Fao	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-6PT-222	610100	Portella di Maurigi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-6PT-223	610090	Sud Ovest Pizzo Cerasa	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-6PT-224	610090 610130	Marcato Zotta Massaro	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-6PT-225	610090	Marcato Zotta Massaro	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-6PT-226	610130	Contrada Don Piddu	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
072-6PT-227	610130	Cozzo Taccarelle	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
072-6PT-228	610130	Cozzo Lampo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-6PT-229	610130	Cozzo Lampo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-6PT-230	610130	Cozzo Lampo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-6PT-231	610130	Vallone Canalotto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
072-6PT-232	610130	Pizzo dell'Inferno	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-6PT-233	610130	Pizzo dell'Inferno	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-6PT-234	610130	Pizzo di Sant'Otiero	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-6PT-235	610130	Contrada Cella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-6PT-236	610130	Pizzo di Sant'Otiero	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
072-6PT-237	610130	Pizzo di Sant'Otiero	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
072-6PT-238	610130	Pizzo di Sant'Otiero	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
072-6PT-239	610130	Pizzo di Sant'Otiero	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
072-6PT-240	610130	Pizzo di Sant'Otiero	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
072-6PT-241	610130	Contrada San Brancato	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-6PT-242	610130	Contrada Cella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
072-6PT-243	610130	Contrada Cella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
072-6PT-244	610130	Contrada Cella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-6PT-245	610130	Contrada Cella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
072-6PT-246	610130	Contrada Cella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
072-6PT-247	610130	Madonna dell'Alto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-6PT-248	610130	Contrada Cella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
072-6PT-249	610130	Contrada Cella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
072-6PT-250	610130	Contrada Cella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
072-6PT-251	610130	Sorgente Cateratti	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-6PT-252	610130	Contrada Cella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
072-6PT-253	610130	Contrada Cella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
072-6PT-254	610130	Madonna dell'Alto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-6PT-255	610130	Rocca Vaccaro	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-6PT-256	610130	Rocca Vaccaro	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-6PT-257	610130	Rocca Vaccaro	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-6PT-258	610130	Contrada Cataratti	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-6PT-259	610130	Contrada Gisa	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-6PT-260	610130	Portella Maruggi	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-6PT-261	610130	Contrada Gisa	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-6PT-262	610130	Casa Fontana Volpe	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
072-6PT-263	610130	Cozzo di Calcare	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-6PT-264	610130	Cozzo di Calcare	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-6PT-265	610130	Cozzo Prangi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-6PT-266	610130	Cozzo Prangi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
072-6PT-267	610130	Sud Cozzo Prangi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-6PT-268	622020	S.S. n. 120	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Viabilità primaria E3 Elettrodotto	---	R4	Nuovo
072-6PT-269	622010	Cozzo Affare	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
072-6PT-270	622010 622020	Contrada Canalotto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-6PT-271	622010	Contrada Canalotto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-6PT-272	622010	Contrada Canalotto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-6PT-273	622010	Est Cozzo di Boageri	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-6PT-274	622010	Cozzo di Boageri	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse	---	R3	Nuovo
072-6PT-275	622010	Cozzo di Boageri	Crollo	Attivo	---	P4	---	Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-6PT-276	622010	Sud Cozzo di Boageri	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse	---	R3	Nuovo
072-6PT-277	622010	Sud Est Cozzo di Boageri	Crollo	Attivo	---	P4	---	Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-6PT-278	622010	Cozzo Gelsi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-6PT-279	622010	Cozzo Gelsi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-6PT-280	622010	Cozzo Gelsi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-6PT-281	622010	Cozzo Gelsi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
072-6PT-282	622010	Sud Est Cozzo Gelsi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-6PT-283	622010	Fiume Imera meridionale	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-6PT-284	622010	Case S.Andrea di Sopra	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-6PT-285	622010	Vallone Maimone	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-6PT-286	622050	Nord Cozzo Cardillo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-6PT-287	622050	Cozzo Cardillo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-6PT-288	622050	Cozzo Cardillo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-6PT-289	622050	Cozzo Cardillo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-6PT-290	622050	Cozzo Cardillo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Acquedotto	---	R4	Nuovo
								E1 Zone boscate		R3	
072-6PT-291	622050	Sud Ovest Cozzo Cardillo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-6PT-292	622050	Contrada Casale	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-6PT-293	622050	Vallone Casale	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-6PT-294	622050	Masseria Casale Vecchia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-6PT-295	622050	Masseria Casale Vecchia	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-6PT-296	622050	Cozzo Pirciata	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-6PT-297	622050	Contrada Casale	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-6PT-298	622050	Contrada Casale	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-6PT-299	622050	Contrada Casale	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-6PT-300	622050	Contrada Casale	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-6PT-301	622050	Contrada Casale	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-6PT-302	622050 622090	Contrada Casale	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-6PT-303	622050	Contrada Casale	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-6PT-304	622050 622090	Contrada Casale	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-6PT-305	622050 622090	Contrada Casale	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-6PT-306	622090	Contrada Casale	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-6PT-307	622090	Contrada Casale	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-6PT-308	622090	Contrada Casale	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-6PT-309	622090	Masseria Casale	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
072-6PT-310	622090	Balza di Rocca Limata	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
072-6PT-311	622090	Torrente Guardiola	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-6PT-312	622090	Contrada Monaco	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-6PT-313	622090	Contrada Monaco	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-6PT-314	622090	Contrada Monaco	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-6PT-315	622090	Contrada Monaco	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-6PT-316	622090	Contrada Monaco	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-6PT-317	622090	Contrada Monaco	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-6PT-318	622090	Contrada Monaco	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-6PT-319	622090	Contrada Monaco	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-6PT-320	622090	Contrada Monaco	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-6PT-321	622090	Contrada Monaco	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-6PT-322	622090	Contrada Monaco	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-6PT-323	622100	Contrada Monaco	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
072-6PT-324	622100	Contrada Monaco	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-6PT-325	622100	Contrada Monaco	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-6PT-326	622100	Contrada Monaco	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-6PT-327	622100	Contrada Monaco	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-6PT-328	622100	Contrada Monaco	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-6PT-329	622100	Contrada Monaco	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-6PT-330	622090	Contrada Monaco	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-6PT-331	622090	Contrada Monaco	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-6PT-332	622090	Torrente Guardiola	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-6PT-333	622090	Nord Monte Cuticchio	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-6PT-334	622090	Nord Monte Cuticchio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
072-6PT-335	622090 622130	Monte Cuticchio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
072-6PT-336	622090	Nord Ovest Monte Cuticchio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate		R3	
072-6PT-337	622090 622130	Monte Cuticchio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-6PT-338	622130	Monte Cuticchio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-6PT-339	622130	Monte Cuticchio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-6PT-340	622130	Monte Cuticchio	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-6PT-341	622090 622130	Monte Cuticchio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-6PT-342	622090 622130	Monte Cuticchio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	
072-6PT-343	622090	Nord Monte Cuticchio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-6PT-344	622130	Ovest Monte Cuticchio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
072-6PT-345	622090	Ovest Monte Cuticchio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
072-6PT-346	622090	S.P. n. 50	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
072-6PT-347	622090	S.P. n. 50	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
072-6PT-348	622090	Cozzo Terravechia	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-6PT-349	622090	Cozzo Terravechia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
072-6PT-350	622130	Sud Cozzo Terravechia	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-6PT-351	622130	Acqua della Pernice	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-6PT-352	622130	Acqua della Pernice	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-6PT-353	622130	Acqua della Pernice	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-6PT-354	621160	Serra di Recattivo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-6PT-355	622130	Portella di Recattivo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-6PT-356	622130	Contrada Recattivo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-6PT-357	622130	Contrada Recattivo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-6PT-358	622130	Contrada Recattivo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-6PT-359	622130	Balza del Verde	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-6PT-360	622130	Balza del Verde	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-6PT-361	622130	S.P. n. 112	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-6PT-362	621160 622130	Balza del Verde	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
072-6PT-363	621160	Balza del Verde	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
072-6PT-364	621160	Balza del Verde	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
072-6PT-365	621160	Nord Est Monte Chibbò	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-6PT-366	622130	Sud Balza del Verde	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-6PT-367	622130	S.P. n. 112	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-6PT-368	622130	Nord Cozzo del Sonno	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-6PT-369	622130	Nord Cozzo del Sonno	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-6PT-370	622130	Nord Cozzo del Sonno	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-6PT-371	622130	Nord Cozzo del Sonno	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse	---	R3	Nuovo
072-6PT-072	622130	Nord Cozzo del Sonno	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-6PT-373	622130	Nord Cozzo del Sonno	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-6PT-374	622130	Cozzo del Sonno	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-6PT-375	622130	Est Cozzo del Sonno	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo

Nella tabella seguente si riporta l'elenco dei dissesti per i quali è individuata la **fascia di rispetto** quale **area di probabile evoluzione del dissesto**, di ampiezza pari a 20 metri tutto intorno al

dissesto, di cui all'art. 24 comma 7 delle Norme di attuazione del P.A.I. aggiornate con D.P. Reg. Siciliana n. 09/AdB del 06/05/2021 (Siti di attenzione, tipologia F).

Tabella dei dissesti con fascia di rispetto

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	
026-6PT-008	610090	Est Cozzo Pomieri	Frana complessa	Attivo	P3	P3	Inserita fascia di rispetto
026-6PT-011	610090	Contrada Canna	Frana complessa	Attivo	P3	P3	Inserita fascia di rispetto
063-6PT-022	630040	Vallone Fondo	Frana complessa	Attivo	P3	P3	Inserita fascia di rispetto
063-6PT-023	621160	Chibbò	Frana complessa	Attivo	P3	P3	Inserita fascia di rispetto
063-6PT-024	621160	Contrada Chibbò	Frana complessa	Attivo	P3	P3	Inserita fascia di rispetto
063-6PT-025	621160	Chibbò	Scorrimento	Attivo	P3	P3	Inserita fascia di rispetto
063-6PT-026	621160	Chibbò	Scorrimento	Attivo	P3	P3	Inserita fascia di rispetto
063-6PT-027	621160	Contrada Chibbò	Scorrimento	Attivo	P3	P3	Inserita fascia di rispetto
063-6PT-028	621160	Contrada Chibbò	Scorrimento	Attivo	P3	P3	Inserita fascia di rispetto
063-6PT-031	621160 630040	Contrada Garisi	Frana complessa	Stabilizzato (031-a)	P0	P3	Inserita fascia di rispetto
				Attivo (031-b)	P3		
063-6PT-032	621160	Cozzo del Sonno	Frana complessa	Attivo	P3	P3	Inserita fascia di rispetto
063-6PT-033	622130	Torrente Giardinelli	Frana complessa	Attivo	P3	P3	Inserita fascia di rispetto
072-6PT-007	622090	Sud Masseria Casale	Frana complessa	Attivo	P3	P3	Inserita fascia di rispetto
072-6PT-078	622100	Contrada Monaco	Scorrimento	Attivo	P3	P3	Inserita fascia di rispetto
072-6PT-122	622020	Sud centro abitato	Frana complessa	Attivo	P3	P3	Inserita fascia di rispetto
072-6PT-124	610140	Sud centro abitato	Frana complessa	Attivo	P3	P3	Inserita fascia di rispetto
072-6PT-137	610140	Zona Nord centro abitato	Frana complessa	Attivo	P3	P3	Inserita fascia di rispetto
072-6PT-139	610140	Zona Nord centro abitato	Frana complessa	Attivo	P3	P3	Inserita fascia di rispetto
072-6PT-146	610140	Museo Quartiere San Giovanni	Frana complessa	Attivo	---	P3	Nuovo

Relativamente ai dissesti di crollo, l'aggiornamento dell'intero territorio comunale effettuato applicando la metodologia indicata in premessa, ha portato alla individuazione di alcuni dissesti che, seppure ubicati nel territorio comunale di Petralia Sottana, coinvolgono nella loro area a pericolosità porzioni di territorio dei comuni limitrofi.

Relativamente all'individuazione degli elementi a rischio, invece, alcuni dissesti ubicati nel territorio dei comuni limitrofi determinano aree a rischio corrispondenti ad elementi vulnerabili presenti nel territorio di Petralia Sottana.

Nella tabelle seguenti, si riportano i dati relativi alle suddette interferenze.

Tabella riassuntiva dei dissesti interferenti con altri Comuni

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Altro comune	
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Elemento	R
026-6PT-013	610050	Macchia dell'Inferno	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	CASTELBUONO	
											E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore	R3
026-6PT-036	610090	Contrada Gonato	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	CASTELBUONO	
											E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore Zone boscate	R3
026-6PT-037	610090	Contrada Gonato	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	CASTELBUONO	
											E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	R3
026-6PT-038	610090	Contrada Gonato	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	CASTELBUONO	
											E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	R3
026-6PT-091	610100	Pizzo Corco	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	GERACI SICULO	
											E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	R3
026-6PT-092	610100	Pizzo Corco	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	GERACI SICULO	
											E2 Area naturale protetta	R3
063-6PT-001	621160 622130 630040 631010	Contrada Volpara	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	CALTANISSETTA	
											---	---

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Altro comune	
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Elemento	R
063-6PT-091	621160	Serra Mucini	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	MARIANOPOLI	
											E2 Aree agricole utilizzate	R3
063-6PT-109	621160	Contrada Mucini	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	MARIANOPOLI	
											E2 Aree agricole utilizzate	R3
063-6PT-110	621160	Contrada Mucini	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	MARIANOPOLI	
											E2 Aree agricole utilizzate	R3
063-6PT-111	621160	Contrada Mucini	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	MARIANOPOLI	
											E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R3
063-6PT-113	621160	Portella Mucini	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	MARIANOPOLI	
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore			R3	E3 Viabilità secondaria
										E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3
072-6PT-002	622090	Nord Monaco Soprano	Defomazione superficiale lenta	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	RESULTTANO	
											---	---
072-6PT-028	622050	Ovest Masseria Sciaritelle	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	CASTELLANA SICULA	
											---	---
072-6PT-029	622050	Sud Ovest Cozzo Cardillo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	CASTELLANA SICULA	
											---	---
072-6PT-051	622010	Vallone Maimone	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	CASTELLANA SICULA	
											---	---
072-6PT-082	622100	Imera meridionale	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	ALIMENA	
											---	---
072-6PT-268	622020	S.S. n. 120	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Viabilità primaria E3 Elettrodottio	---	R4	PETRALIA SOPRANA	
								E3 Elettrodottio			R4	

Tabella riassuntiva dei dissesti di altri comuni interferenti con Petralia Sottana

Codice dissesto	Comune	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità	PETRALIA SOTTANA	
							Elemento a rischio	Rischio
063-2MA-035	Marianopoli	621150	Contrada Noce	Colamento lento	Attivo	P1	---	---
063-2MA-046	Marianopoli	621150	Contrada Noce	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	---	---
063-2MA-050	Marianopoli	621150	Contrada Noce	Colamento lento	Attivo	P1	E2 Aree agricole utilizzate	R1
063-2MA-051	Marianopoli	621150	Contrada Noce	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	E1 Zone boscate	R1
063-6CE-007	Castellana Sicula	621150	Torrente Belici	Calanco	Attivo	P2	---	---
063-6CE-009	Castellana Sicula	621120	Tudia	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	---	---
072-2SV-033	Santa Caterina Villarmosa	622130	Contrada Matarazzo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	---	---
072-6CE-052	Castellana Sicula	622050	Vallone San Giorgio	Calanco	Attivo	P2	---	---
072-6CE-080	Castellana Sicula	622010	Contrada Valanche	Calanco	Attivo	P1	E2 Area naturale protetta	R1
072-6CE-083	Castellana Sicula	622010	Contrada Valanche	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	E2 Area naturale protetta	R2
072-6CE-099	Castellana Sicula	622050	Contrada Margio di Lima	Calanco	Attivo	P2	---	---
072-6PE-033	Petralia Soprana	610140	Nord Ovest Madonna delle Grazie	Calanco	Attivo	P2	---	---
072-6PE-108	Petralia Soprana	610140	Portella Ferrone	Scorrimento	Inattivo	P2	E3 Viabilità secondaria	R4
							E2 Aree agricole utilizzate	R2

Fanno parte integrante del presente aggiornamento i seguenti elaborati:

- Carta dei dissesti, in scala 1:10.000, relativa alle sezioni C.T.R. n. 610050, n. 610090, n. 610100, n. 610130, n. 610140, n. 621120, n. 621150, n. 621160, n. 622010, n. 622020, n. 622050, n. 622090, n. 622100, n. 622130, n. 622140, n. 630040 e n. 631010;
- Carta della pericolosità, in scala 1:10.000, relativa alle sezioni C.T.R. n. 610050, n. 610090, n. 610100, n. 610130, n. 610140, n. 621120, n. 621150, n. 621160, n. 622010, n. 622020, n. 622050, n. 622090, n. 622100, n. 622130, n. 622140, n. 630040 e n. 631010;
- Carta del rischio, in scala 1:10.000, relativa alle sezioni C.T.R. n. 610050, n. 610090, n. 610100, n. 610130, n. 610140, n. 621120, n. 621150, n. 621160, n. 622010, n. 622020, n. 622050, n. 622090, n. 622100, n. 622130, n. 622140, n. 630040 e n. 631010.