

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Presidenza della Regione Siciliana
Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia

Servizio 3 “ASSETTO DEL TERRITORIO”


Aggiornamento del Piano Stralcio di Bacino
per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.)
(Art. 68 commi 4bis e 4 ter del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 e ss. mm. ii.)

Conferenza Operativa del 27/09/2023

(Art.3, comma 3 L.R. n. 8 del 08/05/2018)

Delibera n. 156 del 03/10/2023

GEOMORFOLOGIA

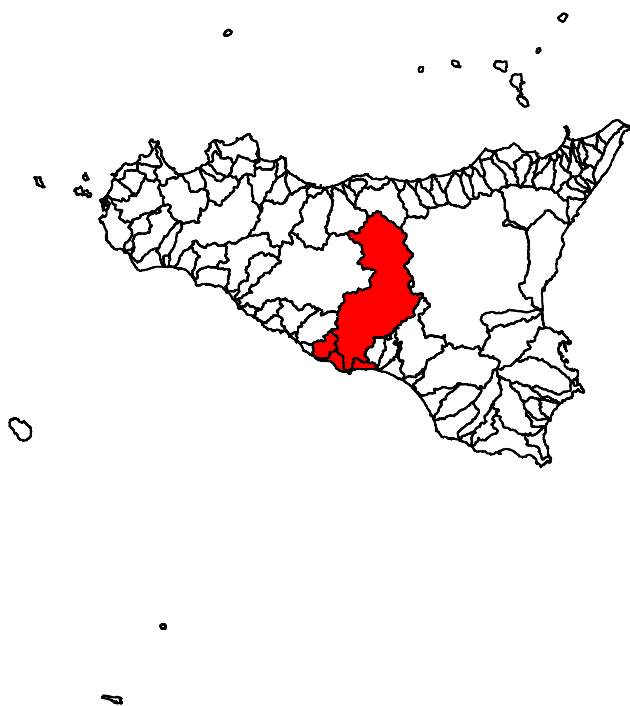

RELAZIONE

COMUNE DI LICATA

Regione Siciliana



IL PRESIDENTE
On.le Renato Schifani

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA
Segretario Generale Leonardo Santoro

SERVIZIO 3 “ASSETTO DEL TERRITORIO”
Dirigente Responsabile Antonino D’Amico

Coordinamento e revisione

Antonino D'Amico Dirigente Responsabile del Servizio 3

Redazione, informatizzazione dati, progetto grafico e stampa

Laura Bandieramonte Funzionario direttivo del Servizio 3

PREMESSA

Il territorio comunale di Licata rientra nel *Bacino Idrografico del Fiume Palma (070)*, nell'*Area Territoriale tra il Bacino del Fiume Palma e Bacino del Fiume Imera Meridionale (071)*, nel *Bacino Idrografico del Fiume Imera Meridionale (072)* e nell'*Area territoriale tra il bacino del Torrente Rizzuto e il bacino del Fiume Imera meridionale (073)*.

Il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Area Intermedia compresa fra i Bacini del F. Palma e del F. Naro (069) e Bacino Idrografico del Fiume Palma (070) è stato approvato con D.P.R. n. 536 del 20/09/2006, pubblicato nella G.U.R.S. n. 53 del 17/11/2006.

Il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Area Territoriale tra il Bacino del Fiume Palma e Bacino del Fiume Imera Meridionale (071) e Bacino Idrografico del Fiume Imera Meridionale (072) è stato approvato con D.P.R. n. 87 del 27/03/2007, pubblicato nella G.U.R.S. n. 25 del 01/06/2007 e successivamente aggiornato con D.P. n. 527/Serv.5°/U.O. S.5.1/S.G. del 14/12/2011, con D.S.G. n. 34 del 19/02/2021 e con D.S.G. n. 3 del 19/01/2022.

Il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Area territoriale tra il bacino del Torrente Rizzuto e il bacino del Fiume Imera meridionale (073), Bacino Idrografico del Torrente Rizzuto (074), Bacino Idrografico del Torrente Comunelli (075) e Area Territoriale tra il bacino del Fiume Gela e il bacino del Torrente Comunelli (076) è stato approvato con D.P.R. n. 121 del 10/04/2007, pubblicato nella G.U.R.S. n. 27 del 15/06/2007.

Così come indicato all'articolo 7 (Procedure di aggiornamento e revisione promosse da soggetti pubblici o privati), comma 1 lettera c delle Norme di Attuazione del P.A.I. aggiornate con D.P. Reg. Siciliana n. 09/AdB del 06/05/2021, pubblicato nella G.U.R.S. n. 22 del 21/05/2021, S.O. n. 2, *“Il P.A.I. può essere aggiornato, su proposta di soggetti pubblici o privati... a seguito di ... variazioni delle condizioni di pericolosità, derivanti dalla realizzazione e/o completamento di interventi strutturali di mitigazione del rischio idrogeologico”*.

Il presente aggiornamento, che riguarda l'intero territorio comunale, si è reso necessario a seguito della richiesta del Comune di Licata del 09/05/2022, acquisita al protocollo dell'Autorità di Bacino con n. 8024 del 09/05/2022, relativa al tratto di falesia posto in corrispondenza del muro in c.a. e, lateralmente a quest'ultimo, di quelli realizzati con massi ciclopici, a difesa dello stesso costone in C.da “Mollaka-Pisciotta”, supportata dalla Relazione geologico-tecnica del Dott. Eugenio Vecchio.

La metodologia adottata fa riferimento alla Relazione Generale del P.A.I., capitolo 5 – Metodologia operativa per l'analisi e la valutazione del rischio geomorfologico, scaricabile dal sito internet http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Presidenza della Regione/PIR_AutoritaBacino/PIR_Areematiche/PIR_Pianificazione/PIR_PianoStralcioBacinoAssettoIdrograficoPAI.

Relativamente ai livelli di pericolosità geomorfologica si rende necessario precisare che, così come riportato nell'art.5, comma 1, lett. y) delle Norme di Attuazione aggiornate con D.P. Reg. Siciliana n. 09/AdB del 06/05/2021, pubblicato nella G.U.R.S. n. 22 del 21/05/2021, S.O. n. 2 *la pericolosità geomorfologica è la probabilità di occorrenza di un fenomeno franoso potenzialmente pericoloso in un determinato intervallo di tempo e in una certa area; in riferimento alla metodologia di cui al Paragrafo 5.3 della Relazione Generale del P.A.I. ed. 2004, lo stato di pericolosità in un sito è definito in funzione della effettiva presenza di un fenomeno franoso*. Pertanto, il presente aggiornamento non contiene valutazioni delle aree in termini di suscettività da frana.

Si è proceduto all'aggiornamento dell'intero territorio comunale, ai sensi delle *Direttive per la redazione degli studi di valutazione della pericolosità derivante da fenomeni di crollo*, di cui all'Allegato 1 dell'Appendice A delle Norme di attuazione del P.A.I. aggiornate con D.P. Reg. Siciliana n. 09/AdB del 06/05/2021, in base al quale per l'individuazione di aree a potenziale crollo in funzione della pendenza del versante, con l'ausilio delle immagini satellitari disponibili su Google Earth, si è utilizzato lo “SLOPE”, cioè la generazione in automatico della carta delle pendenze del terreno a partire dal modello di elevazione digitale del terreno (DEM 2 x 2 della Regione Siciliana), considerando angoli superiori a 40°.

Per la valutazione dell'areale interessato dalla caduta dei massi a valle dei costoni rocciosi è stata adottata, cautelativamente, la metodologia del "cono d'ombra" (modello GIS Cone Fall 1.0 - Quanterra), prevista dalle sopra citate direttive (Fase 1 "Analisi Preliminare") che, attraverso una verifica geometrica dell'area in studio, considerando una ampiezza dell'angolo del cono d'ombra, applicato al punto più alto dell'area sorgente dei crolli, pari a 27.5° o 33° in funzione della pendenza e della morfologia del versante, fornisce ulteriori dati utili alla individuazione della estensione dell'areale interessato dalla caduta dei massi.

Applicando questo metodo, in alcuni casi, è stata rivalutata l'estensione dell'area a pericolosità determinata da dissesti di crollo già presenti nel P.A.I. precedente.

In alcuni casi l'area a pericolosità da crollo sovrasta aree caratterizzate da un livello di pericolosità inferiore, dovuta a dissesti di altra tipologia; nella restituzione cartografica (Carta della pericolosità) tali pericolosità vengono rappresentate con un perimetro tratteggiato, per facilitarne la individuazione.

Qualora in tali aree siano presenti elementi vulnerabili, il livello di rischio viene determinato in funzione del grado di pericolosità più elevato.

Nelle suddette aree, le norme d'uso da applicare nella vincolistica di pianificazione urbanistica sono quelle legate alla pericolosità di livello maggiore e un eventuale studio di compatibilità geomorfologica dovrà tenere conto di tutte le tipologie di dissesto presenti e dei relativi areali di pericolosità che coinvolgono l'area oggetto di studio.

Per quanto riguarda la fascia di arretramento verso monte del fronte roccioso, si fa presente che in alcuni casi, in rapporto all'altezza della scarpata, è stata considerata una fascia inferiore ai 20 metri, valore indicato nella Relazione Generale del P.A.I..

In relazione al livello di pericolosità da crollo, poiché non è facile valutare le dimensioni dei blocchi utilizzando metodi indiretti, per il principio di cautela, è stato attribuito ad ogni dissesto un livello di pericolosità molto elevato (P4).

Per i dissesti di crollo prospicienti la costa, considerato che il P.A.I. geomorfologico non individua l'estensione dello specchio acqueo eventualmente interessato dalla caduta dei massi in quanto non supportato da uno studio di dettaglio che tenga conto di tutte le componenti del moto dei blocchi rocciosi (rotoscivolamento, volo e rimbalzo), l'area a pericolosità a valle dei dissesti non va oltre la linea di costa, anche nel caso in cui il metodo del cono d'ombra indichi una maggiore estensione.

In merito alla classificazione degli elementi a rischio coinvolti, per tutti i dissesti del territorio comunale di Licata si è proceduto alla individuazione del livello di rischio determinato dalle principali categorie di elementi vulnerabili, secondo la Tabella degli elementi a rischio aggiornata con D.P. Reg. Siciliana n. 09/AdB del 06/05/2021.

Tale indicazione preliminare, rappresentata nelle Carte del rischio, potrà essere utilizzata per gli approfondimenti a scala locale per le successive attività pianificatorie di protezione civile, finalizzate ad una corretta gestione del rischio.

E' utile puntualizzare che l'intersezione tra gli areali delle pericolosità e gli elementi a rischio coinvolti può determinare una attribuzione anche parziale, in termini di mappatura, del rischio dell'elemento considerato.

Pertanto, la valutazione della situazione di rischio dell'intero elemento coinvolto viene demandato al piano comunale di protezione civile. Infatti la gestione del rischio esula dalle competenze del P.A.I., rimanendo in carico ad altri rami della pubblica amministrazione (cfr. art.2 comma 7 delle Norme di attuazione di cui al già citato decreto presidenziale).

Le modifiche apportate con la presente proposta di aggiornamento riguardano soltanto le sezioni C.T.R. n. 637140, n. 637150, n. 637160, n. 642020, n. 642030, n. 642040, n. 642070, n. 642080, n. 643010 e n. 643050 dei seguenti P.A.I.:

- dell'Area Intermedia compresa fra i Bacini del F. Palma e del F. Naro (069) e Bacino Idrografico del Fiume Palma (070), approvato con D.P.R. n. 536 del 20/09/2006 pubblicato nella G.U.R.S. n. 53 del 17/11/2006;

- dell'Area Territoriale tra il Bacino del Fiume Palma e Bacino del Fiume Imera Meridionale (071) e Bacino Idrografico del Fiume Imera Meridionale (072), approvato con D.P.R. n. 87 del 27/03/2007 pubblicato nella G.U.R.S. n. 25 del 01/06/2007 e successivamente aggiornato con D.P. n. 527/Serv.5°/U.O. S.5.1/S.G. del 14/12/2011, con D.S.G. n. 34 del 19/02/2021 e con D.S.G. n. 3 del 19/01/2022;
- dell'Area territoriale tra il bacino del Torrente Rizzuto e il bacino del Fiume Imera meridionale (073), acino Idrografico del Torrente Rizzuto (074), Bacino Idrografico del Torrente Comunelli (075) e Area Territoriale tra il bacino del Fiume Gela e il bacino del Torrente Comunelli (076), approvato con D.P.R. n. 121 del 10/04/2007 pubblicato nella G.U.R.S. n. 27 del 15/06/2007

Relativamente alla rappresentazione cartografica, si precisa che le Carte dei Dissesti, della Pericolosità e del Rischio, che costituiscono parte integrante del presente aggiornamento, riportano le informazioni relative al solo territorio comunale di Licata, ad esclusione di alcuni dissesti di comuni limitrofi, evidenziati dai rispettivi codici, (cfr. tabelle successive) che estendendosi ad interessare porzioni, seppur piccole, del territorio del Comune in esame vi determinano aree a pericolosità e rischio.

Si precisa che il presente aggiornamento riguarda solo ed esclusivamente gli **aspetti geomorfologici**.

ITER DI AGGIORNAMENTO

Con la nota prot. n. 9634 del 20/04/2023 la previsione di aggiornamento, per gli aspetti geomorfologici, del P.A.I. del Bacino Idrografico del Fiume Palma (070), nell'Area Territoriale tra il Bacino del Fiume Palma e Bacino del Fiume Imera Meridionale (071), nel Bacino Idrografico del Fiume Imera Meridionale (072) e nell'Area territoriale tra il bacino del Torrente Rizzuto e il bacino del Fiume Imera meridionale (073), relativo al Comune di Licata (AG) è stata trasmessa al Segretario Generale dell'Autorità di bacino per la condivisione e il successivo inoltro alla Conferenza Operativa per l'acquisizione del parere di competenza.

Con la nota prot. n. 9324 del 18/04/2023, integrata con la nota prot. n. 9701 del 20/04/2023, il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino ha convocato la seduta del 04/05/2023 per acquisire il parere della Conferenza Operativa ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 68, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, sugli atti relativi alla elaborazione dell'aggiornamento del P.A.I. in argomento.

Visto il voto favorevole della Conferenza Operativa del 04/05/2023, espresso all'unanimità dei componenti presenti, il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino con Delibera n. 138 del 10/05/2023 e successivo DSG n. 388 del 01/06/2023 ha adottato l'aggiornamento del P.A.I. del Comune di Licata.

Con la nota prot. n. 14596 del 12/06/2023 l'Autorità di Bacino ha notificato al Comune il D.S.G. di adozione n. 388 del 01/06/2023, pubblicato nella G.U.R.S. n. 27 del 30/06/2023 e sul sito della Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, comunicando che l'iter procedurale da seguire per la pubblicità degli atti è quello stabilito dall'art. 68 comma 4 ter del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e che, come disposto dall'art.5 del sopra richiamato decreto, dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana sono concessi 30 giorni per far pervenire eventuali osservazioni alla Autorità di Bacino.

Considerato che trascorsi i 30 giorni dalla pubblicazione nella G.U.R.S. non sono pervenute osservazioni alla proposta di aggiornamento del P.A.I. del Comune di Licata, con la nota prot. n. 21126 del 07/09/2023 il competente Ufficio dell'Autorità di Bacino ha trasmesso gli elaborati dell'aggiornamento in oggetto al visto del Segretario Generale per la valutazione della Conferenza Operativa.

Il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino con la nota prot. n. 21988 del 18/09/2023 ha convocato la seduta del 27/09/2023, per acquisire il parere della Conferenza Operativa sugli atti relativi alla elaborazione dell'aggiornamento del P.A.I. in argomento.

Con Delibera n. 156 del 03/10/2023 il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino, visto il voto favorevole della Conferenza Operativa del 27/09/2023, espresso all'unanimità dei componenti presenti, ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 68 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, acquisisce il parere favorevole sull'aggiornamento del P.A.I. del Comune di Licata.

DISSESTI OGGETTO DI AGGIORNAMENTO

In riferimento all'istanza del Comune di Licata citata in premessa, questa Autorità di Bacino, con nota n. 2607 del 06/02/2023, ha informato il Comune e il Libero Consorzio Comunale di Agrigento dell'avvio della procedura di aggiornamento per l'intero territorio comunale di Licata, applicando quanto previsto dalle Norme di Attuazione del P.A.I., approvate con D.P. n. 9 del 06/05/2021.

Inoltre, in considerazione del tempo intercorso dall'approvazione di alcuni dei P.A.I. in cui ricade il territorio comunale ed alla luce degli eccezionali eventi meteorici verificatisi negli ultimi anni, questo Ufficio ha chiesto alle Amministrazioni locali di voler segnalare, secondo quanto previsto dall'art. 7 delle N.d.A., eventuali modifiche allo stato di dissesto e pericolosità del P.A.I. vigente, in ordine sia alle variazioni dei dissesti già censiti e all'inserimento di nuovi, sia alla realizzazione di interventi di mitigazione del rischio realizzati.

Non essendo pervenuto alcun riscontro alla suddetta richiesta, nel presente paragrafo vengono descritte soltanto le modifiche conseguenti alla richiesta di aggiornamento del Comune del 09/05/2022 relativa ad un tratto di falesia in C.da "Mollaka-Pisciotta", mentre per le altre, conseguenti alla applicazione della metodologia citata in premessa, si rimanda alla successiva tabella riassuntiva.

Contrada Mollaka-Pisciotta: codice dissesto 071-1LI-046

Nel vigente P.A.I. dell'Area Territoriale tra il Bacino del Fiume Palma e Bacino del Fiume Imera Meridionale (071), di cui al D.S.G. n. 3 del 19/01/2022, in Contrada Mollaka-Pisciotta è individuata una frana complessa attiva, identificata con il codice 071-1LI-046, dovuta alla combinazione di movimenti di crollo e di colamento rapido e caratterizzata da un livello di pericolosità molto elevato (P4).

L'area in esame è caratterizzata da una falesia di una decina di metri di altezza, costituita da arenarie e sabbie mediamente cementate sovrastanti una porzione argilloso-sabbiosa, soggetta a fenomeni di scalzamento alla base per azione delle mareggiate, con conseguenti movimenti di crollo delle porzioni arenacee; la componente sabbioso-argillosa è invece interessata da movimenti di colamento rapido, soprattutto in occasione di precipitazioni intense e prolungate.

Come si evince dalla Relazione geologico-tecnica del geol. Eugenio Vecchio, *in corrispondenza del sito in esame è presente una barriera frangiflutto a protezione di un muro di sostegno in c.a., realizzato in epoca passata dalle Ferrovie dello Stato.*

Inoltre, *sia a est che a ovest del muro di contenimento* di cui sopra, sono state realizzate *opere di contenimento a secco con massi di natura calcarea.*

Per tali interventi, l'ex Servizio 3 di questa Autorità di Bacino ha espresso parere favorevole di compatibilità geomorfologica con le note prot. n. 7279 del 03/06/2020 e prot. n. 9073 del 09/07/2020, allegate alla documentazione trasmessa dal Comune a supporto della richiesta di aggiornamento del P.A.I..

Dalla documentazione trasmessa con la richiesta di aggiornamento (Relazione geologico-tecnica del geol. Eugenio Vecchio e Consulenza geologica del geol. Giuseppe Avenia) si evince che:

- *a monte del muro di contenimento in c.a. e dei muri realizzati a secco con massi ciclopici di natura calcarea non sono stati individuati dissesti;*
- *è stata effettuata una verifica di stabilità del versante: le analisi effettuate, tengono conto dello stato preesistente, "ante operam" senza la realizzazione dei muri a secco e dello stato attuale "post operam" dopo la loro realizzazione;*

- *le verifiche di stabilità dei muri contro terra eseguite dal Dott. Geol. Giuseppe Avenia... dimostrano l'efficienza delle opere realizzate che portano la stabilità dell'area a valori soddisfacenti ed in condizioni di stabilità globale, con Fs maggiore di 1.3;*
- *l'intervento eseguito non si limita esclusivamente alla realizzazione delle opere di difesa prima descritte ma ha previsto, altresì, un intervento di protezione della falesia dai processi erosivi operati dagli agenti esogeni con tecniche di ingegneria naturalistica, attraverso il rinverdimento del versante con essenze vegetali: in particolare, è stata utilizzata la specie *Carpobrotus Edulis*;*
- *all'interno dell'area sono stati individuati n. 7 Caposaldi (rilevati con lo strumento topografico GPS –TRIMBLE TSC2) attraverso i quali effettuare le misurazioni per il monitoraggio;*
- *il monitoraggio topografico effettuato nell'area in esame, aggiornato al mese di Marzo 2023 con i dati trasmessi con nota acquisita al protocollo di questa Autorità di Bacino con n. 7210 del 24/03/2023, ha permesso di potere stabilire che, dalla data di inizio delle attività tecniche di rilievo eseguite dalla ditta proprietaria del lotto, non sono stati evidenziati variazioni e/o spostamenti nei punti di misurazione, né tantomeno sono state riscontrate delle variazioni all'interno del lotto di studio.*

Considerato quanto sopra, il dissesto identificato con il codice 071-1LI-046 viene modificato nella sua estensione e, come previsto all'art.7 comma 3 delle Norme di Attuazione del P.A.I., la porzione di versante interessata dalle opere descritte viene individuata come “*Area interessata dagli effetti di interventi di mitigazione del rischio*”, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16 delle suddette Norme, e identificata con il codice AM-071-1LI-001.

La rimanente parte del dissesto mantiene la sigla identificativa 071-1LI-046 e lo stesso livello di pericolosità.

Lo stato di dissesto, pericolosità e rischio geomorfologico del comune di Licata viene riassunto nella seguente tabella.

Tabella dei dissesti oggetto di aggiornamento

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
070-1LI-001	637140	Vallone Cipolla	Defomazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (tipologia e estensione dissesto)
070-1LI-002	637140	Contrada Sottafari	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (tipologia e estensione dissesto)
070-1LI-003	637140	Contrada Sottafari	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (tipologia e estensione dissesto e stato di attività) Inseriti elementi a rischio
070-1LI-004	637140	Vallone Cipolla	Defomazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (tipologia e estensione dissesto)
070-1LI-005	637140	Vallone Cipolla	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
070-1LI-006	637140	Contrada Sottafari	Area a franosità diffusa	Attivo	P3	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (tipologia e estensione dissesto e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
070-1LI-007	637140	Contrada Sottafari	Defomazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (tipologia e estensione dissesto e stato di attività) Inseriti elementi a rischio
070-1LI-008	637140	Casa Iacobo	Defomazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
070-1LI-009	637140	Vallone Cipolla	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
070-1LI-010	637140	Casa Iacobo	Colamento lento	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
070-1LI-011	637140	Vallone Cipolla	Defomazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (tipologia e estensione dissesto)
070-1LI-012	637140	Vallone Cipolla	Defomazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (tipologia e estensione dissesto)
070-1LI-013	637140	Contrada Sottafari	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
070-1LI-014	637140	Vallone Daino	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
070-1LI-015	637140	Vallone Cipolla	Colamento lento	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
070-1LI-016	637140	Vallone Cipolla	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
070-1LI-017	637140	Contrada Daino	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
070-1LI-018	637140	Casa Iacobo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
070-1LI-019	637140	Contrada Sottafari	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
070-1LI-020	637140	Contrada Sottafari	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
070-1LI-021	637140	Vallone Cipolla	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
070-1LI-022	637140	Vallone Cipolla	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
070-1LI-023	637140	Vallone Cipolla	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
070-1LI-024	637140	Vallone Cipolla	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
070-1LI-025	637140	Contrada Sottafari	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
070-1LI-026	637140	Vallone Cipolla	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
070-1LI-027	637140 367150 642020 642030	Contrada Sottafari	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
070-1LI-028	637140	Vallone Daino	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
070-1LI-029	637140 637150	Vallone Daino	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
070-1LI-030	637150	Contrada Daino	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
070-1LI-031	637150	Contrada Sottafari	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Nuovo
070-1LI-032	637150	Contrada Sottafari	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
070-1LI-033	637140	Casa Ferriato	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
070-1LI-034	637140	Casa Ferriato	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
070-1LI-035	637140	Casa Ferriato	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate Insediamento zootecnico	---	R3	Nuovo
070-1LI-036	637140	Casa Iacobo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
070-1LI-037	637140	Casa Iacobo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
070-1LI-038	637140	Casa Iacobo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
070-1LI-039	637140	Casa Iacobo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
070-1LI-040	637150 642030	Contrada Cipolla	Deformazione superficiale lenta	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Nuovo
070-1LI-041	637150	Cozzo Focolaio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
070-1LI-042	637150	Portella di Naro	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
071-1LI-001	642080	Sud Est Poggio Cofino	Frana complessa	Inattivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E3 Viabilità secondaria Beni archeologici	R2	R3	Modificato (classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R2	
071-1LI-002	642080	Sud Est Poggio Cofino	Calanco	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
071-1LI-003	642080	Sud Est Poggio Cofino	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E4 Nucleo abitato	R2	R4	Modificato (estensione dissesto, classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
								E3 Viabilità secondaria Beni archeologici		R3	
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R2	
071-1LI-004	642020 642030	Vallone Gaffe	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E1 Zone boscate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
071-1LI-005	642020	Vallone Gaffe	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
071-1LI-006	642030	Contrada Burdi	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E3 Viabilità secondaria	R1	R2	Modificato (classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate Insediamento agricolo E1 Viabilità minore		R1	
071-1LI-007	642030	Contrada Burdi	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E3 Metanodotto	---	R3	Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R2	
071-1LI-008	642030	Contrada Burdi	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
071-1LI-009	642030	Contrada Burdi	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate Insediamento agricolo E1 Viabilità minore	---	R2	Inseriti elementi a rischio
071-1LI-010	642030	Contrada Bufalo	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E3 Beni archeologici	---	R4	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	
071-1LI-011	642030	Contrada Solivo	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	---	E3 Beni archeologici	---	R2	Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R1	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
071-1LI-012	642030	Pizzo Porretta	Crollo	Attivo	P3	P4	---	E3 Beni archeologici	---	R4	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
071-1LI-013	642070	Poggio Cotronebbo	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
071-1LI-014	642070	Contrada Pisciotto	Frana complessa	Attivo	P4	P4	E3 Nucleo abitato	E4 Nucleo abitato	R4	R4	Modificato (classe elemento a rischio e livello di rischio)
							E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R3		
071-1LI-015	642070	Torre di Gaffe	Colamento rapido	Attivo	P4	P4	E3 Nucleo abitato	E4 Nucleo abitato E3 Beni archeologici	R4	R4	Modificato (classe elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
071-1LI-016	642070	Monte Poliscia	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E3 Viabilità secondaria Beni archeologici	R2	R3	Modificato (classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
							E2 Case sparse	E2 Case sparse		R2	
071-1LI-017	642070	Pizzo Cadula	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E3 Beni archeologici	---	R4	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità) Inseriti elementi a rischio
071-1LI-018	642070	Sud Est Pizzo Cadula	Scorrimento	Inattivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E3 Viabilità secondaria E2 Case sparse E1 Viabilità minore	R2	R3	Modificato (classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
										R2	
071-1LI-019	642070	Sud Monte Sole	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
071-1LI-020	642070	Est Pizzo Cadula	Colamento lento	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E3 Viabilità secondaria	R2	R3	Modificato (classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R2	
071-1LI-021	642080	Madonna di Monserrato	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
071-1LI-022	642070	Casa Taccia	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E1 Case sparse	E3 Viabilità secondaria	R2	R3	Modificato (classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate		R2	
071-1LI-023	642030	Rocche Sciacca	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E3 Beni archeologici	---	R4	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità) Inseriti elementi a rischio
								E1 Viabilità minore		R3	
071-1LI-024	642030	Rocche Sciacca	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E3 Beni archeologici	---	R4	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità) Inseriti elementi a rischio
071-1LI-025	642080	Ovest Poggio Cofino	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	E1 Case sparse	E4 Nucleo abitato E3 Viabilità secondaria	R1	R2	Modificato (classe elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R1	
071-1LI-026	642080	Est Madonna di Monserrato	Frana complessa	Inattivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R2	R3	Modificato (classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R2	
071-1LI-027	642080	Sud Est Madonna di Monserrato	Calanco	Attivo	P2	P2	---	E2 Case sparse E1 Viabilità minore	---	R2	Inseriti elementi a rischio
071-1LI-028	642070	Torre San Nicola	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Nucleo abitato Beni culturali	E4 Nucleo abitato	R4	R4	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità e classe elemento a rischio) Eliminati elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
071-1LI-029	642070	Monte Poliscia	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E3 Viabilità secondaria Beni archeologici	---	R4	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità) Inseriti elementi a rischio
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	
071-1LI-030	642070	Monte Giannotta	Crollo	Attivo	P4	P4	E1 Case sparse	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R3	R3	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità e classe elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
071-1LI-031	642080	Sud Est Poggio Cofino	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E4 Nucleo abitato	---	R2	Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R1	
071-1LI-032	642070	Torre San Nicola	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E3 Beni archeologici	---	R4	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità) Inseriti elementi a rischio
071-1LI-033	642070	Monte Giannotta	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E3 Viabilità secondaria	R3	R4	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità e classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate		R3	
071-1LI-034	642070	Monte Giannotta	Crollo	Attivo	P4	P4	E1 Case sparse	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R3	R3	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità e classe elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
071-1LI-035	642070	Torre San Nicola	Crollo	Attivo	P1	P4	---	E3 Beni archeologici	---	R4	Modificato (tipologia e estensione dissesto e area a pericolosità e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
071-1LI-036	642070	Torre San Nicola	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P1	P1	---	E3 Beni archeologici	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
071-1LI-037	642070	Pizzo Cadula	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E4 Nucleo abitato E3 Viabilità secondaria	R1	R2	Modificato (classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate		R1	
071-1LI-038	642070	Nicolizie	Frana complessa	Attivo	P3	P3	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R2	R3	Modificato (estensione dissesto, classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate		R2	
071-1LI-039	642070	Sud Monte Sole	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E4 Nucleo abitato E3 Viabilità secondaria	R1	R2	Modificato (classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R1	
071-1LI-040	642070 642080	Sud Est Monte Sole	Calanco	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
071-1LI-041	642070	Mollarella	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P1	P1	E1 Case sparse	E2 Case sparse	R1	R1	Modificato (classe elemento a rischio)
071-1LI-042	642080	Sud Est Castel S. Angelo	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Centro abitato E3 Beni archeologici	E4 Centro abitato E3 Beni archeologici	R4	R4	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità) Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
071-1LI-043	642070	Carrubella S. Nicola	Frana complessa	Attivo	P4	P4	E3 Nucleo abitato	E4 Nucleo abitato	R4	R4	Modificato (classe elemento a rischio)
071-1LI-044	642070	Nicolizie	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
071-1LI-045	642070	Ovest Monte Poliscia	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E3 Beni archeologici	R3	R4	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità) Inseriti e eliminati elementi a rischio
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	
071-1LI-046	642070	Pisciotta Carrubella	Frana complessa	Attivo	P4	P4	E3 Nucleo abitato	E4 Nucleo abitato E3 Viabilità secondaria	R4	R4	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità, classe elemento a rischio e livello di rischio) Eliminati elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse		R3		
071-1LI-047	642030	Vallone Gaffe	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
071-1LI-048	642030	Torre Marotta	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
071-1LI-049	642030	Cozzo Marotta	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
071-1LI-050	642030	Vallone Gaffe	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
071-1LI-051	642030	Contrada Galluzzo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
071-1LI-052	642030	Contrada Galluzzo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
071-1LI-053	642030	Rocche Sciacca	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
071-1LI-054	642030	Rocche Sciacca	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
071-1LI-055	642030	Rocche Sciacca	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
071-1LI-056	642030	Contrada Burdi	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E3 Beni archeologici	---	R3	Nuovo
071-1LI-057	642030	Contrada Burdi	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	---	---	---	Nuovo
071-1LI-058	642030	Contrada Burdi	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P1	---	---	---	---	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
071-1LI-059	642030	Contrada Carrubba	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Viabilità primaria E2 Aree agricole utilizzate	---	R4 R3	Nuovo
071-1LI-060	642030	Contrada Carrubba	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
071-1LI-061	642030	Contrada Carrubba	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
071-1LI-062	642030	Contrada Carrubba	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
071-1LI-063	642030	S.S. n. 410	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Viabilità primaria E2 Aree agricole utilizzate	---	R4 R3	Nuovo
071-1LI-064	642030	Contrada Carrubba	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E4 Viabilità primaria	---	R4	Nuovo
071-1LI-065	642030	Contrada Carrubba	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E4 Viabilità primaria E3 Viabilità secondaria E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R4 R3 R2	Nuovo
071-1LI-066	642030	Contrada Carrubba	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
071-1LI-067	642030	Contrada Carrubba	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
071-1LI-068	642030	Contrada Carrubba	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
071-1LI-069	642030	Contrada Carrubba	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
071-1LI-070	642030	Robba Tagliata	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P1	---	E3 Viabilità secondaria	---	R2	Nuovo
071-1LI-071	642030	Robba Tagliata	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
071-1LI-072	642030	Robba Tagliata	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
071-1LI-073	642030	Pizzo Porretta	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Beni archeologici	---	R4	Nuovo
071-1LI-074	642030	Contrada S. Oliva	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Beni archeologici	---	R4	Nuovo
071-1LI-075	642020	Vallone Gaffe	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
071-1LI-076	642030	Contrada Burdi	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
071-1LI-077	642030	Contrada Burdi	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	---	---	---	Nuovo
071-1LI-078	642030	Robba Tagliata	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	
071-1LI-079	642070	Poggio Cotronebbo	Calanco	Attivo	---	P1	---	---	---	---	Nuovo
071-1LI-080	642070	Rocca San Nicola	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Nucleo abitato	---	R4	Nuovo
071-1LI-081	642070	Rocca San Nicola	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
071-1LI-082	642070	Rocca San Nicola	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Beni archeologici	---	R4	Nuovo
071-1LI-083	642070	Rocca San Nicola	Crollo	Attivo	---	P4	---	Case sparse E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
071-1LI-084	642070	Monte Poliscia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
071-1LI-085	642070	Monte Poliscia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Beni archeologici	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate		R3	
071-1LI-086	642070	Villaggio Mollarella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Beni archeologici	---	R4	Nuovo
071-1LI-087	642070	Villaggio Mollarella	Scorrimento	Attivo	---	P2	---	E3 Viabilità secondaria Beni archeologici	---	R4	Nuovo
071-1LI-088	642070	Serra Mollarella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Beni archeologici	---	R4	Nuovo
071-1LI-089	642070	Piana San Michele	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate		R3	
071-1LI-090	642070	Monte Giannotta	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate		R3	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
071-1LI-091	642070	Monte Giannotta	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
071-1LI-092	642070	Monte Giannotta	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
071-1LI-093	642070	Monte Giannotta	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
071-1LI-094	642070	Monte Giannotta	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
071-1LI-095	642070	Est Monte Giannotta	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
071-1LI-096	642070	Monte Sole	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
071-1LI-097	642070	Monte Sole	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
071-1LI-098	642070	Monte Sole	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
071-1LI-099	642070	Monte Sole	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Beni archeologici	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	
071-1LI-100	642070	Monte Sole	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Beni archeologici	---	R4	Nuovo
071-1LI-101	642070	Monte Sole	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Beni archeologici	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate		R3	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
071-1LI-102	642070	Pizzo Cadula	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Nucleo abitato E3 Beni archeologici E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R4 R3	Nuovo
071-1LI-103	642070	Pizzo Cadula	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Beni archeologici	---	R4	Nuovo
071-1LI-104	642070	Pizzo Cadula	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Beni archeologici	---	R4	Nuovo
071-1LI-105	642070	Sud Pizzo Cadula	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Beni archeologici	---	R4	Nuovo
071-1LI-106	642070	Pizzo Cadula	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Beni archeologici	---	R4	Nuovo
071-1LI-107	642070	Pizzo Cadula	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
071-1LI-108	642070	Sud Pizzo Cadula	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Beni archeologici	---	R4	Nuovo
071-1LI-109	642070	Sud Pizzo Cadula	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
071-1LI-110	642070	Pizzo Cadula	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
071-1LI-111	642070	Sud Est Pizzo Cadula	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse	---	R3	Nuovo
071-1LI-112	642070	Sud Est Pizzo Cadula	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
071-1LI-113	642070	Sud Est Pizzo Cadula	Calanco	Attivo	---	P1	---	---	---	---	Nuovo
071-1LI-114	642070	Contrada Nicolizia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse		R3	
071-1LI-115	642070	Contrada Nicolizia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse		R3	
071-1LI-116	642070	Contrada Nicolizia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse	---	R3	Nuovo
071-1LI-117	642070	Contrada Nicolizia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
071-1LI-118	642070	Contrada Nicolizia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	
071-1LI-119	642080	Semaforo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato E3 Viabilità secondaria Beni archeologici	---	R4	Nuovo
071-1LI-120	642080	Sud Est Castel S. Angelo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato E3 Beni archeologici	---	R4	Nuovo
071-1LI-121	642070	Casa Taccia	Calanco	Attivo	---	P1	---	---	---	---	Nuovo
071-1LI-122	642070	Casa Taccia	Calanco	Attivo	---	P1	---	---	---	---	Nuovo
072-1LI-001	642040 642080	S.P. "Licata Riesi"	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
072-1LI-002	642080	Poggio Cofino	Scorrimento	Quiescente	P1	P1	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato E3 Beni archeologici	R2	R2	Modificato (classe elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
							E1 Case sparse	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R1	R1	
072-1LI-003	642030 642040	Torrente Fucile	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
072-1LI-004	642030	Cozzo Fucile	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-1LI-005	642030	Contrada Bufalo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E3 Ferrovia	E4 Ferrovia	R3	R4	Modificato (tipologia e estensione dissesto, classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
								E1 Viabilità minore		R2	
072-1LI-006	642030	Cozzo Fucile	Calanco	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
072-1LI-007	642030	Cozzo S. Angelo	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-1LI-008	642030	Pizzo Porretta	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E3 Beni archeologici	---	R4	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità) Inseriti elementi a rischio
								E1 Viabilità minore		R3	
072-1LI-009	642030	Contrada Bufalo	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E3 Beni archeologici	---	R4	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	
072-1LI-010	642030	Contrada Giovina	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-1LI-011	637160 642040	Contrada Passarello	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
072-1LI-012	642040	Monte Petrulla	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E3 Beni archeologici	---	R4	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità) Inseriti elementi a rischio
072-1LI-013	642040	Fiume Salso	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-1LI-014	642040	Monte Aratato Muro	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità) Inseriti elementi a rischio
072-1LI-015	642040 643010	Mandra Stillitti	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (tipologia e estensione dissesto e stato di attività) Inseriti elementi a rischio
072-1LI-016	642040	Mandra Stillitti	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R2	Modificato (tipologia e estensione dissesto e stato di attività) Inseriti elementi a rischio
072-1LI-017	642040	Poggio delle Scopettate	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
072-1LI-018	642040	Poggio delle Scopettate	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-1LI-019	642040	Contrada Ficuzza	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-1LI-020	642040	Contrada Canalicchio	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-1LI-021	642040	Contrada Canalicchio	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-1LI-022	642040	Contrada Ficuzza	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E1 Zone boscate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-1LI-023	642040	L'Ortata	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
072-1LI-024	642040	Contrada Petrulla	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
072-1LI-025	642040	Contrada Petrulla	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
072-1LI-026	642040	Contrada Passarello	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-1LI-027	642040	Contrada Ischi	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E3 Elettrodotti	E2 Aree agricole utilizzate	R3	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti e eliminati elementi a rischio
072-1LI-028	642040	Contrada Ischi	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E3 Elettrodotti	---	R3	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
								E1 Viabilità minore Zone boscate		R2	
072-1LI-029	642040	Casa Pizzuto	Colamento lento	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
072-1LI-030	642040	Casa Pizzuto	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E1 Viabilità minore	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-1LI-031	642040 642080	Casa Martino	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-1LI-032	642040	Contrada Bovitelle	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R2	R3	Modificato (classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R2	
072-1LI-033	642040	Contrada Bovitelle	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-1LI-034	642040	Cozzo Spogliadone	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-1LI-035	642040	Contrada Canalicchio	Calanco	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
072-1LI-036	642040	Contrada Canalicchio	Calanco	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
072-1LI-037	642040	Contrada Canalicchio	Colamento lento	Attivo	P1	P1	---	E1 Zone boscate	---	R1	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-1LI-038	642040	Contrada Passarello	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (tipologia e estensione dissesto)
072-1LI-039	643010	Contrada Fondacazzo	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
072-1LI-040	643010	Contrada Agrabona	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-1LI-041	642040	Contrada Passarello	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R2	Modificato (tipologia e estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-1LI-042	642040	Casello	Area a franosità diffusa	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Modificato (tipologia e estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-1LI-043	637160 642040	Contrada Passarello	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (tipologia e estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-1LI-044	637160	Contrada Passarello	Area a franosità diffusa	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Modificato (tipologia e estensione dissesto)
072-1LI-045	637160 642040	Contrada Passarello	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (tipologia e estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-1LI-046	637160 642040	Vallone Favarotta	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
072-1LI-047	637150 637160	Vallone Favarotta	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
072-1LI-048	637150	Casa Bannino	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Elettrodotti	E3 Elettrodotti	R4	R4	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-1LI-049	637150	Casa Bannino	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità) Inseriti elementi a rischio
072-1LI-050	637150	Rocca Benedetto	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Viabilità primaria	E4 Viabilità primaria	R4	R4	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità e classe elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
072-1LI-051	637150	Rocca Benedetto	Colamento lento	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
072-1LI-052	637150	Rocca Benedetto	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E1 Viabilità minore	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-1LI-053	642030	Contrada Durra	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Inseriti elementi a rischio
072-1LI-054	642040 642080	S.P. “Licata Riesi”	Colamento lento	Attivo	P2	P2	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-1LI-055	642040	Contrada Rovitelle	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E3 Viabilità secondaria	R1	R2	Modificato (classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R1	
072-1LI-056	642040	Contrada Canalicchio	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
072-1LI-057	642040	Contrada Canalicchio	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-1LI-058	642040	Mandra Stillitti	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-1LI-059	643010	Contrada Agrabona	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
072-1LI-060	642040	Poggio delle Scopettate	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-1LI-061	642040	Contrada Petrulla	Crollo	Attivo	P3	P4	---	E3 Viabilità secondaria Beni archeologici	---	R4	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
072-1LI-062	642040	Contrada Petrulla	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	E3 Beni archeologici	---	R2	Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R1	
072-1LI-063	642040	Cozzo Prainello	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-1LI-064	642040	Contrada Passarello	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R2	Modificato (tipologia e estensione dissesto e stato di attività) Inseriti elementi a rischio
072-1LI-065	642040	Vallone Favarotta	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-1LI-066	642030	Torrente Presti	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	E3 Viabilità primaria	E4 Viabilità primaria E3 Acquedotto	R2	R2	Modificato (classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
							E2 Acquedotto	E2 Aree agricole utilizzate	R1	R1	
072-1LI-067	642030	Contrada Bufalo	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	E3 Ferrovia	E4 Ferrovia E3 Viabilità secondaria	R2	R2	Modificato (classe elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R1	
072-1LI-068	642030	Contrada Bufalo	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	E3 Ferrovia Elettrodotta	E4 Ferrovia E3 Viabilità secondaria Elettrodotta	R2	R2	Modificato (classe elemento a rischio) Inseriti e eliminati elementi a rischio
							E2 Acquedotto	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R1	R1	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-1LI-069	642030	Contrada Bufalo	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	E3 Ferrovia Elettrodotta	E4 Ferrovia E3 Viabilità secondaria Elettrodotta	R2	R2	Modificato (classe elemento a rischio) Inseriti e eliminati elementi a rischio
							E1 Case sparse	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R1	R1	
072-1LI-070	642040	Contrada Passarello	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-1LI-071	637160	Vallone Favarotta	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	E2 Laghetto artificiale E1 Case sparse	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R1	R1	Modificato (classe elemento a rischio) Inseriti e eliminati elementi a rischio
072-1LI-072	642040	Case Pizzuto	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
072-1LI-073	642040 642080	S.P. n. 11	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-1LI-074	642040	S.P. "Licata Riesi"	Colamento lento	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
072-1LI-075	637150	Portella di Naro	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-1LI-076	637150	Contrada La Catena	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
072-1LI-077	637150	Contrada La Catena	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-1LI-078	637150	Vallone Favarotta	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-1LI-079	637150	Vallone Favarotta	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-1LI-080	637150	Rocca Benedetto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-1LI-081	637150	Rocca Benedetto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Viabilità primaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
072-1LI-082	637160	Vallone Favarotta	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-1LI-083	637160	Vallone Favarotta	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-1LI-084	637160	Vallone Favarotta	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-1LI-085	637160	Vallone Favarotta	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-1LI-086	637160	Vallone Favarotta	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-1LI-087	642040	Contrada Passarello	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-1LI-088	637160	Contrada Passarello	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-1LI-089	637150 642030	Sud Stazione di Favarotta	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R2	Nuovo
072-1LI-090	637150	Casa Bannino	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Viabilità primaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	
072-1LI-091	637150	Casa Bannino	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-1LI-092	637150	Casa Bannino	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-1LI-093	637150	Contrada Passarello	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-1LI-094	637150 642030	Contrada La Catena	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-1LI-095	642030	Contrada Durra	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-1LI-096	642030	Contrada Durra	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Impianto eolico	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	
072-1LI-097	642030	Contrada Durra	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-1LI-098	642030	Pizzo Palazzo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
072-1LI-099	642040	Fiume Salso	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	---	---	---	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-1LI-100	642040	Vallone Agrabona	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Nuovo
072-1LI-101	642040	Fiume Salso	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E3 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
072-1LI-102	642040 642080	Fiume Salso	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	---	---	---	Nuovo
072-1LI-103	642030 642040	Torrente Passarello	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Nuovo
072-1LI-104	642030	Cozzo Fucile	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Nuovo
072-1LI-105	642030	Monte Sant'Angelo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-1LI-106	642030	Contrada Corso	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-1LI-107	642030	Portella Corso	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
072-1LI-108	642030	Portella Corso	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
072-1LI-109	642030	Pizzo Porretta	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-1LI-110	642030	Contrada Bufalo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E4 Ferrovia	---	R4	Nuovo
								E3 Viabilità secondaria		R3	
								E2 Aree agricole utilizzate		R2	
072-1LI-111	642030	Case Sapio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-1LI-112	642030	Case Sapio	Calanco	Attivo	---	P2	---	---	---	---	Nuovo
072-1LI-113	642030	Case Sapio	Calanco	Attivo	---	P2	---	---	---	---	Nuovo
072-1LI-114	642030	Case Sapio	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P1	---	---	---	---	Nuovo
072-1LI-115	642030	Case Sapio	Calanco	Attivo	---	P1	---	E4 Ferrovia	---	R2	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R1	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-1LI-100	642040	Vallone Agrabona	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Nuovo
072-1LI-116	642030 642040	Est Case Sapiro	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E3 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R2	
072-1LI-117	642040	Cozzo Spogliadone	Colamento lento	Attivo	---	P1	---	E1 Viabilità minore	---	R1	Nuovo
072-1LI-118	642040	Cozzo Spogliadone	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P1	---	---	---	---	Nuovo
072-1LI-119	642040	Poggio delle Scopettate	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
072-1LI-120	642040	Poggio delle Scopettate	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-1LI-121	642040	Poggio delle Scopettate	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	---	---	---	Nuovo
072-1LI-122	642040	Case Rovitelle	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-1LI-123	642040	Contrada Stretto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	
072-1LI-124	642040	Contrada Stretto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	
072-1LI-125	642040	Contrada Stretto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-1LI-126	642040	Contrada Petrulla	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Beni archeologici	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
072-1LI-127	642040	Contrada Petrulla	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Beni archeologici	---	R4	Nuovo
072-1LI-128	642040	Monte Petrulla	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Beni archeologici	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
072-1LI-129	642040	Contrada Pizzuto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-1LI-130	642040	Monte Pizzuto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
072-1LI-131	642040	Monte Pizzuto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-1LI-132	642040	Monte Pizzuto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-1LI-133	642040	Monte Aratato Muro	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
072-1LI-134	642040	Mandra Stillitti	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
072-1LI-135	642040	Case Cerci	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	---	---	---	Nuovo
072-1LI-136	642040	Case Pezza di Pietra	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-1LI-137	642040	Case Pezza di Pietra	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-1LI-138	642040	Case Pezza di Pietra	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-1LI-139	642040 643010	Contrada Agrabona	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-1LI-140	642040	Contrada Stretto	Area a franosità diffusa	Attivo	---	P2	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R2	Nuovo
072-1LI-141	642040	S.S. n. 123	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E3 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R2	
072-1LI-142	642040	Contrada Stretto	Area a franosità diffusa	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Nuovo
072-1LI-143	642040	Case Pizzuto	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R2	Nuovo
072-1LI-144	643010 643050	Contrada Agrabona	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E3 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R2	
072-1LI-145	643010 643050	Contrada Agrabona	Area a franosità diffusa	Attivo	---	P2	---	E3 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R2	
072-1LI-146	643050	Monte Agrabona	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-1LI-147	643050	Monte Agrabona	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-1LI-148	643050	Contrada Agrabona	Scorrimento	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Nuovo
072-1LI-149	642080	S.P. n. 11	Colamento lento	Attivo	---	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Nuovo
072-1LI-150	642080	Castel S. Angelo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Beni archeologici	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-1LI-151	642080	Castel S.Angelo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Beni archeologici	---	R4	Nuovo
072-1LI-152	642080	Poggio Cofino	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Beni archeologici	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
072-1LI-153	642070	Villa Bosa	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-1LI-154	642080	Nord Madonna Monserrato	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate		R3	
072-1LI-155	642080	Ovest Ospedale	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
072-1LI-156	642080	Villa Liotta	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
072-1LI-157	642080	Nord Poggio Cofino	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato E3 Beni archeologici	---	R4	Nuovo
073-1LI-001	643050	Contrada Lastra	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R2	R3	Modificato (estensione dissesto, classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R2	
073-1LI-002	643050	Contrada Lastra	Calanco	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
073-1LI-003	643050	Contrada Lastra	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R2	R3	Modificato (estensione dissesto, classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R2	
073-1LI-004	643050	Sud Monte Agrabona	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R2	R3	Modificato (estensione dissesto, classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R2	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
073-1LI-005	643050	Sud Monte Agrabona	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
073-1LI-006	643050	Monte Cantigaglione	Crollo	Attivo	P4	P4	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità)
073-1LI-007	643050	Monte Cantigaglione	Crollo	Attivo	P4	P4	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità)
073-1LI-008	643050	Monte Cantigaglione	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
073-1LI-009	643050	Nord Ovest Monte Cantigaglione	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto e livello di pericolosità)
073-1LI-010	643050	San Marco della Palma	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
073-1LI-011	643050	Nord Ovest Monte Cantigaglione	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
073-1LI-012	643050	San Marco della Palma	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
073-1LI-013	643050	Ovest San Marco della Palma	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	---	E3 Viabilità secondaria	---	R3	Modificato (estensione dissesto e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R2	
073-1LI-014	643050	Casa Palmara	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
073-1LI-015	643050	Contrada Cantigaglione	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
073-1LI-016	643050	Contrada Cantigaglione	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
073-1LI-017	643050	Contrada Cantigaglione	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E1 Viabilità minore	---	R1	Inseriti elementi a rischio
073-1LI-018	643050	Nord Est Monte Galidoro	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
073-1LI-019	643050	Est Monte Galidoro	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
073-1LI-020	643050	Sud Monte Galidoro	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
073-1LI-021	643050	Contrada Cantigaglione	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
073-1LI-022	643050	Est Poggio di Guardia	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Case sparse	---	R1	Inseriti elementi a rischio
073-1LI-023	643050	Sud Monte Galidoro	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
073-1LI-024	642080 643050	Contrada Mintina	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità) Inseriti elementi a rischio
073-1LI-025	642080 643050	Contrada Mintina	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
073-1LI-026	642080 643050	Vallone della Palma	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
073-1LI-027	642080	Vallone della Palma	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E3 Ferrovia	E4 Ferrovia E3 Acquedotto E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	R3	R4 R3 R2	Modificato (classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
073-1LI-028	642040	Monte Aratato Muro	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
073-1LI-029	642040	Masseria dell'Asta	Crollo	Attivo	P4	P4	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità)
073-1LI-030	642040	Piano Lettiga	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
073-1LI-031	642040	Piano Lettiga	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Modificato (estensione dissesto)
073-1LI-032	642040	Piano Lettiga	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
073-1LI-033	642040	Piano Lettiga	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
073-1LI-034	642040 642080	Casa Scala	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E3 Beni archeologici	---	R3	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
073-1LI-035	642080	Poggio Marcato d'Agnone	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E3 Beni archeologici	---	R3	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R2	
073-1LI-036	642080	Contrada Palma	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R1	R3	Modificato (estensione dissesto, livello di pericolosità, classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R2	
073-1LI-037	642080	Contrada Palma	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R1	R2	Modificato (estensione dissesto, classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R1	
073-1LI-038	642080 643050	Torrente La Manca	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E3 Viabilità secondaria	---	R3	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate		R2	
073-1LI-039	643050	Casa Palmara	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
073-1LI-040	643050	Ovest Casa Palmara	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
073-1LI-041	643050	Contrada Palma	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E3 Viabilità secondaria	---	R3	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R2	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
073-1LI-042	642080	Contrada Mintina	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (tipologia e estensione dissesto e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
073-1LI-043	642040	Masseria dell'Asta	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
073-1LI-044	642040	Monte Aratato Muro	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
073-1LI-045	643050	Monte Agrabona	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
073-1LI-046	643050	Monte Agrabona	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
073-1LI-047	643050	San Marco della Palma	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
073-1LI-048	643050	San Marco della Palma	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
073-1LI-049	643050	San Marco della Palma	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
073-1LI-050	643050	San Marco della Palma	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
073-1LI-051	643050	San Marco della Palma	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
073-1LI-052	643050	San Marco della Palma	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
073-1LI-053	643050	Casa Palmara	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
073-1LI-054	643050	Casa Palmara	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
073-1LI-055	643050	Casa Palmara	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
073-1LI-056	642080	S.P. n. 7	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
073-1LI-057	642080	S.P. n. 7	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
073-1LI-058	642080	Sud Poggio Marcato d'Agnone	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Beni archeologici	---	R4	Nuovo
073-1LI-059	642080	Sud Poggio Marcato d'Agnone	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Beni archeologici	---	R4	Nuovo
073-1LI-060	642080	Sud Poggio Marcato d'Agnone	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Beni archeologici	---	R4	Nuovo
073-1LI-061	642040	Sud Piano Lettiga	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
073-1LI-062	642040	Sud Piano Lettiga	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
073-1LI-063	642040 642080	Casa Coltello	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate Insediamento agricolo	---	R3	Nuovo
073-1LI-064	642080	Casa Scala	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
073-1LI-065	642080	Casa Scala	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
073-1LI-066	642080	Contrada Casalicchio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
073-1LI-067	643050	Contrada Cantigaglione	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
073-1LI-068	643050	Contrada Cantigaglione	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Nuovo
073-1LI-069	643050	Monte Cantigaglione	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
073-1LI-070	643050	S.P. n. 62	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
073-1LI-071	643050	Monte Galidoro	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
073-1LI-072	643050	Monte Galidoro	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
073-1LI-073	643050	Monte Galidoro	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
073-1LI-074	643050	Monte Galidoro	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
073-1LI-075	642080 643050	Contrada Mintina	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Nuovo

Relativamente all'individuazione degli elementi a rischio, l'aggiornamento dell'intero territorio comunale effettuato applicando la metodologia indicata in premessa, ha portato alla individuazione di alcuni dissesti ubicati nel territorio comunale di Licata che coinvolgono porzioni di territorio di comuni limitrofi nelle quali, a volte, sono presenti elementi vulnerabili che determinano aree a rischio.

Inoltre, alcuni dissesti ubicati nel territorio dei comuni limitrofi determinano aree a rischio corrispondenti ad elementi vulnerabili presenti nel territorio di Licata.

Nella tabelle seguenti, si riportano i dati relativi alle suddette interferenze.

Tabella riassuntiva dei dissesti interferenti con altri Comuni

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Altro comune	
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Elemento	R
070-1LI-016	637140	Vallone Cipolla	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	PALMA DI MONTECHIARO	
											---	---
070-1LI-018	637140	Casa Iacobo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	PALMA DI MONTECHIARO	
											E2 Aree agricole utilizzate	R2
070-1LI-019	637140	Contrada Sottafari	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	PALMA DI MONTECHIARO	
											---	---
072-1LI-040	643010	Contrada Agrabona	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	BUTERA	
											E2 Aree agricole utilizzate	R2
073-1LI-001	643050	Contrada Lastra	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R2	R3	BUTERA	
								E2 Aree agricole utilizzate		R2	---	---

Tabella riassuntiva dei dissesti di altri comuni interferenti con Licata

Codice dissesto	Comune	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità	LICATA	
							Elemento a rischio	Rischio
072-1CP-002	Campobello di Licata	642040	Isola Gallo	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	---	---
072-1CP-068	Campobello di Licata	642040	Contrada Paparina	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	---	---
073-2BT-004	Butera	643050	Torrente Cantigaglione	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	E4 Viabilità primaria Ferrovia	R4
073-2BT-014	Butera	643050	Casa Cantigaglione	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	---	---
073-2BT-017	Butera	643050	Contrada Lastra	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	---	---

Fanno parte integrante del presente aggiornamento i seguenti elaborati:

- Carta dei dissesti, in scala 1:10.000, relativa alle sezioni C.T.R. n. 610050, n. 610090, n. 610100, n. 610130, n. 610140, n. 621120, n. 621150, n. 621160, n. 622010, n. 622020, n. 622050, n. 622090, n. 622100, n. 622130, n. 622140, n. 630040 e n. 631010;
- Carta della pericolosità, in scala 1:10.000, relativa alle sezioni C.T.R. n. 610050, n. 610090, n. 610100, n. 610130, n. 610140, n. 621120, n. 621150, n. 621160, n. 622010, n. 622020, n. 622050, n. 622090, n. 622100, n. 622130, n. 622140, n. 630040 e n. 631010;
- Carta del rischio, in scala 1:10.000, relativa alle sezioni C.T.R. n. 610050, n. 610090, n. 610100, n. 610130, n. 610140, n. 621120, n. 621150, n. 621160, n. 622010, n. 622020, n. 622050, n. 622090, n. 622100, n. 622130, n. 622140, n. 630040 e n. 631010.