

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana  
Presidenza della Regione Siciliana  
Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia

Servizio 3 “ASSETTO DEL TERRITORIO”

Aggiornamento del Piano Stralcio di Bacino  
per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.)


(Art. 68 commi 4bis e 4 ter del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 e ss. mm. ii. )

**Conferenza Operativa del 27/03/2024**

(Art.3, comma 3 L.R. n. 8 del 08/05/2018)

**Delibera n. 181 del 09/04/2024**

## GEOMORFOLOGIA

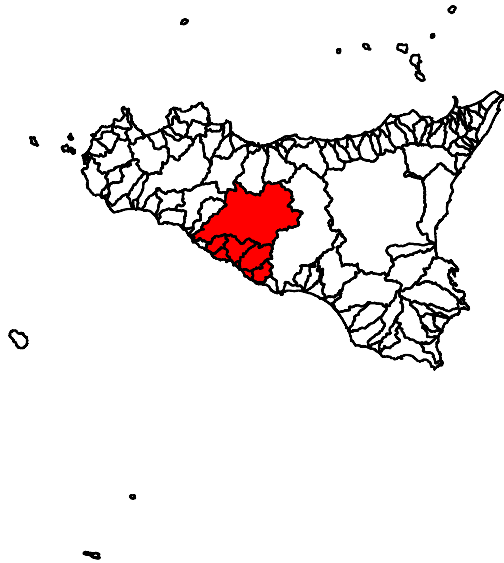

## RELAZIONE

**COMUNE DI AGRIGENTO**

## Regione Siciliana



IL PRESIDENTE  
On.le Renato Schifani

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA  
Segretario Generale Leonardo Santoro

**SERVIZIO 3 “ASSETTO DEL TERRITORIO”**  
Dirigente Responsabile Antonino D’Amico

## Coordinamento e revisione

Antonino D'Amico                      Dirigente Responsabile del Servizio 3

**Redazione, informatizzazione dati, progetto grafico e stampa**

Laura Bandieramonte Funzionario direttivo del Servizio 3

## PREMESSA

Il territorio comunale di Agrigento rientra nel *Bacino Idrografico del Fiume Platani (063)*, nel *Bacino idrografico del Fosso delle Canne (065)* e *Area territoriale tra i Bacini del Fosso delle Canne e F. S. Leone (066)*, nel *Bacino idrografico del Fiume San Leone ed Area intermedia compresa tra i Bacini del F. San Leone e del F. Naro (067)*, nel *Bacino idrografico del Fiume Naro (068)* e nell'*Area Intermedia compresa fra i Bacini del F. Palma e del F. Naro (069)* e *Bacino Idrografico del Fiume Palma (070)*.

Il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del Bacino Idrografico del Fiume Platani (063) è stato approvato con D.P.R. n. 14 del 25/01/2006, pubblicato nella G.U.R.S. n. 14 del 17/03/2006.

Il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del Bacino idrografico del Fosso delle Canne (065) e Area territoriale tra i Bacini del Fosso delle Canne e F. S. Leone (066) è stato approvato con D.P.R. n. 120 del 10/04/2007, pubblicato nella G.U.R.S. n. 29 del 29/06/2007.

Il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del Bacino idrografico del Fiume San Leone ed Area intermedia compresa tra i Bacini del F. San Leone e del F. Naro (067) è stato approvato con D.P.R. n. 272 del 02/07/2007, pubblicato nella G.U.R.S. n. 37 del 29/17/08/2007, successivamente aggiornato con D.P. n. 521 del 14/12/2011, pubblicato nella G.U.R.S. n. 12 del 23/03/2012 e D.P. n. 513 del 02/11/2016, pubblicato nella G.U.R.S. n. 55 del 16/12/2016.

Il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del Bacino idrografico del Fiume Naro (068) è stato approvato con D.P.R. n. 532 del 20/09/2006, pubblicato nella G.U.R.S. n. 53 del 17/11/2006.

Il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Area Intermedia compresa fra i Bacini del F. Palma e del F. Naro (069) e Bacino Idrografico del Fiume Palma (070) è stato approvato con D.P.R. n. 536 del 20/09/2006, pubblicato nella G.U.R.S. n. 53 del 17/11/2006, successivamente aggiornato con D.P. n. 260 del 13/06/2012, pubblicato nella G.U.R.S. n. 33 del 10/08/2012.

Così come indicato all'articolo 7 (Procedure di aggiornamento e revisione promosse da soggetti pubblici o privati), comma 1 delle Norme di Attuazione del P.A.I. aggiornate con D.P. Reg. Siciliana n. 09/AdB del 06/05/2021, pubblicato nella G.U.R.S. n. 22 del 21/05/2021, S.O. n. 2, *“Il P.A.I. può essere aggiornato, su proposta di soggetti pubblici o privati... a seguito di a) indagini e studi di approfondimento o a scala di dettaglio eseguiti da pubbliche amministrazioni e/o privati; b) segnalazioni di nuovi dissesti idrogeologici”*.

Il presente aggiornamento, che riguarda l'intero territorio comunale, si è reso necessario a seguito della istanza del Comune di Agrigento, avanzata a mezzo e-mail del 29/03/2023 acquisita al protocollo di questa Autorità con n. 7590 del 29/03/2023, con la quale *“si richiede l'aggiornamento del P.A.I. di n. 2 zone all'interno del centro storico di Agrigento, (già sito di attenzione), luogo di ubicazione di aste ipogee, denominate Acqua Amara e Purgatorio e di un dissesto diffuso che ha origine nella parte terminale di Via Dedalo (C.da Indelicato)”*.

La metodologia adottata fa riferimento alla Relazione Generale del P.A.I., capitolo 5 – Metodologia operativa per l'analisi e la valutazione del rischio geomorfologico, scaricabile dal sito internet [http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR\\_PORTALE/PIR\\_LaStrutturaRegionale/PIR\\_Presidenza della Regione/PIR\\_Autorita Bacino/PIR\\_Areematiche/PIR\\_Pianificazione/PIR\\_Piano Stralcio Bacino Assetto Idrografico PAI](http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Presidenza della Regione/PIR_Autorita Bacino/PIR_Areematiche/PIR_Pianificazione/PIR_Piano Stralcio Bacino Assetto Idrografico PAI).

Relativamente ai livelli di pericolosità geomorfologica si rende necessario precisare che, così come riportato nell'art.5, comma 1, lett. y) delle Norme di Attuazione *la pericolosità geomorfologica è la probabilità di occorrenza di un fenomeno franoso potenzialmente pericoloso in un determinato intervallo di tempo e in una certa area; in riferimento alla metodologia di cui al Paragrafo 5.3 della Relazione Generale del P.A.I. ed. 2004, lo stato di pericolosità in un sito è definito in funzione della effettiva presenza di un fenomeno franoso*. Pertanto, il presente aggiornamento non contiene valutazioni delle aree in termini di suscettività da frana.

Si è proceduto all'aggiornamento dell'intero territorio comunale, ai sensi delle *Direttive per la redazione degli studi di valutazione della pericolosità derivante da fenomeni di crollo*, di cui all'Allegato 1 dell'Appendice A delle Norme di Attuazione, in base al quale per l'individuazione di aree a potenziale crollo in funzione della pendenza del versante, con l'ausilio delle immagini satellitari disponibili su Google Earth, si è utilizzato lo "SLOPE", cioè la generazione in automatico della carta delle pendenze del terreno a partire dal modello di elevazione digitale del terreno (DEM 2 x 2 della Regione Siciliana), considerando angoli superiori a 40°.

Per la valutazione dell'areale interessato dalla caduta dei massi a valle dei costoni rocciosi è stata adottata, cautelativamente, la metodologia del "cono d'ombra" (modello GIS Cone Fall 1.0 - Quanterra), prevista dalle sopra citate direttive (Fase 1 "Analisi Preliminare") che, attraverso una verifica geometrica dell'area in studio, considerando una ampiezza dell'angolo del cono d'ombra, applicato al punto più alto dell'area sorgente dei crolli, pari a 27.5° o 33° in funzione della pendenza e della morfologia del versante, fornisce ulteriori dati utili alla individuazione della estensione dell'areale interessato dalla caduta dei massi.

Applicando questo metodo, in alcuni casi, è stata rivalutata l'estensione dell'area a pericolosità determinata da dissesti di crollo già presenti nel P.A.I. precedente.

In alcuni casi l'area a pericolosità da crollo sovrasta aree caratterizzate da un livello di pericolosità inferiore, dovuta a dissesti di altra tipologia; nella restituzione cartografica (Carta della pericolosità) tali pericolosità vengono rappresentate con un perimetro tratteggiato, per facilitarne la individuazione.

Qualora in tali aree siano presenti elementi vulnerabili, il livello di rischio viene determinato in funzione del grado di pericolosità più elevato.

Nelle suddette aree, le norme d'uso da applicare nella vincolistica di pianificazione urbanistica sono quelle legate alla pericolosità di livello maggiore e un eventuale studio di compatibilità geomorfologica dovrà tenere conto di tutte le tipologie di dissesto presenti e dei relativi areali di pericolosità che coinvolgono l'area oggetto di studio.

Per quanto riguarda la fascia di arretramento verso monte del fronte roccioso, si fa presente che in alcuni casi, in rapporto all'altezza della scarpata, è stata considerata una fascia inferiore ai 20 metri, valore indicato nella Relazione Generale del P.A.I..

In relazione al livello di pericolosità da crollo, poiché non è facile valutare le dimensioni dei blocchi utilizzando metodi indiretti, per il principio di cautela, è stato attribuito ad ogni dissesto un livello di pericolosità molto elevato (P4).

Per i dissesti di crollo prospicienti la costa, considerato che il P.A.I. geomorfologico non individua l'estensione dello specchio acqueo eventualmente interessato dalla caduta dei massi in quanto non supportato da uno studio di dettaglio che tenga conto di tutte le componenti del moto dei blocchi rocciosi (rotoscivolamento, volo e rimbalzo), l'area a pericolosità a valle dei dissesti non va oltre la linea di costa, anche nel caso in cui il metodo del cono d'ombra indichi una maggiore estensione.

Per la redazione della Carta dei Dissesti sono state condotte analisi estese a tutto il territorio comunale, utilizzando le immagini satellitari disponibili su Google Earth, che hanno consentito di rivalutare la tipologia e/o la estensione di alcuni dissesti già censiti nel P.A.I. vigente e di individuare nuove aree interessate da colamenti rapidi, dissesti conseguenti ad erosione accelerata, deformazioni superficiali lente, colamenti lenti, frane complesse e aree a franosità diffusa.

In merito alla classificazione degli elementi a rischio coinvolti, per tutti i dissesti del territorio comunale di Agrigento si è proceduto alla individuazione del livello di rischio determinato dalle principali categorie di elementi vulnerabili, secondo la Tabella degli elementi a rischio aggiornata con D.P. Reg. Siciliana n. 09/AdB del 06/05/2021.

Tale indicazione preliminare, rappresentata nelle Carte del rischio, potrà essere utilizzata per gli approfondimenti a scala locale per le successive attività pianificatorie di protezione civile, finalizzate ad una corretta gestione del rischio.

E' utile puntualizzare che l'intersezione tra gli areali delle pericolosità e gli elementi a rischio coinvolti può determinare una attribuzione anche parziale, in termini di mappatura, del rischio dell'elemento considerato.

Pertanto, la valutazione della situazione di rischio dell'intero elemento coinvolto viene demandato al piano comunale di protezione civile. Infatti la gestione del rischio esula dalle competenze del P.A.I., rimanendo in carico ad altri rami della pubblica amministrazione (cfr. art.2 comma 7 delle Norme di attuazione di cui al già citato decreto presidenziale).

Le modifiche apportate con la presente proposta di aggiornamento riguardano soltanto le sezioni C.T.R. n. 629130, n. 629140, n. 629150, n. 636010, n. 636020, n. 636030, n. 636040, n. 636060, n. 636070, n. 636080, n. 636110, n. 636120, n. 636160, n. 637090 e n. 637130.

Relativamente alla rappresentazione cartografica, si precisa che le Carte dei Dissesti, della Pericolosità e del Rischio delle sopra citate sezioni C.T.R., che costituiscono parte integrante del presente aggiornamento, riportano le informazioni relative al solo territorio comunale di Agrigento, ad esclusione di alcuni dissesti di comuni limitrofi, evidenziati dai rispettivi codici, (cfr. tabelle successive) che estendendosi ad interessare porzioni, seppur piccole, del territorio del Comune in esame vi determinano aree a pericolosità e rischio.

Si precisa che il presente aggiornamento riguarda solo ed esclusivamente gli **aspetti geomorfologici**.

## **ITER DI AGGIORNAMENTO**

Con la nota prot. n. 23840 del 06/10/2023 la previsione di aggiornamento, per gli aspetti geomorfologici, del P.A.I. del Bacino Idrografico del Fiume Platani (063), del Bacino idrografico del Fosso delle Canne (065) e Area territoriale tra i Bacini del Fosso delle Canne e F. S. Leone (066), del Bacino idrografico del Fiume San Leone ed Area intermedia compresa tra i Bacini del F. San Leone e del F. Naro (067), del Bacino idrografico del Fiume Naro (068) e dell'Area Intermedia compresa fra i Bacini del F. Palma e del F. Naro (069) e Bacino Idrografico del Fiume Palma (070), relativo al Comune di Agrigento è stata trasmessa al Segretario Generale dell'Autorità di Bacino per la condivisione e il successivo inoltro alla Conferenza Operativa per l'acquisizione del parere di competenza.

Con la nota prot. n. 30194 del 12/12/2023 il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino ha convocato la seduta del 20/12/2023 per acquisire il parere della Conferenza Operativa ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 68, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, sugli atti relativi alla elaborazione dell'aggiornamento del P.A.I. in argomento.

Visto il voto favorevole della Conferenza Operativa del 20/12/2023, espresso all'unanimità dei componenti presenti, il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino con Delibera n. 167 del 28/12/2023 e successivo DSG n. 9 del 09/01/2024 ha adottato l'aggiornamento del P.A.I. del Comune di Agrigento.

Con la nota prot. n. 802 del 12/01/2024 l'Autorità di Bacino ha notificato al Comune il D.S.G. di adozione n. 9 del 09/01/2024, pubblicato nella G.U.R.S. n. 6 del 02/02/2024 e sul sito della Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, comunicando che l'iter procedurale da seguire per la pubblicità degli atti è quello stabilito dall'art. 68 comma 4 ter del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e che, come disposto dall'art.5 del sopra richiamato decreto, dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana sono concessi 30 giorni per far pervenire eventuali osservazioni alla Autorità di Bacino.

Considerato che trascorsi i 30 giorni dalla pubblicazione nella G.U.R.S. non sono pervenute osservazioni alla proposta di aggiornamento del P.A.I. del Comune di Agrigento, con la nota prot. n. 7198 del 18/03/2024 il competente Ufficio dell'Autorità di Bacino ha trasmesso gli elaborati dell'aggiornamento in oggetto al visto del Segretario Generale per la valutazione della Conferenza Operativa.

Il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino con la nota prot. n. 7251 del 18/03/2024 ha convocato la seduta del 27/03/2024, per acquisire il parere della Conferenza Operativa sugli atti relativi alla elaborazione dell'aggiornamento del P.A.I. in argomento.

Con Delibera n. 181 del 09/04/2024 il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino, visto il voto favorevole della Conferenza Operativa del 27/03/2024, espresso all'unanimità dei componenti presenti, ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 68 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, acquisisce il parere favorevole sull'aggiornamento del P.A.I. del Comune di Agrigento.

## **DISSESTI OGGETTO DI AGGIORNAMENTO**

In riferimento all'istanza del Comune di Agrigento citata in premessa, questa Autorità di Bacino, con nota n. 7926 del 31/03/2023, ha richiesto alla Amministrazione Comunale di integrare la documentazione a supporto della stessa con quanto previsto dalle Norme di Attuazione del P.A.I., fornendo la disponibilità dei propri funzionari ad effettuare eventuali verifiche sui luoghi, concordate telefonicamente in data 19/04/2023.

Nel presente paragrafo vengono descritte soltanto le modifiche conseguenti al sopralluogo congiunto del 19/04/2023, i cui esiti sono stati già trasmessi al Comune con la relazione di sopralluogo prot. n. 10426 del 02/05/2023.

Nelle descrizioni che seguono non vengono riportati il livello di rischio e gli elementi vulnerabili coinvolti dalle pericolosità per i quali si rimanda alla tabella riassuntiva riprodotta in calce.

### **Sito di attenzione Centro storico: SA-067-1AG-003**

Gli ipogei denominati "Acqua Amara" e "Purgatorio" rientrano entrambi all'interno di un'area più ampia individuata nel vigente P.A.I. del Bacino idrografico del Fiume San Leone (067) come sito di attenzione dovuto alla probabile presenza di cavità identificato con il codice SA-067-1AG-003. Alcune aree dei suddetti ipogei presentano delle zone di elevata criticità, motivo per il quale è stato richiesto l'aggiornamento del P.A.I.

Le aree nelle quali è stata accertata la presenza di cavità ipogee vengono considerate aree in sprofondamento, anche se questo non si è ancora verificato, in quanto, tale fenomeno, dovuto al crollo della volta e/o al cedimento dei pilastri, avviene in modo imprevedibile, repentino e a rapida evoluzione del processo di rottura (tipologia T3).

Inoltre, poiché l'effetto di uno sprofondamento è il crollo della volta di una cavità, con ulteriore arretramento del ciglio della cavità sprofondata, nella Carta della pericolosità attorno all'area interessata da questo tipo di fenomeno viene considerato un buffer di ampiezza pari a 20 m per considerare appunto l'arretramento del ciglio (cfr. Capitolo 5 della Relazione generale del P.A.I.). Tale zona ha lo stesso livello di pericolosità determinato dal fenomeno franoso (P3 o P4 in funzione della sua estensione).

In occasione del sopralluogo, si è convenuto che l'Ufficio di Protezione Civile del Comune avrebbe integrato la documentazione già trasmessa con l'istanza di aggiornamento con i dati cartografici e gli shapefiles relativi allo sviluppo degli ipogei, al fine di aggiornare la perimetrazione del sito di attenzione SA-067-1AG-003 considerando gli ipogei come aree soggette a sprofondamento.

### **Ipogeo "Acqua Amara": dissesti codice 067-1AG-221, 067-1AG-222 e 067-1AG-223**

Nella relazione di sopralluogo del 19/04/2023 l'ipogeo "Acqua Amara" è stato inserito come nuovo dissesto di sprofondamento identificato con il codice 067-1AG-221 all'interno del sito di attenzione codice SA-067-1AG-003, precisando che la sua ubicazione veniva riportata in bozza nello stralcio cartografico allegato (Allegato n. 1), in attesa delle integrazioni richieste.

In data 09/06/2023 l'Ufficio di Protezione Civile del Comune di Agrigento ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta (protocollo dell'Autorità di Bacino n. 14417 di pari data),

dalla quale si evince che le zone critiche dell'ipogeo "Acqua Amara" sono circoscritte agli ambiti 1, 4, 5 e 6 rappresentati nelle planimetrie allegate agli studi inviati.

Pertanto, nel presente aggiornamento, modificando l'estensione del dissesto di sprofondamento e la numerazione proposta in bozza nella relazione di sopralluogo, vengono inseriti n. 3 dissesti di sprofondamento relativi all'ipogeo "Acqua Amara", identificati rispettivamente con i codici 067-1AG-221 (ambiti 5 e 6), 067-1AG-222 (ambito 4) e 067-1AG-223 (ambito 1).

#### **Ipogeo "Purgatorio": dissesti codice 067-1AG-224 e 067-1AG-225**

Relativamente all'ipogeo "Purgatorio" le zone di maggiori criticità sono circoscritte agli ambiti 4 e 8 rappresentati nelle planimetrie allegate alla documentazione integrativa trasmessa dal Comune.

Pertanto, nel presente aggiornamento, modificando l'estensione del dissesto di sprofondamento e la numerazione proposta in bozza nella relazione di sopralluogo, vengono inseriti n. 2 dissesti di sprofondamento relativi all'ipogeo "Purgatorio", identificati rispettivamente con i codici 067-1AG-224 (ambito 8) e 067-1AG-225 (ambito 4).

#### **Contrada Indelicato – Via Dedalo: dissesti codice da 067-1AG-226 a 067-1AG-230**

Dal sopralluogo in Contrada Indelicato, nella parte terminale della via Dedalo, è risultato che l'asta del Fiume S. Anna (Antico Hypsas), che attraversa terreni di natura sabbioso-argillosa, è soggetta a dissesti conseguenti ad erosione accelerata che si manifestano sia con intensa erosione al fondo sia con erosione laterale delle sponde, maggiormente accentuata in corrispondenza dei meandri.

A luoghi, i fenomeni di erosione accelerata, per scalzamento al piede delle sponde, determinano il crollo delle porzioni sommitali laddove il versante è caratterizzato da una pendenza superiore a 40° e le sabbie presentano un maggiore grado di cementazione. Si tratta di crolli di blocchi di arenarie diversamente cementate e/o anche di materiale sabbioso-argilloso (crollo di terra) che potrebbe arrivare anche ad ostruire il corso del Fiume S. Anna.

Nel presente aggiornamento, modificando la numerazione proposta nella relazione di sopralluogo (Allegato n. 2), vengono inseriti i nuovi dissesti individuati a seguito delle verifiche sui luoghi e ulteriormente verificati con le analisi riportate in premessa, rispettivamente identificati con i codici 067-1AG-226 per i dissesti conseguenti ad erosione accelerata lungo l'asta del Fiume S. Anna in corrispondenza della Via Dedalo e 067-1AG-227, 067-1AG-228, 067-1AG-229 e 067-1AG-230 per i dissesti di crollo lungo l'asta del Fiume Antico Hypsas.

Procedendo all'aggiornamento del P.A.I. dell'intero territorio comunale, con la nota prot. n. 15227 del 19/06/2023 si è chiesto al Comune di fornire eventuali informazioni, secondo quanto previsto dalle Norme di attuazione del P.A.I. di cui al D.P. n. 9/2021 (Appendice A, A.2), sugli interventi di consolidamento e/o di mitigazione del rischio realizzati negli anni passati, a seguito dei quali alcuni dissesti risultano individuati nei P.A.I. vigenti come "stabilizzati".

Ciò al fine di valutare l'efficacia e la funzionalità delle opere realizzate allo stato attuale. Con la stessa nota, si è altresì comunicato che in mancanza di tali dati, lo stato di attività dei suddetti dissesti sarebbe stato considerato "attivo", con conseguente modifica dei livelli di pericolosità e rischio.

#### **Madonna delle Rocche: codice dissesto 067-1AG-126**

In località Madonna delle Rocche nel P.A.I. vigente di cui al D.P.R. n. 272 del 02/07/2007, mai aggiornato per l'area in argomento, risulta individuato un dissesto di crollo stabilizzato identificato con il codice 067-1AG-126.

Poiché non sono state fornite informazioni in merito alla realizzazione di interventi di consolidamento sul costone in oggetto, il dissesto viene considerato attivo, con conseguente

modifica del livello di pericolosità e dell'estensione dell'area a pericolosità a valle, secondo la metodologia del cono d'ombra.

Lo stato di dissesto, pericolosità e rischio geomorfologico del comune di Agrigento viene riassunto nella seguente tabella.



**Tabella dei dissesti oggetto di aggiornamento**

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
063-1AG-001	629130 629140	Monte San Giorgio	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R1	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
063-1AG-002	629130 629140	Monte San Giorgio	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R1	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
063-1AG-003	629130	Monte San Giorgio	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
063-1AG-004	629130	Monte San Giorgio	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P1	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Modificato (tipologia e estensione dissesto, stato di attività e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
063-1AG-005	629130	Monte San Giorgio	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R1	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
063-1AG-006	629130	Contrada S. Giorgio	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
063-1AG-007	629130	Contrada S. Giorgio	Frana complessa	Stabilizzato	P0	P0	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
063-1AG-008	629130 636010	Monte Lastra	Crollo	Attivo	P4	P4	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità)
063-1AG-009	629130	Monte Lastra	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R1	Inseriti elementi a rischio
063-1AG-010	629130	Monte San Giorgio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
063-1AG-011	629130	Monte San Giorgio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-1AG-012	629130	Monte San Giorgio	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-1AG-013	629130	Monte San Giorgio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
063-1AG-014	629130	Monte San Giorgio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-1AG-015	629130	Monte San Giorgio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-1AG-016	629130 629140	Monte San Giorgio	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-1AG-017	629140	Monte San Giorgio	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-1AG-018	629140	Monte San Giorgio	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-1AG-019	629140	Monte San Giorgio	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-1AG-020	629140	Monte San Giorgio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-1AG-021	629130	Monte San Giorgio	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-1AG-022	629130	Monte San Giorgio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
063-1AG-023	629130	Monte San Giorgio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
063-1AG-024	629130	Contrada S. Giorgio	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-1AG-025	629140	Contrada Borangio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-1AG-026	629140	Casa Bellomo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-1AG-027	629130	Contrada S. Giorgio	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-1AG-028	636010	Monte Lastra	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	---	---	---	Nuovo
063-1AG-029	629130 636010	Contrada S. Giorgio	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P1	---	---	---	---	Nuovo
063-1AG-030	629140	Nord Ovest Poio Tondo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-1AG-031	629140	Contrada Grotticelle	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-1AG-032	629140	Contrada Grotticelle	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
063-1AG-033	629140	S.S. n. 118	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Viabilità primaria	---	R4	Nuovo
063-1AG-034	629140	S.S. n. 118	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Viabilità primaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	
063-1AG-035	629130	Contrada S. Giorgio	Area a franosità diffusa	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R2	Nuovo
063-1AG-036	629130	Contrada S. Giorgio	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-1AG-037	629130	Contrada S. Giorgio	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-1AG-038	629130	Contrada S. Giorgio	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-1AG-039	629130	Contrada S. Giorgio	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-1AG-040	629130	Contrada S. Giorgio	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E3 Acquedotto	---	R3	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R2	
065-1AG-001	636030	Contrada Rinollo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
065-1AG-002	636030	Contrada Mintini	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (tipologia e estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
065-1AG-003	636020 636030	Contrada Rinollo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
065-1AG-004	636030	Contrada Rinollo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
065-1AG-005	636030	Contrada Rinollo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
065-1AG-006	636060	Monte Mele	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità) Inseriti elementi a rischio
065-1AG-007	636060	Ovest Pizzo della Nave	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
065-1AG-008	636020 636060	Nord Pizzo della Nave	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E1 Viabilità minore	---	R2	Inseriti elementi a rischio
065-1AG-009	636060	Monte Mele	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	---	R3	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità) Inseriti elementi a rischio
065-1AG-010	636060	Roccia del Notaro	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R2	Modificato (tipologia e estensione dissesto e stato di attività) Inseriti elementi a rischio
065-1AG-011	636060	Roccia del Notaro	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità) Inseriti elementi a rischio
065-1AG-012	636060	Pizzo della Nave	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
065-1AG-013	636060	Monte Mele	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
065-1AG-014	636030	Serra Scamuzzato	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
065-1AG-015	636020 636030	Serra Scamuzzato	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E1 Case sparse	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R2	R2	Modificato (tipologia e estensione dissesto e classe elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
065-1AG-016	636020 636030	Contrada Mintini	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
065-1AG-017	636020	Contrada Mintini	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
065-1AG-018	636020	Contrada Mintini	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
065-1AG-019	636020	Contrada Mintini	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
065-1AG-020	636020	Cozzo Erbe Bianche	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R1	Inseriti elementi a rischio
065-1AG-021	636020	Contrada Mintini	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
065-1AG-022	636020	Contrada Mintini	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
065-1AG-023	636020	Cozzo Erbe Bianche	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R1	R1	Modificato (estensione dissesto) Inseriti ed eliminati elementi a rischio
065-1AG-024	636020	Sud Grotta Affumata	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
065-1AG-025	636020	Sud Grotta Affumata	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
065-1AG-026	636020	Casa Baccarone	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	E1 Case sparse	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R1	R1	Modificato (classe elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
065-1AG-027	636020	Casa Baccarone	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R1	R2	Modificato (classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate		R1	
065-1AG-028	636020	Casa Baccarone	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E3 Viabilità secondaria	R1	R2	Modificato (classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R1	
065-1AG-029	636020 636060	Vallone della Nave	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
065-1AG-030	636020	Cozzo Mirio	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	---	E3 Impianto fotovoltaico	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R1	
065-1AG-031	636020	Vallone della Nave	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
065-1AG-032	636020	Vallone della Nave	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
065-1AG-033	636020	Ovest Vallone della Nave	Crollo	Attivo	P4	P4	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità)
065-1AG-034	636020	Vallone della Nave	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
065-1AG-035	636020	Vallone della Nave	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
065-1AG-036	636020	Vallone della Nave	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
065-1AG-037	636020	Vallone della Nave	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
065-1AG-038	636020	Monte Castelluccio	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	E1 Case sparse	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	R1	R1	Modificato (estensione dissesto) Inseriti ed eliminati elementi a rischio
065-1AG-039	636020	Vallone della Nave	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E1 Zone boscate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
065-1AG-040	636020	Monte Castelluccio	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità) Inseriti elementi a rischio
065-1AG-041	636020	Est Monte Schinosa	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R2	R3	Modificato (tipologia ed estensione dissesto, classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R2	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
065-1AG-042	636020	Vallone della Nave	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
065-1AG-043	636020	Contrada Milione	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
065-1AG-044	636020	Sud Cozzo Tre Fontane	Area a franosità diffusa	Attivo	P1	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (tipologia ed estensione dissesto, stato di attività e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
065-1AG-045	636020	Sud Cozzo Tre Fontane	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
065-1AG-046	636020	S.P. n. 17	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
065-1AG-047	636020	Sud Cozzo Tre Fontane	Area a franosità diffusa	Attivo	P1	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (tipologia ed estensione dissesto, stato di attività e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
065-1AG-048	636020	Sud Cozzo Tre Fontane	Area a franosità diffusa	Attivo	P1	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (tipologia ed estensione dissesto, stato di attività e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
065-1AG-049	636020	Montagna di Mezzo	Frana complessa	Attivo	P3	P3	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R3	R4	Modificato (classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
065-1AG-050	636020	Rocca San Giovanni	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
065-1AG-051	636020	Rocca San Giovanni	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	E1 Case sparse	E2 Aree agricole utilizzate	R1	R2	Modificato (tipologia ed estensione dissesto, stato di attività e livello di pericolosità) Inseriti ed eliminati elementi a rischio
065-1AG-052	636020	Montagna di Mezzo	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	E1 Case sparse	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	R1	R1	Modificato (classe elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
065-1AG-053	636020	Est Grotta Affumata	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
065-1AG-054	636020	Montagna di Mezzo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
065-1AG-055	636020	Vallone Cannella	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
065-1AG-056	636020	Vallone Palombara	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto e livello di pericolosità)
065-1AG-057	636020	Vallone Palombara	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (tipologia ed estensione dissesto e stato di attività)
065-1AG-058	636020	Vallone Palombara	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto e livello di pericolosità)
065-1AG-059	636020	Contrada Palombara	Area a franosità diffusa	Attivo	P1	P2	E2 Laghetto artificiale	E2 Aree agricole utilizzate	R1	R2	Modificato (tipologia ed estensione dissesto, stato di attività e livello di pericolosità) Inseriti ed eliminati elementi a rischio
065-1AG-060	636020	Contrada Palombara	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)



Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
065-1AG-061	636020	Vallone Palombara	Area a franosità diffusa	Attivo	P1	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (tipologia ed estensione dissesto, stato di attività e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
065-1AG-062	636020	Casa Baccarone	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P1	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (tipologia ed estensione dissesto, stato di attività e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
065-1AG-063	636020	Casa Baccarone	Crollo	Attivo	P1	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Modificato (tipologia ed estensione dissesto, stato di attività e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
065-1AG-064	636020	Contrada Palombara	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
065-1AG-065	636020	Contrada Palombara	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
065-1AG-066	636020	Vallone Palombara	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R2	Modificato (tipologia ed estensione dissesto e stato di attività) Inseriti elementi a rischio
065-1AG-067	636020	Ex Molino Catta	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P1	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (tipologia ed estensione dissesto, stato di attività e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
065-1AG-068	636020	Cozzo Berna	Crollo	Attivo	P0	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Modificato (tipologia ed estensione dissesto, stato di attività e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
065-1AG-069	636020	Sud Est Cozzo Berna	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
065-1AG-070	636020	Est Orto Meli	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	E2 Viabilità secondaria	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R1	R1	Inseriti ed eliminati elementi a rischio
065-1AG-071	636020	Cogno Cuti	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
065-1AG-072	636020	Cogno Cuti	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P1	P2	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R1	R3	Modificato (tipologia ed estensione dissesto, stato di attività e livello di pericolosità, classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R2	
065-1AG-073	636020	Contrada Coda di Volpe	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
065-1AG-074	636020	Casa Il Monte	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P1	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (tipologia ed estensione dissesto, stato di attività e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
065-1AG-075	636020	Sud Est Orto Meli	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
065-1AG-076	636020	Serra dei Cavalli	Crollo	Attivo	P2	P4	---	---	---	---	Modificato (tipologia ed estensione dissesto, stato di attività e livello di pericolosità)

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
065-1AG-077	636020	Case Nuove	Crollo	Attivo	P4	P4	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità)
065-1AG-078	636020	Serra dei Cavalli	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
065-1AG-079	629140	Contrada Borangio	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	E2 Viabilità secondaria	E1 Viabilità minore	R1	R1	Inseriti ed eliminati elementi a rischio
065-1AG-080	629140	Il Mirio	Crollo	Attivo	P1	P4	---	---	---	---	Modificato (tipologia ed estensione dissesto, stato di attività e livello di pericolosità)
065-1AG-081	629140	Contrada Borangio	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità) Inseriti elementi a rischio
065-1AG-082	629140	Vallone Borangie	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
065-1AG-083	629140	Contrada Borangio	Crollo	Attivo	P2	P4	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E2 Aree agricole utilizzate	R2	R3	Modificato (tipologia ed estensione dissesto, stato di attività e livello di pericolosità) Inseriti ed eliminati elementi a rischio
065-1AG-084	629140	Contrada Borangio	Crollo	Attivo	P1	P4	E2 Viabilità secondaria	---	R1	---	Modificato (tipologia ed estensione dissesto, stato di attività e livello di pericolosità) Eliminati elementi a rischio
065-1AG-085	629140	Contrada Borangio	Crollo	Attivo	P4	P4	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità)
065-1AG-086	629140	Contrada Giafaglione	Crollo	Attivo	P4	P4	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità)
065-1AG-087	629140	Contrada Giafaglione	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
065-1AG-088	629140	Contrada Giafaglione	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P1	---	---	---	---	Modificato (tipologia ed estensione dissesto e livello di pericolosità)
065-1AG-089	629140	Vallone Borangie	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (tipologia ed estensione dissesto e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
065-1AG-090	629140	Contrada Borangio	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (tipologia ed estensione dissesto)
065-1AG-091	629140	Portella Creta	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R2	Inseriti elementi a rischio
065-1AG-092	629140	Contrada Grotta Finocchio	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
065-1AG-093	629140	Vallone Trave	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
065-1AG-094	629140	Monte Faggebba	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità) Inseriti elementi a rischio
065-1AG-095	629140	Vallone Safo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R1	R3	Modificato (estensione dissesto e livello di pericolosità, classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate		R2	
065-1AG-096	629140	Contrada Grotta Finocchio	Area a franosità diffusa	Attivo	P1	P2	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E3 Viabilità secondaria	R1	R3	Modificato (tipologia ed estensione dissesto, stato di attività e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R2	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
065-1AG-097	629140	Ovest Cozzo Area Grande	Area a franosità diffusa	Attivo	P1	P2	---	E3 Metanodotto	---	R3	Modificato (tipologia ed estensione dissesto, stato di attività e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R2	
065-1AG-098	629150	Poio Calcare	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E4 Viabilità primaria E3 Viabilità secondaria	---	R4	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità) Inseriti elementi a rischio
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	
065-1AG-099	629150	Poio Calcare	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
065-1AG-100	629140	Monte Grotticelle	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità) Inseriti elementi a rischio
065-1AG-101	629140	Monte Giafaglione	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità) Inseriti elementi a rischio
065-1AG-102	629140	Contrada Grotta Finocchio	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
065-1AG-103	629140	Monte Giafaglione	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità) Inseriti elementi a rischio
065-1AG-104	629140	Fontana Arena	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (tipologia ed estensione dissesto e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
065-1AG-105	629140	Fontana Arena	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
065-1AG-106	629140	Fontana Arena	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	---	---	---	---	Modificato (tipologia ed estensione dissesto e livello di pericolosità)
065-1AG-107	636020	Montagna di Mezzo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1AG-108	636020	Cozzo Erbe Bianche	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1AG-109	629140	Fontana Ciceri	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1AG-110	629140	Fontana Ciceri	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1AG-111	629140	Fontana Ciceri	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1AG-112	629140	Contrada Giafaglione	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1AG-113	629140	Contrada Giafaglione	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1AG-114	629140	Sud Cozzo Rigido	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1AG-115	629140	Sud Cozzo Rigido	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
065-1AG-116	629140	Contrada Grotta	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
065-1AG-117	629140	Contrada Grotta	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
065-1AG-118	629140	Contrada Grotta	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
065-1AG-119	629140	Nord Ovest Poio Tondo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1AG-120	629140	Nord Poio Tondo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1AG-121	629140	Nord Poio Tondo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
065-1AG-122	629140	Nord Casa La Rizza	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1AG-123	629140	Nord Casa La Rizza	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1AG-124	629140	Monte Grotticelle	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1AG-125	629140 629150	Monte Grotticelle	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1AG-126	629150	Case Lombardo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1AG-127	629150	Nord Ovest Poio Calcare	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1AG-128	629150	Poio Calcare	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1AG-129	629150	Poio Calcare	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
065-1AG-130	629150	Poio Calcare	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
065-1AG-131	629150	Poio Calcare	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1AG-132	629150	Case Pilato	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1AG-133	629150	S.S. n. 118	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1AG-134	629150	Poio Calcare	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1AG-135	629150	Poio Calcare	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Viabilità primaria E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
065-1AG-136	629150	Sud Poio Calcare	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1AG-137	629150	Sud Poio Calcare	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1AG-138	629150	Vallone Safo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1AG-139	629150	Vallone Safo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
065-1AG-140	629150	Vallone Safo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
065-1AG-141	629150	Vallone Safo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1AG-142	629150	Vallone Safo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1AG-143	629150	Vallone Safo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1AG-144	629150	Vallone Safo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1AG-145	629140	Cozzo dell'Oro	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1AG-146	629140	Case La Rizza	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1AG-147	629140	Poio Tondo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1AG-148	629140	Fontana Arena	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1AG-149	629140	Monte Giafaglione	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1AG-150	629140	Monte Giafaglione	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
065-1AG-151	629140	Monte Giafaglione	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
065-1AG-152	629140	Case Gapparone	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1AG-153	629140	Sud Case Gapparone	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Nuovo
065-1AG-154	629140	Contrada Borangio	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1AG-155	629140	Contrada Borangio	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1AG-156	629140	Contrada Borangio	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1AG-157	629140	Contrada Borangio	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo



Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
065-1AG-158	629140	Contrada Borangio	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1AG-159	629140	Contrada Borangio	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1AG-160	629140	Contrada Borangio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1AG-161	629140	Contrada Borangio	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1AG-162	629140	Contrada Borangio	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1AG-163	629140	Contrada Borangio	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1AG-164	629140	Contrada Borangio	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1AG-165	629140	Contrada Borangio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1AG-166	629140	Contrada Borangio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
065-1AG-167	629140	Contrada Borangio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
065-1AG-168	629140	Contrada Borangio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1AG-169	629140	Contrada Borangio	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1AG-170	629140	Contrada Borangio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1AG-171	629140	Contrada Borangio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
065-1AG-172	629140	Contrada Borangio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
065-1AG-173	629140 636020	Il Mirio	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1AG-174	629140	Contrada Marzullo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P1	---	E3 Viabilità secondaria	---	R2	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate		R1	
065-1AG-175	629140	Contrada Marzullo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
065-1AG-176	629140	Il Mirio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1AG-177	629140	Contrada Marzullo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
065-1AG-178	629140	Contrada Marzullo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1AG-179	629140	Contrada Marzullo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P1	---	---	---	---	Nuovo
065-1AG-180	629140	Monte Giafaglione	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
065-1AG-181	629140	Nord Portella Creta	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
065-1AG-182	629140	Portella Creta	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
065-1AG-183	629140	Case Pasciuta	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Nuovo
065-1AG-184	636020	Vallone Agnone	Area a franosità diffusa	Attivo	---	P2	---	---	---	---	Nuovo
065-1AG-185	629140	Fontana Fredda	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Nuovo
065-1AG-186	629140	Monte Giafaglione	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1AG-187	629140	Monte Giafaglione	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
065-1AG-188	629140	Cozzo di Guanna	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
065-1AG-189	629140	Cozzo di Guanna	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
065-1AG-190	629140	Cozzo di Guanna	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1AG-191	629140	Cozzo di Guanna	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1AG-192	629140	Cozzo di Guanna	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1AG-193	629140	Contrada Grotta Finocchio	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1AG-194	629140	Contrada Grotta Finocchio	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1AG-195	629140	Contrada Grotta Finocchio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
065-1AG-196	629140	Contrada Grotta Finocchio	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1AG-197	629140	Contrada Grotta Finocchio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
065-1AG-198	629140	Contrada Grotta Finocchio	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1AG-199	629140	Contrada Grotta Finocchio	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1AG-200	629140	Contrada Grotta Finocchio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
065-1AG-201	629140	Contrada Grotta Finocchio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1AG-202	629140	Costa dei Muti	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1AG-203	629140	Costa dei Muti	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
065-1AG-204	629140	Contrada Grotta Finocchio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
065-1AG-205	629140	Contrada Grotta Finocchio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1AG-206	629140	Contrada Grotta Finocchio	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
065-1AG-207	629140	Poio Casa	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1AG-208	629140	Nord Cozzo Area Grande	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E3 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R2	
065-1AG-209	629140	Cozzo Area Grande	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Nuovo
065-1AG-210	629140	Ovest Cozzo Area Grande	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
065-1AG-211	629140	Ovest Cozzo Area Grande	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
065-1AG-212	629140	Costa dei Muti	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
065-1AG-213	629140	Costa dei Muti	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
065-1AG-214	629140	Case Tutio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
065-1AG-215	629140	Portella Creta	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
065-1AG-216	629140	Portella Creta	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
065-1AG-217	629140	Portella Creta	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1AG-218	629140	Portella Creta	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1AG-219	629140	Portella Creta	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
065-1AG-220	629140	Monte Faggebba	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
065-1AG-221	629140	Monte Faggebba	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Nuovo
065-1AG-222	629140	Contrada Marzullo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Nuovo
065-1AG-223	629140	Contrada Marzullo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
065-1AG-224	629140	Contrada Marzullo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P1	---	E3 Viabilità secondaria	---	R2	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R1	
065-1AG-225	629140	Contrada Marzullo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1AG-226	629140	Contrada Marzullo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1AG-227	629140	Cozzo Scorsonara	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Nuovo
065-1AG-228	629140	Ovest Cozzo Scorsonara	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1AG-229	629140	Ovest Cozzo Scorsonara	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1AG-230	629140	Nord Masseria Osteri	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1AG-231	629140	Cozzo Scorsonara	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1AG-232	629140	Cozzo Scorsonara	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1AG-233	629140	Montagna Palombara	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1AG-234	629140	Montagna Palombara	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1AG-235	629140	Montagna Palombara	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1AG-236	629140	Montagna Palombara	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
065-1AG-237	629140	Montagna Palombara	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1AG-238	629140	Montagna Palombara	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1AG-239	629140	Montagna Palombara	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
065-1AG-240	629140	Montagna Palombara	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
065-1AG-241	629140	Montagna Palombara	Area a franosità diffusa	Attivo	---	P2	---	E3 Metanodotto	---	R3	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R2	
065-1AG-242	629140 636020	Montagna Palombara	Area a franosità diffusa	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Nuovo
065-1AG-243	636020	Vallone Palombara	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R2	Nuovo
065-1AG-244	629140	Cozzo Cazzeri	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1AG-245	629140	Cozzo Cazzeri	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1AG-246	629140	Cozzo Cazzeri	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
065-1AG-247	629140	Cozzo Cazzeri	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
065-1AG-248	636020	Cozzo Cazzeri	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
065-1AG-249	629140 636020	Cozzo Cazzeri	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1AG-250	636020	Cozzo Cazzeri	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
065-1AG-251	636020	Contrada Coda di Volpe	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1AG-252	636020	Contrada Coda di Volpe	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
065-1AG-253	636020	Contrada Coda di Volpe	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
065-1AG-254	629140 636020	Contrada Coda di Volpe	Area a franosità diffusa	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Nuovo
065-1AG-255	629140 636020	Contrada S. Giorgio	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	---	---	---	Nuovo
065-1AG-256	636020	Contrada S. Giorgio	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1AG-257	636020	Contrada S. Giorgio	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1AG-258	636020	Case Nuove	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1AG-259	636020	Case Nuove	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1AG-260	636020	Case Nuove	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1AG-261	636020	Case Nuove	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Vincoli archeologici	---	R4	Nuovo
065-1AG-262	636010	Contrada S. Giorgio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Vincoli archeologici	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
065-1AG-263	636010	Contrada S. Giorgio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Vincoli archeologici	---	R4	Nuovo
065-1AG-264	636010	Est Monte Lastra	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1AG-265	636010	Est Monte Lastra	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Vincoli archeologici	---	R4	Nuovo
065-1AG-266	636010	Est Monte Lastra	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Vincoli archeologici	---	R4	Nuovo
065-1AG-267	636010	Est Monte Lastra	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Vincoli archeologici	---	R4	Nuovo
065-1AG-268	636010	Est Monte Lastra	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Vincoli archeologici	---	R4	Nuovo
065-1AG-269	636010	Est Monte Lastra	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Vincoli archeologici	---	R4	Nuovo
065-1AG-270	636010	Est Monte Lastra	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Vincoli archeologici	---	R4	Nuovo
								E1 Viabilità minore		R3	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
065-1AG-271	636010	Contrada Branda	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Vincoli archeologici	---	R4	Nuovo
065-1AG-272	636010	Contrada Branda	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Vincoli archeologici	---	R4	Nuovo
065-1AG-273	636020	Casa Ciavolaro	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1AG-274	636020	Casa Ciavolaro	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1AG-275	636020	Casa Ciavolaro	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1AG-276	636020	Casa Ciavolaro	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	---	---	---	Nuovo
065-1AG-277	636020	Nord Est Serra dei Cavalli	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1AG-278	636020	Nord Est Serra dei Cavalli	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1AG-279	636020	Casa Barba	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1AG-280	636020	Contrada Palombara	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Nuovo
065-1AG-281	636020	Ex Molino di Iuso	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E3 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate		R2	
065-1AG-282	636020	Serra dei Cavalli	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1AG-283	636020	Serra dei Cavalli	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1AG-284	636020	Serra dei Cavalli	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1AG-285	636020	Serra dei Cavalli	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1AG-286	636020	Serra dei Cavalli	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1AG-287	636020	Casa Barba	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1AG-288	636020	Casa Barba	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1AG-289	636020	Casa Barba	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1AG-290	636020	Casa Barba	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1AG-291	636020	Vallone Barancio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
065-1AG-292	636020	Cozzo Berna	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	



Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
065-1AG-293	636020	Cozzo Berna	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1AG-294	636020	Cozzo Berna	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1AG-295	636020	Cozzo Berna	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1AG-296	636020	Cozzo Berna	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1AG-297	636020	Ovest Cozzo Berna	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1AG-298	636020	Ovest Cozzo Berna	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1AG-299	636020	Ovest Cozzo Berna	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
065-1AG-300	636020	Orto Meli	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
065-1AG-301	636020	Cozzo Berna	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1AG-302	636020	Casa Baccarone	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1AG-303	636020	Casa Baccarone	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1AG-304	636020	Montagna di Mezzo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1AG-305	636020	Montagna di Mezzo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1AG-306	636020	Montagna di Mezzo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1AG-307	636020	Montagna di Mezzo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
065-1AG-308	636020	Montagna di Mezzo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
065-1AG-309	636020	Montagna di Mezzo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
065-1AG-310	636020	Montagna di Mezzo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1AG-311	636020	Cozzo Tre Fontane	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1AG-312	636020	Cozzo Tre Fontane	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1AG-313	636020	Cozzo Tre Fontane	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1AG-314	636020	Cozzo Tre Fontane	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1AG-315	636030	Cozzo Tahari	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
065-1AG-316	636030	Cozzo Tahari	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1AG-317	636020	Contrada Rinollo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1AG-318	636020	Contrada Rinollo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1AG-319	636020	Rocca San Giovanni	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1AG-320	636020	Contrada Rinollo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Nuovo
065-1AG-321	636020	Grotta Affumata	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1AG-322	636020	Contrada Milione	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
065-1AG-323	636020	Grotta Affumata	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Nuovo
065-1AG-324	636020	Contrada Milione	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1AG-325	636020	Contrada Milione	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1AG-326	636020	Contrada Milione	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1AG-327	636020	Contrada Milione	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R1	Nuovo
065-1AG-328	636020	Monte Schinosa	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1AG-329	636020	Monte Schinosa	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1AG-330	636020	Monte Castelluccio	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1AG-331	636020	Monte Castelluccio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1AG-332	636020 636060	Monte Mele	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
065-1AG-333	636060	Monte Mele	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1AG-334	636060	Monte Mele	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1AG-335	636020 636060	Monte Castelluccio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1AG-336	636060	Nord Ovest Pizzo della Nave	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
065-1AG-337	636060	Nord Ovest Pizzo della Nave	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
065-1AG-338	636060	Nord Ovest Pizzo della Nave	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
065-1AG-339	636060	Ovest Pizzo della Nave	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1AG-340	636020	Est Monte Schinosa	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
065-1AG-341	636020	S.P. n. 17 Bivio Zorba Siculiana	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E3 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate		R2	
065-1AG-342	636020	Cozzo Mirio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1AG-343	636020	Cozzo Mirio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1AG-344	636020	Cozzo Mirio	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1AG-345	636020	Casa Alaimo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1AG-346	636020	Casa Alaimo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1AG-347	636020	Casa Alaimo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Nuovo
065-1AG-348	636020	Vallone Agnone	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E3 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
065-1AG-349	636020	Cozzo Milione	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R2	Nuovo
065-1AG-350	636020	Vallone Agnone	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	
065-1AG-351	636020	Cozzo Erbe Bianche	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1AG-352	636020	Cozzo Erbe Bianche	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1AG-353	636020	Cozzo Erbe Bianche	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1AG-354	636020	Cozzo Erbe Bianche	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1AG-355	636020	Cozzo Erbe Bianche	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1AG-356	636020	Serra Scamuzzato	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
065-1AG-357	636020	Serra Scamuzzato	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1AG-358	636020	Serra Scamuzzato	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1AG-359	636020 636030	Serra Scamuzzato	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1AG-360	636030	Serra Scamuzzato	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1AG-361	636030	Serra Scamuzzato	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1AG-362	636030	Serra Scamuzzato	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1AG-363	636030	Contrada Mintini	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1AG-364	636030	Contrada Busine	Area a franosità diffusa	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Nuovo
065-1AG-365	636020	Ovest Vallone della Nave	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1AG-366	636020	Ovest Vallone della Nave	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1AG-367	636020	Vallone della Nave	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1AG-368	636020	Vallone Salito	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R2	Nuovo
065-1AG-369	636020	Monte Castelluccio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1AG-370	636060	Pizzo della Nave	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Elettrodotto	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
065-1AG-371	636020	Pizzo della Nave	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
065-1AG-372	636020	Vallone Agnone	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Nuovo
065-1AG-373	636020	Vallone Agnone	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Nuovo
065-1AG-374	636020	Casa Consiglio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
066-1AG-001	636030	Contrada Salume	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R2	R3 R2	Modificato (tipologia ed estensione dissesto e stato di attività, classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
066-1AG-002	636030	Gallotti Giardina	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P1	P1	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R2	R2	Nessuna modifica
066-1AG-003	636030	Sud Est Monte Suzza	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Modificato (estensione dissesto)
066-1AG-004	636030	Monte Suzza	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato E3 Viabilità secondaria E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R2	R2 R1	Inseriti elementi a rischio
066-1AG-005	636020 636030	Contrada Salume	Frana complessa	Inattivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria E1 Zone boscate	R2	R3 R2	Modificato (classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
066-1AG-006	636020	Cozzo Salume	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità) Inseriti elementi a rischio
066-1AG-007	636070	Monserato	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
066-1AG-008	636070	Monserato	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
066-1AG-009	636060	Contrada Spoglia Padrone	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (tipologia ed estensione dissesto e stato di attività) Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
066-1AG-010	636060	Contrada Spoglia Padrone	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (tipologia ed estensione dissesto, stato di attività e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
066-1AG-011	636060	Contrada Spoglia Padrone	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
066-1AG-012	636060	Contrada Spoglia Padrone	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
066-1AG-013	636060	Contrada Spoglia Padrone	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R2	R3	Modificato (classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R2	
066-1AG-014	636060	Contrada Spoglia Padrone	Area a franosità diffusa	Attivo	P1	P2	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R2	R3	Modificato (tipologia ed estensione dissesto, stato di attività e livello di pericolosità, classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R2	
066-1AG-015	636060	Contrada Spoglia Padrone	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R2	R3	Modificato (classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R2	
066-1AG-016	636060	Contrada Spoglia Padrone	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
066-1AG-017	636070	Piano di Luna	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	E3 <del>Metanodotto</del>	E3 Viabilità secondaria	R2	R3	Modificato (tipologia ed estensione dissesto, stato di attività e livello di pericolosità, classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti ed eliminati elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R1	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
066-1AG-018	636060	Monte Mele	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
066-1AG-019	636110	Litorale Maddalusa	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E3 Nucleo abitato	E4 Nucleo abitato	R3	R4	Modificato (tipologia ed estensione dissesto, classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
								E3 Vincoli archeologici		R3	
							E1 Case sparse	E2 Case sparse	R2	R2	
066-1AG-020	636110	Litorale Caos	Colamento rapido	Attivo	P4	P4	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
066-1AG-021	636030	Contrada Salume	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	E2 Viabilità secondaria	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R1	R1	Inseriti ed eliminati elementi a rischio
066-1AG-022	636020	Casa Consiglio	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E3 Viabilità secondaria	R1	R2	Modificato (classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R1	
066-1AG-023	636030	Contrada Suzza	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
066-1AG-024	636030	Contrada Suzza	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
066-1AG-025	636030	Sud Monte Suzza	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
066-1AG-026	636030	Monte Suzza	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
066-1AG-027	636030	Monte Suzza	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
066-1AG-028	636030	Monte Suzza	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
066-1AG-029	636030	Contrada Salume	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
066-1AG-030	636030	Contrada Salume	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo



Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
066-1AG-031	636030	Contrada Salume	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R2	Nuovo
066-1AG-032	636030	Contrada Salume	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
066-1AG-033	636030	Contrada Salume	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria Cava	---	R4	Nuovo
								E1 Viabilità minore		R3	
066-1AG-034	636020	Serra Scamuzzato	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
066-1AG-035	636020	Serra Scamuzzato	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
066-1AG-036	636020	Serra Scamuzzato	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
066-1AG-037	636020	Cozzo Salume	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
066-1AG-038	636020	Cozzo Salume	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
066-1AG-039	636020	Cozzo Salume	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
066-1AG-040	636020	Contrada Salume	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R2	Nuovo
066-1AG-041	636060	Contrada Spoglia Padrone	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Insediamento industriale	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
066-1AG-042	636060	Monte Mele	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
066-1AG-043	636020	Cozzo Erbe Bianche	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
066-1AG-044	636020	Cozzo Erbe Bianche	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
066-1AG-045	636020	Cozzo Erbe Bianche	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
066-1AG-046	636020	Contrada Salume	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
066-1AG-047	636020 636060	Contrada Lauricelli	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E3 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R2	
066-1AG-048	636070	Casa Bucceri	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R2	Nuovo
066-1AG-049	636070	Piano di Luna	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E3 Viabilità secondaria <del>Metanodotto</del>	---	R3	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate		R2	
066-1AG-050	636070	Casa Rizzuto	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Nuovo
066-1AG-051	636030 636070	Contrada Salume	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Nuovo
066-1AG-052	636070	Nord Casa Mola	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
066-1AG-053	636030 636070	Gallotti Giardina	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P1	---	---	---	---	Nuovo
066-1AG-054	636030 636070	Gallotti Giardina	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E3 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R2	
066-1AG-055	636070	Gallotti Giardina	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
066-1AG-056	636070	Gallotti Giardina	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
066-1AG-057	636070	Gallotti Giardina	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
066-1AG-058	636070	Gallotti Giardina	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
066-1AG-059	636070	Ovest Monte Mavaro	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Nuovo
066-1AG-060	636070	Ovest Monte Mavaro	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	---	---	---	Nuovo
066-1AG-061	636070	Casa Rizzuto	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E3 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate		R2	
066-1AG-062	636070	Casa Mola	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Nuovo
066-1AG-063	636070	Vallone Sinatra	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	---	---	---	Nuovo
066-1AG-064	636070	Casa Buttice	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Nuovo
066-1AG-065	636070	Monserato	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
066-1AG-066	636070	Monserato	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
066-1AG-067	636070	Contrada Infichera	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	---	---	---	Nuovo
066-1AG-068	636070	Vallone Salsetto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
066-1AG-069	636110	Casa Pirandello	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	---	---	---	Nuovo
066-1AG-070	636110	Litorale Caos	Colamento rapido	Attivo	---	P4	---	E4 Nucleo abitato	---	R4	Nuovo
066-1AG-071	636110	Litorale Caos	Colamento rapido	Attivo	---	P4	---	E3 Vincoli archeologici	---	R4	Nuovo
066-1AG-072	636030	Contrada Salume	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
067-1AG-001	636040	Contrada Consolida	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R1	Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
067-1AG-002	636040	Case Consolida	Scorrimento	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
067-1AG-003	636040	Case Consolida	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
067-1AG-004	636040	Contrada Consolida	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	E3 Elettrodotta	E4 Nucleo abitato E3 Elettrodotta Acquedotto	R2	R2	Modificato (classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti ed eliminati elementi a rischio
							E2 Acquedotto E1 Insediamento agricolo	E2 Aree agricole utilizzate	R1	R1	
067-1AG-005	636040 636080	Costa di Porco	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
067-1AG-006	636040 636080	Contrada Magione	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (tipologia e estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
067-1AG-007	636040	Contrada Consolida	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (tipologia dissesto e stato di attività) Inseriti elementi a rischio
067-1AG-008	636030 636040 636070 636080	Contrada Consolida	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (tipologia e estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
067-1AG-009	636070 636080	Contrada Amagione	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
067-1AG-010	636040	Costa di Volpe	Colamento lento	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
067-1AG-011	636070	Contrada Amagione	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
067-1AG-012	636070	Casa Leonardo	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P1	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (tipologia e estensione dissesto e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
067-1AG-013	636070	Contrada Fontanelle	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
067-1AG-014	636070	Contrada Fontanelle	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
067-1AG-015	636070	Contrada Fontanelle	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (tipologia e estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
067-1AG-016	636080	Contrada Minaga	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 Acquedotto	E3 Acquedotto	R2	R3	Modificato (estensione dissesto, classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate		R2	
067-1AG-017	636040	Costa di Volpe	Area a franosità diffusa	Attivo	P1	P2	E2 Laghetto artificiale	E2 Aree agricole utilizzate	R1	R2	Modificato (tipologia e estensione dissesto e livello di pericolosità) Inseriti ed eliminati elementi a rischio
067-1AG-018	636080	Contrada Gasena	Area a franosità diffusa	Attivo	P1	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (tipologia e estensione dissesto e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
067-1AG-019	636080	Contrada Gasena	Area a franosità diffusa	Attivo	P1	P2	E2 Laghetto artificiale	E2 Aree agricole utilizzate	R1	R2	Modificato (tipologia e estensione dissesto e livello di pericolosità) Inseriti ed eliminati elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
067-1AG-020	636080	Contrada Gasena	Area a franosità diffusa	Attivo	P1	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (tipologia e estensione dissesto e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
067-1AG-021	636080	Contrada Petrusa	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
067-1AG-022	636080	Contrada Petrusa	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E3 Viabilità secondaria Vincoli archeologici	R1	R2	Modificato (estensione dissesto, classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R1	
067-1AG-023	636080	Contrada Petrusa	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E3 Viabilità secondaria	R1	R2	Modificato (classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R1	
067-1AG-024	636080	Contrada Petrusa	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (tipologia e estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
067-1AG-025	636080	Contrada Petrusa	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 Laghetto artificiale	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R2	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti ed eliminati elementi a rischio
067-1AG-026	636080	Vallone di San Benedetto	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (tipologia e estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
067-1AG-027	636080	Casa Valente	Area a franosità diffusa	Attivo	P1	P2	E3 Viabilità primaria	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R2	R1	Modificato (tipologia e estensione dissesto e livello di pericolosità) Inseriti ed eliminati elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse				

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
067-1AG-028	636080	Vallone di San Benedetto	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 Laghetto artificiale	E2 Aree agricole utilizzate	R2	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti ed eliminati elementi a rischio
067-1AG-029	636080	Casa Pullara	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P1	P2	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R1	R2	Modificato (tipologia e estensione dissesto e livello di pericolosità) Inseriti ed eliminati elementi a rischio
067-1AG-030	636080	Vallone di San Benedetto	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
067-1AG-031	636080	Contrada Gasena	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
067-1AG-032	636080	Contrada Gasena	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E3 Elettrodotto	---	R3	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
067-1AG-033	636080	Contrada Gasena	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	E3 Elettrodotto	E3 Elettrodotto	R3	R3	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R2	
067-1AG-034	636080	Contrada Gasena	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E2 Laghetto artificiale	E2 Aree agricole utilizzate	R2	R2	Modificato (tipologia e estensione dissesto) Inseriti ed eliminati elementi a rischio
067-1AG-035	636080	Contrada Gasena	Colamento lento	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
067-1AG-036	636080	Contrada Gasena	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
067-1AG-037	636080	Contrada Gasena	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
067-1AG-038	636080	Contrada Gasena	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
067-1AG-039	636040	Contrada Consolida	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	E2 Acquedotto E1 Case sparse	E3 Acquedotto	R1	R2	Modificato (classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate		R1	
067-1AG-040	636070	Contrada Consolida	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
067-1AG-041	636030	Contrada Sciabbica	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
067-1AG-042	636030	Contrada Calafatello	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R2	Inseriti elementi a rischio
067-1AG-043	636030	Contrada Calafatello	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	E3 Metanodotto	E3 Metanodotto	R3	R3	Modificato (tipologia e estensione dissesto e stato di attività) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R2	
067-1AG-044	636030	Contrada Calafatello	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P1	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (tipologia e estensione dissesto, stato di attività e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
067-1AG-045	636030	Contrada Calafatello	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R2	R3	Modificato (estensione dissesto, classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
								E1 Viabilità minore		R2	
067-1AG-046	636030	Contrada Giurdanella	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio



Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
067-1AG-047	636030	Contrada Giurdanella	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
067-1AG-048	636030	Contrada Borsellino	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (tipologia e estensione dissesto e stato di attività) Inseriti elementi a rischio
067-1AG-049	636030	Contrada Borsellino	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
067-1AG-050	636030	Cava di Pietra	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	E3 Viabilità primaria	E4 Viabilità primaria	R3	R4	Modificato (tipologia e estensione dissesto, classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
								E3 Viabilità secondaria Vincoli archeologici		R3	
							E2 Viabilità secondaria	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R2	R2	
067-1AG-051	636030	Vallone di Mondelazza	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
067-1AG-052	636030	Contrada Suzza	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
067-1AG-053	636030	Giardina Gallotti	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato E3 Viabilità secondaria	R4	R4	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità, classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R3	R3	
067-1AG-054	636030	Giardina Gallotti	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E3 Viabilità secondaria	R1	R2	Modificato (estensione dissesto, classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R1	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
067-1AG-055	636030	Contrada Pietrarossa	Area a franosità diffusa	Attivo	P1	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (tipologia e estensione dissesto, stato di attività e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
067-1AG-056	636030	Contrada Pietrarossa	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
067-1AG-057	636030	Contrada Pietrarossa	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
067-1AG-058	636030	Contrada Piano della Signora	Colamento lento	Quiescente	P0	P0	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
067-1AG-059	636080	Contrada Fegotto	Colamento lento	Attivo	P2	---	E1 Case sparse	---	R2	---	Eliminato dissesto
067-1AG-060	636080	Contrada Fegotto	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
067-1AG-061	636080	Contrada Fegotto	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
067-1AG-062	636080	Ovest di Contrada Fegotto	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E1 Case sparse	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	R2	R2	Modificato (classe elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
067-1AG-063	636080	Contrada Fegotto	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
067-1AG-064	636080	Contrada Fegotto	Colamento lento	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
067-1AG-065	636080	Ovest di Contrada Fegotto	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
067-1AG-066	636080	Contrada Petrusa	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	---	E4 Nucleo abitato	---	R2	Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate		R1	
067-1AG-067	636080	Contrada Petrusa	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
067-1AG-068	636080	Contrada Petrusa	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	E1 Case sparse	E4 Nucleo abitato	R1	R2	Inseriti ed eliminati elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R1	
067-1AG-069	636080	Sud di Contrada Caratozzolo	Defomazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
067-1AG-070	636080	Contrada Gasena	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	---	E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
067-1AG-071	636080	Sud di Contrada Caratozzolo	Defomazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
067-1AG-072	636080	Contrada Gasena	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	E3 Viabilità primaria	E4 Viabilità primaria	R2	R2	Modificato (classe elemento a rischio) Inseriti ed eliminati elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R1	R1	
067-1AG-073	636080	Contrada Gasena	Defomazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
067-1AG-074	636080	Contrada Gasena	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E3 Elettrodotta	E3 Elettrodotta	R3	R3	Modificato (estensione dissesto) Inseriti ed eliminati elementi a rischio
							E2 Laghetto artificiale	E2 Aree agricole utilizzate	R2	R2	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
067-1AG-075	636080	Contrada Gasena	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	E3 Viabilità primaria	E4 Viabilità primaria	R2	R2	Modificato (classe elemento a rischio) Inseriti ed eliminati elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R1	R1	
067-1AG-076	636080	Contrada Gasena	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
067-1AG-077	636080	Contrada Gasena	Colamento lento	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
067-1AG-078	636080	Contrada Petrusa	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
067-1AG-079	636080	Contrada Petrusa	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
067-1AG-080	636080	Contrada Petrusa	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
067-1AG-081	636080	Contrada Petrusa	Crollo	Attivo	P4	P4	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità)
067-1AG-082	636080	Contrada Petrusa	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
067-1AG-083	636080	Contrada Petrusa	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	E3 Viabilità primaria	E4 Viabilità primaria E3 Viabilità secondaria	R2	R2	Modificato (estensione dissesto, classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	R1	R1	
067-1AG-084	636080	Contrada Petrusa	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	---	E4 Centro abitato	---	R2	Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R1	
067-1AG-085	636080	Contrada Petrusa	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
067-1AG-086	636080	Contrada Petrusa	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P1	P2	E3 Viabilità primaria	E4 Viabilità primaria	R2	R4	Modificato (tipologia e estensione dissesto, stato di attività e livello di pericolosità, classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
								E3 Viabilità secondaria Insediamento artigianale		R3	
							E2 Viabilità secondaria Insediamento artigianale	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	R1	R2	
067-1AG-087	636080	Contrada Petrusa	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E3 Viabilità primaria	E4 Viabilità primaria	R3	R4	Modificato (classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
								E3 Viabilità secondaria		R3	
							E2 Viabilità secondaria	E2 Aree agricole utilizzate	R2	R2	
067-1AG-088	636080	Contrada Petrusa	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (tipologia e estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
067-1AG-089	636080	Contrada Petrusa	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
067-1AG-090	636080	Contrada S. Pietro	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	E3 Viabilità primaria	E4 Viabilità primaria E3 Acquedotto Parco archeologico	R2	R2	Modificato (classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Acquedotto E1 Case sparse	R1	R1	
067-1AG-091	636080	Contrada S. Pietro	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 Acquedotto	E3 Acquedotto Parco archeologico	R2	R3	Modificato (estensione dissesto, classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
067-1AG-092	636080	Cozzo San Biagio	Crollo	Attivo	P1	P4	---	E3 Parco archeologico	---	R4	Modificato (tipologia e estensione dissesto, stato di attività e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
067-1AG-093	636080	Cozzo San Biagio	Crollo	Attivo	P1	P4	---	E3 Parco archeologico	---	R4	Modificato (tipologia e estensione dissesto, stato di attività e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
067-1AG-094	636080	Cozzo San Biagio	Defomazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E3 Elettrodotto	E3 Parco archeologico	R3	R3	Inseriti ed eliminati elementi a rischio
067-1AG-095	636080 636120	Contrada Chimento	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	E2 Viabilità secondaria Insediamento agricolo E1 Case sparse	E3 Viabilità secondaria Insediamento industriale Parco archeologico	R1	R2	Modificato (classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti ed eliminati elementi a rischio
								E2 Case sparse		R1	
067-1AG-096	636080 636120	Contrada Chimento	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E3 Viabilità secondaria Parco archeologico	R1	R2	Modificato (classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Case sparse		R1	
067-1AG-097	636080 636120	Contrada Chimento	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	---	E3 Parco archeologico	---	R2	Inseriti elementi a rischio
067-1AG-098	636080 636120	Cozzo San Biagio	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 Acquedotto	E3 Acquedotto Parco archeologico	R2	R3	Modificato (estensione dissesto, classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
067-1AG-099	636080	Rupe Atenea	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Centro abitato E3 Parco archeologico	E4 Centro abitato E3 Parco archeologico	R4	R4	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità)
067-1AG-100	636080	Rupe Atenea	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E3 Parco archeologico	---	R3	Modificato (tipologia e estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
								E1 Viabilità minore		R2	
067-1AG-101	636080	Rupe Atenea	Defomazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E3 Parco archeologico	---	R3	Inseriti elementi a rischio
								E1 Viabilità minore		R2	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
067-1AG-102	636080	Rupe Atenea	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria Parco archeologico	R1	R3	Modificato (tipologia e estensione dissesto, stato di attività e livello di pericolosità, classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
067-1AG-103	636080	Rupe Atenea	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	E2 Viabilità secondaria	E3 Parco archeologico	R1	R3	Modificato (estensione dissesto e livello di pericolosità) Inseriti ed eliminati elementi a rischio
067-1AG-104	636080	Rupe Atenea	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E3 Parco archeologico	---	R3	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
067-1AG-105	636080	Sud San Gispuzzo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	---	E3 Parco archeologico	---	R3	Modificato (tipologia e estensione dissesto, stato di attività e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
							---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate		R2	
067-1AG-106	636080	Contrada Gasena	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E1 Viabilità minore	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
067-1AG-107	636080	Casa Montana	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E3 Parco archeologico	---	R3	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
							---	E2 Aree agricole utilizzate		R2	
067-1AG-108	636080	Contrada Pitarresi	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E3 Viabilità primaria	E4 Centro abitato Viabilità primaria	R3	R4	Modificato (tipologia e estensione dissesto, classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
067-1AG-109	636080	Contrada Fontanelle	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato E3 Viabilità secondaria	R2	R2	Modificato (classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	R1	R1	
067-1AG-110	636080	Contrada Fontanelle	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
067-1AG-111	636080	Contrada Fontanelle	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
067-1AG-112	636080	Contrada Minaga	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R1	R2	Modificato (classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R1	
067-1AG-113	636080	Contrada Fontanelle	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P1	P2	E2 Acquedotto	E4 Centro abitato	R1	R4	Modificato (tipologia e estensione dissesto, stato di attività, livello di pericolosità, classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
								E3 Viabilità secondaria Acquedotto		R3	
								E2 Aree agricole utilizzate		R2	
067-1AG-114	636080	Contrada Fontanelle	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	E2 Viabilità secondaria	E4 Centro abitato	R1	R2	Inseriti ed eliminati elementi a rischio
067-1AG-115	636070	Contrada Fontanelle	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	E3 Elettrodotta	E3 Elettrodotta	R3	R3	Modificato (tipologia e estensione dissesto) Inseriti ed eliminati elementi a rischio
							E1 Case sparse	E2 Aree agricole utilizzate	R2	R2	
067-1AG-116	636070	Contrada S. Lucia	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Inseriti elementi a rischio



Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
067-1AG-117	636070	Contrada S. Lucia	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R1	Modificato (tipologia e estensione dissesto, stato di attività) Inseriti elementi a rischio
067-1AG-118	636070	La Serra	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R1	R1	Modificato (estensione dissesto) Inseriti ed eliminati elementi a rischio
067-1AG-119	636070	Contrada S. Lucia	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (tipologia e estensione dissesto, stato di attività, livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
067-1AG-120	636070	Contrada S. Lucia	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E3 Elettrodotto	E3 Elettrodotto	R3	R3	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R2	
067-1AG-121	636070	Contrada S. Lucia	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
067-1AG-122	636070	Contrada S. Lucia	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	E3 Viabilità primaria	E4 Centro abitato Viabilità primaria E3 Elettrodotto	R2	R2	Modificato (estensione dissesto e classe elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
							E1 Case sparse	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R1	R1	
067-1AG-123	636070	Contrada S. Lucia	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	---	---	---	---	Modificato (tipologia e estensione dissesto, stato di attività, livello di pericolosità)
067-1AG-125	636070	Contrada S. Lucia	Frana complessa	Attivo	P3	P3	E2 Viabilità secondaria	E2 Case sparse	R3	R3	Modificato (classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti ed eliminati elementi a rischio
							E1 Case sparse	E1 Viabilità minore	R2	R2	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
067-1AG-126	636070	Madonna delle Rocche	Crollo	Attivo	P1	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Modificato (stato di attività, estensione area a pericolosità e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
067-1AG-127	636070	Madonna delle Rocche	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità)
067-1AG-128	636070	Madonna delle Rocche	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P1	P1	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R2	R2	Nessuna modifica
067-1AG-129	636070	S.S. n. 118	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	E3 Viabilità primaria	E4 Viabilità primaria	R2	R4	Modificato (estensione dissesto e livello di pericolosità, classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R2	
067-1AG-130	636070	Via Gioeni Via Imera	Scorrimento	Inattivo	P2	P2	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Eliminati elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria		R2		
067-1AG-131	636070	Via Gioeni Via Imera	Scorrimento	Quiescente	P1	P1	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Nessuna modifica
067-1AG-132	636070 636080	Via Gioeni Via Imera	Scorrimento	Quiescente	P1	P1	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato Viabilità primaria	R2	R2	Inseriti ed eliminati elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria	E1 Zone boscate	R1	R1	
067-1AG-133	636070	Via Duomo	Frana complessa	Attivo	P3	P3	E4 Centro abitato E3 Ferrovia	E4 Centro abitato Ferrovia E3 Viabilità secondaria	R4	R4	Modificato (classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria	E2 Case sparse	R3	R3	
							E1 Case sparse	E1 Zone boscate	R2	R2	
067-1AG-134	636070	Via Duomo	Frana complessa	Attivo	P3	P3	E4 Centro abitato E3 Ferrovia	E4 Centro abitato Ferrovia E3 Viabilità secondaria	R4	R4	Modificato (classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria	E1 Zone boscate	R3	R3	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
067-1AG-135	636070	Via Duomo	Frana complessa	Attivo	P3	P3	E4 Centro abitato E2 Viabilità secondaria	E4 Centro abitato	R4 R3	R4	Eliminati elementi a rischio
067-1AG-136	636070	Via Duomo	Frana complessa	Attivo	P3	P3	E4 Centro abitato E3 Ferrovia	E4 Centro abitato Ferrovia E3 Viabilità secondaria	R4	R4	Modificato (classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria	E1 Zone boscate	R3	R3	
067-1AG-137	636080	Versante Nord centro abitato	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E4 Centro abitato	R2	R4	Modificato (classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
								E3 Viabilità secondaria		R3	
								E1 Viabilità minore Zone boscate		R2	
067-1AG-138	636080	Versante Nord centro abitato	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	E2 Viabilità secondaria	E4 Centro abitato Viabilità primaria	R1	R2	Inseriti ed eliminati elementi a rischio
								E1 Viabilità minore Zone boscate		R1	
067-1AG-139	636080	Versante Nord centro abitato	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	E2 Viabilità secondaria	E4 Centro abitato Viabilità primaria	R1	R2	Inseriti ed eliminati elementi a rischio
								E1 Viabilità minore Zone boscate		R1	
067-1AG-140	636080	Calcarelle	Frana complessa	Stabilizzato	P0	P0	E4 Centro abitato E3 Parco archeologico Viabilità primaria E1 Case sparse	E4 Centro abitato Viabilità primaria E3 Parco archeologico E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R1	R1	Modificato (classe elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
067-1AG-141	636080	Calcarelle	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E3 Parco archeologico	---	R3	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R2	
067-1AG-142	636070	Parco Addolorata	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E3 Parco archeologico	---	R4	Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
067-1AG-143	636070	Addolorata	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
067-1AG-144	636120	Contrada Chimento	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	---	E3 Parco archeologico Acquedotto Viabilità secondaria	---	R3	Modificato (estensione dissesto e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
								E1 Viabilità minore		R2	
067-1AG-145	636070	Via della Pace	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E4 Centro abitato E3 Parco archeologico	---	R2	Inseriti elementi a rischio
067-1AG-146	636070 636080	Via Graceffo	Frana complessa	Attivo	P3	P3	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Modificato (classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria Parco archeologico	R3		
067-1AG-147	636080	Versante Sud Est centro abitato	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E4 Centro abitato	R2	R4	Inseriti ed eliminati elementi a rischio
								E3 Parco archeologico		R3	
067-1AG-148	636080	Versante Sud Est centro abitato	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato Viabilità primaria	R4	R4	Inseriti ed eliminati elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria	E3 Parco archeologico	R2	R3	
067-1AG-149	636080	Versante Sud Est centro abitato	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
								E3 Parco archeologico		R3	
067-1AG-150	636070	Contrada Zunica	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria	E4 Centro abitato E3 Viabilità secondaria Parco archeologico	R3	R4	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità, classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
067-1AG-151	636070	Contrada Pezzino	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P1	P1	E3 Viabilità primaria	E4 Viabilità primaria E3 Parco archeologico	R2	R2	Modificato (classe elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
067-1AG-152	636070	Contrada Zunica	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità) Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
067-1AG-153	636070	Monserrato	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Elettrodotto	E2 Aree agricole utilizzate	R4	R3	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità) Inseriti ed eliminati elementi a rischio
067-1AG-154	636070	Contrada Zunica	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità) Inseriti elementi a rischio
067-1AG-155	636070	Contrada Pipitone	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	E3 Elettrodotto	E3 Elettrodotto	R2	R2	Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R1	
067-1AG-156	636070	Contrada Pipitone	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	E1 Case sparse	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R1	R1	Modificato (classe elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
067-1AG-157	636070	Contrada San Luca	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	E2 Laghetto artificiale E1 Case sparse	E3 Elettrodotto	R1	R2	Modificato (classe elemento a rischio) Inseriti ed eliminati elementi a rischio
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R1	
067-1AG-158	636070	Contrada Zunica	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R2	Inseriti elementi a rischio
067-1AG-159	636070	Piano di Cavallo	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E3 Viabilità secondaria Metanodotto	R1	R2	Modificato (classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R1	
067-1AG-160	636070	Montaperto	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Elettrodotto	E4 Centro abitato	R4	R4	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità) Inseriti ed eliminati elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria	E1 Viabilità minore	R3	R3	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
067-1AG-161	636070	Montaperto	Crollo	Attivo	P4	P4	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità)
067-1AG-162	636070	Montaperto	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità) Inseriti elementi a rischio
067-1AG-163	636070	Montaperto	Crollo	Attivo	P4	P4	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità)
067-1AG-164	636070	Contrada S. Lucia	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità) Inseriti elementi a rischio
067-1AG-165	636070	Contrada S. Lucia	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E4 Viabilità primaria	---	R4	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità) Inseriti elementi a rischio
								E1 Viabilità minore		R3	
067-1AG-166	636070	Contrada S. Lucia	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate		R3	
067-1AG-167	636070	Montaperto	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	E2 Viabilità secondaria	E4 Centro abitato E3 Viabilità secondaria	R1	R2	Modificato (classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R1	
067-1AG-168	636070	Pizzo Grande	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R2	R2	Inseriti ed eliminati elementi a rischio
067-1AG-169	636070	Poggio Disi	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
067-1AG-170	636070	Contrada Canneto	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E3 Viabilità secondaria	---	R3	Modificato (estensione dissesto)

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
067-1AG-171	636070	Contrada Canneto	Area a franosità diffusa	Attivo	P1	P2	---	---	---	---	Modificato (tipologia e estensione dissesto, stato di attività e livello di pericolosità)
067-1AG-172	636070	Contrada Canneto	Area a franosità diffusa	Attivo	P1	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (tipologia e estensione dissesto, stato di attività e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
067-1AG-173	636070	Contrada Manichella	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
067-1AG-174	636070	Contrada Sciabbica	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
067-1AG-175	636070	Contrada Sciabbica	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (tipologia e estensione dissesto, stato di attività) Inseriti elementi a rischio
067-1AG-176	636070	Contrada Fondacazzo	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria Parco archeologico	R3	R4	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità, classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
067-1AG-177	636070	Contrada Fondacazzo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria Parco archeologico	R1	R2	Modificato (classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
067-1AG-178	636070 636110	Poggio Meta	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria	E4 Ferrovia E3 Viabilità secondaria Parco archeologico	R3	R4	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità, classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
067-1AG-179	636110	Poggio Meta	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria	E4 Ferrovia E3 Viabilità secondaria Parco archeologico	R3	R4	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità) Inseriti elementi a rischio
067-1AG-180	636110	Kolymbeta	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Parco archeologico	E3 Parco archeologico	R4	R4	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità)
067-1AG-181	636110	Kolymbeta	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E3 Parco archeologico	---	R4	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità) Inseriti elementi a rischio
067-1AG-182	636120	Parco Archeologico	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Parco archeologico	E3 Viabilità secondaria Parco archeologico	R4	R4	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità, classe elemento a rischio e livello di rischio)
							E2 Viabilità secondaria		R3		
067-1AG-183	636120	Contrada Tamburello	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P3	P2	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria Parco archeologico	R3	R3	Modificato (tipologia e estensione dissesto, stato di attività e livello di pericolosità, classe elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
067-1AG-184	636120	Contrada Tamburello	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P3	P2	E3 Parco archeologico	E3 Viabilità secondaria Parco archeologico	R3	R3	Modificato (tipologia e estensione dissesto, stato di attività e livello di pericolosità, classe elemento a rischio e livello di rischio)
							E2 Viabilità secondaria		R2		
067-1AG-185	636120	Parco Archeologico	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E3 Parco archeologico	---	R4	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità) Inseriti elementi a rischio
067-1AG-186	636120	Parco Archeologico	Defomazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E3 Parco archeologico	---	R3	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio



Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
067-1AG-187	636120	San Calogero	Crollo	Attivo	P4	P4	E1 Case sparse	E3 Parco archeologico	R3	R4	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità) Inseriti ed eliminati elementi a rischio
067-1AG-188	636120	Rotatoria Giunone	Calanco	Attivo	P2	P2	---	E3 Parco archeologico	---	R3	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
067-1AG-189	636120	San Calogero	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E3 Parco archeologico	---	R3	Inseriti elementi a rischio
067-1AG-190	636120	Fiume San Biagio	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E3 Parco archeologico	---	R3	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
067-1AG-191	636120	Cozzo Mosè	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E3 Parco archeologico	---	R4	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità) Inseriti elementi a rischio
067-1AG-192	636070	Addolorata	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	E3 Ferrovia	E4 Centro abitato Parco urbano Ferrovia E3 Viabilità secondaria Acquedotto	R2	R2	Modificato (classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria Acquedotto E1 Case sparse Parco urbano	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	R1	R1	
067-1AG-193	636070	Via XXV Aprile	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Via di fuga	E4 Centro abitato	R4	R4	Inseriti ed eliminati elementi a rischio
067-1AG-194	636120	Fiume Akragas	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E3 Parco archeologico	---	R3	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
067-1AG-195	636120	Fiume Akragas	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E3 Parco archeologico	---	R3	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
067-1AG-196	636070	Addolorata	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E3 Ferrovia	E4 Parco urbano Ferrovia Impianto sportivo	R3	R4	Modificato (classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria Acquedotto E1 Case sparse Parco urbano	E3 Viabilità secondaria Acquedotto	R2	R3	
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate		R2	
067-1AG-197	636120	Casa Gramaglia	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
067-1AG-198	636120	Contrada Cozzo Mosè	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E3 Parco archeologico	---	R3	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
067-1AG-199	636120	Villaggio Mosè	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	---	E4 Centro abitato	---	R2	Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R1	
067-1AG-200	636120	Nord di San Leone	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E3 Parco archeologico	---	R2	Inseriti elementi a rischio
067-1AG-201	636120 636160	Le Dune	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	---	E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
067-1AG-202	636070	Via Pietro Nenni	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Centro abitato E3 Ferrovia	E4 Centro abitato Ferrovia	R4	R4	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità) Eliminati elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria		R3		
067-1AG-203	636070	Via Favignana	Scorrimento	Attivo	P2	P2	E2 Piazzale urbano	E4 Centro abitato	R2	R4	Inseriti ed eliminati elementi a rischio
067-1AG-204	636070	Via Empedocle	Colamento rapido	Attivo	P3	P3	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Nessuna modifica
067-1AG-205	636080	Via Empedocle Via delle Torri	Colamento rapido	Attivo	P3	P3	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Nessuna modifica

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
067-1AG-206	636080	Via San Vito	Crollo	Attivo	P3	P4	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Modificato (tipologia e estensione dissesto e livello di pericolosità)
067-1AG-207	636080	Via Madonna degli Angeli	Crollo	Attivo	P3	P4	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Modificato (livello di pericolosità)
067-1AG-208	636120	Via Santa Rita	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria	E4 Centro abitato	R3	R4	Inseriti ed eliminati elementi a rischio
067-1AG-209	636120	Via Santa Rita	Crollo	Attivo	P3	P4	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato E3 Viabilità secondaria Parco archeologico	R4	R4	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità, livello di pericolosità) Inseriti ed eliminati elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria	E2 Aree agricole utilizzate	R3	R3	
067-1AG-210	636070	Via Cimarra	Colamento rapido	Attivo	P3	P3	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Nessuna modifica
067-1AG-211	636070	Via Cimarra	Frana complessa	Attivo	P2	P2	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Nessuna modifica
067-1AG-212	636070	Contrada S. Lucia Fiume Hypsas	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
067-1AG-213	636070	Parco Archeologico	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Parco archeologico	E4 Ferrovia E3 Parco archeologico	R4	R4	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità) Inseriti ed eliminati elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria	E1 Viabilità minore	R3	R3	
067-1AG-214	636070	Parco Archeologico	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Parco archeologico	E4 Centro abitato E3 Parco archeologico			Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità) Inseriti elementi a rischio
067-1AG-215	636080	Via Caterina Ricci Gramitto	Frana complessa	Attivo	P3	P3	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Inseriti ed eliminati elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
							E2 Viabilità secondaria	E1 Viabilità minore Zone boscate	R3	R2	
067-1AG-216	636080	Palazzo Crea	Colamento rapido	Attivo	P3	P3	---	E4 Centro abitato	---	R4	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
067-1AG-217	636080	Via Picone	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità) Eliminati elementi a rischio
							E2 Piazzale urbano		R3		
067-1AG-218	636080	Via Manzoni	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità) Eliminati elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria		R3		
067-1AG-219	636080	Palazzo Crea	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità) Eliminati elementi a rischio
							E2 Piazzale urbano		R3		
067-1AG-220	636080	Viale Vittoria	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità) Eliminati elementi a rischio
							E2 Piazzale urbano		R3		
067-1AG-221	636070	Ipogeo Acqua Amara ambito 5-6	Sprofondamento	Attivo	---	P3	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
067-1AG-222	636070	Ipogeo Acqua Amara ambito 4	Sprofondamento	Attivo	---	P3	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
067-1AG-223	636070	Ipogeo Acqua Amara ambito 1	Sprofondamento	Attivo	---	P3	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
067-1AG-224	636070	Ipogeo Purgatorio ambito 8	Sprofondamento	Attivo	---	P3	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
067-1AG-225	636070	Ipogeo Purgatorio ambito 4	Sprofondamento	Attivo	---	P3	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
067-1AG-226	636110	Fiume S.Anna Via Dedalo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Parco archeologico	---	R4	Nuovo
067-1AG-227	636110	Fiume Antico Hypsas	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Parco archeologico	---	R4	Nuovo
067-1AG-228	636110	Fiume Antico Hypsas	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Parco archeologico	---	R4	Nuovo
067-1AG-229	636110	Fiume Antico Hypsas	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Parco archeologico	---	R4	Nuovo
067-1AG-230	636110	Fiume Antico Hypsas	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E3 Parco archeologico	---	R3	Nuovo
067-1AG-231	636030	Cozzo Busune	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Vincoli archeologici	---	R4	Nuovo
067-1AG-232	636030	Cozzo Busune	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Vincoli archeologici	---	R4	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
067-1AG-233	636030	Cava di Pietra	Colamento lento	Attivo	---	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Nuovo
067-1AG-234	636030	Vallone di Mondelazza	Area a franosità diffusa	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Nuovo
067-1AG-235	636040	Contrada La Piana	Area a franosità diffusa	Attivo	---	P1	---	---	---	---	Nuovo
067-1AG-236	636040	Contrada La Piana	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	---	---	---	Nuovo
067-1AG-237	636040	Contrada La Piana	Area a franosità diffusa	Attivo	---	P1	---	---	---	---	Nuovo
067-1AG-238	636040	Contrada La Piana	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	---	---	---	Nuovo
067-1AG-239	636040	Case Consolida	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R1	Nuovo
067-1AG-240	636040	Contrada Consolida	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P1	---	---	---	---	Nuovo
067-1AG-241	636040	Contrada Convalida	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R2	Nuovo
067-1AG-242	636040	Costa di Volpe	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	---	---	---	Nuovo
067-1AG-243	636040	Costa di Volpe	Colamento lento	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Nuovo
067-1AG-244	636030 636070	Vallone Consolida	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Nuovo
067-1AG-245	636070	Contrada Amagione	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Nuovo
067-1AG-246	636070	Casa Capo Stagno	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	---	---	---	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
067-1AG-247	636030	Vallone Busine	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E3 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R2	
067-1AG-248	636030	Vallone Busine	Area a franosità diffusa	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Nuovo
067-1AG-249	636030	Nord Cozzo Busune	Area a franosità diffusa	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R2	Nuovo
067-1AG-250	636030	Casa Spiri	Area a franosità diffusa	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Nuovo
067-1AG-251	636030	Contrada Piano della Signora	Area a franosità diffusa	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Nuovo
067-1AG-252	636030	Contrada Piano della Signora	Colamento lento	Attivo	---	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Nuovo
067-1AG-253	636030	Cozzo Tahari	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
067-1AG-254	636030	Contrada Suzza	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Nuovo
067-1AG-255	636030	Contrada Suzza	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
067-1AG-256	636030	Monte Suzza	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
067-1AG-257	636030	Casa Traversa	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R2	Nuovo
067-1AG-258	636030	Casa Di Stefano	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	---	R2	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
067-1AG-259	636030	Contrada Suzza	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
067-1AG-260	636030	Contrada Suzza	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
067-1AG-261	636030	Contrada Suzza	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
067-1AG-262	636030	Contrada Suzza	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
067-1AG-263	636030	Contrada Suzza	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
067-1AG-264	636030	Vallone San Lorenzo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Nuovo
067-1AG-265	636030	Contrada Calafatello	Deformazione superficiale lenta	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Nuovo
067-1AG-266	636030	Contrada Calafatello	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
067-1AG-267	636070	Monte Mavaro	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
067-1AG-268	636070	Masseria Limbrigi	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E3 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R2	
067-1AG-269	636070	Contrada Fontanelle	Area a franosità diffusa	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Nuovo
067-1AG-270	636080	Contrada Gasena	Area a franosità diffusa	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Nuovo
067-1AG-271	636080	La Montagna	Area a franosità diffusa	Attivo	---	P2	---	E3 Vincoli archeologici	---	R3	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore			

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
067-1AG-272	636080	Contrada Petrusa	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Nuovo
067-1AG-273	636080	La Montagna	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Vincoli archeologici	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
067-1AG-274	636080	La Montagna	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Vincoli archeologici	---	R4	Nuovo
067-1AG-275	636080	La Montagna	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Vincoli archeologici	---	R4	Nuovo
067-1AG-276	636080	La Montagna	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Vincoli archeologici	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
067-1AG-277	636080	La Montagna	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Elettrodotto Vincoli archeologici	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
067-1AG-278	636080	La Montagna	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Vincoli archeologici	---	R4	Nuovo
067-1AG-279	636080	La Montagna	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Vincoli archeologici	---	R4	Nuovo
								E1 Viabilità minore		R3	
067-1AG-280	636080	La Montagna	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Vincoli archeologici	---	R4	Nuovo
067-1AG-281	636080	La Montagna	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Vincoli archeologici	---	R4	Nuovo
067-1AG-282	636080	La Montagna	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Vincoli archeologici	---	R4	Nuovo
067-1AG-283	636080	La Montagna	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Vincoli archeologici	---	R4	Nuovo
								E1 Viabilità minore		R3	
067-1AG-284	636080	La Montagna	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Vincoli archeologici	---	R4	Nuovo
067-1AG-285	636080	La Montagna	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Vincoli archeologici	---	R4	Nuovo
067-1AG-286	636080	La Montagna	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
067-1AG-287	636080	La Montagna	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
067-1AG-288	636080	La Montagna	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
067-1AG-289	636080	Cozzo Gasena	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo



Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
067-1AG-290	636080	Cozzo Gasena	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
067-1AG-291	636080	Cozzo Gasena	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
067-1AG-292	636080	Cozzo Gasena	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
067-1AG-293	636080	Cozzo Gasena	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
067-1AG-294	636080	Cozzo Gasena	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
067-1AG-295	636080	Cozzo Gasena	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Nucleo abitato	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
067-1AG-296	636080	Cozzo Gasena	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
067-1AG-297	636080	Cozzo Gasena	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
067-1AG-298	636080	Contrada Petrusa	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
067-1AG-299	636080	Contrada Petrusa	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
067-1AG-300	636080	Contrada Petrusa	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate		R3	
067-1AG-301	636080	Contrada Petrusa	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E3 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate		R2	
067-1AG-302	636080	San Giuseppuzzo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
067-1AG-303	636070	Montaperto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
067-1AG-304	636070	Montaperto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
067-1AG-305	636070	Montaperto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
067-1AG-306	636070	Montaperto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
067-1AG-307	636070	Montaperto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
067-1AG-308	636070	Montaperto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
067-1AG-309	636070	Montaperto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
067-1AG-310	636070	Montaperto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
067-1AG-311	636070	Piano di Cavallo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E3 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R2	
067-1AG-312	636070	Montaperto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
067-1AG-313	636070	Montaperto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	
067-1AG-314	636070	Sud Montaperto	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Nuovo
067-1AG-315	636070	Contrada S. Lucia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
067-1AG-316	636070	Contrada S. Lucia	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Nuovo
067-1AG-317	636070	Fiume Drago	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Nuovo
067-1AG-318	636070	Contrada Palmentelle	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Nuovo
067-1AG-319	636070	La Serra	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
067-1AG-320	636070	La Serra	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate		R3	
067-1AG-321	636070	Contrada S. Lucia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato E3 Elettrodotto	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
067-1AG-322	636070	Contrada S. Lucia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
067-1AG-323	636070	Contrada S. Lucia	Colamento lento	Attivo	---	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Nuovo
067-1AG-324	636070	Contrada S. Lucia	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E3 Elettrodotto	---	R3	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R2	
067-1AG-325	636070	Contrada S. Lucia	Area a franosità diffusa	Attivo	---	P2	---	E3 Elettrodotto	---	R3	Nuovo
067-1AG-326	636070	Sud La Serra	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
067-1AG-327	636070	La Serra	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
067-1AG-328	636070 636080	La Serra	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato E3 Elettrodotto	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
067-1AG-329	636080	La Serra	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
067-1AG-330	636080	Via Mazzini	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
067-1AG-331	636080	Contrada S. Pietro	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
067-1AG-332	636080	Contrada S. Pietro	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Parco archeologico	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse		R3	
067-1AG-333	636080	Contrada S. Pietro	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Parco archeologico	---	R4	Nuovo
067-1AG-334	636080	Contrada S. Pietro	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Parco archeologico	---	R4	Nuovo
067-1AG-335	636080	Contrada S. Pietro	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Parco archeologico	---	R4	Nuovo
067-1AG-336	636080	Est Cozzo S. Biagio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Parco archeologico	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse E1 Viabilità minore		R3	
067-1AG-337	636080	Est Cozzo S. Biagio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Parco archeologico	---	R4	Nuovo
067-1AG-338	636080	Rupe Atenea	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
067-1AG-339	636080 636120	Rupe Atenea	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato E3 Parco archeologico	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse E1 Viabilità minore		R3	
067-1AG-340	636080	Rupe Atenea	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Parco archeologico	---	R4	Nuovo
067-1AG-341	636080	Rupe Atenea	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
								E3 Parco archeologico Vincoli archeologici		R3	
067-1AG-342	636070	Fondacazzo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
067-1AG-343	636070	Fondacazzo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
067-1AG-344	636070	Contrada Zunica	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
067-1AG-345	636070	Contrada Zunica	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
067-1AG-346	636070	Villaseta	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato E3 Parco archeologico	---	R4	Nuovo
067-1AG-347	636070	Villaseta	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Parco archeologico	---	R4	Nuovo
								E1 Viabilità minore		R3	
067-1AG-348	636070 636110	Villaseta	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato E3 Parco archeologico	---	R4	Nuovo
067-1AG-349	636110	Contrada Pezzino	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Parco archeologico	---	R4	Nuovo
067-1AG-350	636070 636110	Contrada Pezzino	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E3 Parco archeologico	---	R3	Nuovo
067-1AG-351	636070	Fiume Antico Hypsas	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E3 Parco archeologico	---	R3	Nuovo
067-1AG-352	636070	Contrada Pezzino	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria Parco archeologico	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse		R3	
067-1AG-353	636070	Contrada Pezzino	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Parco archeologico	---	R4	Nuovo
067-1AG-354	636070	Contrada Pezzino	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Parco archeologico	---	R4	Nuovo
067-1AG-355	636070	Parco Archeologico	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria Parco archeologico	---	R4	Nuovo
								E1 Viabilità minore		R3	
067-1AG-356	636070 636110	Poggio Giache	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Parco archeologico	---	R4	Nuovo
067-1AG-357	636110	Poggio Giache	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Parco archeologico	---	R4	Nuovo
								E1 Viabilità minore		R3	
067-1AG-358	636070 636110	Poggio Giache	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Parco archeologico	---	R4	Nuovo
								E1 Viabilità minore		R3	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
067-1AG-359	636110	Poggio Giache	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Parco archeologico	---	R4	Nuovo
067-1AG-360	636110	Poggio Giache	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Parco archeologico	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse		R3	
067-1AG-361	636110	Parco Archeologico	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Parco archeologico	---	R4	Nuovo
067-1AG-362	636110 636120	Parco Archeologico	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P1	---	E3 Parco archeologico	---	R2	Nuovo
067-1AG-363	636080 636120	Parco Archeologico	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E3 Parco archeologico		R3	Nuovo
								E1 Viabilità minore		R2	
067-1AG-364	636120	Parco Archeologico	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Parco archeologico	---	R4	Nuovo
067-1AG-365	636120	Parco Archeologico	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Parco archeologico	---	R4	Nuovo
067-1AG-366	636120	Parco Archeologico	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria Parco archeologico	---	R4	Nuovo
067-1AG-367	636120	Parco Archeologico	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria Parco archeologico	---	R4	Nuovo
067-1AG-368	636110	Fiume San Leone	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria Parco archeologico	---	R4	Nuovo
067-1AG-369	636120	Contrada Giarra	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P1	---	E3 Parco archeologico	---	R2	Nuovo
067-1AG-370	636120	Contrada Giarra	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E4 Nucleo abitato	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R2	
067-1AG-371	636120 636160	Contrada Giarra	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E4 Nucleo abitato	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R2	
067-1AG-372	636120 636160	Masseria Cannatello	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate		R2	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
067-1AG-373	636120	San Calogero	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Parco archeologico E2 Case sparse E1 Viabilità minore	---	R4 R3	Nuovo
067-1AG-374	636120	Cozzo Mosè	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Nucleo abitato E3 Parco archeologico	---	R4	Nuovo
067-1AG-375	636120	Contrada Cozzo Mosè	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato E3 Parco archeologico	---	R4	Nuovo
067-1AG-376	636120	Contrada Chimento	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Parco archeologico	---	R4	Nuovo
067-1AG-377	636120	Contrada Cozzo Mosè	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Parco archeologico E2 Case sparse E1 Viabilità minore	---	R4 R3	Nuovo
067-1AG-378	636120	Contrada Cozzo Mosè	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
067-1AG-379	636120	Contrada Cozzo Mosè	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
067-1AG-380	636120	Villaggio Mosè	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P1	---	E4 Centro abitato	---	R2	Nuovo
067-1AG-381	636120	Cozzo Tamburano	Deformazione superficiale lenta	Attivo	---	P2	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
067-1AG-382	636030	Cozzo Pietra Rossa	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Vincoli archeologici	---	R4	Nuovo
067-1AG-383	636030	Nord Cozzo Busune	Colamento lento	Attivo	---	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Nuovo
068-1AG-001	636160	Contrada Mandrasca	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
068-1AG-002	637130	Contrada Narbone	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
068-1AG-003	637130	Contrada Narbone	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
068-1AG-004	637130	Contrada Grancifone	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
068-1AG-005	637130	Contrada Grancifone	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
068-1AG-006	637130	Portella Grancifone	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria	---	R3	---	Eliminato dissesto
068-1AG-007	637130	Contrada Grancifone	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R2	Inseriti elementi a rischio
068-1AG-008	637130	Contrada Grancifone	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
068-1AG-009	637130	Contrada Grancifone	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R1	Inseriti elementi a rischio
068-1AG-010	637130	Contrada Grancifone	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
068-1AG-011	637130	Contrada Grancifone	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
068-1AG-012	637130	Contrada Chimento	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
068-1AG-013	637130	Contrada Chimento	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
068-1AG-014	637130	Contrada Chimento	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
068-1AG-015	636120	Contrada Chimento	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
068-1AG-016	636080 636120	Contrada Chimento	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
068-1AG-017	636120	Contrada Chimento	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto)
068-1AG-018	636120	Contrada Chimento	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R2	R3	Modificato (classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R2	



Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
068-1AG-019	636120	Contrada Chimento	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria E2 Aree agricole utilizzate	R2	R3 R2	Modificato (classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
068-1AG-020	636080	La Montagnella	Crollo	Attivo	P4	P4	---	---	---	---	Eliminato dissesto
068-1AG-021	637130	Contrada Grancifone	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R1	Inseriti elementi a rischio
068-1AG-022	637130	Contrada Narbone	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R1	R2 R1	Modificato (classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
068-1AG-023	637130	Contrada Grancifone	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	E3 Elettrodotta	E3 Elettrodotta	R3	R3	Nessuna modifica
068-1AG-024	637130	Contrada Grancifone	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
068-1AG-025	637130	Contrada Grancifone	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
068-1AG-026	637130	Villaggio Falca II	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	E1 Case sparse	E3 Viabilità secondaria E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R1	R2 R1	Modificato (classe elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
068-1AG-027	637130	Villaggio Falca I	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E3 Viabilità secondaria E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R2	R3 R2	Modificato (classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
068-1AG-028	636080	Casa Russello	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Vincoli archeologici	---	R4	Nuovo
068-1AG-029	636080	Casa Russello	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Vincoli archeologici E2 Aree agricole utilizzate	---	R4 R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
068-1AG-030	636120	Contrada Chimento	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E3 Parco archeologico	---	R3	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate		R2	
068-1AG-031	636120	Casa Salamone	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
068-1AG-032	636120	Casa Salamone	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
068-1AG-033	636120	Vallone Favara	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R1	Nuovo
068-1AG-034	636120	Fiume Naro	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Nuovo
068-1AG-035	636120	Timpa dei Palombi	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Nuovo
068-1AG-036	636120	Fiume Naro	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Nuovo
068-1AG-037	636120	Contrada Gibisa	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E4 Viabilità primaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R2	
068-1AG-038	636120	Piano Mola	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Nuovo
068-1AG-039	636120 636160	Piano Mola	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
068-1AG-040	636160	Fiume Naro	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate		R2	
068-1AG-041	637090	Contrada Margio Canneddaro	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
068-1AG-042	637090	Contrada Margio Canneddaro	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	---	---	---	Nuovo
068-1AG-043	637090	Contrada Margio Canneddaro	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
068-1AG-044	637090	Contrada Margio Canneddaro	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
068-1AG-045	637090	Contrada Margio Canneddaro	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
068-1AG-046	637090	Contrada Margio Canneddaro	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
068-1AG-047	637090	Contrada Margio Canneddaro	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
068-1AG-048	637090	Contrada Margio Canneddaro	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
068-1AG-049	637090	Contrada Margio Canneddaro	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
068-1AG-050	637090	Contrada Margio Canneddaro	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
068-1AG-051	637090	Fiume Burratto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
068-1AG-052	637090	Fiume Burratto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Viabilità primaria E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
068-1AG-053	637090	Fiume Burratto	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
069-1AG-001	636160	Vallone di Sumera	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
069-1AG-002	636160	Contrada Gelardo	Calanco	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
069-1AG-003	636160	Contrada Gelardo	Calanco	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Modificato (tipologia ed estensione dissesto)

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
069-1AG-004	636160	Contrada Gelardo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R1	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
069-1AG-005	636160	Contrada Drasi	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	---	---	---	---	Modificato (tipologia ed estensione dissesto e livello di pericolosità)
069-1AG-006	636160	Contrada Gelardo	Calanco	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
069-1AG-007	636160	Vallone di Sumera	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
069-1AG-008	636160	Contrada Gelardo	Colamento rapido	Attivo	P4	P4	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
069-1AG-009	636160	Zingarello	Colamento rapido	Attivo	P3	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Modificato (estensione dissesto e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
069-1AG-010	636160	Zingarello	Colamento rapido	Attivo	P4	P4	E3 Nucleo abitato	E4 Nucleo abitato	R4	R4	Modificato (estensione dissesto e classe elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
								E1 Zone boscate		R3	
069-1AG-011	636160	Contrada Cipolluzze	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	---	E4 Nucleo abitato	---	R4	Modificato (estensione dissesto e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
								E1 Zone boscate		R2	
069-1AG-012	636160	Zingarello	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
069-1AG-013	636160	Contrada Mandrasca	Colamento rapido	Attivo	P3	P3	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
069-1AG-014	636160 637130	Vallone di M. Grande	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (tipologia ed estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
069-1AG-015	636160	Vallone di M. Grande	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (tipologia ed estensione dissesto, stato di attività e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
069-1AG-016	637130	Vallone di M. Grande	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	---	---	---	---	Modificato (tipologia ed estensione dissesto, stato di attività e livello di pericolosità)
069-1AG-017	636160	Contrada Gelardo	Colamento rapido	Attivo	P4	P4	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
069-1AG-018	636160	Contrada Gelardo	Colamento rapido	Attivo	P4	P4	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
069-1AG-019	637130	Vallone di Lupo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
069-1AG-020	637130	Vallone di Lupo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	---	R2	---	Modificato (tipologia ed estensione dissesto) Eliminati elementi a rischio
069-1AG-021	637130	Contrada Valle di Lupo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E2 Aree agricole utilizzate	R2	R2	Modificato (tipologia ed estensione dissesto) Inseriti e eliminati elementi a rischio
069-1AG-022	637130	Contrada Valle di Lupo	Calanco	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
069-1AG-023	637130	Contrada Valle di Lupo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
069-1AG-024	637130	Contrada Narbone	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto e livello di pericolosità)
069-1AG-025	637130	Contrada Narbone	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
069-1AG-026	637130	Contrada Narbone	Calanco	Attivo	P1	P1	E2 Viabilità secondaria	---	R1	---	Eliminati elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
069-1AG-027	637130	Contrada Narbone	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
069-1AG-028	637130	Contrada Sfondato	Area a franosità diffusa	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
069-1AG-029	637130	Contrada Sfondato	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
069-1AG-030	637130	Contrada Sfondato	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
069-1AG-031	637130	Contrada Narbone	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
069-1AG-032	637130	Contrada Narbone	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
069-1AG-033	637130	Contrada Narbone	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	---	---	---	Eliminato dissesto
069-1AG-034	637130	Piano Vento	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
069-1AG-035	636160	Est Zingarello	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
069-1AG-036	636160	Vallone di Sumera	Defomazione superficiale lenta	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
069-1AG-037	636160	Vallone di Sumera	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
069-1AG-038	636160	Vallone di Sumera	Scorimento	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
069-1AG-039	636160	Contrada Drasi	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
069-1AG-040	636160	Contrada Drasi	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
069-1AG-041	636160	Contrada Drasi	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
069-1AG-042	637130	Contrada Sfondato	Frana complessa	Attivo	P3	P3	---	---	---	---	Nessuna modifica
069-1AG-043	637130	Contrada Narbone	Calanco	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
069-1AG-044	637130	Contrada Narbone	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	E2 Viabilità secondaria	E1 Viabilità minore	R1	R1	Inseriti ed eliminati elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
069-1AG-045	637130	Contrada Narbone	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
069-1AG-046	637130	Sud Est Poggio Cute	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
069-1AG-047	637130	Nord Rocca di Corvo	Defomazione superficiale lenta	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
069-1AG-048	637130	Contrada Narbone	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E1 Case sparse	---	R2	---	Modificato (estensione dissesto) Eliminati elementi a rischio
069-1AG-049	637130	Contrada Sfondato	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
069-1AG-050	637130	Contrada Sfondato	Frana complessa	Attivo	P3	P3	---	---	---	---	Nessuna modifica
069-1AG-051	637130	Contrada Valle di Lupo	Scorrimento	Inattivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R1	Inseriti elementi a rischio
069-1AG-052	637130	Contrada Valle di Lupo	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	E2 Viabilità secondaria	---	R1	---	Eliminati elementi a rischio
069-1AG-053	637130	Contrada Valle di Lupo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
069-1AG-054	642010	Vallone di M. Grande	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Modificato (tipologia ed estensione dissesto, stato di attività)
069-1AG-055	642010	Vallone di M. Grande	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
069-1AG-056	642010	Vallone di M. Grande	Colamento rapido	Attivo	P3	P3	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
069-1AG-057	642010	Vallone di M. Grande	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	---	R2	---	Modificato (estensione dissesto) Eliminati elementi a rischio
069-1AG-058	642010	Vallone di M. Grande	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	E2 Viabilità secondaria	E1 Viabilità minore	R1	R1	Modificato (estensione dissesto) Inseriti ed eliminati elementi a rischio
069-1AG-059	642010	Vallone di M. Grande	Colamento rapido	Attivo	P3	P3	---	---	---	---	Modificato (tipologia ed estensione dissesto, stato di attività e livello di pericolosità)

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
069-1AG-060	642010	Vallone di M. Grande	Colamento rapido	Attivo	P3	P3	---	---	---	---	Modificato (tipologia ed estensione dissesto e livello di pericolosità)
069-1AG-061	642010	Vallone di M. Grande	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Modificato (tipologia ed estensione dissesto e livello di pericolosità)
069-1AG-062	642010	Vallone di M. Grande	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
069-1AG-063	636160	Ovest Vallone di M. Grande	Scorrimento	Inattivo	P1	P1	---	---	---	---	Eliminato dissesto
069-1AG-064	636160	Ovest Vallone di M. Grande	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	---	---	---	Eliminato dissesto
069-1AG-065	636160	Contrada Drasi	Colamento rapido	Attivo	P4	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
069-1AG-066	636160	Ovest Vallone di M. Grande	Scorrimento	Inattivo	P1	P1	---	---	---	---	Eliminato dissesto
069-1AG-067	637130	Nord Portella Rocca di Corvo	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
069-1AG-068	637130	Contrada Sfondato	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
069-1AG-069	637130	Contrada Valle di Lupo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
069-1AG-070	637130	Vallone di Lupo	Calanco	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
069-1AG-071	637130	Contrada Valle di Lupo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R2	Modificato (tipologia ed estensione dissesto e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
069-1AG-072	637130	Contrada Valle di Lupo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (tipologia ed estensione dissesto)
069-1AG-073	637130	Contrada Valle di Lupo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (tipologia ed estensione dissesto)
069-1AG-074	637130	Contrada Valle di Lupo	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	---	---	---	Eliminato dissesto
069-1AG-075	637130	Contrada Valle di Lupo	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	---	---	---	Eliminato dissesto



Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
069-1AG-076	637130	Contrada Valle di Lupo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	---	E3 Viabilità secondaria E2 Aree agricole utilizzate	---	R3 R2	Modificato (estensione dissesto e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
069-1AG-077	637130	Contrada Valle di Lupo	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	---	---	---	Eliminato dissesto
069-1AG-078	637130	Contrada Valle di Lupo	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	---	---	---	Eliminato dissesto
069-1AG-079	637130	Contrada Valle di Lupo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto e livello di pericolosità)
069-1AG-080	637130	Contrada Valle di Lupo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	E2 Viabilità secondaria E2 Aree agricole utilizzate	E3 Viabilità secondaria E2 Aree agricole utilizzate	R1	R3 R2	Modificato (tipologia ed estensione dissesto, stato di attività e livello di pericolosità, classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
069-1AG-081	637130	Piano Vento	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
069-1AG-082	637130	Contrada Narbone	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
069-1AG-083	637130	Contrada Mandrasca	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	---	---	---	Nuovo
069-1AG-084	637130	Lido Zingarello	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
069-1AG-085	637130	Contrada Drasi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
069-1AG-086	636160 637130	Contrada Drasi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
069-1AG-087	636160	Contrada Drasi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
069-1AG-088	636160	Contrada Drasi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
069-1AG-089	636160	Contrada Drasi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
069-1AG-090	636160	Contrada Drasi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
069-1AG-091	637130	Contrada Valle di Lupo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Nuovo
069-1AG-092	637130	Contrada Valle di Lupo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Nuovo
069-1AG-093	637130	Contrada Valle di Lupo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	---	---	---	Nuovo
069-1AG-094	636160	Contrada Gelardo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Nuovo
070-1AG-001	637130	Nord Contrada Narbonetto	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
070-1AG-002	637130	Nord Contrada Narbonetto	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
070-1AG-003	637130	Nord Contrada Narbonetto	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
070-1AG-004	637130	Contrada Narbone	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R1	R2	Modificato (classe elemento a rischio e livello di rischio)
070-1AG-005	637130	Sud Ovest Contrada Narbonetto	Calanco	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
070-1AG-006	637130	Sud Ovest Contrada Narbonetto	Calanco	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
070-1AG-007	637130	Sud Ovest Contrada Narbonetto	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
070-1AG-008	637130	Contrada Narbonetto	Crollo	Attivo	P4	P4	---	---	---	---	Nessuna modifica
070-1AG-009	637130	Ovest Vallone Cicagna	Calanco	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
070-1AG-010	637130	Rudero Telegrafo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
070-1AG-011	637130	Contrada Narbone	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
070-1AG-012	637130	Sud Ovest Contrada Narbonetto	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
070-1AG-013	637130	Sud Contrada Narbonetto	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
070-1AG-014	637130	Contrada Narbonetto	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E3 Impianto eolico	---	R3	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R2	
070-1AG-015	637130	Sud Ovest Contrada Narbonetto	Calanco	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
070-1AG-016	637130	Sud Ovest Contrada Narbonetto	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
070-1AG-017	637130	Sud Ovest Contrada Narbonetto	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
070-1AG-018	637130	Ovest Vallone Cicagna	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
070-1AG-019	637130	Ovest Vallone Cicagna	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
070-1AG-020	637130	Ovest Vallone Cicagna	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
070-1AG-021	637130	Contrada Narbone	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
070-1AG-022	637130	Contrada Narbone	Scorrimento	Inattivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
070-1AG-023	637130	Contrada Narbone	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E3 Viabilità secondaria	---	R3	Inseriti elementi a rischio
070-1AG-024	637130	Contrada Narbonetto	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nuovo

Relativamente all'individuazione degli elementi a rischio, l'aggiornamento dell'intero territorio comunale effettuato applicando la metodologia indicata in premessa, ha portato alla individuazione di alcuni dissesti ubicati nel territorio comunale di Agrigento che coinvolgono porzioni di territorio di comuni limitrofi nelle quali, a volte, sono presenti elementi vulnerabili che determinano aree a rischio.

Il dissesto di crollo identificato nel P.A.I. vigente con il codice 068-1AG-006 in località Portella Grancifone è stato eliminato ed attribuito come nuovo dissesto al Comune di Naro, risultando localizzato interamente nel territorio comunale di Naro. L'area a pericolosità a valle del dissesto coinvolge parte del territorio comunale di Agrigento, ma non intercetta alcun elemento vulnerabile.

Inoltre, alcuni dissesti ubicati nel territorio dei comuni limitrofi determinano aree a rischio corrispondenti ad elementi vulnerabili presenti nel territorio di Agrigento.

Nella tabelle seguenti, si riportano i dati relativi alle suddette interferenze.

**Tabella riassuntiva dei dissesti interferenti con altri Comuni**

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Altro comune	
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Elemento	R
063-1AG-030	629140	Nord Ovest Poio Tondo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	CATTOLICA ERACLEA	
											E2 Aree agricole utilizzate	R3
063-1AG-042	636010	Monte Lastra	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	---	---	---	MONTALLEGRO	
											---	---
065-1AG-272	636010	Contrada Branda	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Vincoli archeologici	---	R4	SICULIANA	
											E3 Vincoli archeologici	R4
065-1AG-332	636020 636060	Monte Mele	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	SICULIANA	
											E3 Viabilità secondaria	R4
066-1AG-011	636060	Contrada Spoglia Padrone	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	PORTO EMPEDOCLE	
											E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R1
066-1AG-012	636060	Contrada Spoglia Padrone	Defomazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	PORTO EMPEDOCLE	
											E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R2
066-1AG-068	636070	Vallone Salsetto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	---	R3	PORTO EMPEDOCLE	
											---	---
067-1AG-004	636040	Contrada Consolida	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	E3 Elettrodotta	E4 Nucleo abitato E3 Elettrodotta Acquedotto	R2	R2	ARAGONA	
							E2 Acquedotto E1 Insediamento agricolo	E2 Aree agricole utilizzate	R1	R1	---	---
067-1AG-008	636030 636040 636070 636080	Contrada Consolida	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	JOPPOLO GIANCAXIO	
											---	---
067-1AG-031	636080	Contrada Gasena	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	FAVARA	
											---	---
067-1AG-032	636080	Contrada Gasena	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E3 Elettrodotta	---	R3	FAVARA	
											---	---

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Altro comune	
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Elemento	R
067-1AG-035	636080	Contrada Gasena	Colamento lento	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	FAVARA	
											---	---
067-1AG-039	636040	Contrada Consolida	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	E2 Acquedotto E1 Case sparse	E3 Acquedotto E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	R1	R2	ARAGONA	
											---	---
067-1AG-070	636080	Contrada Gasena	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	---	E1 Zone boscate	---	R2	FAVARA	
											---	---
067-1AG-236	636040	Contrada La Piana	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	---	---	---	ARAGONA	
											---	---
067-1AG-244	636030 636070	Vallone Consolida	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	JOPPOLO GIANCAXIO	
											---	---
069-1AG-016	637130	Vallone di M. Grande	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	---	---	---	---	PALMA DI MONTECHIARO	
											---	---
069-1AG-057	642010	Vallone di M. Grande	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	---	R2	---	PALMA DI MONTECHIARO	
											---	---

**Tabella riassuntiva dei dissesti di altri comuni interferenti con Agrigento**

Codice dissesto	Comune	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità	AGRIGENTO	
							Elemento a rischio	Rischio
065-1CE-016	Cattolica Eraclea	629140	Sud Punta di Disi	Colamento lento	Inattivo	P1	---	---
065-1RF-026	Raffadali	629140 629150	Vallone Safo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	---	---
065-1RF-028	Raffadali	629150	Vallone Safo	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P1	---	---
065-1SI-045	Siculiana	636020	Contrada Acqua Piazza	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	---	---
066-1PO-025	Porto Empedocle	636070	Villa Montagna	Crollo	Attivo	P3	---	---

Codice dissesto	Comune	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità	AGRIGENTO	
							Elemento a rischio	Rischio
067-1AR-008	Aragona	636040	Contrada La Piana	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	---	---
067-1AR-009	Aragona	636040	Contrada La Piana	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	---	---
067-1AR-063	Aragona	636040	Vallone Consolida	Scorrimento	Inattivo	P1	---	---
067-1AR-064	Aragona	636040	Vallone Consolida	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	---	---
067-1FA-010	Favara	636080	Contrada Petrusa	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	E3 Viabilità secondaria	R3
067-1JO-071	Joppolo Giancaxio	636030 636070	Contrada Consolida	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	E4 Viabilità primaria	R2
067-1JO-076	Joppolo Giancaxio	636070	Contrada Amagione	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	---	---
068-1FA-001	Favara	636080	Sud Chiuse Lunghe	Calanco	Attivo	P2	---	---
068-1FA-009	Favara	636080 636120	Nord Ovest Depuratore	Scorrimento	Inattivo	P2	---	---
068-1FA-010	Favara	636120	Nord Ovest Depuratore	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	---	---
068-1FA-015	Favara	636120	Sud Case Miccichè	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	---	---
068-1NA-097	Naro	637130	Portella Grancifone	Crollo	Attivo	P4	---	---
070-1NA-007	Naro	637130	Contrada Narbonetto	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	---	---

Fanno parte integrante del presente aggiornamento i seguenti elaborati:

- Carta dei dissesti, in scala 1:10.000, relativa alle sezioni C.T.R. n. 629130, n. 629140, n. 629150, n. 636010, n. 636020, n. 636030, n. 636040, n. 636060, n. 636070, n. 636080, n. 636110, n. 636120, n. 636160, n. 637090 e n. 637130;
- Carta della pericolosità, in scala 1:10.000, relativa alle sezioni C.T.R. n. 629130, n. 629140, n. 629150, n. 636010, n. 636020, n. 636030, n. 636040, n. 636060, n. 636070, n. 636080, n. 636110, n. 636120, n. 636160, n. 637090 e n. 637130;
- Carta del rischio, in scala 1:10.000, relativa alle sezioni C.T.R. n. 629130, n. 629140, n. 629150, n. 636010, n. 636020, n. 636030, n. 636040, n. 636060, n. 636070, n. 636080, n. 636110, n. 636120, n. 636160, n. 637090 e n. 637130.