

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Presidenza della Regione Siciliana
Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia

Servizio 3 “ASSETTO DEL TERRITORIO”


Aggiornamento del Piano Stralcio di Bacino
per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.)
(Art. 68 commi 4bis e 4 ter del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 e ss. mm. ii.)

Conferenza Operativa del 28/05/2024

(Art.3, comma 3 L.R. n. 8 del 08/05/2018)

Delibera n. 190 del 06/06/2024

GEOMORFOLOGIA

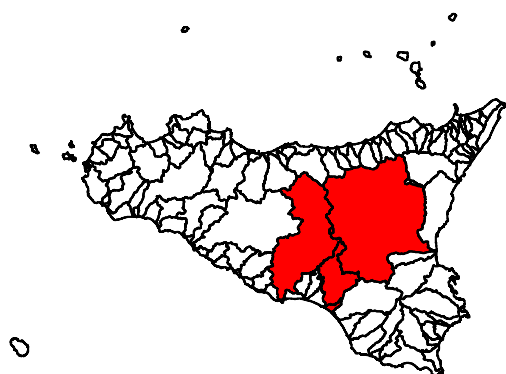

RELAZIONE

COMUNE DI ENNA

Regione Siciliana



IL PRESIDENTE
On.le Renato Schifani

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA
Segretario Generale Leonardo Santoro

SERVIZIO 3 “ASSETTO DEL TERRITORIO”
Dirigente Responsabile Antonino D’Amico

Coordinamento e revisione

Antonino D'Amico Dirigente Responsabile del Servizio 3

Redazione, informatizzazione dati, progetto grafico e stampa

Laura Bandieramonte Funzionario direttivo del Servizio 3

PREMESSA

Il territorio comunale di Enna rientra nel *Bacino idrografico del Fiume Imera meridionale (072)*, nel *Bacino idrografico del Fiume Gela e area territoriale tra il bacino del Fiume Gela e il bacino del Fiume Acate (077)* e nel *Bacino idrografico del Fiume Simeto (094)*.

Il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del Bacino idrografico del Fiume Imera meridionale è stato approvato con D.P.R. n. 87 del 27/03/2007, pubblicato nella G.U.R.S. n. 25 del 01/06/2007, successivamente aggiornato con D.P.R. n. 74 del 14/02/2012 (G.U.R.S. n. 13 del 30/03/2012) e D.P. n. 182/Serv. 5°/S.G. del 11/06/2014 (G.U.R.S. n. 33 del 14/08/2014).

Il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del Bacino idrografico del Fiume Gela e area territoriale tra il bacino del Fiume Gela e il bacino del Fiume Acate (077) è stato approvato con D.P.R. n. 92 del 27/03/2007, pubblicato nella G.U.R.S. n. 27 del 15/06/2007.

Il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del Bacino idrografico del Fiume Simeto (094) è stato approvato con D.P.R. n. 538 del 20/09/2006, pubblicato nella G.U.R.S. n. 51 del 03/11/2006, successivamente aggiornato con D.P.R. n. 54 del 18/02/2016, pubblicato nella G.U.R.S. n. 15 del 08/04/2016.

Così come indicato all'articolo 7 (Procedure di aggiornamento e revisione promosse da soggetti pubblici o privati), comma 1 delle Norme di Attuazione del P.A.I. aggiornate con D.P. Reg. Siciliana n. 09/AdB del 06/05/2021, pubblicato nella G.U.R.S. n. 22 del 21/05/2021, S.O. n. 2, "*Il P.A.I. può essere aggiornato, su proposta di soggetti pubblici o privati... a seguito di a) indagini e studi di approfondimento o a scala di dettaglio eseguiti da pubbliche amministrazioni e/o privati.*"

Il presente aggiornamento, che riguarda l'intero territorio comunale, si è reso necessario a seguito delle istanze del Comune di Enna di cui alla nota prot. n. 24440 del 15/05/2023, acquisita al protocollo di questa Autorità con n. 11793 del 15/05/2023, con la quale "*si inoltra nota per le verifiche e gli atti di competenza al fine di aggiornare la cartografia*" relativamente al sito di attenzione identificato nel P.A.I. vigente con il codice 072-4EN-345 e alla nota prot. n. 50445 del 05/10/2023, acquisita al protocollo di questa Autorità con n. 23674 di pari data, con la quale si trasmette la documentazione relativa alla istanza di revisione e aggiornamento del sito di attenzione identificato nel P.A.I. vigente con il codice 072-4EN-344.

In riscontro alle richieste di aggiornamento di cui sopra, con le note n. 12659 del 23/05/2023 e n. 23966 del 09/10/2023 questo Ufficio ha chiesto al Comune di fornire le informazioni previste dall'Appendice A, A.2 delle Norme di attuazione del P.A.I. sugli interventi di consolidamento e/o di mitigazione del rischio realizzati negli anni passati, a seguito dei quali alcuni dissesti di crollo risultano individuati nei P.A.I. vigenti come "stabilizzati", in modo da valutare l'efficacia e la funzionalità allo stato attuale delle opere realizzate.

Con la nota prot. n. 3474 del 17/01/2024, acquisita al protocollo della Autorità di Bacino con n. 1189 del 17/01/2024, il Comune di Enna ha trasmesso le informazioni relative agli interventi di consolidamento del dissesto identificato con il codice 072-4EN-321.

La metodologia adottata fa riferimento alla Relazione Generale del P.A.I., capitolo 5 – Metodologia operativa per l'analisi e la valutazione del rischio geomorfologico, scaricabile dal sito internet http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Presidenza della Regione/PIR_AutoritaBacino/PIR_Aretematiche/PIR_Pianificazione/PIR_PianoStralcioBacinoAssettoIdrograficoPAI.

Relativamente ai livelli di pericolosità geomorfologica si rende necessario precisare che, così come riportato nell'art.5, comma 1, lett. y) delle Norme di Attuazione *la pericolosità geomorfologica è la probabilità di occorrenza di un fenomeno franoso potenzialmente pericoloso in un determinato intervallo di tempo e in una certa area; in riferimento alla metodologia di cui al Paragrafo 5.3 della Relazione Generale del P.A.I. ed. 2004, lo stato di pericolosità in un sito è definito in funzione della effettiva presenza di un fenomeno franoso.* Pertanto, il presente aggiornamento non contiene valutazioni delle aree in termini di suscettività da frana.

Si è proceduto all'aggiornamento dell'intero territorio comunale, ai sensi delle *Direttive per la redazione degli studi di valutazione della pericolosità derivante da fenomeni di crollo*, di cui

all'Allegato 1 dell'Appendice A delle Norme di Attuazione, in base al quale per l'individuazione di aree a potenziale crollo in funzione della pendenza del versante, con l'ausilio delle immagini satellitari disponibili su Google Earth, si è utilizzato lo "SLOPE", cioè la generazione in automatico della carta delle pendenze del terreno a partire dal modello di elevazione digitale del terreno (DEM 2 x 2 della Regione Siciliana), considerando angoli superiori a 40°.

Per la valutazione dell'areale interessato dalla caduta dei massi a valle dei costoni rocciosi è stata adottata, cautelativamente, la metodologia del "cono d'ombra" (modello GIS Cone Fall 1.0 - Quanterra), prevista dalle sopra citate direttive (Fase 1 "Analisi Preliminare") che, attraverso una verifica geometrica dell'area in studio, considerando una ampiezza dell'angolo del cono d'ombra, applicato al punto più alto dell'area sorgente dei crolli, pari a 27.5° o 33° in funzione della pendenza e della morfologia del versante, fornisce ulteriori dati utili alla individuazione della estensione dell'areale interessato dalla caduta dei massi.

Applicando questo metodo, in alcuni casi, è stata rivalutata l'estensione dell'area a pericolosità determinata da dissesti di crollo già presenti nel P.A.I. precedente.

In alcuni casi l'area a pericolosità da crollo sovrasta aree caratterizzate da un livello di pericolosità inferiore, dovuta a dissesti di altra tipologia; nella restituzione cartografica (Carta della pericolosità) tali pericolosità vengono rappresentate con un perimetro tratteggiato, per facilitarne la individuazione.

Qualora in tali aree siano presenti elementi vulnerabili, il livello di rischio viene determinato in funzione del grado di pericolosità più elevato.

Nelle suddette aree, le norme d'uso da applicare nella vincolistica di pianificazione urbanistica sono quelle legate alla pericolosità di livello maggiore e un eventuale studio di compatibilità geomorfologica dovrà tenere conto di tutte le tipologie di dissesto presenti e dei relativi areali di pericolosità che coinvolgono l'area oggetto di studio.

Per quanto riguarda la fascia di arretramento verso monte del fronte roccioso, si fa presente che in alcuni casi, in rapporto all'altezza della scarpata, è stata considerata una fascia inferiore ai 20 metri, valore indicato nella Relazione Generale del P.A.I..

In relazione al livello di pericolosità da crollo, poiché non è facile valutare le dimensioni dei blocchi utilizzando metodi indiretti, per il principio di cautela, è stato attribuito ad ogni dissesto un livello di pericolosità molto elevato (P4).

Per i dissesti diversi dai fenomeni di crollo e di sprofondamento, che determinano un livello di pericolosità geomorfologico elevato (P3) e molto elevato (P4) viene inserita, a scopo precauzionale, una "fascia di rispetto" *per probabile evoluzione del dissesto* che assume il valore di "sito di attenzione", di ampiezza pari a metri 20 tutto intorno all'areale di pericolosità (Art. 24 comma 7 delle Norme di attuazione del P.A.I.).

Nel caso in cui la fascia di rispetto sia sovrastata da un'area a pericolosità da crollo, nella Carta della pericolosità e del rischio viene rappresentata con un perimetro tratteggiato, per facilitarne la individuazione.

Per la redazione della Carta dei Dissesti sono state condotte analisi estese a tutto il territorio comunale, utilizzando le immagini satellitari disponibili su Google Earth, che hanno consentito di rivalutare la tipologia e/o la estensione di alcuni dissesti già censiti nel P.A.I. vigente e di individuare nuove aree interessate da colamenti rapidi, dissesti conseguenti ad erosione accelerata, calanchi, deformazioni superficiali lente, colamenti lenti, frane complesse e aree a franosità diffusa.

Al fine di poterli individuare con maggiore facilità, viene aggiornata la sigla identificativa dei siti di attenzione censiti nella porzione di territorio ricadente nel bacino idrografico del Fiume Imera meridionale (072), che risultava ancora coincidente con la stessa codificazione utilizzata per i dissesti.

In merito alla classificazione degli elementi a rischio coinvolti, per tutti i dissesti del territorio comunale di Enna si è proceduto alla individuazione del livello di rischio determinato dalle principali categorie di elementi vulnerabili, secondo la Tabella degli elementi a rischio aggiornata con D.P. Reg. Siciliana n. 09/AdB del 06/05/2021.

Tale indicazione preliminare, rappresentata nelle Carte del Rischio, potrà essere utilizzata per gli approfondimenti a scala locale per le successive attività pianificatorie di protezione civile, finalizzate ad una corretta gestione del rischio.

E' utile puntualizzare che l'intersezione tra gli areali delle pericolosità e gli elementi a rischio coinvolti può determinare una attribuzione anche parziale, in termini di mappatura, del rischio dell'elemento considerato.

Pertanto, la valutazione della situazione di rischio dell'intero elemento coinvolto viene demandato al piano comunale di protezione civile. Infatti la gestione del rischio esula dalle competenze del P.A.I., rimanendo in carico ad altri rami della pubblica amministrazione (cfr. art.2 comma 7 delle Norme di attuazione di cui al già citato decreto presidenziale).

Nella porzione di territorio comunale ricadente nel bacino idrografico del Fiume Gela (077) non risultano individuati dissesti di alcun tipo né sono state apportate modifiche nel presente aggiornamento.

Le modifiche apportate con la presente proposta di aggiornamento riguardano soltanto le sezioni C.T.R. n. 622110, n. 622160, n. 623130, n. 631020, n. 631030, n. 631040, n. 631060, n. 631070, n. 631080, n. 631100, n. 631110, n. 631120, n. 631150, n. 631160, n. 632010, n. 632020, n. 632050, n. 632060, n. 632090 e n. 632130.

Relativamente alla rappresentazione cartografica, si precisa che le Carte dei Dissesti, della Pericolosità e del Rischio delle sopra citate sezioni C.T.R., che costituiscono parte integrante del presente aggiornamento, riportano le informazioni relative al solo territorio comunale di Enna, ad esclusione di alcuni dissesti di comuni limitrofi, evidenziati dai rispettivi codici, (cfr. tabelle successive) che estendendosi ad interessare porzioni, seppur piccole, del territorio del Comune in esame vi determinano aree a pericolosità e rischio.

Si precisa che il presente aggiornamento riguarda solo ed esclusivamente gli **aspetti geomorfologici**.

ITER DI AGGIORNAMENTO

Con la nota prot. n. 3296 del 09/02/2024 la previsione di aggiornamento, per gli aspetti geomorfologici, del P.A.I. del Bacino idrografico del Fiume Imera meridionale (072), del Bacino idrografico del Fiume Gela e area territoriale tra il bacino del Fiume Gela e il bacino del Fiume Acate (077) e del Bacino idrografico del Fiume Simeto (094), relativo al Comune di Enna è stata trasmessa al Segretario Generale dell'Autorità di Bacino per la condivisione e il successivo inoltro alla Conferenza Operativa per l'acquisizione del parere di competenza.

Con la nota prot. n. 3817 del 15/02/2024 il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino ha convocato la seduta del 22/02/2024 per acquisire il parere della Conferenza Operativa ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 68, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, sugli atti relativi alla elaborazione dell'aggiornamento del P.A.I. in argomento.

Visto il voto favorevole della Conferenza Operativa del 22/02/2024, espresso all'unanimità dei componenti presenti, il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino con Delibera n. 178 del 28/02/2024 e successivo DSG n. 256 del 01/03/2024 ha adottato l'aggiornamento del P.A.I. del Comune di Enna.

Con la nota prot. n. 6173 del 07/03/2024 l'Autorità di Bacino ha notificato al Comune il D.S.G. di adozione n. 256 del 01/03/2024, pubblicato nella G.U.R.S. n. 15 del 29/03/2024 e sul sito della Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, comunicando che l'iter procedurale da seguire per la pubblicità degli atti è quello stabilito dall'art. 68 comma 4 ter del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e che, come disposto dall'art.5 del sopra richiamato decreto, dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana sono concessi 30 giorni per far pervenire eventuali osservazioni alla Autorità di Bacino.

Considerato che trascorsi i 30 giorni dalla pubblicazione nella G.U.R.S. non sono pervenute osservazioni alla proposta di aggiornamento del P.A.I. del Comune di Enna, con la nota prot.

n. 11481 del 06/05/2024 il competente Ufficio dell'Autorità di Bacino ha trasmesso gli elaborati dell'aggiornamento in oggetto al visto del Segretario Generale per la valutazione della Conferenza Operativa.

Il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino con la nota prot. n. 12796 del 17/05/2024 ha convocato la seduta del 28/05/2024, per acquisire il parere della Conferenza Operativa sugli atti relativi alla elaborazione dell'aggiornamento del P.A.I. in argomento.

Con Delibera n. 190 del 06/06/2024 il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino, visto il voto favorevole della Conferenza Operativa del 28/05/2024, espresso all'unanimità dei componenti presenti, ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 68 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, acquisisce il parere favorevole sull'aggiornamento del P.A.I. del Comune di Enna.

DISSESTI OGGETTO DI AGGIORNAMENTO

Nel presente paragrafo vengono descritte soltanto le modifiche relative alle due istanze di aggiornamento dei siti di attenzione citate in premessa e al dissesto di crollo 072-4EN-321, interessato da interventi di consolidamento.

Nelle descrizioni che seguono non vengono riportati il livello di rischio e gli elementi vulnerabili coinvolti dalle pericolosità per i quali si rimanda alla tabella riassuntiva riprodotta in calce.

Sito di attenzione “Miniera di Pasquasia”: codice SA-072-4EN-003

Sin dalla prima stesura del P.A.I. del bacino idrografico del Fiume Imera meridionale (072), in corrispondenza dell'area mineraria per lo sfruttamento di sali potassici di Contrada Pasquasia, è stato censito un sito di attenzione, denominato “Miniera Pasquasia”, successivamente individuato erroneamente con il codice 072-4EN-345 già identificativo di un altro dissesto.

La perimetrazione del sito, fornita per la prima redazione del P.A.I. dal Distretto Minerario di Caltanissetta e dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile, corrisponde all'intera area data in concessione e non a quella di reale sfruttamento minerario.

Con la nota prot. n. 24440 del 15/05/2023, acquisita al protocollo di questa Autorità con n. 11793 del 15/05/2023, il Comune di Enna ha trasmesso l'istanza e la documentazione prodotta dalla Ditta X-Elio Europe Middle East & North Africa srl *per le verifiche e gli atti di competenza al fine di aggiornare la cartografia* del P.A.I. per l'area in Contrada Salsello, ricadente all'interno del sito di attenzione della “Miniera di Pasquasia”.

In particolare, dall'esame dello “Studio geologico, geomorfologico e idrogeologico” a firma del Geol. Franco Privitera Garozzo e del Geol. Giovanni Occhipinti, si evince che:

- l'area indagata per la progettazione di un impianto agrofotovoltaico ricade all'interno del sito di attenzione di cui all'art. 24 delle Norme Tecniche del P.A.I., Tipologia A (Probabile presenza di cavità naturali e/o artificiali in relazione ad aree adibite ad attività estrattive in esercizio e dismesse e conseguente sprofondamento potenziale);
- secondo le indicazioni di cui all'art. 24 e gli indirizzi contenuti in Appendice B, *si è effettuata una campagna di indagini geognostiche dirette* (n.20 sondaggi geognostici) *ed indirette* (n. 2 indagini di tipo geoelettrico e n. 10 indagini sismiche) *allo scopo di investigare l'eventuale presenza di cavità fino alla profondità di influenza dei carichi previsti e in un intorno significativo;*
- *dalla campagna di indagini effettuata... sia le perforazioni che le indagini indirette, quali la tomografia elettrica e HVSR, hanno permesso di escludere la presenza di cavità sotterranee naturali ed artificiali e la presenza di fenomeni di sinkhole richiamati all'art.24 delle Norme;*
- *inoltre, si è richiesto al Distretto Minerario di Caltanissetta, Ente competente in materia per il territorio, informazioni di dettaglio sull'area mineraria facente capo alla Miniera di Pasquasia. Il Distretto di Caltanissetta, dopo attenta disamina, ricerche cartografiche/ubicative ed accurate*

verifiche, ha comunicato ai richiedenti che l'ubicazione dell'impianto agrovoltaiico da realizzare nell'area indicata in oggetto, non interferisce con orizzonti minerari, né con strutture afferenti il sottosuolo, né con pertinenze ubicate in superficie, nell'area dell'ex Miniera di Sali Potassici denominata "Pasquasia".

Pertanto, nel presente aggiornamento si riduce l'estensione del sito di attenzione nell'area in esame, sottraendo la superficie nella quale sono stati ubicati tutti i sondaggi di cui sopra, come indicata con un perimetro rosso nell'Allegato J, in quanto dalle suddette indagini è risultata priva di cavità.

Inoltre, per il sito di attenzione censito nel P.A.I. vigente con il codice 072-4EN-345 si aggiorna la nomenclatura, identificandolo con il codice SA-072-4EN-003.

Sito di attenzione "Enna bassa": codice SA-072-4EN-002

In località "Enna bassa" nella zona degli impianti sportivi risulta individuato, fin dalla prima redazione del P.A.I., un sito di attenzione per probabile presenza di cavità, identificato con il codice 072-4EN-344.

Con la nota prot. n. 50445 del 05/10/2023, acquisita al protocollo di questa Autorità con n. 23674 di pari data, il Comune di Enna ha trasmesso l'istanza e la relativa documentazione prodotta dalla Ditta Nicoletti per la *revisione e aggiornamento* del vigente P.A.I. in un'area ricadente all'interno del sito di attenzione.

In particolare, dallo "Studio geologico e geomorfologico" a firma del Geol. Salvatore Palillo si evince che:

- *è stata effettuata una campagna di indagini geognostiche dirette ed indirette allo scopo di investigare l'eventuale presenza di cavità/vuoti;*
- *l'indagine è stata così articolata: rilievi planoaltimetri delle aree in progetto, n° 3 sondaggi a carotaggio continuo, n° 4 prove SPT in foro, n° 2 stese di tomografia elettrica (oltre una di riferimento eseguita in un settore in cui era presente una grossa cavità) e n° 3 prove sismiche passive HVSr;*
- *il settore per il quale si propone la ripermetrazione del "sito di attenzione" del PAI, ricade in una ristretta porzione perimetrale rispetto al medesimo sito di attenzione; nello specifico si tratta di una porzione di superficie ampia ~2000 mq;*
- *durante l'esecuzione dei carotaggi e delle relative prove in foro, non sono state riscontrate anomalie di nessun genere; il terreno indagato risulta omogeneo, compatto e dotato di ottime caratteristiche geotecniche;*
- *l'indagine geoelettrica ha previsto n. 2 stese ortogonali tra loro, posizionando le stesse in funzione dei tre sondaggi a carotaggio, ciò al fine di investigare in modo più omogeneo possibile l'area in questione, nonché condurre al meglio le correlazioni... l'indagine tomografica ha evidenziato una netta omogeneità del sottosuolo investigato, escludendo la presenza di cavità/vuoti;*
- *ad ulteriore conferma... è stata effettuata una sezione geoelettrica presso l'ex Poliambulatorio di via dello Sport, ricadente sempre all'interno del "Sito di attenzione 072-4EN-344", laddove vi è la certezza di una grossa cavità, confermata anche dalle indagini geognostiche dirette... servita anche come "taratura" delle 2 tomografie citate in precedenza;*
- *l'indagine sismica passiva (HVSr) non ha evidenziato alcuna anomalia che potesse essere ricondotta a discontinuità geomorfologiche;*
- *in conclusione, sulla base di quanto relazionato e sulla base delle risultanze delle indagini allegate alla presente, è possibile affermare che, il sito studiato è stabile e privo di dissesti idrogeologici attivi e/o potenziali.*

Pertanto, nel presente aggiornamento si riduce l'estensione del sito di attenzione nella zona in esame, sottraendo, come da perimetrazione riportata negli elaborati trasmessi, l'area nella quale sono stati ubicati tutti i sondaggi di cui sopra che hanno dimostrato l'assenza di cavità.

Inoltre, per il sito di attenzione censito nel P.A.I. vigente con il codice 072-4EN-344 si aggiorna la nomenclatura, identificandolo con il codice SA-072-4EN-002.

Villa Farina: codice 072-4EN-321

Come anticipato in premessa, con la nota n. 12659 del 23/05/2023 questo Ufficio ha chiesto al Comune di fornire informazioni sugli interventi di consolidamento e/o di mitigazione del rischio realizzati negli anni passati su alcuni costoni soggetti a crollo, in modo da valutare l'efficacia e la funzionalità allo stato attuale delle opere realizzate.

Con la nota prot. n. 3474 del 17/01/2024, acquisita al protocollo della Autorità di Bacino con n. 1189 del 17/01/2024, il Comune di Enna ha riscontrato la suddetta richiesta relativamente agli interventi di consolidamento del dissesto identificato con il codice 072-4EN-321.

Il costone roccioso in località Villa Farina è stato parzialmente consolidato con interventi di tipo "attivo" ultimati nel mese di novembre 2008 e collaudati a giugno 2009.

Nel vigente P.A.I. del Bacino idrografico del Fiume Imera meridionale (sezione C.T.R. n. 631040) di cui al D.P. n. 182/Serv. 5°/S.G. del 11/06/2014, il dissesto di crollo risulta suddiviso in due parti, rispettivamente identificate con il codice 072-4EN-321-1 relativo alla porzione non interessata da opere di consolidamento e caratterizzata da un livello di pericolosità elevato P3, e con il codice 072-4EN-321-2 relativo alla zona consolidata, alla quale è associato un livello di pericolosità moderato (P1).

Dalla "Relazione di verifica delle opere di consolidamento" del 31/10/2023 a firma dell'Ing. Filadelfo La Rosa, trasmessa dal Comune di Enna con la nota n. 3474/2024, si evince che:

- gli interventi realizzati su parte del costone roccioso *sono costituiti da un sistema di intervento corticale costituito da:*
 - Rete metallica doppia torsione a maglia esagonale;
 - Pannelli in fune da 8 mm senza fune di bordo cuciti con cavo AMZ da 8 mm;
 - Chiodature con barre in acciaio Dywidag di diametro pari a 32 mm collegate con fune AMZ da 16 mm;
 - Chiodature in barre Feb 44k di lunghezza pari a 3 metri per il fissaggio della rete alla parete;
 - Chiodature in barre Feb 44k di lunghezza pari a 9 metri e diametro pari a 26 mm per l'ancoraggio dei massi instabili;
 - Geostuoia per inerbire il piede della parete rocciosa al fine di evitare il dilavamento delle acque superficiali.
- allo scopo di procedere ad una precisa analisi dello stato di conservazione delle opere di consolidamento in oggetto e valutare in dettaglio gli interventi necessari per l'eventuale ripristino dell'efficacia delle stesse, è stata predisposta preliminarmente una pulizia generale dell'area oggetto di verifica... ed una successiva ispezione puntuale delle opere eseguita in cordata operando mediante tecniche speleo-alpinistiche;
- dalle ispezioni dirette risulta sufficientemente conseguito il requisito di stabilità degli interventi, non essendo stati riscontrati evidenti cedimenti strutturali sulle chiodature in barra o fessurazioni della roccia in prossimità delle chiodature;
- la quasi totalità del rafforzamento corticale della falesia presenta una copertura in pannelli di rete in fune realizzati con un'unica fune di tessitura ad anima metallica del diametro 8 mm e cuciti mediante funi di diametro 8 mm; ai pannelli in fune è associata una rete metallica a doppia torsione;
- i pannelli in fune, laddove soggetti a evidenti carichi strutturali, risultano in buono stato e non presentano particolari problematiche relative al reticolo di funi o alle cuciture;
- la durabilità degli interventi non risulta essere compromessa dall'ossidazione e corrosione... allo stesso modo i teli di rete metallica doppia torsione non risultano ossidati;
- non risulta necessario procedere alla sostituzione di pannelli in fune o rete a doppia torsione, in quanto è preservata l'efficienza delle opere di consolidamento;

- per quanto concerne invece la geostuoia essa non risulta chiaramente più visibile in quanto elemento biodegradabile; si constata altresì un buon rinverdimento della parete pertanto risulta assolto il compito assegnatole all'epoca dell'apposizione;
- le chiodature in barra per il fissaggio dei pannelli in fune sono state realizzate mediante barre in acciaio, con filettatura in testa, della lunghezza di 3 m e 9 m;
- le chiodature presentano a chiusura dell'intervento, un golfare passacavo per l'alloggio delle funi di cucitura;
- dalle ispezioni dirette risulta sufficientemente conseguito il requisito di stabilità degli interventi di chiodatura corticale: non si riscontrano evidenti anomalie, cedimenti strutturali, presenza di fratturazioni o lesioni in corrispondenza delle teste dei chiodi;
- la durabilità degli interventi di chiodatura non risulta essere compromessa dall'ossidazione e corrosione delle chiodature in barra;
- i chiodi posti alla sommità ed alla base della parete non presentano criticità elevata, non essendo state evidenziate allo stato attuale, presenza di carichi spingenti sulle opere, se non nel caso segnalato... alla base della parete, una chiodatura sfilata e scollegata dal pannello, nell'area... dove si è operato per uno svuotamento di materiale detritico; questa chiodatura va ripristinata, e rimodulato l'intervento ridando aderenza al pannello e tesatura alle funi;
- le restanti chiodature che costituiscono la maggior parte dell'intervento risultano attualmente in un discreto stato di conservazione compatibilmente con le previsioni progettuali e con la vita utile dell'opera, pertanto non necessitano di particolari interventi di manutenzione;
- la fune di legatura non presenta anomalie di alcun tipo, in nessuna delle aree dell'intervento;
- la fune perimetrale va revisionata in ordine al numero di morsetti necessari secondo normativa allo specifico diametro della stessa: in diverse estremità si riscontra la chiusura con 2 morsetti al posto dei quattro previsti dalla normativa, o addirittura con uno soltanto;
- in conclusione nel complesso si può considerare discreta la tenuta degli interventi di consolidamento corticale e sufficientemente conseguito il requisito di stabilità, anche alla luce dell'assenza di evidenti anomalie, fratturazioni o lesioni e dell'assenza di evidenti carichi spingenti sui pannelli;
- risulta altresì opportuno per garantire la durabilità dell'intervento nel tempo, provvedere alla riconfigurazione di un pannello nella zona centrale in cui si è operato uno svuotamento di materiale detritico, e all'estremità destra della parete eliminare il sovraccarico di materiale detritico collassato all'interno;
- gli interventi di chiodatura mediante barre d'acciaio per il collegamento dei pannelli in fune presentano uno stato di conservazione accettabile;
- il requisito di stabilità degli interventi di chiodatura risulta sufficientemente conseguito, ma è necessario intervenire con un'adeguata opera di ripristino per il chiodo sfilato nella zona centrale, la cui funzionalità deve essere ripristinata;
- per le funi di legatura e perimetrazione va sollecitata la necessità di intervenire con l'aggiunta dei necessari morsetti in tutte quelle estremità manchevoli, rispettando i dettami della normativa vigente;
- è... indispensabile ottemperare alle prescrizioni indicate e continuare nell'attività di monitoraggio e sorveglianza per verificare nel tempo l'efficacia e la completezza delle opere realizzate come predisposto nel Piano di manutenzione e monitoraggio;
- si evidenzia in particolare l'importanza di provvedere alle attività di scerbatura con cadenza annuale allo scopo di limitare la proliferazione incontrollata della vegetazione così da rallentare i processi di dissesto innescabili dagli apparati radicali ed al contempo facilitare i successivi lavori di ispezione.

Allegata alla nota del Comune sono state trasmesse anche la comunicazione del 20/12/2023 di avvenuta esecuzione degli interventi integrativi evidenziati nella Relazione di verifica delle opere di consolidamento, sottoscritta dalla impresa esecutrice e dall'Ing. Filadelfo La Rosa, e la certificazione di avvenuta manutenzione delle opere di consolidamento, a firma del Dirigente dell'Area 2 "Tecnica e di Programmazione Urbanistica" del Comune di Enna e del Funzionario Tecnico individuato quale responsabile del piano di manutenzione.

Per quanto sopra, il dissesto identificato con il codice 072-4EN-321 viene considerato attivo, ad eccezione della porzione di versante interessata dalle opere di consolidamento la cui efficacia è stata verificata come sopra descritto che, come previsto all'art.7 comma 3 delle Norme di Attuazione del P.A.I., viene individuata come “*Area interessata dagli effetti di interventi di mitigazione del rischio*”, identificata con il codice AM-072-4EN-001, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16 delle suddette Norme.

Per gli altri dissesti di crollo individuati nel P.A.I. vigente come “stabilizzati” (codici 072-4EN-307, 072-4EN-315 e 072-4EN-317), non avendo ricevuto alcuna informazione in merito alle opere di consolidamento, si è modificato lo stato di attività, considerando i fenomeni attivi, con conseguente variazione del livello di pericolosità e ampliamento dell'area a pericolosità a valle, secondo la metodologia del cono d'ombra.

Lo stato di dissesto, pericolosità e rischio geomorfologico del comune di Enna viene riassunto nella seguente tabella.

Tabella dei dissesti oggetto di aggiornamento

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-4EN-001	622110	Casa Canneti	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
072-4EN-002	622110	Casa Canneti	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (tipologia e estensione dissesto)
072-4EN-003	622110	Casa Canneti	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (tipologia e estensione dissesto)
072-4EN-004	631120 631160	Nord Cozzo Frumentello	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-4EN-005	631160	Nord Cozzo Frumentello	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	---	E1 Viabilità minore	---	R2	Modificato (estensione dissesto e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
072-4EN-006	631160	Torrente Furma	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto e livello di pericolosità)
072-4EN-007	631160	Torrente Furma	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-4EN-008	632130	Contrada Balatella	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-4EN-009	631120	Serra di Bubudello	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-4EN-010	631120	Serra di Bubudello	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
072-4EN-011	631120	Masseria Geraci	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
072-4EN-012	631120	Contrada S.Antonino	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
072-4EN-013	631120	Contrada S.Antonino	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
072-4EN-014	631120	Contrada S.Antonino	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-4EN-015	632130	Masseria Castellazzo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Modificato (tipologia e estensione dissesto)

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-4EN-016	631120	Contrada Carangiaro	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (tipologia e estensione dissesto, stato di attività e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
072-4EN-017	631120	Contrada Carangiaro	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (tipologia e estensione dissesto, livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
072-4EN-018	631120	Contrada Carangiaro	Calanco	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
072-4EN-019	631120	Contrada Marcato dei Vitelli	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 Acquedotto	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R2	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti ed eliminati elementi a rischio
072-4EN-020	631120	Contrada Marcato dei Vitelli	Colamento lento	Quiescente	P1	---	---	---	---	---	Eliminato dissesto
072-4EN-021	631120	Contrada Marcato dei Vitelli	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-4EN-022	631120	Contrada Marcato dei Vitelli	Scorrimento	Quiescente	P1	---	---	---	---	---	Eliminato dissesto
072-4EN-023	631120	Contrada Marcato dei Vitelli	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
072-4EN-024	631120	Contrada Marcato dei Vitelli	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (tipologia e estensione dissesto, stato di attività e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
072-4EN-025	631120	Contrada Marcato dei Vitelli	Colamento rapido	Attivo	P3	P3	---	---	---	---	Inserita fascia di rispetto
072-4EN-026	631120	Contrada Marcato dei Vitelli	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-4EN-027	631120	Contrada Carangiaro	Area a franosità diffusa	Attivo	P1	P2	E2 Acquedotto	E2 Aree agricole utilizzate	R1	R2	Modificato (tipologia e estensione dissesto, stato di attività e livello di pericolosità) Inseriti ed eliminati elementi a rischio
072-4EN-028	631120	Contrada Carangiaro	Colamento lento	Attivo	P1	---	---	---	---	---	Eliminato dissesto
072-4EN-029	631120	Contrada Carangiaro	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-4EN-030	631120	Contrada Carangiaro	Colamento lento	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-4EN-031	631120	Contrada Carangiaro	Colamento lento	Quiescente	P1	---	---	---	---	---	Eliminato dissesto
072-4EN-032	631120	Contrada Carangiaro	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-4EN-033	631120	Contrada Carangiaro	Colamento lento	Inattivo	P1	---	---	---	---	---	Eliminato dissesto
072-4EN-034	631120	Contrada Carangiaro	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-4EN-035	631120	Contrada Carangiaro	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-4EN-036	631120	Contrada Carangiaro	Crollo	Attivo	P3	P4	E1 Case sparse	E4 Viabilità primaria	R2	R4	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità, livello di pericolosità) Inseriti ed eliminati elementi a rischio
								E1 Zone boscate		R3	
072-4EN-037	631120	Rocce di Scioltabino	Crollo	Attivo	P3	P4	E3 Viabilità primaria	E4 Viabilità primaria E3 Viabilità secondaria	R4	R4	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità, livello di pericolosità e classe elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-4EN-038	631120	Sorgente Scioltabino	Crollo	Attivo	P3	P4	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità, livello di pericolosità)
072-4EN-039	631120	Sorgente Scioltabino	Crollo	Attivo	P3	P4	E1 Case sparse	---	R2	---	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità, livello di pericolosità) Eliminati elementi a rischio
072-4EN-040	631120	Contrada Scioltabino	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
072-4EN-041	631120	Contrada Scioltabino	Crollo	Attivo	P3	P4	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità, livello di pericolosità)
072-4EN-042	631110 631120	Contrada Scioltabino	Crollo	Attivo	P3	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità, livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
072-4EN-043	631110 631120	Contrada Marcato dei Vitelli	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 Acquedotto	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	R2	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti ed eliminati elementi a rischio
072-4EN-044	631110	Contrada Granci	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
072-4EN-045	631110	Contrada Granci	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 Acquedotto	E4 Viabilità primaria	R2	R4	Modificato (estensione dissesto, classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
								E3 Viabilità secondaria Acquedotto		R3	
								E1 Viabilità minore		R2	
072-4EN-046	631110	Portella del Lupo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
072-4EN-047	631110	Sud Portella del Lupo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
072-4EN-048	631110	Portella del Lupo	Calanco	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-4EN-049	631110	Portella del Lupo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-4EN-050	631110	Portella del Lupo	Calanco	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
072-4EN-051	631110	Sud Ovest Portella del Lupo	Calanco	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
072-4EN-052	631110	Sud Ovest Portella del Lupo	Calanco	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
072-4EN-053	631110	Vallone Scioltabino	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E1 Zone boscate	---	R1	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-4EN-054	631110	Vallone Scioltabino	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E1 Zone boscate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
072-4EN-055	631110	Vallone Scioltabino	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-4EN-056	631110	Vallone Scioltabino	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E3 Viabilità secondaria	---	R3	Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R2	
072-4EN-057	631110	Cozzo della Mola di Gerace	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-4EN-058	631110	Nord Ovest Cozzo della Mola di Gerace	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R1	R2	Modificato (classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R1	
072-4EN-059	631110	Manca delle Rose	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-4EN-060	631110	Manca delle Rose	Crollo	Attivo	P3	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità, livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-4EN-061	631110	Manca delle Rose	Area a franosità diffusa	Attivo	P0	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (tipologia e estensione dissesto, stato di attività e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
072-4EN-062	631110	Manca delle Rose	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto e livello di pericolosità)
072-4EN-063	631110	Manca delle Rose	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
072-4EN-064	631110	Manca delle Rose	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Modificato (tipologia e estensione dissesto, stato di attività)
072-4EN-065	631110	Manca delle Rose	Area a franosità diffusa	Attivo	P1	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (tipologia e estensione dissesto, stato di attività e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
072-4EN-066	631110	Manca delle Rose	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R2	Modificato (estensione dissesto e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
072-4EN-067	631110	Manca delle Rose	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-4EN-068	631110	Contrada Geracello	Calanco	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
072-4EN-069	631110	Contrada Geracello	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
072-4EN-070	631110	Contrada Geracello	Calanco	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
072-4EN-071	631110	Contrada Geracello	Calanco	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
072-4EN-072	631110	Contrada Geracello	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-4EN-073	631110	Contrada Arcera	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-4EN-074	631110	Contrada Arcera	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-4EN-075	631110	Cozzo Palombo	Defomazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-4EN-076	631110	Cozzo Palombo	Crollo	Attivo	P3	P4	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità, livello di pericolosità)
072-4EN-077	631110	Marcato di Bartacceto	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-4EN-078	631110	Marcato di Bartacceto	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-4EN-079	631110	Vallone delle Quattro Finaite	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
072-4EN-080	631110	Contrada Nicola	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-4EN-081	631110	Contrada Nicola	Calanco	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
072-4EN-082	631110	Contrada Nicola	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-4EN-083	631110	Contrada Nicola	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
072-4EN-084	631110	Marcato di Sparagogna	Calanco	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
072-4EN-085	631110	Marcato di Sparagogna	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-4EN-086	631110	Cozzo Pignataro	Calanco	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
072-4EN-087	631110	Contrada Nicola	Calanco	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
072-4EN-088	631110	Contrada Nicola	Calanco	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
072-4EN-089	631110	Contrada Nicola	Calanco	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-4EN-090	631110	Contrada Nicola	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
072-4EN-091	631110	Contrada Nicola	Calanco	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
072-4EN-092	631110	Contrada Nicola	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E2 Aree agricole utilizzate	R2	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti ed eliminati elementi a rischio
072-4EN-093	631110	Contrada Nicola	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (tipologia e estensione dissesto)
072-4EN-094	631110	Contrada Nicola	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-4EN-095	631110	Contrada Nicola	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-4EN-096	631110	Contrada Nicola	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
072-4EN-097	631110	Contrada Granci	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E1 Viabilità minore	R2	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti ed eliminati elementi a rischio
072-4EN-098	631110	Contrada Granci	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E1 Viabilità minore	---	R1	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-4EN-099	631110	Vallone Cateratta	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R1	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-4EN-100	631110	Vallone Cateratta	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
072-4EN-101	631110	Cozzo Garmeno	Calanco	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
072-4EN-102	631110	Cozzo Garmeno	Calanco	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-4EN-103	631110	Contrada Garmeno	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	E2 Viabilità secondaria	E2 Aree agricole utilizzate	R1	R1	Modificato (tipologia e estensione dissesto) Inseriti ed eliminati elementi a rischio
072-4EN-104	631110	Contrada Garmeno	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Modificato (tipologia dissesto)
072-4EN-105	631110	Contrada Garmeno	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
072-4EN-106	631110	Contrada Garmeno	Calanco	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
072-4EN-107	631110	Contrada Garmeno	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
072-4EN-108	631110	Contrada Garmeno	Colamento lento	Inattivo	P1	---	---	---	---	---	Eliminato dissesto
072-4EN-109	631110	Contrada Garmeno	Calanco	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
072-4EN-110	631110	Contrada Garmeno	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Modificato (tipologia dissesto)
072-4EN-111	631110	Contrada Garmeno	Calanco	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
072-4EN-112	631110	Contrada Garmeno	Calanco	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
072-4EN-113	631110	Contrada Garmeno	Calanco	Attivo	P2	P1	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto e livello di pericolosità)
072-4EN-114	631110	Fiume Torcicoda	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R1	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-4EN-115	631110	Fiume Torcicoda	Calanco	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
072-4EN-116	631110	Fiume Torcicoda	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	---	E3 Viabilità secondaria	---	R3	Modificato (estensione dissesto e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate		R2	
072-4EN-117	631110	Fiume Torcicoda	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-4EN-118	631110	Fiume Torricoda	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
072-4EN-119	631110	Fiume Torricoda	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	---	E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
072-4EN-120	631110	Fiume Torricoda	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-4EN-121	631110	Fiume Torricoda	Calanco	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
072-4EN-122	631110	Contrada Nicola	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-4EN-123	631110	Fiume Torricoda	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-4EN-124	631110	Contrada Nicola	Calanco	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
072-4EN-125	631110	Contrada Nicola	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-4EN-126	631110	Contrada Nicola	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (tipologia e estensione dissesto)
072-4EN-127	631110	Contrada Nicola	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (tipologia e estensione dissesto)
072-4EN-128	631110	Contrada Nicola	Area a franosità diffusa	Attivo	P1	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (tipologia e estensione dissesto, stato di attività e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
072-4EN-129	631110	Torrente dei Quattro Confini	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-4EN-130	631110	Torrente dei Quattro Confini	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-4EN-131	631110	Torrente dei Quattro Confini	Calanco	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
072-4EN-132	631110	Torrente dei Quattro Confini	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-4EN-133	631110	Torrente dei Quattro Confini	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (tipologia e estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-4EN-134	631110	Contrada Arcera	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	E1 Zone boscate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-4EN-135	631110	Contrada Nicola	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
072-4EN-136	631110	Contrada Nicola	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-4EN-137	631110	Torrente dei Quattro Confini	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
072-4EN-138	631110	Contrada Arcera	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-4EN-139	631110	Contrada Arcera	Calanco	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
072-4EN-140	631110	Contrada Arcera	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	---	E1 Zone boscate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-4EN-141	631110	Contrada Arcera	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
072-4EN-142	631110	Contrada Arcera	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-4EN-143	631110 631150	Cozzo Ancera	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (tipologia e estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-4EN-144	631110	Ovest Cozzo Ancera	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-4EN-145	631110	Torrente Aiuolo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-4EN-146	631110	Torrente Aiuolo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
072-4EN-147	631110	Torrente Aiuolo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R1	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-4EN-148	631110	Torrente Aiuolo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-4EN-149	631110	Masseria Arcera	Crollo	Attivo	P3	P4	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità e livello di pericolosità)
072-4EN-150	631110	Contrada Arcera	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (tipologia e estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-4EN-151	631110	Contrada Arcera	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-4EN-152	631110	Contrada Arcera	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-4EN-153	631110	Fiume Torricoda	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-4EN-154	631110	Torrente Aiuolo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
072-4EN-155	631110	Torrente Aiuolo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
072-4EN-156	631110	Torrente Aiuolo	Calanco	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-4EN-157	631110	Torrente Aiuolo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-4EN-158	631110	Fiume Torricoda	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
072-4EN-159	631110	Fiume Torricoda	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
072-4EN-160	631110	Fiume Torricoda	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
072-4EN-161	631110	Fiume Torricoda	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R1	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-4EN-162	631110	Fiume Torricoda	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R1	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-4EN-163	631110	Fiume Torricoda	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R1	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-4EN-164	631110	Contrada Fico d'India	Calanco	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	---	R2	---	Eliminati elementi a rischio
072-4EN-165	631110	Contrada Fico d'India	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (tipologia e estensione dissesto)
072-4EN-166	631110	Contrada Fico d'India	Calanco	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
072-4EN-167	631100 631110	Contrada Comunello	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-4EN-168	631100 631110	Fiume Torricoda	Calanco	Attivo	P2	P1	---	---	---	---	Modificato (tipologia e estensione dissesto e livello di pericolosità)
072-4EN-169	631060	Contrada Capodarso	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-4EN-170	631060	Contrada Capodarso	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-4EN-171	631060	Fiume Imera meridionale	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E2 Aree naturali protette Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R2	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti e eliminati elementi a rischio
072-4EN-172	631060	Contrada Giumentaro	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree naturali protette Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-4EN-173	631060	Contrada Giumentaro	Calanco	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree naturali protette	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-4EN-174	631060	Contrada Giumentaro	Calanco	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
072-4EN-175	631060	Contrada Giumentaro	Calanco	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
072-4EN-176	631060	Contrada Giumentaro	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree naturali protette	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-4EN-177	631060	Contrada Giumentarello	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E1 Viabilità minore Zone boscate	R2	R2	Modificato (tipologia e estensione dissesto) Inseriti e eliminati elementi a rischio
072-4EN-178	631060	Cozzo del Corvo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
072-4EN-179	631060	Cozzo del Corvo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	---	R2	---	Modificato (tipologia e estensione dissesto) Eliminati elementi a rischio
072-4EN-180	631060	Cozzo del Corvo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
072-4EN-181	631060	Fiume Imera meridionale	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E3 Elettrodotta	---	R2	Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-4EN-182	631060	Contrada Malpasso	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-4EN-183	631020	Contrada Fortolese	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E1 Zone boscate	R2	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti e eliminati elementi a rischio
072-4EN-184	631020	Contrada Quadarella	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-4EN-185	631020	Contrada Quadarella	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-4EN-186	631060 631070	Contrada Quadarella	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-4EN-187	631060 631070	Contrada Quadarella	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-4EN-188	631030	Contrada Quadarella	Colamento lento	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-4EN-189	631030 631070	Masseria Malpasso	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-4EN-190	631030	Contrada Figotto	Calanco	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
072-4EN-191	631070	Contrada San Cataldo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
072-4EN-192	631060 631070	Fiume Morello	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-4EN-193	631060 631070	Fiume Morello	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-4EN-194	631070	Fiume Morello	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E4 Viabilità primaria	---	R4	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate		R2	
072-4EN-195	631070	Fiume Morello	Calanco	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
072-4EN-196	631070 631110	Contrada Garmeno	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-4EN-197	631070	Vallone Cateratta	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E3 Acquedotto	---	R3	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
								E1 Zone boscate		R2	
072-4EN-198	631070	Vallone Cateratta	Crollo	Attivo	P3	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
072-4EN-199	631070	Casa S. Tommasello	Crollo	Attivo	P3	P4	E1 Case sparse	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R2	R3	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità e livello di pericolosità, classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
072-4EN-200	631070	Contrada Salinella	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-4EN-201	631070	Monte Cannarella	Crollo	Attivo	P3	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	
072-4EN-202	631070	Contrada Volpe	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-4EN-203	631070	Contrada Volpe	Colamento lento	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
072-4EN-204	631070	Contrada Volpe	Colamento lento	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R2	R3	Modificato (classe elemento a rischio e livello di rischio)
072-4EN-205	631070	Contrada Volpe	Colamento lento	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R2	R3	Modificato (estensione dissesto, classe elemento a rischio e livello di rischio)
072-4EN-206	631070	Contrada Furbalata	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-4EN-207	631070	Contrada Furbalata	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-4EN-208	631070	Contrada Furbalata	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	---	---	---	---	Modificato (tipologia e estensione dissesto e livello di pericolosità)
072-4EN-209	631070	Contrada Furbalata	Calanco	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
072-4EN-210	631070	Contrada Furbalata	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (tipologia e estensione dissesto)
072-4EN-211	631070	Contrada Furbalata	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
072-4EN-212	631070	Contrada Furbalata	Calanco	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
072-4EN-213	631070	Contrada Furbalata	Colamento lento	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-4EN-214	631080	Vallone Fresta	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-4EN-215	631080	Monte Strazzavertole	Crollo	Attivo	P3	P4	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità e livello di pericolosità)
072-4EN-216	631080 631120	Monte Carangiaro	Crollo	Attivo	P2	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Modificato (tipologia e estensione dissesto e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-4EN-217	631080	Torrente S. Giovannello	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-4EN-218	631080	Torrente S. Giovannello	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-4EN-219	631080	Torrente S. Giovannello	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
072-4EN-220	631080	Nord Est Portella dei Monaci	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
072-4EN-221	631080	Est Portella dei Monaci	Calanco	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
072-4EN-222	631080	Contrada Bruchito	Colamento lento	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E3 Viabilità secondaria	R2	R3	Modificato (classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R2	
072-4EN-223	631080	Contrada Bruchito	Colamento rapido	Attivo	P3	P3	---	---	---	---	Inserita fascia di rispetto
072-4EN-224	631080	Contrada Volpe	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	---	E3 Cava	---	R2	Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R1	
072-4EN-225	631040 631080	Contrada Volpe	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	---	E3 Cava	---	R2	Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R1	
072-4EN-226	631030	Fiume Morello	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-4EN-227	631030	Contrada San Cataldo	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
072-4EN-228	631030	Contrada San Cataldo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-4EN-229	631030	Contrada San Cataldo	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-4EN-230	631030	Contrada San Cataldo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-4EN-231	631030	Contrada Sedici Salme	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-4EN-232	631030	Contrada Sedici Salme	Colamento lento	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
072-4EN-233	631030	Contrada Sedici Salme	Calanco	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
072-4EN-234	631030	Contrada Sedici Salme	Calanco	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
072-4EN-235	631030	Contrada Tremurli	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
072-4EN-236	631030	Contrada Tremurli	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-4EN-237	631030	Contrada Tremurli	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
072-4EN-238	631030	Contrada Tremurli	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (tipologia e estensione dissesto, stato di attività e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
072-4EN-239	631030	Contrada Tremurli	Scorrimento	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
072-4EN-240	631030	Contrada Tremurli	Scorrimento	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
072-4EN-241	631030	Contrada Tremurli	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R2	Modificato (tipologia e estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-4EN-242	631030	Contrada Tremurli	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
072-4EN-243	631030	Contrada Tremurli	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
072-4EN-244	631030 631070	Contrada Tremurli	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-4EN-245	631030	Contrada Tremurli	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
072-4EN-246	631030	Contrada Tremurli	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-4EN-247	631030	Contrada Oliva	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
072-4EN-248	631030	Contrada Oliva	Calanco	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
072-4EN-249	631030	Masseria Ferrara	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-4EN-250	631030	Masseria Ferrara	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R1	Inseriti elementi a rischio
072-4EN-251	631030	Contrada Ferrara	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
072-4EN-252	631030	Contrada Ferrara	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
072-4EN-253	631030	Contrada Ferrara	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-4EN-254	631030	Contrada Ferrara	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-4EN-255	631030	Contrada Ferrara	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R2	Modificato (estensione dissesto e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
072-4EN-256	631030	Contrada Ferrara	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-4EN-257	631030	Contrada Ferrara	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-4EN-258	631030	Contrada Ferrara	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
072-4EN-259	631030	Contrada Ferrara	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-4EN-260	631030	Contrada Ferrara	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
072-4EN-261	631030	Contrada Ferrara	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-4EN-262	631030	Contrada Ferrara	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	E2 Viabilità secondaria	E2 Aree agricole utilizzate	R1	R1	Inseriti e eliminati elementi a rischio
072-4EN-263	631030	Contrada Ferrara	Colamento lento	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
072-4EN-264	631030	Contrada Ferrara	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
072-4EN-265	631030	Contrada Ferrara	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-4EN-266	631030	Contrada S. Nicola	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-4EN-267	631030	Contrada S. Nicola	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
072-4EN-268	631030	Contrada S. Nicola	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E1 Zone boscate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
072-4EN-269	631030	Contrada Mancadarso	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-4EN-270	631030	Contrada Mancadarso	Colamento lento	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
072-4EN-271	631030	Contrada Mancadarso	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	---	R2	---	Modificato (estensione dissesto) Eliminati elementi a rischio
072-4EN-272	631030	Contrada Mancadarso	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	---	R2	---	Modificato (estensione dissesto) Eliminati elementi a rischio
072-4EN-273	631030 631040	Contrada Mancadarso	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E4 Ferrovia	R2	R4	Modificato (estensione dissesto) Inseriti e eliminati elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R2	
072-4EN-274	631030	Contrada Seggio	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-4EN-275	631030	Contrada Seggio	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
072-4EN-276	631030	Contrada Seggio	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto e livello di pericolosità)
072-4EN-277	631030	Contrada Seggio	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-4EN-278	631030 631040	Contrada Seggio	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
072-4EN-279	631040	Contrada Porcello	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
072-4EN-280	631040	Contrada Porcello	Calanco	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
072-4EN-281	631040	Vallone Scaldaferro	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
072-4EN-282	631040	Contrada Granco	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
072-4EN-283	631040	Vallone Scaldaferro	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
072-4EN-284	631040	Contrada Granco	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
072-4EN-285	631040	Contrada Granco	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-4EN-286	631040	Contrada Granco	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
072-4EN-287	631040	Contrada Porcello	Calanco	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
072-4EN-288	631040	Contrada Porcello	Calanco	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
072-4EN-289	631040	Contrada Porcello	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Modificato (tipologia dissesto)
072-4EN-290	631040	Contrada Porcello	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	---	---	---	---	Modificato (tipologia e estensione dissesto e livello di pericolosità)

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-4EN-291	631040	Contrada Porcello	Colamento lento	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
072-4EN-292	631040	Contrada Porcello	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
072-4EN-293	631040	Contrada Porcello	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
072-4EN-294	631040	Contrada Porcello	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-4EN-295	631040	Contrada S. Spirito	Calanco	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
072-4EN-296	631040	Contrada S. Spirito	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
072-4EN-297	631040	Contrada S. Spirito	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-4EN-298	631030 631040	Casa Termini	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
072-4EN-299	631030 631040	Casa Rizzuto	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
072-4EN-300	631040	Casa Caiaffi	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
072-4EN-301	631040	Casa Caiaffi	Colamento lento	Attivo	P2	P2	E3 Elettrodotta	E2 Aree agricole utilizzate	R3	R2	Inseriti e eliminati elementi a rischio
072-4EN-302	631040	Contrada S. Spirito	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
072-4EN-303	631040	Contrada Porcello	Frana complessa	Attivo	P3	P3	---	---	---	---	Nessuna modifica
072-4EN-304	631040	Bivio Kamut	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E4 Centro abitato	---	R4	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
								E3 Viabilità secondaria		R3	
								E1 Zone boscate		R2	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-4EN-305	631040	Rocca di Cerere	Crollo	Attivo	P3	P4	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria E1 Zone boscate	R2	R4 R3	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità, livello di pericolosità, classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
072-4EN-306	631040	S.P. n. 2	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E1 Case sparse	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	R2	R2	Modificato (estensione dissesto e classe elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
072-4EN-307	631040	Viale Marconi	Crollo	Attivo	P0 Stabilizzato (307-1)	P4	---	E4 Centro abitato E3 Viabilità secondaria	---	R4	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità, stato di attività e livello di pericolosità, classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
					P3 Attivo (307-2)		E3 Via di fuga	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	R4	R3	
							E2 Viabilità secondaria	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	R3		
							E1 Case sparse	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	R2		
P0 Stabilizzato (307-3)	---	---	---	---							
072-4EN-308	631040	Contrada Granco	Crollo	Attivo	P3	P4	E3 Viabilità primaria	E4 Centro abitato Viabilità primaria E3 Viabilità secondaria E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	R4 R4	R4 R3	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità, livello di pericolosità, classe elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
072-4EN-309	631040	Contrada Granco	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P1	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (tipologia e estensione dissesto e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
072-4EN-310	631040	Contrada Granco	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Modificato (tipologia e estensione dissesto)

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-4EN-311	631040	Cimitero	Crollo	Attivo	P4	P4	E1 Case sparse	E4 Centro abitato E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R3	R4 R3	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità, classe elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
072-4EN-312	631040	Pendici Ovest	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Centro abitato E3 Elettrodotto	E4 Centro abitato E3 Viabilità secondaria E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R4 R3	R4 R3	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità, classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti e eliminati elementi a rischio
072-4EN-313	631040	S.P. n. 81	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
072-4EN-314	631040	Zona stadio	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Via di fuga	E4 Centro abitato E3 Viabilità secondaria Elettrodotto	R4	R4 R3	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità, classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti e eliminati elementi a rischio
072-4EN-315	631040	Via Cantina	Crollo	Attivo	P1	P4	---	E4 Centro abitato E3 Viabilità secondaria	---	R4	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità, stato di attività e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
072-4EN-316	631040	Contrada Vanelle	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E1 Case sparse	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R2	R2	Modificato (classe elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-4EN-317	631040	Via Pergusa	Crollo	Attivo	P4 Attivo (317-1)	P4	E4 Centro abitato E3 Via di fuga	E4 Centro abitato	R4	R4	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità, stato di attività e livello di pericolosità) Eliminati elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria		R1		
					P1 Stabilizzato (317-2)		---		---		
072-4EN-318	631040	Discarica Torricoda	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	---	E4 Centro abitato	---	R4	Modificato (estensione dissesto e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
072-4EN-319	631040	Via Cantina	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Nessuna modifica
072-4EN-320	631040	Villa Porta Pisciotta	Sprofondamento	Attivo	P3	P3	E1 Impianti ricreativi	E4 Centro abitato	R2	R4	Inseriti e eliminati elementi a rischio
072-4EN-321	631040	Villa Farina	Crollo	Attivo	P3 Attivo (321-1)	P4	E1 Impianti ricreativi	E4 Centro abitato	R2	R4	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità, stato di attività e livello di pericolosità) Eliminata parte del dissesto considerata area mitigata Inseriti e eliminati elementi a rischio
					P1 Stabilizzato (321-2)		---		---		
072-4EN-322	631040	S. Calogero	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Centro abitato E3 Elettrodotti	E4 Centro abitato	R4	R4	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità) Eliminati elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria		R3		
072-4EN-323	631040	S. Calogero	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E4 Centro abitato	---	R4	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-4EN-324	631040	S. Calogero	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Modificato (tipologia e estensione dissesto, classe elementi a rischio) Inseriti e eliminati elementi a rischio
							E3 Nucleo abitato Via di fuga		R3		
							E1 Case sparse	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	R2	R2	
072-4EN-325	631040	Torcicoda	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E4 Centro abitato	---	R4	Inseriti elementi a rischio
072-4EN-326	631040	Ovest Torrente Torcicoda	Scorrimento	Attivo	P3	P3	---	E4 Centro abitato	---	R4	Inseriti elementi a rischio
072-4EN-327	631040	S. Lucia	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P1	P1	E2 Viabilità secondaria	E4 Centro abitato	R1	R2	Inseriti e eliminati elementi a rischio
072-4EN-328	631040	Campo sportivo Enna bassa	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E4 Centro abitato	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-4EN-329	631040	Palestra Enna bassa	Sprofondamento	Attivo	P3	P3	E2 Viabilità secondaria	E4 Centro abitato	R3	R4	Inseriti e eliminati elementi a rischio
072-4EN-330	631040	Palestra Enna bassa	Sprofondamento	Attivo	P3	P3	E2 Viabilità secondaria	E4 Centro abitato	R3	R4	Inseriti e eliminati elementi a rischio
072-4EN-331	631040	Palestra Enna bassa	Sprofondamento	Attivo	P3	P3	E2 Viabilità secondaria	E4 Centro abitato	R3	R4	Inseriti e eliminati elementi a rischio
072-4EN-332	631040	Torcicoda	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E4 Centro abitato	---	R4	Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R2	
072-4EN-333	631040	Torrente Torcicoda	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E4 Centro abitato	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-4EN-334	631040	Via Monte Cantina	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E4 Centro abitato E3 Viabilità secondaria	---	R4	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità) Inseriti elementi a rischio
072-4EN-335	631040	S.P. n. 2	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Via di fuga	E4 Centro abitato E3 Viabilità secondaria	R4	R4	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità) Inseriti e eliminati elementi a rischio
								E2 Case sparse E1 Viabilità minore Zone boscate		R3	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-4EN-336	631040	Villa Porta Pisciotta	Sprofondamento	Attivo	P3	P3	---	E4 Centro abitato	---	R4	Inseriti elementi a rischio
072-4EN-337	631020	Contrada Corfidato	Colamento lento	Quiescente	P0	P0	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
072-4EN-338	631060	Contrada Arenella	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-4EN-339	631060	Contrada Arenella	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-4EN-340	631060	Contrada Arenella	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
072-4EN-341	631060	Contrada Arenella	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-4EN-342	631060	Contrada Arenella	Calanco	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
072-4EN-345	631040	Palestra Enna bassa	Sprofondamento	Attivo	P3	P3	---	E4 Centro abitato	---	R4	Inseriti elementi a rischio
072-4EN-346	631060 631100	Ponte Capodarso	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Viabilità primaria	E4 Viabilità primaria	R4	R4	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità, classe elemento a rischio) Inseriti e eliminati elementi a rischio
							E2 Acquedotto E1 Case sparse	E2 Case sparse Area naturale protetta Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R3	R3	
072-4EN-347	622110	S.P. n. 32	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
072-4EN-348	622110	Cozzo Fastuchera	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-4EN-349	622110	Cozzo Fastuchera	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-4EN-350	622110	Cozzo Fastuchera	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-4EN-351	631040	Castello di Lombardia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	
072-4EN-352	631040	Castello di Lombardia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
072-4EN-353	631040	Castello di Lombardia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-4EN-354	631040	Rocca di Cerere	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
								E1 Zone boscate		R3	
072-4EN-355	631040	Rocca di Cerere	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-4EN-356	631040	Castello di Lombardia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
								E1 Zone boscate		R3	
072-4EN-357	631040	Vallone Scaldaferro	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-4EN-358	631040	Vallone Scaldaferro	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-4EN-359	631040	Vallone Scaldaferro	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-4EN-360	631040	Gallerie A19	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Viabilità primaria	---	R4	Nuovo
072-4EN-361	632090 632130	Vallone della Furma	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E3 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
								E1 Zone boscate		R2	
072-4EN-362	631040	Gallerie A19	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-4EN-363	631040	Gallerie A19	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-4EN-364	631040	Gallerie A19	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-4EN-365	631040	Gallerie A19	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-4EN-366	631040	Gallerie A19	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-4EN-367	631040	Gallerie A19	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Viabilità primaria	---	R4	Nuovo
								E1 Zone boscate		R3	
072-4EN-368	631040	Gallerie A19	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-4EN-369	631040	Gallerie A19	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Viabilità primaria	---	R4	Nuovo
								E1 Zone boscate		R3	
072-4EN-370	631040	Gallerie A19	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-4EN-371	631040	Gallerie A19	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-4EN-372	631040	Gallerie A19	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Viabilità primaria	---	R4	Nuovo
								E1 Zone boscate		R3	
072-4EN-373	631040	Gallerie A19	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Viabilità primaria	---	R4	Nuovo
072-4EN-374	631040	Gallerie A19	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Viabilità primaria	---	R4	Nuovo
072-4EN-375	631040	Gallerie A19	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-4EN-376	631040	Gallerie A19	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-4EN-377	631040	Gallerie A19	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse	---	R3	Nuovo
072-4EN-378	631040	Vallone Scaldaferro	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P1	---	---	---	---	Nuovo
072-4EN-379	631040	Gallerie A19	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-4EN-380	631040	Gallerie A19	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-4EN-381	631040	Gallerie A19	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-4EN-382	631040	Gallerie A19	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-4EN-383	631040	Gallerie A19	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-4EN-384	631030 631040	Gallerie A19	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-4EN-385	631030 631040	Vallone dei Molini	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-4EN-386	631030 631040	Vallone dei Molini	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-4EN-387	631040	Vallone dei Molini	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-4EN-388	631030	Vallone dei Molini	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-4EN-389	631030	Vallone dei Molini	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P1	---	E1 Zone boscate	---	R1	Nuovo
072-4EN-390	631030 631040	Vallone Scaldaferro	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E1 Zone boscate	---	R2	Nuovo
072-4EN-391	631030	Contrada S. Nicola	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E4 Viabilità primaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R2	
072-4EN-392	631030	Fiume Morello	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-4EN-393	631030	Cozzo Ferrara	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-4EN-394	631030	Masseria Ferrarelle	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-4EN-395	631030	Masseria Ferrarelle	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P1	---	---	---	---	Nuovo
072-4EN-396	631030 631040	Contrada Porcello	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Nuovo
072-4EN-397	631040	Contrada Porcello	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	---	---	---	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-4EN-398	631040	Contrada Santo Spirito	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
072-4EN-399	631040	Contrada Seggio	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-4EN-400	631040	Contrada Santo Spirito	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-4EN-401	631040	Versante Est centro abitato	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate		R3	
072-4EN-402	631040	Est Torrente San Giovannello	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
072-4EN-403	631040	Est Torrente San Giovannello	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
072-4EN-404	631040	S.P. n. 81 bis	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-4EN-405	631040	S.P. n. 81 bis	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
072-4EN-406	631030	Contrada San Cataldo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P1	---	---	---	---	Nuovo
072-4EN-407	631020	Contrada Malpasso	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Nuovo
072-4EN-408	631060 631070	Contrada Malpasso	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R2	Nuovo
072-4EN-409	631060	Contrada Quadarella	Area a franosità diffusa	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Nuovo
072-4EN-410	631060	Contrada Fortolese	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-4EN-411	631060	Contrada Fortolese	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P1	---	---	---	---	Nuovo
072-4EN-412	631060	Contrada Fortolese	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E1 Zone boscate	---	R2	Nuovo
072-4EN-413	631060	Masseria Fortolese	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-4EN-414	631060	Contrada Fortolese	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
072-4EN-415	631060	Contrada Fortolese	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-4EN-416	631060	Contrada Fortolese	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
072-4EN-417	631060	Contrada Fortolese	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-4EN-418	631060	Contrada Fortolese	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-4EN-419	631060	Contrada Fortolese	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-4EN-420	631060	Contrada Fortolese	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-4EN-421	631060	Contrada Fortolese	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-4EN-422	631060	Contrada Fortolese	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P1	---	---	---	---	Nuovo
072-4EN-423	631060	Contrada Quadarella	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P1	---	---	---	---	Nuovo
072-4EN-424	631060	Contrada Quadarella	Area a franosità diffusa	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Nuovo
072-4EN-425	631060	Contrada Quadarella	Colamento lento	Attivo	---	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Nuovo
072-4EN-426	631060	Contrada Quadarella	Area a franosità diffusa	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Nuovo
072-4EN-427	631070	Contrada Quadarella	Area a franosità diffusa	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Nuovo
072-4EN-428	631070	Contrada Quadarella	Area a franosità diffusa	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Nuovo
072-4EN-429	631070	Contrada Figotto	Area a franosità diffusa	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Nuovo
072-4EN-430	631070	Contrada Figotto	Area a franosità diffusa	Attivo	---	P2	---	---	---	---	Nuovo
072-4EN-431	631070	Contrada Figotto	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R2	Nuovo
072-4EN-432	631070	Contrada Figotto	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	---	---	---	Nuovo
072-4EN-433	631070	Masseria Figotto	Area a franosità diffusa	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-4EN-414	631060	Contrada Fortolese	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
072-4EN-434	631030 631070	Contrada San Cataldo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Nuovo
072-4EN-435	631030	Contrada Sedici Salme	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Nuovo
072-4EN-436	631040	Contrada San Giovannello	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-4EN-437	631040	Contrada San Giovannello	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Nuovo
072-4EN-438	631040	Poggio Baronessa	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
072-4EN-439	631040	Poggio Baronessa	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
072-4EN-440	631040	Poggio Baronessa	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
072-4EN-441	632050	Contrada S. Caterina	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-4EN-442	632050	Contrada S. Caterina	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-4EN-443	631060	Casa Petrusa	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Nuovo
072-4EN-444	631060	Cozzo del Corvo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-4EN-445	631060	Cozzo del Corvo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P1	---	---	---	---	Nuovo
072-4EN-446	631060	Cozzo del Corvo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P1	---	E1 Zone boscate	---	R1	Nuovo
072-4EN-447	631060	Contrada Giumentarello	Calanco	Attivo	---	P2	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R2	Nuovo
072-4EN-448	631060	Contrada Giumentarello	Calanco	Attivo	---	P2	---	---	---	---	Nuovo
072-4EN-449	631060	Cozzo Ramusa	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-4EN-450	631060	Cozzo Ramusa	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-4EN-451	631060	Contrada Giumentarello	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-4EN-452	631060	Portella Capodarso	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-4EN-453	631060 631070	Contrada Malpasso	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Nuovo
072-4EN-454	631060	Contrada Malpasso	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-4EN-455	631070	Contrada Malpasso	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-4EN-456	631070	Contrada Malpasso	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-4EN-457	631070	Contrada Malpasso	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-4EN-458	631060	Monte Capodarso	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-4EN-459	631070	Contrada Pizzuto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-4EN-460	631070	Contrada Pizzuto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-4EN-461	631070	Contrada Pizzuto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-4EN-462	631070	Contrada Pizzuto	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	---	---	---	Nuovo
072-4EN-463	631070	Contrada Pizzuto	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E1 Zone boscate	---	R2	Nuovo
072-4EN-464	631070	Contrada Pizzuto	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	---	---	---	Nuovo
072-4EN-465	631070	Contrada Pizzuto	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P1	---	---	---	---	Nuovo
072-4EN-466	631070	Contrada Pizzuto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-4EN-467	631070	Contrada Pizzuto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-4EN-468	631070	Contrada Pizzuto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-4EN-469	631070	Contrada Cannarella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
072-4EN-470	631070	Contrada Cannarella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-4EN-471	631160	Casa Marino	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Nuovo
072-4EN-472	631070	Contrada Cannarella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-4EN-473	631070	Contrada Cannarella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-4EN-474	631070	Contrada Salinella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	
072-4EN-475	631080	Monte Bruchito	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-4EN-476	631070 631080	Monte Bruchito	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria Cava	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	
072-4EN-477	631070	Contrada Cannarella	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-4EN-478	631080	Portella dei Monaci	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
072-4EN-479	631080	Case Ponticello	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
072-4EN-480	631080	Contrada Bruchito	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-4EN-481	632050	Contrada Salerno	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-4EN-482	632050	Contrada Salerno	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-4EN-483	631080	Cozzo Staglio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
072-4EN-484	631080	Cozzo Staglio	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-4EN-485	631080	Punta Cutura	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-4EN-486	631080	Punta Cutura	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-4EN-487	631080	Punta Cutura	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
072-4EN-488	631080	Contrada Cutura	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-4EN-489	631080	Contrada Cutura	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Elettrodotto	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	
072-4EN-490	631080	Contrada Cutura	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-4EN-491	631080	Contrada Cutura	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
072-4EN-492	631080	Contrada Bruchito	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R2	Nuovo
072-4EN-493	631070	Contrada Salinella	Area a franosità diffusa	Attivo	---	P2	---	E3 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate		R2	
072-4EN-494	631070	Contrada Cannarella	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E3 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R2	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-4EN-495	631070	Casa Librizzi	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E3 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate		R2	
072-4EN-496	631070	Contrada Cannarella	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E3 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R2	
072-4EN-497	631060	Contrada Giumentario	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R2	Nuovo
072-4EN-498	631060	Contrada Giumentario	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-4EN-499	631060	Contrada Giumentario	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
072-4EN-500	631060	Contrada Giumentario	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-4EN-501	631060	Contrada Giumentario	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
072-4EN-502	631060	Contrada Giumentario	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
072-4EN-503	631060	Contrada Giumentario	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
072-4EN-504	631060	Miniera Giumentario	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
072-4EN-505	631060	Miniera Giumentario	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-4EN-506	631060	Monte Capodarso	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
072-4EN-507	631060	Monte Capodarso	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
072-4EN-508	631060 631070	Monte Capodarso	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Nuovo
072-4EN-509	631060 631070	Contrada Capodarso	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-4EN-510	631070	Fiume Morello	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-4EN-511	631070	Marcato di Vecchia	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R2	Nuovo
072-4EN-512	631070	Marcato di Vecchia	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-4EN-513	631070	Marcato di Vecchia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-4EN-514	631070	Marcato di Vecchia	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E1 Zone boscate	---	R2	Nuovo
072-4EN-515	631070	Marcato di Vecchia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-4EN-516	631070	Masseria Alvanello	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E3 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R2	
072-4EN-517	631080	Monte Strazzavertole	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	
072-4EN-518	631080	Monte Strazzavertole	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-4EN-519	631080	Monte Strazzavertole	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-4EN-520	631080	Monte Strazzavertole	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-4EN-521	631080	Monte Strazzavertole	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-4EN-522	631080	Monte Strazzavertole	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria Elettrodotto	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	
072-4EN-523	631080	Monte Strazzavertole	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-4EN-524	631080	Contrada Torre	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-4EN-525	631080	Casa Fazzi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-4EN-526	631080	Casa Fazzi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
072-4EN-527	631070 631080	Vallone Serieri	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-4EN-528	631070	Vallone Serieri	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-4EN-529	631070	Vallone Serieri	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-4EN-530	631070	Monte Pasquasia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-4EN-531	631070	Monte Pasquasia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-4EN-532	631070	Fiume Morello	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-4EN-533	631070	Fiume Morello	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-4EN-534	631070	Monte Pasquasia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
072-4EN-535	631070	Monte Pasquasia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-4EN-536	631070	Monte Pasquasia	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	---	---	---	Nuovo
072-4EN-537	631030	Contrada Ferrara	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-4EN-538	631070	Monte Pasquasia	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P1	---	---	---	---	Nuovo
072-4EN-539	631070	Monte Pasquasia	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P1	---	E1 Zone boscate	---	R1	Nuovo
072-4EN-540	631070	Miniera Pasquasia	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P1	---	---	---	---	Nuovo
072-4EN-541	631070	Miniera Pasquasia	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Nuovo
072-4EN-542	631070	Cozzo del Frumento	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E1 Viabilità minore	---	R2	Nuovo
072-4EN-543	631070	Miniera Pasquasia	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	---	---	---	Nuovo
072-4EN-544	631070	Miniera Pasquasia	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P1	---	---	---	---	Nuovo
072-4EN-545	631070	Contrada Pasquasia	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R2	Nuovo
072-4EN-546	631070	Monte Alvanello	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	---	---	---	Nuovo
072-4EN-547	631070	Casa dello Stretto	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R2	Nuovo
072-4EN-548	631070	Stretto Benesiti	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-4EN-549	631070	Stretto Benesiti	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Viabilità primaria	---	R4	Nuovo
072-4EN-550	631070	Masseria Sacella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-4EN-551	631070	Masseria Sacella	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	---	---	---	Nuovo
072-4EN-552	631070	Casa Grotta Stretta	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-4EN-553	631070	Casa Grotta Stretta	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-4EN-554	631070	Vallone Serieri	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-4EN-555	631070	Casa S. Tomasello	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
072-4EN-556	631070	Casa S. Tommaso	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-4EN-557	631070	Casa Grotta Stretta	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-4EN-558	631070 631080	Casa S. Tommaso	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-4EN-559	631080	Vallone Fresta	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-4EN-560	631070	Casa S. Tomasello	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-4EN-561	631080	Contrada S. Tomasello	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-4EN-562	631080	Vallone Fresta	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-4EN-563	631080	Contrada Risicalla	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-4EN-564	631080	Contrada Risicalla	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-4EN-565	631120	Monte Capitone	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-4EN-566	631120	Monte Capitone	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-4EN-567	631080 631120	Monte Carangiaro	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-4EN-568	631120	Monte Carangiaro	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-4EN-569	631120	Contrada Carangiaro	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-4EN-570	631120	Contrada Carangiaro	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-4EN-571	631120	La Guardiola	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-4EN-572	631120	La Guardiola	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-4EN-573	631120	La Guardiola	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-4EN-574	631120	Rocce di Scioltabino	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Viabilità primaria E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R4 R3	Nuovo
072-4EN-575	631120	Rocce di Scioltabino	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-4EN-576	631120	Sorgente Scioltabino	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-4EN-577	631120	Rocce di Scioltabino	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-4EN-578	631120	Rocce di Scioltabino	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Viabilità primaria	---	R4	Nuovo
072-4EN-579	631120	Contrada Scioltabino	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Viabilità primaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
072-4EN-580	631120	Contrada Scioltabino	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Viabilità primaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
072-4EN-581	631120	Sorgente Scioltabino	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse	---	R3	Nuovo
072-4EN-582	631120	Contrada Scioltabino	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-4EN-583	631120	Contrada Scioltabino	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-4EN-584	631110 631120	Contrada Scioltabino	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-4EN-585	631070	Monte Luculia	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-4EN-586	631070 631110	Monte Luculia	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-4EN-587	631070	Sorgente Serieri	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-4EN-588	631070	S.S. n. 117 bis	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Viabilità primaria	---	R4	Nuovo
072-4EN-589	631070	S.S. n. 117 bis	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Viabilità primaria	---	R4	Nuovo
								E1 Zone boscate		R3	
072-4EN-590	631070	Molino del Barone	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Viabilità primaria	---	R4	Nuovo
								E1 Zone boscate		R3	
072-4EN-591	631070	Vallone Cateratta	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Viabilità primaria	---	R4	Nuovo
								E1 Zone boscate		R3	
072-4EN-592	631070	Vallone Cateratta	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Viabilità primaria	---	R4	Nuovo
								E1 Zone boscate		R3	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-4EN-593	631070	Contrada S. Tommaso	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E4 Viabilità primaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R2	
072-4EN-594	631070	Vallone Cateratta	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-4EN-595	631070 631110	Vallone Cateratta	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-4EN-596	631070 631110	Contrada S. Tommaso	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-4EN-597	631110	Contrada S. Tommaso	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E4 Viabilità primaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R2	
072-4EN-598	631060	Cozzo delle Donne Nude	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-4EN-599	631060	Cozzo delle Donne Nude	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
072-4EN-600	631060	Contrada Capodarso	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R2	Nuovo
072-4EN-601	631060	Contrada Capodarso	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P1	---	---	---	---	Nuovo
072-4EN-602	631060 631070	Fiume Morello	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Nuovo
072-4EN-603	631060 631070	Cozzo S. Antonio	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R2	Nuovo
072-4EN-604	631070	Cozzo S. Antonio	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R2	Nuovo
072-4EN-605	631070	Fiume Morello	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-4EN-606	631070	Cozzo S. Antonio	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R2	Nuovo
072-4EN-607	631070	Contrada Garmeno	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Nuovo
072-4EN-608	631110	Contrada Garmeno	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Nuovo
072-4EN-609	631110	Contrada Garmeno	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Nuovo
072-4EN-610	631110	Fiume Torcicoda	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R1	Nuovo
072-4EN-611	631110	Fiume Torcicoda	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Nuovo
072-4EN-612	631110	Contrada Granci	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	---	---	---	Nuovo
072-4EN-613	631110	Portella del Lupo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	---	---	---	Nuovo
072-4EN-614	631110	Contrada Nicola	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Nuovo
072-4EN-615	631110	Contrada Nicola	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P1	---	---	---	---	Nuovo
072-4EN-616	631100	Contrada Capodarso	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E4 Viabilità primaria	---	R4	Nuovo
								E2 Area naturale protetta		R2	
072-4EN-617	631100	Contrada Capodarso	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P1	---	E2 Area naturale protetta	---	R1	Nuovo
072-4EN-618	631100	Fiume Morello	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E4 Viabilità primaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate		R2	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-4EN-619	631100	Fiume Morello	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Nuovo
072-4EN-620	631100 631110	Cozzo Comunello	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Nuovo
072-4EN-621	631100 631110	Contrada Pampilone	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Nuovo
072-4EN-622	631100 631110	Fiume Torcicoda	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Nuovo
072-4EN-623	631100 631110	Fiume Torcicoda	Calanco	Attivo	---	P1	---	---	---	---	Nuovo
072-4EN-624	631110	Ex Molino Arcera	Area a franosità diffusa	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Nuovo
072-4EN-625	631110	Fiume Torcicoda	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Nuovo
072-4EN-626	631110	Fiume Torcicoda	Area a franosità diffusa	Attivo	---	P2	---	E1 Zone boscate	---	R2	Nuovo
072-4EN-627	631110	Contrada Scioltabino	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-4EN-628	631110	Contrada Scioltabino	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P1	---	---	---	---	Nuovo
072-4EN-629	631110	Contrada Scioltabino	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	---	---	---	Nuovo
072-4EN-630	631120	Sorgente Scioltabino	Area a franosità diffusa	Attivo	---	P2	---	---	---	---	Nuovo
072-4EN-631	631120	Contrada Carangiaro	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-4EN-632	631120	Monte Castellazzo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	---	---	---	Nuovo
072-4EN-633	631120	Sorgente del Pioppo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E1 Zone boscate	---	R2	Nuovo
072-4EN-634	631120	Contrada Carangiaro	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Nuovo
072-4EN-635	631110 631120	Contrada Marcato dei Vitelli	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E1 Zone boscate	---	R2	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-4EN-636	631110	Contrada Marcato dei Vitelli	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-4EN-637	631110	Contrada Marcato dei Vitelli	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-4EN-638	631110	Punta di Manganazzo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-4EN-639	631110	Cugno Lungo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Nuovo
072-4EN-640	631110	Marcato Bartocceto	Area a franosità diffusa	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Nuovo
072-4EN-641	631110	Marcato Bartocceto	Area a franosità diffusa	Attivo	---	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Nuovo
072-4EN-642	631120	Monte Gerace	Area a franosità diffusa	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Nuovo
072-4EN-643	631120	Monte Gerace	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E3 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R2	
072-4EN-644	631120	Monte Gerace	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R2	Nuovo
072-4EN-645	631120	Monte Gerace	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R2	Nuovo
072-4EN-646	632090	Contrada della Furma	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R2	Nuovo
072-4EN-647	631120	Sorgente di Gerbinello	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R2	Nuovo
072-4EN-648	631110	Contrada Gerace	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E3 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R2	
072-4EN-649	631110	Contrada Geracello	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-4EN-650	631110	Contrada Geracello	Calanco	Attivo	---	P1	---	---	---	---	Nuovo
072-4EN-651	631110	Contrada Geracello	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	---	---	---	Nuovo
072-4EN-652	631110	Contrada Geracello	Calanco	Attivo	---	P1	---	---	---	---	Nuovo
072-4EN-653	631110	Contrada Geracello	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	---	---	---	Nuovo
072-4EN-654	631110	Contrada Geracello	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	---	---	---	Nuovo
072-4EN-655	631110	Contrada Arcera	Area a franosità diffusa	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Nuovo
072-4EN-656	631110	Punta di Manganazzo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-4EN-657	631110	Masseria Arcera	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Nuovo
072-4EN-658	631110	Masseria Arcera	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Nuovo
072-4EN-659	631150	Contrada Aiuolo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Nuovo
072-4EN-660	631150	Contrada Aiuolo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Nuovo
072-4EN-661	631110 631150	Contrada Aiuolo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R2	Nuovo
072-4EN-662	631110	Contrada Aiuolo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Nuovo
072-4EN-663	631120	Ginestraio di Geracello	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R2	Nuovo
072-4EN-664	631120 631160	Casa Bubudello	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Nuovo
072-4EN-665	631040	Poggio Baronessa	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
094-4EN-001	631040	Castello di Lombardia	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Centro abitato E3 Viabilità secondaria Elettrodotto	E4 Centro abitato E3 Viabilità secondaria E2 Case sparse E1 Viabilità minore	R4	R4 R3	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità) Inseriti e eliminati elementi a rischio
094-4EN-002	631040	Sud Est Castello di Lombardia	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
094-4EN-003	631040	Rocca di Cerere	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
094-4EN-004	631040	Rocca di Cerere	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E1 Viabilità minore	R2	R2	Inseriti e eliminati elementi a rischio
094-4EN-005	631040	Rocca di Cerere	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
094-4EN-006	631040	Rocca di Cerere	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità) Inseriti elementi a rischio
							---	E2 Case sparse E1 Viabilità minore Zone boscate		R3	
094-4EN-007	631040	Cozzo Impiso	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E1 Viabilità minore	R2	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti e eliminati elementi a rischio
094-4EN-008	631040	Cozzo Impiso	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
094-4EN-009	631040	Contrada Dirupello	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
094-4EN-010	631040	Contrada Dirupello	Colamento rapido	Attivo	P4	P4	E3 Viabilità primaria	E4 Viabilità primaria	R4	R4	Modificato (classe elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
								E1 Zone boscate		R3	
094-4EN-011	631040	Contrada Dirupello	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E4 Viabilità primaria	---	R4	Inseriti elementi a rischio
								E1 Zone boscate		R2	
094-4EN-012	631040	Contrada Dirupello	Calanco	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
094-4EN-013	631040	Vallone Baronessa	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
094-4EN-014	631040	Vallone Baronessa	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
094-4EN-015	631040	Poggio Baronessa	Crollo	Attivo	P2	P4	---	---	---	---	Modificato (tipologia e estensione dissesto e area a pericolosità, livello di pericolosità)
094-4EN-016	631040	Poggio Baronessa	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
094-4EN-017	631040	Poggio Baronessa	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
094-4EN-018	631040	Poggio Baronessa	Crollo	Attivo	P1	P4	---	---	---	---	Modificato (tipologia e estensione dissesto e area a pericolosità, livello di pericolosità)
094-4EN-019	631040	Poggio Baronessa	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
094-4EN-020	631040	Poggio Baronessa	Crollo	Attivo	P1	P4	---	---	---	---	Modificato (tipologia e estensione dissesto e area a pericolosità, livello di pericolosità)
094-4EN-021	631040	Contrada Baronessa	Crollo	Attivo	P1	P4	---	E2 Case sparse E1 Viabilità minore	---	R3	Modificato (tipologia e estensione dissesto e area a pericolosità, livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
094-4EN-022	631040	Cozzo Caggia	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	R1	R1	Inseriti e eliminati elementi a rischio
094-4EN-023	632010	Cozzo Caggia	Crollo	Attivo	P2	P4	---	---	---	---	Modificato (tipologia e estensione dissesto e area a pericolosità, livello di pericolosità)
094-4EN-024	631120 632090	Contrada Floristella	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
094-4EN-025	632090	Contrada Floristella	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Modificato (tipologia e estensione dissesto, stato di attività) Inseriti elementi a rischio
094-4EN-026	631040	Rocca di Cerere	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Beni archeologici	---	R4	---	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità) Eliminati elementi a rischio
094-4EN-027	632060	Contrada Spina	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
094-4EN-028	623130	Torrente Matrona	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E3 Viabilità secondaria	---	R3	Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate		R2	
094-4EN-029	631040	Contrada Spina	Colamento lento	Attivo	P1	---	---	---	---	---	Eliminato dissesto
094-4EN-030	631080 632050	Contrada Mazzone	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	E3 Elettrodotto	E3 Elettrodotto	R3	R3	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R2	
094-4EN-031	631080 632050	Contrada Pollicarini	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (tipologia e estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
094-4EN-032	631080 632050	Contrada Scavo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (tipologia e estensione dissesto, stato di attività e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
094-4EN-033	631080 632050	Contrada Cannavò	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
094-4EN-034	632050	Contrada S. Caterina	Crollo	Attivo	P1	P4	---	---	---	---	Modificato (tipologia e estensione dissesto e area a pericolosità, stato di attività e livello di pericolosità)
094-4EN-035	631080 632050	Contrada S. Chiara	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	E2 Viabilità secondaria	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R1	R1	Inseriti e eliminati elementi a rischio
094-4EN-036	631080 632050	Contrada S. Chiara	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
094-4EN-037	631080	Contrada S. Caterina	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
094-4EN-038	632010 632050	Contrada S. Caterina	Calanco	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
094-4EN-039	632010 632050	Contrada Salvatorello	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (tipologia e estensione dissesto)
094-4EN-040	632050	Contrada S. Caterina	Calanco	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
094-4EN-041	631080	Contrada S. Caterina	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
094-4EN-042	632050	Contrada S. Caterina	Calanco	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
094-4EN-043	632050	Contrada S. Caterina	Frana complessa	Inattivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria Acquedotto	E1 Viabilità minore	R2	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti e eliminati elementi a rischio
094-4EN-044	631080	Contrada S. Caterina	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
094-4EN-045	632050	Contrada S. Caterina	Calanco	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
094-4EN-046	631080	Contrada S. Caterina	Colamento rapido	Inattivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
094-4EN-047	632050	Contrada S. Caterina	Calanco	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
094-4EN-048	632090	Contrada Mandrascati	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
094-4EN-049	632090	Contrada Mandrascati	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
094-4EN-050	632090	Contrada Mandrascati	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
094-4EN-051	632090	Contrada Mandrascati	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
094-4EN-052	632090	Masseria Mandrascati	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
094-4EN-053	632090	Rocca Crovacchia	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
094-4EN-054	632090	Rocca Crovacchia	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
094-4EN-055	631040	Contrada Dirupello	Colamento rapido	Attivo	P4	P4	---	---	---	---	Nessuna modifica
094-4EN-056	631040	Contrada Dirupello	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
094-4EN-057	631040	Contrada Dirupello	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
094-4EN-058	631040	Contrada Dirupello	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
094-4EN-059	632060	Contrada Spina	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P3	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (tipologia e estensione dissesto e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
094-4EN-060	632060	Contrada Spina	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
094-4EN-061	632020	Contrada Terre di Chiesa	Colamento lento	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
094-4EN-062	632020	Contrada Terre di Chiesa	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
094-4EN-063	632020	Contrada Terre di Chiesa	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
094-4EN-064	632020	Contrada Terre di Chiesa	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
094-4EN-065	632020	Contrada Terre di Chiesa	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
094-4EN-066	632020	Cozzo della Vergogna	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
094-4EN-067	632020	Cozzo della Vergogna	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
094-4EN-068	632020	Cozzo della Vergogna	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
094-4EN-069	632020	Cozzo Volta di Monaca	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
094-4EN-070	632090	Contrada Galizzi	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
094-4EN-071	632010	Case Pirarindone	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
094-4EN-072	632010	Case Pirarindone	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (tipologia e estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
094-4EN-073	631040	Contrada Tre Salme	Crollo	Attivo	P2	P4	---	---	---	---	Modificato (tipologia e estensione dissesto e area a pericolosità, livello di pericolosità)
094-4EN-074	631040	Contrada Tre Salme	Crollo	Attivo	P2	P4	---	---	---	---	Modificato (tipologia e estensione dissesto e area a pericolosità, livello di pericolosità)
094-4EN-075	631040	Contrada Baronessa	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (tipologia e estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
094-4EN-076	631040	Contrada Baronessa	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (tipologia e estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
094-4EN-077	631040	Contrada Baronessa	Calanco	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
094-4EN-078	631040	Contrada Baronessa	Colamento rapido	Attivo	P3	P3	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Modificato (estensione dissesto) Inserita fascia di rispetto Inseriti elementi a rischio
094-4EN-079	631040	Contrada Baronessa	Calanco	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
094-4EN-080	631080	Contrada Salvatorello	Scorrimento	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
094-4EN-081	631040 631080	Contrada Salvatorello	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
094-4EN-082	631040	Contrada Tre Salme	Colamento lento	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
094-4EN-083	631040	Contrada Tre Salme	Colamento lento	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
094-4EN-084	631040	Contrada Tre Salme	Colamento lento	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
094-4EN-085	631040	Contrada Mulinazzo	Calanco	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
094-4EN-086	631040	Contrada Mulinazzo	Calanco	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
094-4EN-087	631040	Contrada Mulinazzo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
094-4EN-088	631040	Contrada Mulinazzo	Calanco	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
094-4EN-089	631040	Contrada Dirupello	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
094-4EN-090	631040	Contrada Dirupello	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
094-4EN-091	631040	Contrada Dirupello	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
094-4EN-092	631040	Contrada Dirupello	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
094-4EN-093	631040	Contrada Dirupello	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
094-4EN-094	631040	Contrada Dirupello	Calanco	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
094-4EN-095	631040	Contrada Parisi	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
094-4EN-096	631040	Contrada Parisi	Calanco	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
094-4EN-097	631040	Contrada Parisi	Scorrimento	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
094-4EN-098	631040	Contrada Parisi	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
094-4EN-099	631040	Contrada Anime Sante	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
094-4EN-100	631040	Contrada Mulinazzo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
094-4EN-101	631040	Contrada Mulinazzo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E1 Viabilità minore	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
094-4EN-102	632010 632020	Case Pirarindone	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
094-4EN-103	631040	Contrada Mulinazzo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
094-4EN-104	631040	Contrada Mulinazzo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
094-4EN-105	631040	Contrada Grada	Colamento lento	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
094-4EN-106	631040	Case S. Grippina	Calanco	Attivo	P2	---	---	---	---	---	Eliminato dissesto
094-4EN-107	631040	Cozzo Vuturo	Scorrimento	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
094-4EN-108	631040	Contrada S. Michele	Colamento lento	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
094-4EN-109	631040	Contrada S. Michele	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
094-4EN-110	622160 631040	Contrada S. Giuseppe	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E4 Viabilità primaria	---	R4	Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate		R2	
094-4EN-111	622160 623130 631040 632010	Contrada Raia	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
094-4EN-112	622160 631040	Contrada Lavanghe di Scozzone	Calanco	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
094-4EN-113	622160 631040	Contrada Lavanghe di Scozzone	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Modificato (tipologia e estensione dissesto)
094-4EN-114	622160 631040	Contrada Lavanghe di Scozzone	Calanco	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	---	R2	---	Eliminati elementi a rischio
094-4EN-115	622160	Contrada Lavanghe di Scozzone	Colamento rapido	Attivo	P3	P3	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Inserita fascia di rispetto Inseriti elementi a rischio
								E1 Zone boscate		R2	
094-4EN-116	622160	Contrada Lavanghe di Scozzone	Calanco	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
094-4EN-117	622160	Contrada Lavanghe di Scozzone	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	R2	R2	Inseriti e eliminati elementi a rischio
094-4EN-118	622160	Contrada Raia	Colamento lento	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
094-4EN-119	622160	Contrada Lavanghe di Scozzone	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
094-4EN-120	622160	Contrada Lavanghe di Scozzone	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
094-4EN-121	622160	Contrada Niccoletta	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
094-4EN-122	622160	Contrada Niccoletta	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
094-4EN-123	622160	Contrada Niccoletta	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
094-4EN-124	622160	Contrada Niccoletta	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
094-4EN-125	622160	Contrada Niccoletta	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
094-4EN-126	622160	Contrada Niccoletta	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
094-4EN-127	622160	Contrada Niccoletta	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
094-4EN-128	622160	Contrada Niccoletta	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
094-4EN-129	622160	Contrada Niccoletta	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
094-4EN-130	622160	Contrada Niccoletta	Calanco	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
094-4EN-131	622160	Contrada Niccoletta	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
094-4EN-132	631080 632050	Contrada Guccione	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	---	R2	---	Modificato (tipologia e estensione dissesto) Eliminati elementi a rischio
094-4EN-133	632050	Contrada Guccione	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
094-4EN-134	632050	Contrada Guccione	Calanco	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
094-4EN-135	632050	Contrada Guccione	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	---	---	---	---	Modificato (tipologia e estensione dissesto, livello di pericolosità)
094-4EN-136	632050	Contrada Guccione	Calanco	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
094-4EN-137	632050	Contrada Guccione	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
094-4EN-138	632050	Contrada Guccione	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
094-4EN-139	632050	Contrada Guccione	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
094-4EN-140	632050	Contrada Guccione	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
094-4EN-141	632050	Contrada S. Chiara	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
094-4EN-142	632050	Contrada S. Chiara	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
094-4EN-143	632050	Contrada Cannavò	Calanco	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
094-4EN-144	632050	Contrada Cannavò	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (tipologia e estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
094-4EN-145	632050	Contrada Pollicarini	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
094-4EN-146	632050	Contrada Cannavò	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
094-4EN-147	632050	Contrada Pollicarini	Calanco	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
094-4EN-148	632050	Contrada Cozzo di Cuti	Calanco	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
094-4EN-149	632050	Contrada Cozzo di Cuti	Calanco	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
094-4EN-150	632050	Contrada Cozzo di Cuti	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
094-4EN-151	632050	Contrada Cozzo di Cuti	Colamento lento	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
094-4EN-152	632050	Contrada Cozzo di Cuti	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
094-4EN-153	632050	Contrada Gallizzi	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	---	---	---	---	Modificato (tipologia e estensione dissesto, stato di attività e livello di pericolosità)
094-4EN-154	632050	Contrada Gallizzi	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	---	---	---	---	Modificato (tipologia e estensione dissesto, stato di attività e livello di pericolosità)
094-4EN-155	632050	Contrada Gallizzi	Defomazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (tipologia e estensione dissesto, stato di attività)
094-4EN-156	632050	Contrada Gallizzi	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
094-4EN-157	632050	Contrada Gallizzi	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
094-4EN-158	632050	Contrada Cozzo di Cuti	Calanco	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
094-4EN-159	632050	Contrada Gallizzi	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
094-4EN-160	632050	Contrada Vianese	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
094-4EN-161	632050	Contrada Vianese	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
094-4EN-162	632050	Contrada Vianese	Colamento lento	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
094-4EN-163	632050	Contrada Guccione	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
094-4EN-164	632050	Contrada Guccione	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
094-4EN-165	632050	Cozzo Pecorella	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
094-4EN-166	632050	Cozzo Pecorella	Colamento lento	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
094-4EN-167	632050	Cozzo Pecorella	Colamento lento	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
094-4EN-168	632050	Casa Piano Cottonera	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
094-4EN-169	632050	Casa Piano Cottonera	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
094-4EN-170	632050	Casa Piano Cottonera	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
094-4EN-171	632050	Contrada Mendola	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E3 Cava	---	R3	Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R2	
094-4EN-172	632050	Contrada Mendola	Colamento lento	Quiescente	P0	P0	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
094-4EN-173	632050	Contrada Mendola	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
094-4EN-174	632050	Contrada Belladama	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
094-4EN-175	632050	Contrada Belladama	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
094-4EN-176	632050	Contrada Belladama	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
094-4EN-177	632050	Cozzo Pecorella	Colamento lento	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
094-4EN-178	632050	Cozzo Pecorella	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
094-4EN-179	632050	Cozzo Pecorella	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
094-4EN-180	632050	Cozzo Pecorella	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
094-4EN-181	632050	Cozzo Pecorella	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
094-4EN-182	632050	Cozzo Pecorella	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
094-4EN-183	632050	Contrada Belladama	Colamento lento	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
094-4EN-184	632050	Contrada Belladama	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
094-4EN-185	632050	Contrada Belladama	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
094-4EN-186	632050	Contrada Belladama	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
094-4EN-187	632050	Cozzo Pecorella	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
094-4EN-188	632050	Cozzo Pecorella	Colamento lento	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
094-4EN-189	632050	Cozzo Pecorella	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
094-4EN-190	632050	Serra Gelsi	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
094-4EN-191	632050	Serra Gelsi	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
094-4EN-192	632050	Serra Gelsi	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
094-4EN-193	632050	Serra Gelsi	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
094-4EN-194	632050	Contrada Belladama	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
094-4EN-195	632050	Piano Ciaramito	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
094-4EN-196	632050	Piano Ciaramito	Colamento lento	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
094-4EN-197	632050	Piano Ciaramito	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
094-4EN-198	632050	Piano Ciaramito	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
094-4EN-199	632050	Piano Ciaramito	Area a franosità diffusa	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
094-4EN-200	632050	Piano Ciaramito	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
094-4EN-201	632050	Piano S. Todaro	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
094-4EN-202	632050	Piano S. Todaro	Colamento lento	Quiescente	P0	P0	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
094-4EN-203	632050	Piano S. Todaro	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
094-4EN-204	632050	Piano S. Todaro	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
094-4EN-205	632050	Piano S. Todaro	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
094-4EN-206	632050	Grotta di Cola	Crollo	Attivo	P1	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Modificato (tipologia e estensione dissesto, stato di attività e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
094-4EN-207	632050	Contrada Gallizzi	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	E3 Elettrodotta	---	R2	---	Eliminati elementi a rischio
094-4EN-208	632050	Contrada Gallizzi	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
094-4EN-209	632050	Contrada Gallizzi	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (tipologia e estensione dissesto)
094-4EN-210	632050	Contrada Gallizzi	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
094-4EN-211	632050	Contrada Gallizzi	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (tipologia e estensione dissesto, stato di attività e livello di pericolosità)
094-4EN-212	632050	Contrada Gallizzi	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
094-4EN-213	632050	Contrada Gallizzi	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
094-4EN-214	632050	Contrada Gallizzi	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P1	P1	E3 Elettrodotti	E2 Aree agricole utilizzate	R2	R1	Inseriti e eliminati elementi a rischio
094-4EN-215	632050	Contrada Gallizzi	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
094-4EN-216	632050	Contrada Gallizzi	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
094-4EN-217	632050	Contrada Gallizzi	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
094-4EN-218	632050	Contrada Gallizzi	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R2	Inseriti elementi a rischio
094-4EN-219	632050	Contrada Gallizzi	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
094-4EN-220	632050	Contrada Gallizzi	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
094-4EN-221	632050	Contrada Gallizzi	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E2 Aree agricole utilizzate	R2	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti e eliminati elementi a rischio
094-4EN-222	632050	Contrada Gallizzi	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
094-4EN-223	632050	Contrada Cozzo di Cuti	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
094-4EN-224	632050	Contrada Gallizzi	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
094-4EN-225	632050	Contrada Gallizzi	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
094-4EN-226	632050	Vallone Gallizzi	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
094-4EN-227	632050	Vallone Gallizzi	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
094-4EN-228	632050	Cozzo Pollicarini	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (tipologia e estensione dissesto)
094-4EN-229	632050	Vallone Gallizzi	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
094-4EN-230	632050	Vallone Gallizzi	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
094-4EN-231	632050	Vallone Gallizzi	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
094-4EN-232	632050	Contrada Pollicarini	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
094-4EN-233	632050	Contrada Pollicarini	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
094-4EN-234	632050	Contrada Pollicarini	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (tipologia e estensione dissesto, stato di attività)
094-4EN-235	632050	Contrada Pollicarini	Calanco	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
094-4EN-236	632050	Contrada Pollicarini	Calanco	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
094-4EN-237	632050	Vallone Gallizzi	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (tipologia e estensione dissesto, stato di attività e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
094-4EN-238	632050	Vallone Gallizzi	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
094-4EN-239	632050	Vallone Gallizzi	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
094-4EN-240	632050	Contrada Pollicarini	Calanco	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
094-4EN-241	632050	Contrada Vurparedda	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
094-4EN-242	632050	Contrada Pollicarini	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E2 Aree agricole utilizzate	R2	R2	Inseriti e eliminati elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
094-4EN-243	632010	Contrada Mulinazzo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
094-4EN-244	632010	Contrada Mulinazzo	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
094-4EN-245	632010	Contrada Mulinazzo	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
094-4EN-246	632010	Contrada Mulinazzo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto e livello di pericolosità)
094-4EN-247	632010	Contrada Mulinazzo	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
094-4EN-248	632010	Contrada Mulinazzo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
094-4EN-249	632010	Contrada Mulinazzo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
094-4EN-250	631040 632010	Contrada Berardi	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
094-4EN-251	632010	Contrada Berardi	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
094-4EN-252	632010	Contrada Berardi	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
094-4EN-253	632010	Contrada Berardi	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
094-4EN-254	632010	Contrada Berardi	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
094-4EN-255	632010	Contrada Magamele	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
094-4EN-256	632010	Contrada Magamele	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
094-4EN-257	632010	Contrada Magamele	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
094-4EN-258	632010	Contrada Magamele	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
094-4EN-259	632010	Contrada Magamele	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
094-4EN-260	632010	Contrada Magamele	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E1 Viabilità minore	R2	R2	Inseriti e eliminati elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
094-4EN-261	632010	Contrada Scarlata	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
094-4EN-262	632010	Contrada Destri Girgia	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
094-4EN-263	632010	Contrada Girgia	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Modificato (tipologia e estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
094-4EN-264	632010	Contrada Rossi	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
094-4EN-265	632010	Contrada Rossi	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
094-4EN-266	632010	Contrada Rossi	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
094-4EN-267	632010	Contrada Rossi	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
094-4EN-268	632010	Contrada Destri Girgia	Colamento rapido	Inattivo	P3	P3	---	---	---	---	Inserita fascia di rispetto
094-4EN-269	632010	Contrada Destri Girgia	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
094-4EN-270	632010	Contrada Destri Girgia	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
094-4EN-271	632010	Contrada Destri Girgia	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
094-4EN-272	632010	Contrada Gelsi Sottani	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
094-4EN-273	632010	Contrada Gelsi Sottani	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
094-4EN-274	632010	Contrada S. Sofia	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
094-4EN-275	632010	Contrada S. Sofia	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
094-4EN-276	632010	Contrada Destri Girgia	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (tipologia e estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
094-4EN-277	632010	Contrada Girgia	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E1 Viabilità minore	R2	R2	Inseriti e eliminati elementi a rischio
094-4EN-278	632010	Contrada Giannaca	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
094-4EN-279	632010	Contrada Giannaca	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
094-4EN-280	632010	Contrada Giannaca	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
094-4EN-281	632010	Contrada Ciaramito	Scorrimento	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
094-4EN-282	632050 632060	Contrada Ciaramito	Calanco	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
094-4EN-283	632050 632060	Contrada Ciaramito	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (tipologia e estensione dissesto)
094-4EN-284	632060	Contrada Ciaramito	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
094-4EN-285	632060	Contrada Ciaramito	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
094-4EN-286	632060	Contrada Ciaramito	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
094-4EN-287	632060	Contrada Ciaramito	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
094-4EN-288	632060	Contrada Ciaramito	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
094-4EN-289	632060	Contrada Ciaramito	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
094-4EN-290	632060	Contrada Ciaramito	Colamento lento	Quiescente	P0	P0	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
094-4EN-291	632060	Contrada Ciaramito	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
094-4EN-292	632060	Cozzo Piccirillitto	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
094-4EN-293	632060	Cozzo Piccirillitto	Area a franosità diffusa	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
094-4EN-294	632060	Cozzo Piccirillitto	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
094-4EN-295	632060	Contrada Piccirillitto	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
094-4EN-296	632060	Contrada Piccirillitto	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
094-4EN-297	632060	Contrada Spina	Colamento lento	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
094-4EN-298	632060	Contrada Spina	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
094-4EN-299	632050	Contrada Rape Soprano	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
094-4EN-300	622160	Contrada Lavanghe di Scozzone	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
094-4EN-301	631040	Contrada Dirupello	Colamento rapido	Attivo	P4	P4	E3 Viabilità primaria	E4 Viabilità primaria	R4	R4	Modificato (classe elemento a rischio) Inseriti e eliminati elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria	E1 Viabilità minore	R3	R3	
094-4EN-302	631040	Cozzo Impiso	Colamento rapido	Attivo	P4	P4	E3 Viabilità primaria	E4 Viabilità primaria	R4	R4	Modificato (classe elemento a rischio) Inseriti e eliminati elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R3	R3	
094-4EN-303	631040	Galleria A19	Scorimento	Attivo	P2	P2	E3 Viabilità primaria	E4 Viabilità primaria	R3	R4	Modificato (classe elemento a rischio e livello di rischio)
094-4EN-304	631040	Rocca di Cerere	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
094-4EN-305	631040	Castello di Lombardia	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
094-4EN-306	631040	Castello di Lombardia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse E1 Viabilità minore		R3	
094-4EN-307	631040	Cozzo Impiso	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
094-4EN-308	631040	Pizzo Baronessa	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Insediamento industriale	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	
094-4EN-309	631040	Pizzo Baronessa	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Viabilità primaria	---	R4	Nuovo
094-4EN-310	631040	Pizzo Baronessa	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Viabilità primaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	
094-4EN-311	631040	Pizzo Baronessa	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
094-4EN-312	631040	Contrada Baronessa	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
094-4EN-313	631040	Contrada Baronessa	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
094-4EN-314	631040	Contrada Baronessa	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
094-4EN-315	631040	Contrada Baronessa	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	---	---	---	Nuovo
094-4EN-316	631040	Poggio Baronessa	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
094-4EN-317	631040	Contrada Baronessa	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
094-4EN-318	631040	Contrada Baronessa	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
094-4EN-319	631040	Contrada Tre Salme	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
094-4EN-320	631040	Contrada Tre Salme	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
094-4EN-321	632020	Cozzo Volta di Monaca	Area a franosità diffusa	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
094-4EN-322	632020	Contrada Terre di Chiesa	Colamento lento	Attivo	---	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Nuovo
094-4EN-323	632020	Contrada Terre di Chiesa	Colamento lento	Attivo	---	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Nuovo
094-4EN-324	632020	Contrada Terre di Chiesa	Colamento lento	Attivo	---	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Nuovo
094-4EN-325	632020	Contrada Terre di Chiesa	Area a franosità diffusa	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Nuovo
094-4EN-326	632060	Contrada Spina	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Nuovo
094-4EN-327	632060	Cozzo Caggia	Deformazione superficiale lenta	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Nuovo
094-4EN-328	632060	Cozzo Caggia	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Nuovo
094-4EN-329	632050	Cozzo Caggia	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P1	---	---	---	---	Nuovo
094-4EN-330	632010	Cozzo Caggia	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
094-4EN-331	632010	Cozzo Caggia	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
094-4EN-332	632010	Cozzo Caggia	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
094-4EN-333	632010	Cozzo Caggia	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
094-4EN-334	632010	Cozzo Caggia	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
094-4EN-335	632010	Cozzo Caggia	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
094-4EN-336	632010	Cozzo Caggia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
094-4EN-337	632010	Cozzo Caggia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse	---	R3	Nuovo
094-4EN-338	632010	Cozzo Caggia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
094-4EN-339	632010	Cozzo Caggia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
094-4EN-340	632010	Cozzo Caggia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
094-4EN-341	631040	Contrada Baronessa	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
094-4EN-342	631040	Contrada Baronessa	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
094-4EN-343	631040	Contrada Baronessa	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
094-4EN-344	631040	Contrada Baronessa	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	---	---	---	Nuovo
094-4EN-345	632060	Contrada Spina	Area a franosità diffusa	Attivo	---	P2	---	---	---	---	Nuovo
094-4EN-346	632060	Contrada Spina	Area a franosità diffusa	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Nuovo
094-4EN-347	632060	Contrada Piccirillitto	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R2	Nuovo
094-4EN-348	632060	Contrada Pietrelunghe	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Nuovo
094-4EN-349	632050	Piano S. Todaro	Area a franosità diffusa	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Nuovo
094-4EN-350	632050	Contrada Pecorella	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Nuovo
094-4EN-351	632050	Contrada Pecorella	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Nuovo
094-4EN-352	632010 632050	Masseria Vianese	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	---	---	---	---
094-4EN-353	632010 632050	Torrente Calderari	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	---	---	---	---
094-4EN-354	632050	Torrente Calderari	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P1	---	---	---	---	Nuovo
094-4EN-355	632050	Contrada Guccione	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	---	---	---	Nuovo
094-4EN-356	632010	Contrada Salvatorello	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R2	Nuovo
094-4EN-357	632050	Contrada Salvatorello	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
094-4EN-358	632010	Contrada Salvatorello	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Nuovo
094-4EN-359	632010	Contrada Salvatorello	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	---	---	---	Nuovo
094-4EN-360	632050	Contrada S. Caterina	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
094-4EN-361	632050	Contrada S. Caterina	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
094-4EN-362	632050	Contrada S. Caterina	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
094-4EN-363	632050	Contrada S. Caterina	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
094-4EN-364	632050	Contrada S. Caterina	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
094-4EN-365	632050	Contrada S. Caterina	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
094-4EN-366	632050	Contrada Salerno	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
094-4EN-367	632050	Contrada Salerno	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
094-4EN-368	632050	Cozzo Matrice	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
094-4EN-369	632050	Cozzo Matrice	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
094-4EN-370	632050	Cozzo Matrice	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
094-4EN-371	632050	Contrada Salerno	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
094-4EN-372	632050	Contrada Salerno	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
094-4EN-373	632050	Contrada Cozzo di Cuti	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E1 Zone boscate	---	R2	Nuovo
094-4EN-374	632050	Contrada Cannavò	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
094-4EN-375	631080	Contrada S. Chiara	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
094-4EN-376	631080 632050	Contrada S. Chiara	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Nuovo
094-4EN-377	631080	Casa Pecora	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
094-4EN-378	631080	Casa Pecora	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
094-4EN-379	631080	Casa Pecora	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
094-4EN-380	631080	Casa Pecora	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
094-4EN-381	631080	Casa Pecora	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
094-4EN-382	631080	Casa Pecora	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
094-4EN-383	631080	Contrada Pollicarini	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
094-4EN-384	631080	Contrada Pollicarini	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
094-4EN-385	631080	Contrada Pollicarini	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
094-4EN-386	631080	Casa Savoca	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
094-4EN-387	631080	Casa Grimaldi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
094-4EN-388	631080	Cozzo Matrice	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
094-4EN-389	631080	Cozzo Matrice	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	
094-4EN-390	631080	Cozzo Matrice	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
094-4EN-391	631080	Cozzo Matrice	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
094-4EN-392	631080	Cozzo Matrice	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
094-4EN-393	631080	Cozzo Matrice	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
094-4EN-394	631080	Casa Savoca	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
094-4EN-395	631080	Casa Savoca	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
094-4EN-396	631080	Cozzo Matrice	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
094-4EN-397	631080	Cozzo Matrice	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
094-4EN-398	631080	S.S. n. 561	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse	---	R3	Nuovo
094-4EN-399	631080	Sud Cozzo S. Giuseppe	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
094-4EN-400	631080	Sud Cozzo S. Giuseppe	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
094-4EN-401	631080	Sud Cozzo S. Giuseppe	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
094-4EN-402	632050	Contrada Gallizzi	Area a franosità diffusa	Attivo	---	P2	---	---	---	---	Nuovo
094-4EN-403	632050	Contrada Pollicarini	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	---	---	---	Nuovo
094-4EN-404	632050	Contrada Pollicarini	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	---	---	---	Nuovo
094-4EN-405	631080	Contrada Pollicarini	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
094-4EN-406	631080	Contrada Pollicarini	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
094-4EN-407	631080	Contrada Pollicarini	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
094-4EN-408	631080	Contrada Pollicarini	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
094-4EN-409	632050	Grotta di Cola	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
094-4EN-410	631080	Contrada Pollicarini	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
094-4EN-411	631080	Contrada Pollicarini	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
094-4EN-412	631080	Contrada Pollicarini	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
094-4EN-413	631080	Contrada Pollicarini	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
094-4EN-414	631080	Contrada Pollicarini	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
094-4EN-415	631080	Sorgente S. Rosalia	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
094-4EN-416	631080	Sorgente S. Rosalia	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
094-4EN-417	631080	Casa Fazzi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
094-4EN-418	631080	Monte Carangiario	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
094-4EN-419	631080	Cozzo Capitone	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Area naturale protetta Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
094-4EN-420	631080	Cozzo Capitone	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Area naturale protetta Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
094-4EN-421	631080	Cozzo Capitone	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Area naturale protetta Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
094-4EN-422	632050	Contrada Vurparedda	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
094-4EN-423	632050	Contrada Vurparedda	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
094-4EN-424	632050	Contrada Gallizzi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
094-4EN-425	632090	Contrada Gallizzi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
094-4EN-426	632090	Contrada Gallizzi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
094-4EN-427	632090	Contrada Gallizzi	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
094-4EN-428	632090	Contrada Gallizzi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse	---	R3	Nuovo
094-4EN-429	632090	Contrada Gallizzi	Crollo	Attivo	---	P4	---	Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
094-4EN-430	632090	Contrada Floristella	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
094-4EN-431	632090	Contrada Floristella	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
094-4EN-432	632090	Contrada Floristella	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
094-4EN-433	631080	Monte Carangiaro	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
094-4EN-434	631120	Monte Capitone	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
094-4EN-435	631120	Contrada Floristella	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
094-4EN-436	631120	Contrada Floristella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E1 Zone boscate		R3	
094-4EN-437	631120	Contrada Floristella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse	---	R3	Nuovo
094-4EN-438	632090	Monte Cafeci	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
094-4EN-439	632090	Monte Cafeci	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse	---	R3	Nuovo
094-4EN-440	632090	Monte Cafeci	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse	---	R3	Nuovo
094-4EN-441	632090	Monte Cafeci	Crollo	Attivo	---	P4	---	Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
094-4EN-442	632090	Monte Cafeci	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
094-4EN-443	632090	Contrada Cafeci	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Nuovo
								E1 Viabilità minore			

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
094-4EN-444	632090	Contrada Cafeci	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	---	---	---	Nuovo
094-4EN-445	632090	Contrada Cafeci	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E1 Zone boscate	---	R2	Nuovo
094-4EN-446	632090	Rocca Crovacchio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
094-4EN-447	632090	Casa Siracusa	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
094-4EN-448	632090	Casa Siracusa	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
094-4EN-449	632090	Contrada Mandrascati	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
094-4EN-450	632090	Monte Stella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
094-4EN-451	632090	Monte Rossomanno	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Area naturale protetta	---	R2	Nuovo
094-4EN-452	632090	Monte Rossomanno	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
094-4EN-453	632090	Monte Rossomanno	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
094-4EN-454	632090	Monte Rossomanno	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
094-4EN-455	632090	Serra Casazze	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Area naturale protetta	---	R2	Nuovo
094-4EN-456	632090	Vallone Rossomanno	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R2	Nuovo
094-4EN-457	632090	Vallone Rossomanno	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R2	Nuovo
094-4EN-458	632090	Vallone Grottascura	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E1 Zone boscate	---	R2	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
094-4EN-459	632090	Vallone Grottascura	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	---	R2	Nuovo
094-4EN-460	632090 632130	Vallone Grottascura	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore	---	R2	Nuovo
094-4EN-461	632020	Contrada Terre di Chiesa	Area a franosità diffusa	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Nuovo
094-4EN-462	632020	Contrada Terre di Chiesa	Area a franosità diffusa	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Nuovo

Tabella dell'Area interessata dagli effetti di interventi di mitigazione del rischio.

Codice	Codice dissesto oggetto di interventi	C.T.R.	Località
AM-072-4EN-001	072-4EN-321	631040	Villa Farina

Nella tabella seguente vengono riportati i siti di attenzione, per i quali, come specificato in premessa, viene aggiornato il codice identificativo, distinguendolo da quello utilizzato per i dissesti.

Tabella dei siti di attenzione

Codice	Vecchio codice	C.T.R.	Località	Nuovo e/o modificato
SA-072-4EN-001	072-4EN-343	631040	Discarica – Villa Farina	Modificato (codice)
SA-072-4EN-002	072-4EN-344	631040	Enna bassa - Palestra	Modificato (estensione e codice)
SA-072-4EN-003	072-4EN-345	631060 631070 631080	Miniera Pasquasia	Modificato (estensione e codice)
SA-094-4EN-001	---	631040	Rocca di Cerere	Nessuna modifica

Relativamente all'individuazione degli elementi a rischio, l'aggiornamento dell'intero territorio comunale effettuato applicando la metodologia indicata in premessa, ha portato alla individuazione di alcuni dissesti ubicati nel territorio comunale di Enna che coinvolgono porzioni di territorio di comuni limitrofi nelle quali, a volte, sono presenti elementi vulnerabili che determinano aree a rischio.

Inoltre, alcuni dissesti ubicati nel territorio dei comuni limitrofi determinano aree a rischio corrispondenti ad elementi vulnerabili presenti nel territorio di Enna.

Nella tabelle seguenti, si riportano i dati relativi alle suddette interferenze.

Tabella riassuntiva dei dissesti interferenti con altri Comuni

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Altro comune		
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Elemento	R	
072-4EN-001	622110	Casa Canneti	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	CALASCIBETTA		
											---	---	
072-4EN-337	631020	Contrada Corfidato	Colamento lento	Quiescente	P0	P0	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	CALTANISSETTA		
											E2 Aree agricole utilizzate	R1	
072-4EN-338	631060	Contrada Arenella	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	CALTANISSETTA		
											E2 Aree agricole utilizzate	R2	
072-4EN-342	631060	Contrada Arenella	Calanco	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	CALTANISSETTA		
											---	---	
072-4EN-346	631060 631100	Ponte Capodarso	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Viabilità primaria	E4 Viabilità primaria	R4	R4	CALTANISSETTA		
							E2 Acquedotto E1 Case sparse	E2 Case sparse Area naturale protetta Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore			E4 Viabilità primaria	R4	
								R3	R3		E2 Area naturale protetta	R3	
072-4EN-360	631040	Gallerie A19	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Viabilità primaria	---	R4	CALASCIBETTA		
											E4 Viabilità primaria	R4	
072-4EN-631	631120	Contrada Carangiaro	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	PIAZZA ARMERINA		
											---	---	

Tabella riassuntiva dei dissesti di altri comuni interferenti con Enna

Codice dissesto	Comune	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità	ENNA	
							Elemento a rischio	Rischio
094-4AS-082	Assoro	632060	Nord Est Vallone Lentini	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	---	---
094-4AS-095	Assoro	632060	Contrada Arginemele	Colamento lento	Quiescente	P0	---	---
094-4CA-030	Calascibetta	622160	Cozzo Scarso	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	---	---
094-4VA-004	Valguarnera Caropepe	632050 632090	Molino L'Abate	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	E2 Aree agricole utilizzate	R2
094-4VA-020	Valguarnera Caropepe	632050	Contrada Paparanza	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	E2 Aree agricole utilizzate	R2
094-4VA-023	Valguarnera Caropepe	632050	Contrada Paparanza	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	---	---
094-4VA-033	Valguarnera Caropepe	632050	Contrada Paparanza	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	---	---
094-4VA-035	Valguarnera Caropepe	632050	Nord Ovest abitato	Frana complessa	Attivo	P3	---	---

Fanno parte integrante del presente di aggiornamento i seguenti elaborati:

- Carta dei dissesti, in scala 1:10.000, relativa alle sezioni C.T.R. n. 622110, n. 622160, n. 623130, n. 631020, n. 631030, n. 631040, n. 631060, n. 631070, n. 631080, n. 631100, n. 631110, n. 631120, n. 631150, n. 631160, n. 632010, n. 632020, n. 632050, n. 632060, n. 632090 e n. 632130;
- Carta della pericolosità, in scala 1:10.000, relativa alle sezioni C.T.R. n. 622110, n. 622160, n. 623130, n. 631020, n. 631030, n. 631040, n. 631060, n. 631070, n. 631080, n. 631100, n. 631110, n. 631120, n. 631150, n. 631160, n. 632010, n. 632020, n. 632050, n. 632060, n. 632090 e n. 632130;
- Carta del rischio, in scala 1:10.000, relativa alle sezioni C.T.R. n. 622110, n. 622160, n. 623130, n. 631020, n. 631030, n. 631040, n. 631060, n. 631070, n. 631080, n. 631100, n. 631110, n. 631120, n. 631150, n. 631160, n. 632010, n. 632020, n. 632050, n. 632060, n. 632090 e n. 632130.