

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana  
Presidenza della Regione Siciliana  
Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia

Servizio 3 “ASSETTO DEL TERRITORIO”


Aggiornamento del Piano Stralcio di Bacino  
per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.)  
(Art. 68 commi 4bis e 4 ter del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 e ss. mm. ii. )

**Conferenza Operativa del 25/09/2024**

(Art.3, comma 3 L.R. n. 8 del 08/05/2018)

**Delibera n. 204 del 01/10/2024**

## GEOMORFOLOGIA

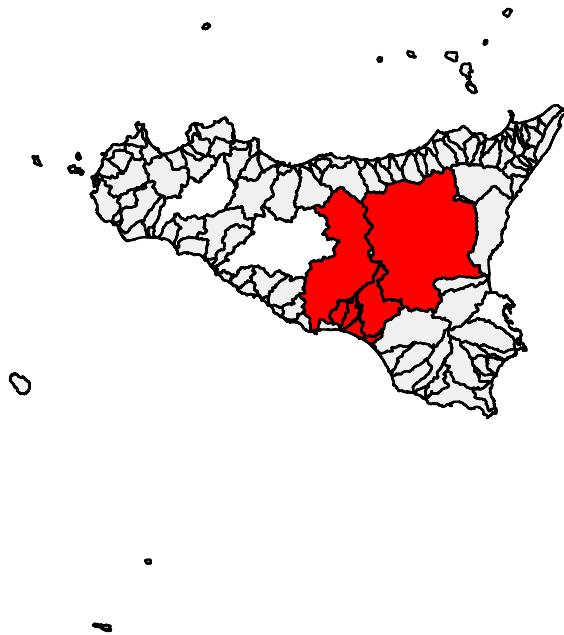

## RELAZIONE

**COMUNE DI MAZZARINO**

## Regione Siciliana



IL PRESIDENTE  
On.le Renato Schifani

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA  
Segretario Generale Leonardo Santoro

**SERVIZIO 3 “ASSETTO DEL TERRITORIO”**  
Dirigente Responsabile Antonino D’Amico

## Coordinamento e revisione

Antonino D'Amico                      Dirigente Responsabile del Servizio 3

**Redazione, informatizzazione dati, progetto grafico e stampa**

Laura Bandieramonte Funzionario direttivo del Servizio 3

## PREMESSA

Il territorio comunale di Mazzarino rientra nel *Bacino idrografico del Fiume Imera meridionale (072)*, nel *Bacino idrografico del Torrente Rizzuto (074)*, *Bacino idrografico del Torrente Comunelli (075)* e *Area territoriale tra T.te Comunelli e F. Gela (076)*, nel *Bacino idrografico del Fiume Gela e Area tra F. Gela e F. Acate (077)* e nel *Bacino Idrografico del Fiume Simeto (094)*.

Il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del Bacino Idrografico del Fiume Imera meridionale (072) è stato approvato con D.P.R. n. 87 del 27/03/2007, pubblicato nella G.U.R.S. n. 25 del 01/06/2007.

Il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del Bacino idrografico del Torrente Rizzuto (074), Bacino idrografico del Torrente Comunelli (075) e Area territoriale tra T.te Comunelli e F. Gela (076) è stato approvato con D.P.R. n. 121 del 10/04/2007, pubblicato nella G.U.R.S. n. 27 del 15/06/2007.

Il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del Bacino idrografico del Fiume Gela e Area tra F. Gela e F. Acate (077) è stato approvato con D.P.R. n. 92 del 27/03/2007, pubblicato nella G.U.R.S. n. 27 del 15/06/2007.

Il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del Bacino idrografico del Fiume Simeto (094) è stato approvato con D.P.R. n. 538 del 20/09/2006, pubblicato nella G.U.R.S. n. 51 del 03/11/2006.

Così come indicato all'articolo 7 (Procedure di aggiornamento e revisione promosse da soggetti pubblici o privati), comma 1 delle Norme di Attuazione del P.A.I. aggiornate con D.P. Reg. Siciliana n. 09/AdB del 06/05/2021, pubblicato nella G.U.R.S. n. 22 del 21/05/2021, S.O. n. 2, *"Il P.A.I. può essere aggiornato, su proposta di soggetti pubblici o privati... a seguito di... b) segnalazioni di nuovi dissesti idrogeologici"*.

Il presente aggiornamento, che riguarda l'intero territorio comunale, si è reso necessario a seguito della segnalazione della società Caltaqua S.p.A. prot. n. 001-00112047-CAL-2023 del 13/07/2023, acquisita al protocollo di questa Autorità di Bacino con n. 17621 del 13/07/2023, con la quale si rappresenta la situazione di grave dissesto idrogeologico presente nella parte limitrofa all'impianto di depurazione del Comune di Mazzarino.

La metodologia adottata fa riferimento alla Relazione Generale del P.A.I., capitolo 5 – Metodologia operativa per l'analisi e la valutazione del rischio geomorfologico, scaricabile dal sito internet [http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR\\_PORTALE/PIR\\_LaStrutturaRegionale/PIR\\_Presidenza della Regione/PIR\\_AutoritaBacino/PIR\\_Areematiche/PIR\\_Pianificazione/PIR\\_PianoStralcioBacinoAssettoIdrograficoPAI](http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Presidenza della Regione/PIR_AutoritaBacino/PIR_Areematiche/PIR_Pianificazione/PIR_PianoStralcioBacinoAssettoIdrograficoPAI).

Relativamente ai livelli di pericolosità geomorfologica si rende necessario precisare che, così come riportato nell'art.5, comma 1, lett. y) delle Norme di Attuazione *la pericolosità geomorfologica è la probabilità di occorrenza di un fenomeno franoso potenzialmente pericoloso in un determinato intervallo di tempo e in una certa area; in riferimento alla metodologia di cui al Paragrafo 5.3 della Relazione Generale del P.A.I. ed. 2004, lo stato di pericolosità in un sito è definito in funzione della effettiva presenza di un fenomeno franoso*. Pertanto, il presente aggiornamento non contiene valutazioni delle aree in termini di suscettività da frana.

Si è proceduto all'aggiornamento dell'intero territorio comunale, ai sensi delle *Direttive per la redazione degli studi di valutazione della pericolosità derivante da fenomeni di crollo*, di cui all'Allegato 1 dell'Appendice A delle Norme di Attuazione, in base al quale per l'individuazione di aree a potenziale crollo in funzione della pendenza del versante, con l'ausilio delle immagini satellitari disponibili su Google Earth, si è utilizzato lo "SLOPE", cioè la generazione in automatico della carta delle pendenze del terreno a partire dal modello di elevazione digitale del terreno (DEM 2 x 2 della Regione Siciliana), considerando angoli superiori a 40°.

Per la valutazione dell'areale interessato dalla caduta dei massi a valle dei costoni rocciosi è stata adottata, cautelativamente, la metodologia del "cono d'ombra" (modello GIS Cone Fall 1.0 - Quanterra), prevista dalle sopra citate direttive (Fase 1 "Analisi Preliminare") che, attraverso una verifica geometrica dell'area in studio, considerando una ampiezza dell'angolo del cono d'ombra,

applicato al punto più alto dell'area sorgente dei crolli, pari a 27.5° o 33° in funzione della pendenza e della morfologia del versante, fornisce ulteriori dati utili alla individuazione della estensione dell'areale interessato dalla caduta dei massi.

Applicando questo metodo, in alcuni casi, è stata rivalutata l'estensione dell'area a pericolosità determinata da dissesti di crollo già presenti nel P.A.I. precedente.

In alcuni casi l'area a pericolosità da crollo sovrasta aree caratterizzate da un livello di pericolosità inferiore, dovuta a dissesti di altra tipologia; nella restituzione cartografica (Carta della pericolosità) tali pericolosità vengono rappresentate con un perimetro tratteggiato, per facilitarne la individuazione.

Qualora in tali aree siano presenti elementi vulnerabili, il livello di rischio viene determinato in funzione del grado di pericolosità più elevato.

Nelle suddette aree, le norme d'uso da applicare nella vincolistica di pianificazione urbanistica sono quelle legate alla pericolosità di livello maggiore e un eventuale studio di compatibilità geomorfologica dovrà tenere conto di tutte le tipologie di dissesto presenti e dei relativi areali di pericolosità che coinvolgono l'area oggetto di studio.

Per quanto riguarda la fascia di arretramento verso monte del fronte roccioso, si fa presente che in alcuni casi, in rapporto all'altezza della scarpata, è stata considerata una fascia inferiore ai 20 metri, valore indicato nella Relazione Generale del P.A.I..

In relazione al livello di pericolosità da crollo, poiché non è facile valutare le dimensioni dei blocchi utilizzando metodi indiretti, per il principio di cautela, è stato attribuito ad ogni dissesto un livello di pericolosità molto elevato (P4).

Per la redazione della Carta dei Dissesti sono state condotte analisi estese a tutto il territorio comunale, utilizzando le immagini satellitari disponibili su Google Earth, che hanno consentito di rivalutare la tipologia e/o la estensione di alcuni dissesti già censiti nel P.A.I. vigente e di individuare nuove aree interessate da dissesti conseguenti ad erosione accelerata, calanchi e aree a franosità diffusa.

In merito alla classificazione degli elementi a rischio coinvolti, per tutti i dissesti del territorio comunale di Mazzarino si è proceduto alla individuazione del livello di rischio determinato dalle principali categorie di elementi vulnerabili, secondo la Tabella degli elementi a rischio aggiornata con D.P. Reg. Siciliana n. 09/AdB del 06/05/2021.

Tale indicazione preliminare, rappresentata nelle Carte del rischio, potrà essere utilizzata per gli approfondimenti a scala locale per le successive attività pianificatorie di protezione civile, finalizzate ad una corretta gestione del rischio.

E' utile puntualizzare che l'intersezione tra gli areali delle pericolosità e gli elementi a rischio coinvolti può determinare una attribuzione anche parziale, in termini di mappatura, del rischio dell'elemento considerato.

Pertanto, la valutazione della situazione di rischio dell'intero elemento coinvolto viene demandato al piano comunale di protezione civile. Infatti la gestione del rischio esula dalle competenze del P.A.I., rimanendo in carico ad altri rami della pubblica amministrazione (cfr. art.2 comma 7 delle Norme di attuazione di cui al già citato decreto presidenziale).

Le modifiche apportate con la presente proposta di aggiornamento riguardano le sezioni C.T.R. n. 638010, n. 638020, n. 638050, n. 638060, n. 638070, n. 638080, n. 638090, n. 638100, n. 638110, n. 638120, n. 638130, n. 638150, n. 638160, n. 639050, n. 639090, n. 639130, n. 643040 e n. 644010.

Relativamente alla rappresentazione cartografica, si precisa che le Carte dei Dissesti, della Pericolosità e del Rischio delle sopra citate sezioni C.T.R., che costituiscono parte integrante del presente aggiornamento, riportano le informazioni relative al solo territorio comunale di Mazzarino, ad esclusione di alcuni dissesti di comuni limitrofi, evidenziati dai rispettivi codici, (cfr. tabelle successive) che estendendosi ad interessare porzioni, seppur piccole, del territorio del Comune in esame vi determinano aree a pericolosità e rischio.

Si precisa che il presente aggiornamento riguarda solo ed esclusivamente gli **aspetti geomorfologici**.

## **ITER DI AGGIORNAMENTO**

Con la nota prot. n. 11460 del 06/05/2024 la previsione di aggiornamento, per gli aspetti geomorfologici, del P.A.I. del Bacino idrografico del Fiume Imera meridionale (072), del Bacino idrografico del Torrente Rizzuto (074), Bacino idrografico del Torrente Comunelli (075) e Area territoriale tra T.te Comunelli e F. Gela (076), del Bacino idrografico del Fiume Gela e Area tra F. Gela e F. Acate (077) e del Bacino Idrografico del Fiume Simeto (094) relativo al Comune di Mazzarino è stata trasmessa al Segretario Generale dell'Autorità di Bacino per la condivisione e il successivo inoltro alla Conferenza Operativa per l'acquisizione del parere di competenza.

Con la nota prot. n. 12796 del 17/05/2024 il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino ha convocato la seduta del 28/05/2024 per acquisire il parere della Conferenza Operativa ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 68, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, sugli atti relativi alla elaborazione dell'aggiornamento del P.A.I. in argomento.

Visto il voto favorevole della Conferenza Operativa del 28/05/2024, espresso all'unanimità dei componenti presenti, il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino con Delibera n. 196 del 06/06/2024 e successivo DSG n. 628 del 12/06/2024 ha adottato l'aggiornamento del P.A.I. del Comune di Mazzarino.

Con la nota prot. n. 15682 del 19/06/2024 l'Autorità di Bacino ha notificato al Comune il D.S.G. di adozione n. 628 del 12/06/2024, pubblicato nella G.U.R.S. n. 30 del 05/07/2024 e sul sito della Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, comunicando che l'iter procedurale da seguire per la pubblicità degli atti è quello stabilito dall'art. 68 comma 4 ter del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e che, come disposto dall'art.5 del sopra richiamato decreto, dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana sono concessi 30 giorni per far pervenire eventuali osservazioni alla Autorità di Bacino.

Considerato che trascorsi i 30 giorni dalla pubblicazione nella G.U.R.S. non sono pervenute osservazioni alla proposta di aggiornamento del P.A.I. del Comune di Mazzarino, con la nota prot. n. 11481 del 06/05/2024 il competente Ufficio dell'Autorità di Bacino ha trasmesso gli elaborati dell'aggiornamento in oggetto al visto del Segretario Generale per la valutazione della Conferenza Operativa.

Il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino con la nota prot. n. 22386 del 10/09/2024 ha convocato la seduta del 25/09/2024, per acquisire il parere della Conferenza Operativa sugli atti relativi alla elaborazione dell'aggiornamento del P.A.I. in argomento.

Con Delibera n. 204 del 01/10/2024 il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino, visto il voto favorevole della Conferenza Operativa del 25/09/2024, espresso all'unanimità dei componenti presenti, ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 68 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, acquisisce il parere favorevole sull'aggiornamento del P.A.I. del Comune di Mazzarino.

## **DISSESTI OGGETTO DI AGGIORNAMENTO**

In riscontro alla nota della società Caltaqua S.p.A. citata in premessa, questa Autorità di Bacino, con nota n. 19497 del 07/08/2023, ha comunicato alla stessa e al Comune di Mazzarino che, prendendo atto della segnalazione dello stato di dissesto nei pressi del depuratore comunale e delle immagini fotografiche trasmesse, si sarebbe avviato nel più breve tempo possibile l'iter di aggiornamento del P.A.I. del Comune di Mazzarino.

Successivamente, con la nota prot. n. 30452 del 14/12/2023, l'Autorità di Bacino ha chiesto al Comune di Mazzarino e al Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta di voler segnalare, secondo quanto previsto dall'art. 7 delle Norme di Attuazione, eventuali modifiche allo stato di dissesto e pericolosità del P.A.I. in atto, in ordine sia alle variazioni dei dissesti già censiti e all'inserimento di nuovi, sia alla realizzazione di interventi di mitigazione del rischio realizzati.

Soltanto il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, con nota prot. 870 del 17/01/2024 acquisita al protocollo dell'Autorità di Bacino con n. 1119 di pari data, ha riscontrato la suddetta

*richiesta comunicando che sono stati condotti dei sopralluoghi lungo le strade di competenza provinciale ricadenti nel territorio comunale di Mazzarino dai quali è risultato che, per quanto concerne il territorio comunale di Mazzarino in corrispondenza o nelle pertinenze delle strade provinciali, non sono stati individuati dissesti già censiti per i quali segnalare modifiche rilevanti allo stato di attività già censito dal PAI.*

#### **Vallone Giardinello: dissesti codice 077-2MZ-096 e da 077-2MZ-438 a 077-2MZ-442**

Nel P.A.I. vigente, in prossimità dell'impianto di depurazione del Comune di Mazzarino, gestito dalla società Caltaqua S.P.A., risulta individuato un dissesto conseguente ad erosione accelerata, identificato con il codice 077-2MZ-096, esteso per un lungo tratto del Vallone Giardinello fino alla confluenza, nella sua porzione settentrionale, con un torrente ausiliario, proprio nei pressi del depuratore.

Dalle fotografie allegate alla segnalazione della società Caltaqua S.P.A. e dalle valutazioni effettuate con l'ausilio delle immagini satellitari disponibili su Google Earth, analizzate a ritroso nel tempo dalla redazione del P.A.I. vigente (2007) ad oggi, si è potuto constatare l'aggravamento dei fenomeni erosivi già censiti lungo il Vallone Giardinello, soprattutto nella porzione settentrionale, laddove il corso d'acqua presenta delle sponde più alte e ripide.

In alcune aree, i fenomeni di erosione accelerata per scalzamento al piede delle sponde determinano il crollo delle porzioni sommitali laddove il versante è caratterizzato da una pendenza superiore a 40° e da litotipi che presentano un maggiore grado di cementazione.

Pertanto, nel presente aggiornamento nella parte più a sud del Vallone Giardinello rimane individuato con il codice 077-2MZ-096 un dissesto conseguente ad erosione accelerata, ridotto nella sua estensione, caratterizzato da un livello di pericolosità medio (P2).

Nel tratto più a nord, vengono individuati nuovi dissesti di crollo, identificati coi codici da 077-2MZ-438 a 077-2MZ-442 e caratterizzati da un livello di pericolosità molto elevato (P4).

In particolare, il dissesto di crollo 077-2MZ-442 è quello che per progressivo arretramento della scarpata può interessare le strutture di pertinenza dell'impianto di depurazione.

Lo stato di dissesto, pericolosità e rischio geomorfologico del comune di Mazzarino viene riassunto nella seguente tabella.

**Tabella dei dissesti oggetto di aggiornamento**

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-2MZ-001	638070	Monte Caruso	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-2MZ-002	638070	Sud Castelvecchio	Crollo	Attivo	P2	P4	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Modificato (tipologia e estensione dissesto, livello di pericolosità) Inseriti e eliminati elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	R2	R3	
072-2MZ-003	638070	Castello Vecchio	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E1 Case sparse	E2 Aree agricole utilizzate	R2	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti e eliminati elementi a rischio
072-2MZ-004	638070	Bocconi dei Poveri	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-2MZ-005	638070	Monte Caruso	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-2MZ-006	638070	Nord Est Monte Caruso	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-2MZ-007	638070	S.P. n. 26	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E3 Viabilità secondaria	---	R3	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R2	
072-2MZ-008	638070	Ovest Monte Cardai	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R1	R3	Modificato (estensione dissesto e livello di pericolosità, classe elemento a rischio e livello di rischio)
072-2MZ-009	638070	Monte Cardai	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E3 Viabilità secondaria	---	R3	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R2	
072-2MZ-010	638070	Contrada Balsi	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-2MZ-011	638070	Contrada Fontanella	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-2MZ-012	638070	Rio Fontanella	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
072-2MZ-013	638070	Rio Fontanella	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
072-2MZ-014	638070	Rio Fontanella	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
072-2MZ-015	638070	Rio Fontanella	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
072-2MZ-016	638070	Tenuta La Mastra	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-2MZ-017	638070	Contrada Baitichi	Scorrimento	Inattivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-2MZ-018	638070	Contrada Baitichi	Scorrimento	Inattivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R2	R2	Inseriti e eliminati elementi a rischio
072-2MZ-019	638070	Contrada Baitichi	Scorrimento	Inattivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R2	R2	Inseriti e eliminati elementi a rischio
072-2MZ-020	638070	Contrada Baitichi	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P1	P1	E2 Viabilità secondaria	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R1	R1	Inseriti elementi a rischio
072-2MZ-021	638060	Ovest Fastuccia	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R2	R2	Modificato (tipologia e estensione dissesto) Inseriti e eliminati elementi a rischio
072-2MZ-022	638010	Contrada Canalotto	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-2MZ-023	638010	Contrada Canalotto	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
072-2MZ-024	638010	Contrada Canalotto	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (tipologia e estensione dissesto e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio



Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-2MZ-025	638050	Sud Cozzo della Guardia	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-2MZ-026	638010	Contrada Canalotto	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	---	---	---	---	---	Eliminato dissesto
072-2MZ-027	638010	Contrada Canalotto	Area a franosità diffusa	Attivo	P1	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (tipologia e estensione dissesto e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
072-2MZ-028	638010	Contrada Canalotto	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
072-2MZ-029	638010	Contrada Canalotto	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-2MZ-030	638050	Sud Cozzo della Guardia	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (tipologia e estensione dissesto)
072-2MZ-031	638010	Contrada Canalotto	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-2MZ-032	638010	S.P. n. 32	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E3 Viabilità secondaria	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R1	
072-2MZ-033	638090 638130	Torrente Ficuzza	Colamento lento	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-2MZ-034	638090 638130	Torrente Ficuzza	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-2MZ-035	638090 638130	Torrente Ficuzza	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E1 Viabilità minore Zone boscate	R2	R2	Inseriti e eliminati elementi a rischio
072-2MZ-036	638050	Sud Cozzo della Guardia	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-2MZ-037	638050	Fiume Imera meridionale	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R2	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti e eliminati elementi a rischio
072-2MZ-038	638050	Fiume Imera meridionale	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E1 Viabilità minore	R2	R2	Modificato (tipologia e estensione dissesto) Inseriti e eliminati elementi a rischio
072-2MZ-039	638050	Contrada Gallitano	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-2MZ-040	638050	Contrada Gallitano	Calanco	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (tipologia e estensione dissesto)
072-2MZ-041	638050	Contrada Gallitano	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R2	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti e eliminati elementi a rischio
072-2MZ-042	638050 638060	Cozzo della Guardia	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (tipologia e estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-2MZ-043	638050 638060	Cozzo della Guardia	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (tipologia e estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-2MZ-044	638050 638060	Cozzo della Guardia	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (tipologia e estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-2MZ-045	638050 638060	Cozzo della Guardia	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (tipologia e estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-2MZ-046	638050 638060	Contrada Gallitano	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (tipologia e estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-2MZ-047	638050	Contrada Gallitano	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-2MZ-048	638050	Contrada Gallitano	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-2MZ-049	638050	Contrada Gallitano	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-2MZ-050	638050	Contrada Gallitano	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-2MZ-051	638050 638060	Fiume Imera meridionale	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-2MZ-052	638050 638060	Contrada Gallitano	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-2MZ-053	638050	Contrada Gallitano	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (tipologia e estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-2MZ-054	638010 638050	Casa Gallo	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	R2	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti e eliminati elementi a rischio
072-2MZ-055	638050	Casa Gallo	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-2MZ-056	638050	Borgo Gallitano	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R2	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti e eliminati elementi a rischio
072-2MZ-057	638050	Vallone dell'Urretta	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-2MZ-058	638050	Contrada Gallitano	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-2MZ-059	638050	Contrada Gallitano	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E2 Aree agricole utilizzate	R2	R2	Modificato (tipologia e estensione dissesto) Inseriti e eliminati elementi a rischio
072-2MZ-060	638050	Contrada Gallitano	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (tipologia e estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-2MZ-061	638050 638060	Sud Cozzo della Guardia	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (tipologia e estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-2MZ-062	638060	Contrada Cipolla	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (tipologia e estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-2MZ-063	638060	Contrada Cipolla	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R2	Modificato (tipologia e estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-2MZ-064	638060	Contrada Cipolla	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R2	R2	Modificato (tipologia e estensione dissesto) Inseriti e eliminati elementi a rischio
072-2MZ-065	638060	Tenuta Ratumemi	Area a franosità diffusa	Attivo	P1	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (tipologia e estensione dissesto, stato di attività e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
072-2MZ-066	638060	Rio della Contessa	Colamento lento	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R1	Modificato (estensione dissesto e stato di attività) Inseriti elementi a rischio
072-2MZ-067	638060	Rio della Contessa	Colamento lento	Inttivo	P1	P1	E2 Viabilità secondaria	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R1	R1	Inseriti e eliminati elementi a rischio
072-2MZ-068	638060	Contrada Ratumemi	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-2MZ-069	638060	Contrada Ratumemi	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-2MZ-070	638060	Tenuta Ratumemi	Area a franosità diffusa	Attivo	P1	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (tipologia e estensione dissesto, stato di attività e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
072-2MZ-071	638060	Torrente Braemi	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-2MZ-072	638060	Casa Buongiovanni	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (tipologia e estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-2MZ-073	638060	Casa Buongiovanni	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-2MZ-074	638060	Casa Buongiovanni	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
072-2MZ-075	638060	Casa Buongiovanni	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-2MZ-076	638060	Casa Buongiovanni	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-2MZ-077	638060	Torrente Braemi	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-2MZ-078	638060	Torrente Braemi	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-2MZ-079	638060	Torrente Braemi	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (tipologia e estensione dissesto, stato di attività) Inseriti elementi a rischio
072-2MZ-080	638110	Località Fontane	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
072-2MZ-081	638110	Località Fontane	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-2MZ-082	638110	S.P. n. 27	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-2MZ-083	638090	Torrente Ficuzza	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-2MZ-084	638130	Casa La Rosa	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R2	R3	Modificato (classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R2	
072-2MZ-085	638090	Torrente Ficuzza	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-2MZ-086	638090	Torrente Ficuzza	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 Laghetto artificiale	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	R2	R2	Modificato (tipologia e estensione dissesto) Inseriti e eliminati elementi a rischio
072-2MZ-087	638090	Torrente Ficuzza	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
072-2MZ-088	638090	Torrente Ficuzza	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	---	---	---	---	Modificato (tipologia e estensione dissesto, stato di attività e livello di pericolosità)
072-2MZ-089	638090	Torrente Ficuzza	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	E1 Case sparse	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R1	R1	Modificato (classe elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
072-2MZ-090	638090	Fiume Imera meridionale	Crollo	Attivo	P2	P4	---	---	---	---	Modificato (tipologia e estensione dissesto, livello di pericolosità)
072-2MZ-091	638090	Contrada Brigadieci	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-2MZ-092	638090	Contrada Brigadieci	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R1	R1	Inseriti e eliminati elementi a rischio
072-2MZ-093	638090	Contrada Brigadieci	Crollo	Attivo	P4	P4	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità)
072-2MZ-094	638090	Contrada Brigadieci	Crollo	Attivo	P4	P4	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità)
072-2MZ-095	638090	Torrente Ficuzza	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-2MZ-096	638130	Vallone Valentino	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-2MZ-097	638130	Case Brigadieci Vecchie	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-2MZ-098	638130	Vallone Valentino	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (tipologia e estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-2MZ-099	638130	Vallone Valentino	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
072-2MZ-100	638130	Vallone Valentino	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E1 Viabilità minore	---	R2	Modificato (tipologia e estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-2MZ-101	638130	Vallone Valentino	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (tipologia e estensione dissesto, stato di attività)
072-2MZ-102	638130	Poggio Sciarra	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	---	---	---	---	---	Eliminato dissesto
072-2MZ-103	638130	Poggio Sciarra	Colamento lento	Inttivo	P1	---	---	---	---	---	Eliminato dissesto
072-2MZ-104	638130	Vallone Valentino	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (tipologia e estensione dissesto)
072-2MZ-105	638130	Vallone Valentino	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-2MZ-106	638130	Vallone Valentino	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-2MZ-107	638130	Poggio Sciarra	Calanco	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E1 Viabilità minore Zone boscate	R2	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti e eliminati elementi a rischio
072-2MZ-108	638130	Vallone Valentino	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E1 Viabilità minore Zone boscate	R2	R2	Modificato (tipologia e estensione dissesto) Inseriti e eliminati elementi a rischio
072-2MZ-109	638130	Poggio Sciarra	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R2	R2	Modificato (estensione dissesto, classe elemento a rischio e livello di rischio)
072-2MZ-110	638130	Vallone Valentino	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-2MZ-111	638130	Poggio Sciarra	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R2	R2	Modificato (estensione dissesto, classe elemento a rischio e livello di rischio)
072-2MZ-112	638130	La Zotta Masiddo	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R3	R4	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità, classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate		R3	
072-2MZ-113	638130	Zotta di Cardone	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R2	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti e eliminati elementi a rischio
072-2MZ-114	638130	Zotta di Cardone	Colamento lento	Inttivo	P1	---	E2 Viabilità secondaria	---	R1	---	Eliminato dissesto
072-2MZ-115	638130	La Zotta Masiddo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E1 Viabilità minore Zone boscate	R2	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti e eliminati elementi a rischio



Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-2MZ-116	638130	Torrente Ficuzza	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-2MZ-117	638010	Contrada Canalotto	Area a franosità diffusa	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Nuovo
072-2MZ-118	638010	Contrada Canalotto	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	---	---	---	Nuovo
072-2MZ-119	638010	Pizzo San Giuseppe	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-2MZ-120	638010	Pizzo San Giuseppe	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-2MZ-121	638010	Pizzo San Giuseppe	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-2MZ-122	638010	Pizzo San Giuseppe	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-2MZ-123	638050	Casa Gallo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-2MZ-124	638010	Monte Gallitano	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-2MZ-125	638010	Monte Gallitano	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-2MZ-126	638010	Monte Gallitano	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-2MZ-127	638010	Vallone dell'Urretta	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Nuovo
072-2MZ-128	638010	Vallone dell'Urretta	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-2MZ-129	638050	Borgo Gallitano	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
072-2MZ-130	638050	Borgo Gallitano	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
072-2MZ-131	638050	Vallone dell'Urretta	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-2MZ-132	638050	Borgo Gallitano	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-2MZ-133	638050	Borgo Gallitano	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-2MZ-134	638050	Stanze	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-2MZ-135	638050	Fiume Imera meridionale	Calanco	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-2MZ-136	638050	Cozzo della Guardia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-2MZ-137	638050	Cozzo della Guardia	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-2MZ-138	638050	Cozzo della Guardia	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-2MZ-139	638050	Cozzo della Guardia	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-2MZ-140	638050	Cozzo della Guardia	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-2MZ-141	638050	Cozzo della Guardia	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-2MZ-142	638060	Contrada Gallitano	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-2MZ-143	638060	Fiume Imera meridionale	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-2MZ-144	638060	Contrada Cipolla	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-2MZ-145	638060	Contrada Cipolla	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R2	Nuovo
072-2MZ-146	638060	Fiume Imera meridionale	Calanco	Attivo	---	P2	---	---	---	---	Nuovo
072-2MZ-147	638060	Fiume Imera meridionale	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Nuovo
072-2MZ-148	638060	Torrente Braemi	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P1	---	---	---	---	Nuovo
072-2MZ-149	638060	Casa Buongiovanni	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-2MZ-150	638060	Tenuta Ratumemi	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Nuovo
072-2MZ-151	638070	Torrente Braemi	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E4 Viabilità primaria	---	R4	Nuovo
072-2MZ-152	638070	Contrada Balsi	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-2MZ-153	638080	Nord Monte Schinoso	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-2MZ-154	638080	Nord Monte Schinoso	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-2MZ-155	638080	Monte Schinoso	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-2MZ-156	638070	S.P. n.26	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-2MZ-157	638070	Monte Caruso	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-2MZ-158	638070	Monte Caruso	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-2MZ-159	638070	Bocconi dei Poveri	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-2MZ-160	638070	Castelvecchio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
072-2MZ-161	638070	Castelvecchio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
072-2MZ-162	638070	Castelvecchio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-2MZ-163	638070	Bocconi dei Poveri	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-2MZ-164	638070	Bocconi dei Poveri	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-2MZ-165	638070	Bocconi dei Poveri	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
072-2MZ-166	638070	S.S. n. 191	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Viabilità primaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	
072-2MZ-167	638070	Monte Mercatante	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
072-2MZ-168	638070	Monte Mercatante	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-2MZ-169	638070	S.S. n. 191	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Viabilità primaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
072-2MZ-170	638070	S.S. n. 191	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Viabilità primaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
072-2MZ-171	638070	S.S. n. 191	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Viabilità primaria	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse E1 Viabilità minore		R3	
072-2MZ-172	638070	S.S. n. 191	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse	---	R3	Nuovo
072-2MZ-173	638070	S.S. n. 191	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Viabilità primaria	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	
072-2MZ-174	638070	S.P. n. 26	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
072-2MZ-175	638070	S.P. n. 26	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria Elettrodotto	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
072-2MZ-176	638090	Fiume Imera meridionale	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-2MZ-177	638090	Fiume Imera meridionale	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-2MZ-178	638090	Nord Ovest Poggio Madone	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-2MZ-179	638090	Poggio Madone	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-2MZ-180	638090	Poggio Madone	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-2MZ-181	638090	Contrada Brigadieci	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-2MZ-182	638090	Fiume Imera meridionale	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Nuovo
072-2MZ-183	638090	Fiume Imera meridionale	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-2MZ-184	638090	Fiume Imera meridionale	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-2MZ-185	638090	Poggio Albanella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-2MZ-186	638130	Fiume Imera meridionale	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-2MZ-187	638130	Fiume Imera meridionale	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-2MZ-188	638130	Cascate di Demetra e Kore	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-2MZ-189	638130	Cascate di Demetra e Kore	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-2MZ-190	638130	Cascate di Demetra e Kore	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-2MZ-191	638130	Cascate di Demetra e Kore	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-2MZ-192	638130	Fiume Imera meridionale	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-2MZ-193	638130	Fiume Imera meridionale	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
072-2MZ-194	638130	S.P. n. 9	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate		R3	
072-2MZ-195	638130	S.P. n. 9	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-2MZ-196	638130	S.P. n. 9	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E1 Viabilità minore Zone boscate		R3	
072-2MZ-197	638130	Zotta di Cardone	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	---	---	---	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-2MZ-198	638130	La Zotta Masiddo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-2MZ-199	638130	La Zotta Masiddo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-2MZ-200	638130	Poggio Sciarra	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
072-2MZ-201	638130	La Zotta Masiddo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-2MZ-202	638130	La Zotta Masiddo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-2MZ-203	638130	La Zotta Masiddo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-2MZ-204	638130	La Zotta Masiddo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-2MZ-205	638130	Fiume Imera meridionale	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-2MZ-206	638130	Poggio Sciarra	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-2MZ-207	638130	S.P. n. 49	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
072-2MZ-208	638130	Case Vascelleria	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
072-2MZ-209	638130	Case Vascelleria	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-2MZ-210	638130	Case Vascelleria	Area a franosità diffusa	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Nuovo
075-2MZ-001	638110	Contrada Contrasto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
075-2MZ-002	638110	Contrada Contrasto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
075-2MZ-003	638110	Contrada Contrasto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
075-2MZ-004	638110	Contrada Contrasto	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	---	---	---	Nuovo
075-2MZ-005	638110	Contrada Castelluccio Valente	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
075-2MZ-006	638110	S.S. n. 191	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
077-2MZ-001	638080	Monte Schinoso	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E1 Zone boscate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-002	638080	Monte Schinoso	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-003	638080	Torrente Porcheria	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-004	638080	Contrada Minoldo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-005	638080	Contrada Minoldo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-006	638080	Contrada Minoldo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
077-2MZ-007	638070 638080	Contrada Minoldo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto e livello di pericolosità)
077-2MZ-008	638070 638080	Contrada Minoldo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-009	638070 638080	Torrente Porcheria	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E3 Viabilità secondaria	---	R3	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R2	
077-2MZ-010	638070 638080	Torrente Porcheria	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E3 Viabilità secondaria	---	R3	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate		R2	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
077-2MZ-011	638080	Contrada Alzacuda	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R2	R3	Modificato (estensione dissesto, classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R2	
077-2MZ-012	638080	Contrada Coste d'Italia	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E3 Beni archeologici	---	R3	Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-013	638070	Ovest Monte Alzacuda	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-014	638070	Nord Ovest Ponte Porcheria	Crollo	Attivo	P2	P4	---	---	---	---	Modificato (tipologia e estensione dissesto, livello di pericolosità)
077-2MZ-015	638070	Nord Ovest Ponte Porcheria	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-016	638070 638080	Torrente Porcheria	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R2	R3	Modificato (estensione dissesto, classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R2	
077-2MZ-017	638070 638080	Ponte Porcheria	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
077-2MZ-018	638070 638080	Ponte Porcheria	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
077-2MZ-019	638070	Ovest Monte Porcheria	Calanco	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
077-2MZ-020	638070	Contrada Porcheria	Calanco	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
077-2MZ-021	638070	Ponte Porcheria	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-022	638070	Torrente Porcheria	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio



Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
077-2MZ-023	638070	Est Nord Est Poggio San Giovanni	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
077-2MZ-024	638070	Est Nord Est Poggio San Giovanni	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-025	638070	Est Nord Est Poggio San Giovanni	Calanco	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
077-2MZ-026	638070	Nord Est Poggio San Giovanni	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
077-2MZ-027	638070	S.P. n. 13	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E3 Viabilità secondaria Acquedotto	---	R3	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R2	
077-2MZ-028	638070	Nord Est Poggio San Giovanni	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R2	R3	Modificato (estensione dissesto, classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R2	
077-2MZ-029	638070	Nord Poggio San Giovanni	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-030	638080	Monte Salvaria	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
077-2MZ-031	638080	Monte Salvaria	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R2	R3	Modificato (estensione dissesto, classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R2	
077-2MZ-032	638080	Monte Salvaria	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
077-2MZ-033	638080	Monte Alzacuda	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-034	638080	Monte Alzacuda	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
077-2MZ-035	638080	Abbeveratoio Margio Rosso	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
077-2MZ-036	638080	Abbeveratoio Margio Rosso	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
077-2MZ-037	638080	Torrente Nociara	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto e livello di pericolosità)
077-2MZ-038	638080	Torrente Nociara	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-039	638080	Torrente Nociara	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-040	638080	Torrente Nociara	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E3 Beni archeologici	---	R3	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R2	
077-2MZ-041	638080	Torrente Nociara	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto e livello di pericolosità)
077-2MZ-042	638080	Vallone del Canonico	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-043	638080	Vallone del Canonico	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-044	638080	Vallone del Canonico	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E3 Elettrodotti	E2 Aree agricole utilizzate	R3	R2	Modificato (tipologia e estensione dissesto) Inseriti e eliminati elementi a rischio
077-2MZ-045	638080	Vallone del Canonico	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
077-2MZ-046	638080	Monte Salveria	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
077-2MZ-047	638080	Sud Ovest Monte Salveria	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
077-2MZ-048	638080	Sud Ovest Monte Salveria	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-049	638080 638120	Ovest Poggio Pecoraro	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R2	R3	Modificato (classe elemento a rischio e livello di rischio)
077-2MZ-050	638120	Poggio Pecoraro	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R2	Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-051	638120	Poggio Pecoraro	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R2	R3	Modificato (estensione dissesto, classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate		R2	
077-2MZ-052	638080	Sud Case Bartoli	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
077-2MZ-053	638120	Sud Cozzo S. Nicola	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-054	638120	Cantoniera Floresta	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 Acquedotto	E3 Acquedotto	R2	R3	Modificato (classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R2	
077-2MZ-055	638120	Contrada Floresta	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 Acquedotto	E3 Viabilità secondaria Acquedotto	R2	R3	Modificato (estensione dissesto, classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R2	
077-2MZ-056	638120	Vallone del Canonico	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-057	638120	Vallone del Canonico	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
077-2MZ-058	638120	Contrada Floresta	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria Acquedotto	E3 Viabilità secondaria Acquedotto E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	R2	R3  R2	Modificato (estensione dissesto, classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-059	638120	Contrada Floresta	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
077-2MZ-060	638120	Contrada Floresta	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-061	638120	Contrada Floresta	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-062	638120	Contrada Floresta	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-063	638120	Rocca di Maio	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-064	638120	Rocca di Maio	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-065	638120	Sud Ovest Fattoria Floresta	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-066	638120	Torrente Porcheria	Crollo	Attivo	P2	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Modificato (tipologia e estensione dissesto, livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-067	638120	Torrente Porcheria	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto e livello di pericolosità)
077-2MZ-068	638120	Contrada S. Croce	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-069	638120	Contrada S. Croce	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
077-2MZ-070	638120	Contrada S. Croce	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-071	638120	Contrada S. Croce	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
077-2MZ-072	638120	Contrada S. Croce	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto e livello di pericolosità)
077-2MZ-073	638120	Contrada S. Croce	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-074	638120	Torrente Porcheria	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-075	638110 638120	Torrente Porcheria	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-076	638110 638120	Contrada Mistra	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-077	638110	Contrada Mistra	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
077-2MZ-078	638110	Contrada Mistra	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-079	638110 638120	Contrada Mistra	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-080	638110	Contrada Mistra	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-081	638110	Contrada Mistra	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 Acquedotto	E3 Acquedotto	R2	R3	Modificato (estensione dissesto, classe elemento a rischio e livello di rischio)

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
077-2MZ-082	638120	Contrada S. Croce	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria E2 Aree agricole utilizzate	R2	R3 R2	Modificato (estensione dissesto, classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-083	638120	Contrada S. Croce	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
077-2MZ-084	638120	Monte Formaggio	Calanco	Attivo	P2	P2	---	E1 Viabilità minore	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-085	638070	Est Poggio S.Giovanni	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (tipologia e estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-086	638070	Est Poggio S.Giovanni	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
077-2MZ-087	638070	Est Poggio S.Giovanni	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R2	Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-088	638070	Est Poggio S.Giovanni	Calanco	Attivo	P2	P2	---	E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-089	638070 638110	Torrente Spadaro	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-090	638070	Casa La Loggia	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-091	638110	Torrente Spadaro	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-092	638070	Est centro abitato	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto e livello di pericolosità)
077-2MZ-093	638070	Periferia Sud centro abitato	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
077-2MZ-094	638070	Periferia Sud centro abitato	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E4 Centro abitato	---	R2	Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R1	
077-2MZ-095	638070	Periferia Sud centro abitato	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-096	638110	Vallone Giardinello	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 Acquedotto	E3 Acquedotto	R2	R3	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R2	
077-2MZ-097	638110	Poggio Balocco	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
077-2MZ-098	638110	Casa Di Benedetto	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-099	638110	Casa Di Benedetto	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-100	638110 638120	Contrada S. Croce	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 Acquedotto	E3 Acquedotto	R2	R3	Modificato (estensione dissesto, classe elemento a rischio e livello di rischio)
077-2MZ-101	639090	Bivio Cima	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
077-2MZ-102	639090	Monte della Ciurma	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-103	639090	Monte della Ciurma	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-104	639090	Monte della Ciurma	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-105	639130	Casa Portella Bianca	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-106	639130	Monte Giammoia	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
077-2MZ-107	639130	Monte Giammoia	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-108	639090 639130	Sorgente Solforosa	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
077-2MZ-109	639090	Vallone Albanese	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
077-2MZ-110	639130	Sud Ovest Monte Giammoia	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
077-2MZ-111	638120	Casa Danio	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-112	638120	Torrente Passo Lasagna	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E3 Viabilità secondaria	---	R3	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate		R2	
077-2MZ-113	638160	Piano del Paradiso	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
077-2MZ-114	638120 638160	Solfatara abbandonata	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R2	R3	Modificato (estensione dissesto, classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R2	
077-2MZ-115	638120	Monte della Solfara	Crollo	Attivo	P1	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Modificato (tipologia e estensione dissesto, livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-116	638120	Contrada Salomone	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
077-2MZ-117	638120	Rocca di Maio	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
077-2MZ-118	638120	Rocca di Maio	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
077-2MZ-119	638120	Il Castellazzo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio



Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
077-2MZ-120	638120	Contrada Salomone	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R2	R3	Modificato (classe elemento a rischio e livello di rischio)
077-2MZ-121	638120 638160	Torrente Passo Lasagna	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
077-2MZ-122	638120	Casa S. Croce	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-123	638120	Casa S. Croce	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E1 Zone boscate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-124	638120	Monte Formaggio	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Modificato (tipologia e estensione dissesto)
077-2MZ-125	638120	Monte Formaggio	Calanco	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
077-2MZ-126	638120	Sud Est Monte Formaggio	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Modificato (tipologia e estensione dissesto)
077-2MZ-127	638120	Monte Formaggio	Calanco	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
077-2MZ-128	638120	Torrente Cassari	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-129	638120	Casa Li Gambi	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E1 Viabilità minore	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-130	638120	Monte Formaggio	Calanco	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
077-2MZ-131	638120	Monte Formaggio	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
077-2MZ-132	638120	Monte Formaggio	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (tipologia e estensione dissesto)
077-2MZ-133	638120	Monte Formaggio	Calanco	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
077-2MZ-134	638120	Monte Formaggio	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
077-2MZ-135	638120	Monte Formaggio	Calanco	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
077-2MZ-136	638120	Monte Formaggio	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	---	E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (tipologia e estensione dissesto e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-137	638120	Monte Formaggio	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-138	638120 638160	Torrente Verdecanne Torrente Paparella	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R2	R3	Modificato (estensione dissesto, classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R2	
077-2MZ-139	638120	Torrente Verdecanne	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
077-2MZ-140	638120	Torrente Verdecanne	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-141	638120	Torrente Verdecanne	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-142	638120	Vallone Giardinello	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-143	638120	Vallone Giardinello	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
077-2MZ-144	638120	Abbeveratoio Cusumino	Calanco	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
077-2MZ-145	638120	Vallone Giardinello	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R2	R3	Modificato (tipologia e estensione dissesto, classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate		R2	
077-2MZ-146	638120 638160	Torrente Paparella	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
077-2MZ-147	638160	Torrente Paparella	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-148	638120	Torrente Paparella	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-149	638160	Torrente Paparella	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-150	638160	Torrente Paparella	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-151	638120	Torrente Paparella	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-152	638110 638120	Torrente Paparella	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R2	Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-153	638120	S.P. n. 126	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-154	638120	S.P. n. 126	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	---	E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-155	638120	Contrada S. Croce	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
077-2MZ-156	638110	Monte Cutrubello	Calanco	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
077-2MZ-157	638110	Monte Cutrubello	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
077-2MZ-158	638110	Monte Cutrubello	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-159	638110	Monte Cutrubello	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E1 Zone boscate	---	R1	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
077-2MZ-160	638120	Monte Verdecanne	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-161	638110	Contrada Canalotto	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E1 Zone boscate	---	R1	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-162	638110	Torrente Paparella	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E1 Viabilità minore	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-163	638110	Torrente Paparella	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E1 Viabilità minore	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-164	638110	Monte Manca del Toro	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
077-2MZ-165	638110	Monte Manca del Toro	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R1	R3	Modificato (tipologia e estensione dissesto, livello di pericolosità, classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R2	
077-2MZ-166	638110	Monte Manca del Toro	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-167	638110	Contrada Canalotto	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-168	638110	Contrada Castelluccio Le gnuso	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-169	638110 638150	Casa Paparella	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-170	638110 638150	Casa Paparella	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
077-2MZ-171	638110 638150	Torrente Paparella	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
077-2MZ-172	638110	Contrada Castelluccio Legnuso	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
077-2MZ-173	638110	Contrada Castelluccio Legnuso	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-174	638110	Contrada Castelluccio Legnuso	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-175	638110	Contrada Castelluccio Valente	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-176	638110	Contrada Castelluccio Valente	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-177	638110	Contrada Castelluccio Valente	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-178	638110	Vallone Coda di Volpe	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 Acquedotto	E3 Acquedotto	R2	R3	Modificato (estensione dissesto, classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R2	
077-2MZ-179	638110	Contrada Canalotto	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-180	638150	Casa Macchia di Vado	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
077-2MZ-181	638110 638150	Casa Macchia di Vado	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-182	638150	Casa Macchia di Vado	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-183	638160	Il Palazzetto	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R1	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
077-2MZ-184	638160	Il Palazzetto	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
077-2MZ-185	638150 638160	Contrada Gibilscemi	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R2	R3	Modificato (estensione dissesto, classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R2	
077-2MZ-186	638150 638160	Contrada Ficari	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-187	638160	Lavanca Nera	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-188	638160	Lavanca Nera	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-189	638160	Lavanca Nera	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E1 Zone boscate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-190	638160	Lavanca Nera	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-191	638160	Lavanca Nera	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-192	638160	Lavanca Nera	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-193	638160	Lavanca Nera	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	---	R2	---	Modificato (estensione dissesto) Eliminati elementi a rischio
077-2MZ-194	638160	Fiume Porcheria	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-195	638160	Fiume Porcheria	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
077-2MZ-196	638160	Fiume Porcheria	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-197	638160	Fiume Porcheria	Scorrimento	Inattivo	P1	P1	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-198	638160	Fiume Porcheria	Scorrimento	Inattivo	P1	P1	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-199	638160	Contrada Gibilscemi	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
077-2MZ-200	638160	Contrada Cutumno	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-201	638160	Contrada Cutumno	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-202	638160	Contrada Cutumno	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-203	638160	Contrada Cutumno	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-204	638160	Contrada Cutumno	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-205	638160	Case Cutumno	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-206	638160	Case Cutumno	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R1	Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-207	638160	Cugno 'Nzudda	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-208	638160	Cugno 'Nzudda	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
077-2MZ-209	638160	Cugno 'Nzudda	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-210	638160	Cugno 'Nzudda	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-211	638160	Casa Rigiurfo Grande	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-212	638160	Casa Rigiurfo Grande	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
077-2MZ-213	638160	Casa Rigiurfo Grande	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-214	638160	Casa Rigiurfo Grande	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-215	638160	Casa Rigiurfo Grande	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-216	638160	Cugno del Purgatorio	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
077-2MZ-217	638160	Cugno del Purgatorio	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
077-2MZ-218	638160	Cugno del Purgatorio	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-219	638160	Cugno del Purgatorio	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-220	638160	Contrada Gibilscemi	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
077-2MZ-221	638160	Est Monte Gibilscemi	Colamento lento	Quiescente	P1	---	---	---	---	---	Eliminato dissesto
077-2MZ-222	638160	Vallone dell'Aquila	Colamento lento	Stabilizzato	P0	---	---	---	---	---	Eliminato dissesto
077-2MZ-223	638160	Vallone dell'Aquila	Colamento lento	Stabilizzato	P0	---	---	---	---	---	Eliminato dissesto
077-2MZ-224	638160	Sud Ovest Monte Zotta Padrone	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E1 Zone boscate	---	R1	Inseriti elementi a rischio



Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
077-2MZ-225	639130	Cugno Madonna	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	---	E3 Beni archeologici	---	R3	Modificato (estensione dissesto e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
								E1 Viabilità minore Zone boscate		R2	
077-2MZ-226	639130	Cugno Madonna	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E3 Beni archeologici	---	R3	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
								E1 Viabilità minore Zone boscate		R2	
077-2MZ-227	639130	Cugno Madonna	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E3 Beni archeologici	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
								E1 Zone boscate		R1	
077-2MZ-228	639130	Cugno Madonna	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	---	E3 Beni archeologici	---	R3	Modificato (estensione dissesto e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
								E1 Zone boscate		R2	
077-2MZ-229	639130	Cugno Madonna	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E3 Beni archeologici	---	R3	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
								E1 Zone boscate		R2	
077-2MZ-230	639130	Vallone della Zambara	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-231	639130	Vallone della Zambara	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
077-2MZ-232	638160 639130	Monte Zotta Padrone	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-233	639130	Monte Zotta Padrone	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
077-2MZ-234	639130	Monte Zotta Padrone	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
077-2MZ-235	639130	Casa Marcato	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
077-2MZ-236	639130	Casa Marcato	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
077-2MZ-237	639130	Casa Marcato	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-238	639130	Casa Giase	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-239	639130	Coste Speranza	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto e livello di pericolosità)
077-2MZ-240	639130	Coste Speranza	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-241	639130	Coste Speranza	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-242	639130	Sud Est Poggio Serralunga	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-243	639130	Vallone della Zambara	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E1 Viabilità minore	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-244	639130	Vallone della Zambara	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-245	639130	Contrada Giase	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-246	639130	Contrada Giase	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
077-2MZ-247	639130	Contrada Giase	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E1 Zone boscate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-248	639130	Contrada Giase	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
077-2MZ-249	639130	Contrada Giase	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E1 Viabilità minore	---	R2	Modificato (tipologia e estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
077-2MZ-250	639130	Contrada Giasè	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E1 Viabilità minore	---	R2	Modificato (tipologia e estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-251	639130	Vallone della Zambara	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (tipologia dissesto)
077-2MZ-252	639130	Casa Palazzelli	Crollo	Attivo	P4	P4	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità)
077-2MZ-253	639130	Casa Palazzelli	Crollo	Attivo	P4	P4	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità)
077-2MZ-254	639130	Casa Palazzelli	Crollo	Attivo	P4	P4	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità)
077-2MZ-255	644010	Casa Cappello	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E1 Zone boscate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-256	639130	Contrada Giasè	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
077-2MZ-257	639130 644010	Cugni del Coltelliere	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
077-2MZ-258	644010	Sud Pizzo di Corvo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-259	643040 644010	Pizzo di Corvo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
077-2MZ-260	643040 644010	Cugni del Coltelliere	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
077-2MZ-261	639130	Contrada Giasè	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
077-2MZ-262	639130	Contrada Giasè	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto e livello di pericolosità)
077-2MZ-263	639130	Contrada Giasè	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
077-2MZ-264	639130	Contrada Giasè	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E1 Zone boscate	---	R1	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-265	639130	Contrada Giasè	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
077-2MZ-266	639130	Contrada Giasse	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
077-2MZ-267	639130	Contrada Giasse	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
077-2MZ-268	638160 639130	Contrada Giasse	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-269	643040	Fosso Pigna dell'Oro	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-270	643040	Fosso Pigna dell'Oro	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Modificato (tipologia dissesto) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-271	643040	Nord Est Casa Canalotto Sottano	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
077-2MZ-272	643040	Nord Est Casa Canalotto Sottano	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-273	643040	Est Casa Canalotto Sottano	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-274	643040	Est Casa Canalotto Sottano	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
077-2MZ-275	643040	Est Casa Canalotto Sottano	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
077-2MZ-276	643040	Est Casa Canalotto Sottano	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
077-2MZ-277	643040	Nord Est Casa Canalotto Sottano	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
077-2MZ-278	643040	Nord Est Casa Canalotto Sottano	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto e livello di pericolosità)
077-2MZ-279	638160	Cugno del Purgatorio	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-280	638160	Cugno del Purgatorio	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
077-2MZ-281	643040	Monte dei Canalotti	Colamento lento	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Modificato (ubicazione dissesto)
077-2MZ-282	643040	Monte dei Canalotti	Colamento lento	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Modificato (ubicazione dissesto) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-283	643040	Monte dei Canalotti	Colamento lento	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-284	643040	Contrada Canalotti	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-285	643040	Monte dei Canalotti	Colamento lento	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Modificato (ubicazione dissesto) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-286	643040	Sud Ovest Casa Canalotto Sottano	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-287	643040	Est Casa Canalotto Soprano	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-288	643040	Est Casa Canalotto Soprano	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
077-2MZ-289	643040	Contrada Disueri	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
077-2MZ-290	643040	Contrada Disueri	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-291	643040	Nord Ovest Casa Canalotto Sottano	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-292	638160	Casa Perno Cannada	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-293	638160	Casa Perno Cannada	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-294	638160	Casa Perno Cannada	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
077-2MZ-295	638160	Sud Monte Gibilscemi	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
077-2MZ-296	638160	Contrada Gibilscemi	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
077-2MZ-297	638160	Casa Perno Cannada	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
077-2MZ-298	638160	Contrada Gibilscemi	Calanco	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
077-2MZ-299	638160	Contrada Gibilscemi	Calanco	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
077-2MZ-300	638160	Casa Gibilscemi Nuova	Calanco	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-301	638160 643040	Contrada Gibilscemi	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-302	643040	Contrada Canalotti	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R2	Modificato (estensione dissesto e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-303	643040	Contrada Canalotti	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-304	638070 638110	Sud Casa La Loggia	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-305	638110	Ovest Poggio Mistra	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-306	638110	Ovest Poggio Mistra	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
077-2MZ-307	638110	Poggio Balocco	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
077-2MZ-308	643040	Fiume Disueri	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
077-2MZ-309	643040	Contrada Canalotti	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-310	643040	Contrada Canalotti	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-311	643040	Contrada Canalotti	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-312	639130	Bacino Cimia	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
077-2MZ-313	638120	Fattoria Floresta	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-314	638120	Casa Anzaldi	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-315	638120	Casa Anzaldi	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
077-2MZ-316	638120	Cantoniera Floresta	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-317	638120	Cantoniera Floresta	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
077-2MZ-318	638070	Quartiere San Francesco di Paola	Sprofondamento	Attivo	P3	P3	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Nessuna modifica
077-2MZ-319	638070	Via Villafranca	Sprofondamento	Attivo	P3	P3	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Nessuna modifica
077-2MZ-320	639090	Vallone del Porco	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R1	R2	Modificato (classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate		R1	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
077-2MZ-321	643040	Diga Disueri	Scorrimento	Stabilizzato	P0	P0	E2 Acquedotto	E3 Acquedotto E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	077-2MZ-321	643040	Diga Disueri
077-2MZ-322	643040	Nord Nord Ovest Casa Disueri Alberti	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Nuovo
077-2MZ-323	638080	Torrente Nociara	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P1	---	---	---	---	Nuovo
077-2MZ-324	638080	Torrente Nociara	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P1	---	---	---	---	Nuovo
077-2MZ-325	638080	Torrente Nociara	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P1	---	---	---	---	Nuovo
077-2MZ-326	638080	Torrente Nociara	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P1	---	---	---	---	Nuovo
077-2MZ-327	638080	Torrente Nociara	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P1	---	---	---	---	Nuovo
077-2MZ-328	638080	Torrente Nociara	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P1	---	---	---	---	Nuovo
077-2MZ-329	638080	Torrente Nociara	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Nuovo
077-2MZ-330	638080	Coste d'Italia	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E3 Beni archeologici	---	R3	Nuovo
								E1 Zone boscate		R2	
077-2MZ-331	638080	Coste d'Italia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
077-2MZ-332	638080	Monte Alzacudella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
077-2MZ-333	638080	Case Minoldo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
077-2MZ-334	638070 638080	Ex Molino Cardai	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo



Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
077-2MZ-335	638070	Ex Molino Cardai	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
077-2MZ-336	638080	S.P. n. 25	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E1 Zone boscate		R3	
077-2MZ-337	638080	Contrada Alzacuda	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
077-2MZ-338	638080	S.P. n. 25	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
077-2MZ-339	638070	Ex Molino Cardai	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
077-2MZ-340	638070	Contrada Porcheria	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
077-2MZ-341	638070	Torrente Spadaro	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
077-2MZ-342	638070	Torrente Spadaro	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
077-2MZ-343	638070	Torrente Spadaro	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
077-2MZ-344	638070	Torrente Spadaro	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
077-2MZ-345	638070	Torrente Spadaro	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
077-2MZ-346	638070	Torrente Spadaro	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
077-2MZ-347	638070	Poggio San Giovanni	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Elettrodotto	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate		R3	
077-2MZ-348	638070	Contrada Porcheria	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
077-2MZ-349	638070	Contrada Porcheria	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
077-2MZ-350	638070	Contrada Porcheria	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R2	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
077-2MZ-351	638070	Nord Est Poggio San Giovanni	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
077-2MZ-352	638080	Contrada Alzacuda	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
077-2MZ-353	638080	Monte Alzacuda	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
077-2MZ-354	638080	Contrada Alzacuda	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
077-2MZ-355	638080	Monte Alzacuda	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	---	---	---	Nuovo
077-2MZ-356	638080	Monte Salveria	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
077-2MZ-357	638080	Monte Salveria	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
077-2MZ-358	638080	Monte Salveria	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
077-2MZ-359	638080	Monte Salveria	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
077-2MZ-360	638080	Monte Salveria	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
077-2MZ-361	638080	Case Bartoli	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
077-2MZ-362	638080	Monte Salveria	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
077-2MZ-363	638080	Monte Salveria	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
077-2MZ-364	638080	Monte Salveria	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
077-2MZ-365	638080	Monte Salveria	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
077-2MZ-366	638080	Monte Salveria	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
077-2MZ-367	638080	Monte Salveria	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
077-2MZ-368	638080	Vallone del Canonico	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	---	---	---	Nuovo
077-2MZ-369	638080	Vallone del Canonico	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E3 Acquedotto	---	R3	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate		R2	
077-2MZ-370	638080	Vallone del Canonico	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
077-2MZ-371	638080	Vallone del Canonico	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
077-2MZ-372	638080	Vallone del Canonico	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
077-2MZ-373	639050	Vallone del Porco	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E1 Zone boscate	---	R2	Nuovo
077-2MZ-374	639050 639090	Contrada San Cono Sottano	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
077-2MZ-375	639090	Contrada San Cono Sottano	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
077-2MZ-376	639090	Contrada San Cono Sottano	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R2	Nuovo
077-2MZ-377	639090	Contrada Cimia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
077-2MZ-378	639090	Monte della Ciurma	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
077-2MZ-379	639090	Vallone Ciaramida	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R2	Nuovo
077-2MZ-380	639090	Vallone Ciaramida	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E3 Beni archeologici	---	R3	Nuovo
								E1 Viabilità minore Zone boscate		R2	
077-2MZ-381	639090	Monte di Bubbonia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
077-2MZ-382	639090 639130	Monte di Bubbonia	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E3 Beni archeologici	---	R3	Nuovo
								E1 Zone boscate			

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
077-2MZ-383	638120	Contrada Collare	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Nuovo
077-2MZ-384	638120	Monte Pirri	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P1	---	---	---	---	Nuovo
077-2MZ-385	638080 638120	Sorgente Italia	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E3 Acquedotto	---	R3	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R2	
077-2MZ-386	638080 638120	Vallone del Canonico	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R2	Nuovo
077-2MZ-387	638120	Vallone del Canonico	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
077-2MZ-388	638120	Contrada Ringiglio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
077-2MZ-389	638120	Vallone del Canonico	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
077-2MZ-390	638120	Vallone del Canonico	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
077-2MZ-391	638120	Vallone del Canonico	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate		R3	
077-2MZ-392	638120	Vallone del Canonico	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E3 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate		R2	
077-2MZ-393	638080 638120	Monte Salveria	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E1 Zone boscate	---	R2	Nuovo
077-2MZ-394	638120	Nord Cozzo San Nicola	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
077-2MZ-395	638120	Nord Cozzo San Nicola	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
077-2MZ-396	638120	Poggio Pecoraro	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E3 Viabilità secondaria Elettrodotta	---	R3	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate		R2	
077-2MZ-397	638120	Cozzo San Nicola	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
077-2MZ-398	638120	Contrada Floresta	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
077-2MZ-399	638120	Contrada Floresta	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
077-2MZ-400	638120	Cozzo Pietrarossa	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
077-2MZ-401	638120	Cozzo Pietrarossa	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
077-2MZ-402	638120	Monte Formaggio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
077-2MZ-403	638120	Monte Formaggio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
077-2MZ-404	638120	Torrente Cassari	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P1	---	---	---	---	Nuovo
077-2MZ-405	638120	Monte Formaggio	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E1 Zone boscate	---	R2	Nuovo
077-2MZ-406	638120	Monte Formaggio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
077-2MZ-407	638120	Rocca di Maio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
077-2MZ-408	638120	Rocca di Maio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
077-2MZ-409	638120	Rocca di Maio	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
077-2MZ-410	638120	Contrada Finocchio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
077-2MZ-411	638120	Contrada Finocchio	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
077-2MZ-412	638120	Il Castellazzo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
077-2MZ-413	638120	Monte Formaggio	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	---	---	---	Nuovo
077-2MZ-414	638120	S.P. n. 126	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	---	---	---	Nuovo
077-2MZ-415	638120	Monte Verdecanne	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
077-2MZ-416	638120	Monte Verdecanne	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
077-2MZ-417	638120	Monte Verdecanne	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
077-2MZ-418	638120	Vallone Giardinello	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
077-2MZ-419	638120	Contrada Salomone	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
077-2MZ-420	638120	Contrada Salomone	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
077-2MZ-421	638120	Contrada Rigiurfo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
077-2MZ-422	638120	Contrada Rigiurfo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
077-2MZ-423	638120	Monte della Solfara	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
077-2MZ-424	638120	Torrente Passo Lasagna	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate E1 viabilità minore		R3	
077-2MZ-425	638120	Monte della Solfara	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
077-2MZ-426	638120	Torrente Passo Lasagna	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
077-2MZ-427	638120	Torrente Passo Lasagna	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
077-2MZ-428	638110	Monte Manca del Toro	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
077-2MZ-429	638110	Torrente Passo Lasagna	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
077-2MZ-430	638110	Torrente Passo Lasagna	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate E1 viabilità minore Zone boscate		R3	
077-2MZ-431	638110	Torrente Passo Lasagna	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
077-2MZ-432	638110	Torrente Passo Lasagna	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E1 Zone boscate		R3	
077-2MZ-433	638110	S.P. n. 126	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate E1 viabilità minore Zone boscate		R3	
077-2MZ-434	638110	S.P. n. 126	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E1 Zone boscate		R3	
077-2MZ-435	638110	Contrada Canalotto	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
077-2MZ-436	638110	Monte Cutrubello	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
077-2MZ-437	638110	Monte Cutrubello	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
077-2MZ-438	638110	Vallone Giardinello	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
077-2MZ-439	638110	Vallone Giardinello	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
077-2MZ-440	638110	Vallone Giardinello	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Beni archeologici	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
077-2MZ-441	638110	Vallone Giardinello	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Beni archeologici	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
077-2MZ-442	638110	Vallone Giardinello	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Beni archeologici	---	R4	Nuovo
077-2MZ-443	638110	Contrada Castelluccio Valente	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate E1 viabilità minore		R3	
077-2MZ-444	638110	Contrada Castelluccio Valente	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 viabilità minore	---	R3	Nuovo
077-2MZ-445	638110	Contrada Castelluccio Valente	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
077-2MZ-446	638110	Contrada Castelluccio Valente	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
077-2MZ-447	638110	Casa Farinello	Calanco	Attivo	---	P1	---	E3 Acquedotto	---	R2	Nuovo
077-2MZ-448	638110	Poggio Baiocco	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
077-2MZ-449	638110	Poggio Baiocco	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
077-2MZ-450	638110	Poggio Baiocco	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
077-2MZ-451	638110	Poggio Mistra	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
077-2MZ-452	638110	Poggio Baiocco	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo



Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
077-2MZ-453	638110	Contrada Mistra	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
077-2MZ-454	638110	Poggio Mistra	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
077-2MZ-455	638110	Poggio Mistra	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
077-2MZ-456	638110	Ovest Poggio Mistra	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
077-2MZ-457	638110	Ovest Poggio Mistra	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
077-2MZ-458	638110	Ovest Poggio Mistra	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
077-2MZ-459	638110	Ovest Poggio Mistra	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
077-2MZ-460	638110	Ovest Poggio Mistra	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
077-2MZ-461	638110	S.P. n. 191	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
077-2MZ-462	638110	Santa Maria delle Grazie	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
077-2MZ-463	638110	Santa Maria delle Grazie	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
077-2MZ-464	638110	Santa Maria delle Grazie	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
077-2MZ-465	638150 638160	Il Palazzetto	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	---	---	---	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
077-2MZ-466	638160	Contrada Ficari	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
077-2MZ-467	638160	Contrada Ficari	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
077-2MZ-468	638160	Contrada Ficari	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
077-2MZ-469	638160	Lavanca Nera	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
077-2MZ-470	638160	Lavanca Nera	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
077-2MZ-471	638160	Lavanca Nera	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate		R3	
077-2MZ-472	638160	Contrada Cutumno	Area a franosità diffusa	Attivo	---	P2	---	---	---	---	Nuovo
077-2MZ-473	638160	Contrada Cutumno	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
077-2MZ-474	638160	Contrada Cutumno	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
077-2MZ-475	638160	Serra Cutumno	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
077-2MZ-476	638160	Serra Cutumno	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
077-2MZ-477	638160	Piano del Paradiso	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
077-2MZ-478	638160	Piano del Paradiso	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R2	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
077-2MZ-479	638160	Contrada Cutumno	Area a franosità diffusa	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R2	Nuovo
077-2MZ-480	638160	Contrada Ficari	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
077-2MZ-481	638160	Il Palazzetto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
077-2MZ-482	638160	Fiume Porcheria	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E1 Zone boscate	---	R2	Nuovo
077-2MZ-483	638160	Fiume Porcheria	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E1 Zone boscate	---	R2	Nuovo
077-2MZ-484	638160	Fiume Porcheria	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Nuovo
077-2MZ-485	638160	Monte Gibilscemi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
077-2MZ-486	638160	Vallone dell'Aquila	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E1 Zone boscate	---	R2	Nuovo
077-2MZ-487	638160	Contrada Gibilscemi	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
077-2MZ-488	638160	Vascelleria Trubia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
077-2MZ-489	638160	Vascelleria Trubia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
077-2MZ-490	638160	Monte Gibilscemi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
077-2MZ-491	638160	Monte Gibilscemi	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
077-2MZ-492	638160	Monte Gibilscemi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
077-2MZ-493	638160	Monte Gibilscemi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
077-2MZ-494	638160	Contrada Gibilscemi	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	---	---	---	Nuovo
077-2MZ-495	638160	Cugno del Purgatorio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
077-2MZ-496	638160	Monte Garrasia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
077-2MZ-497	638160	Monte Garrasia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
077-2MZ-498	638160	Lago Disueri	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
077-2MZ-499	638160	Monte Garrasia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
077-2MZ-500	639130	Monte Giammoia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
077-2MZ-501	639130	Monte Giammoia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
077-2MZ-502	639130	Vallone Ciaramida	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
077-2MZ-503	639130	Vallone Ciaramida	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
077-2MZ-504	639130	Vallone Ciaramida	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Beni archeologici	---	R4	Nuovo
077-2MZ-505	639130	Casa Marcato	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
077-2MZ-506	639130	Contrada Cimia	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
077-2MZ-507	639130	Contrada Cimia	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
077-2MZ-508	639130	Contrada Cimia	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
077-2MZ-509	639130	Contrada Cimia	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
077-2MZ-510	639130	Vallone Cimia	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
077-2MZ-511	639130	Vallone Cimia	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
077-2MZ-512	639130	Vallone Cimia	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
077-2MZ-513	639130	Vallone Cimia	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
077-2MZ-514	639130	Vallone Cimia	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
077-2MZ-515	639130	Vallone Cimia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
077-2MZ-516	639130	Vallone Cimia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
077-2MZ-517	639130	Vallone Cimia	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
077-2MZ-518	639130	Vallone Cimia	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
077-2MZ-519	644010	Cugni del Coltelliere	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	---	---	---	Nuovo
077-2MZ-520	643040	S.P. n. 96	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	---	---	---	Nuovo
077-2MZ-521	643040	Contrada Canalotto Sottano	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
077-2MZ-522	643040	Contrada Canalotto Sottano	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
077-2MZ-523	643040	Contrada Canalotti	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
077-2MZ-524	643040	Casa Canalotto Sottano	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
077-2MZ-525	643040	Monte dei Canalotti	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
077-2MZ-526	643040	Monte dei Canalotti	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
077-2MZ-527	643040	Monte dei Canalotti	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
077-2MZ-528	643040	Casa Canalotto Sottano	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
077-2MZ-529	643040	Casa Canalotto Sottano	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
077-2MZ-530	643040	Casa Canalotto Sottano	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
077-2MZ-531	643040	Casa Canalotto Sottano	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
077-2MZ-532	643040	Casa Canalotto Sottano	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
077-2MZ-533	643040	Casa Canalotto Sottano	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
077-2MZ-534	643040	Casa Canalotto Sottano	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
077-2MZ-535	643040	Casa Canalotto Sottano	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
077-2MZ-536	643040	Contrada Canalotto	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
077-2MZ-537	643040	Monte dei Canalotti	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
077-2MZ-538	643040	Monte dei Canalotti	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate		R3	
077-2MZ-539	643040	Lago Disueri	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Beni archeologici	---	R4	Nuovo
077-2MZ-540	643040	Lago Disueri	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Beni archeologici	---	R4	Nuovo
								E1 Viabilità minore Zone boscate		R3	
077-2MZ-541	643040	Contrada Garrasia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
077-2MZ-542	643040	Contrada Garrasia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
077-2MZ-543	643040	Contrada Garrasia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Beni archeologici	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
077-2MZ-544	643040	Contrada Garrasia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
077-2MZ-545	643040	Contrada Garrasia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
077-2MZ-546	638160 643040	Contrada Garrasia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
077-2MZ-547	638090	S.P. n. 96	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
077-2MZ-548	638080	Monte Salveria	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo

Relativamente all'individuazione degli elementi a rischio, alcuni dissesti ubicati nel territorio dei comuni limitrofi determinano aree a rischio corrispondenti ad elementi vulnerabili presenti nel territorio di Mazzerino.

Nella tabella seguente, si riportano i dati relativi alle suddette interferenze.

**Tabella riassuntiva dei dissesti di altri comuni interferenti con Mazzarino**

Codice dissesto	Comune	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità	MAZZARINO	
							Elemento a rischio	Rischio
072-2CL-182	Caltanissetta	638010	Vallone Cicuta	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	E2 Aree agricole utilizzate	R2
072-4BA-012	Barrafranca	638070	Torrente Braemi	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	E1 Viabilità minore	R2
077-2GE-010	Gela	643040	Saia del Magazzinazzo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	---	---
077-2NI-001	Niscemi	639130	Vallone Omo Morto	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	---	---
077-3SC-003	San Cono	639090	Vallone Albanese	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	E3 Viabilità secondaria	R3
							E2 Case sparse	R2
077-4PA-035	Piazza Armerina	638080	Torrente Nociara	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	---	---

Fanno parte integrante del presente aggiornamento i seguenti elaborati:

- Carta dei dissesti, in scala 1:10.000, relativa alle sezioni C.T.R. n. 638010, n. 638020, n. 638050, n. 638060, n. 638070, n. 638080, n. 638090, n. 638100, n. 638110, n. 638120, n. 638130, n. 638150, n. 638160, n. 639050, n. 639090, n. 639130, n. 643040 e n. 644010;
- Carta della pericolosità, in scala 1:10.000, relativa alle sezioni C.T.R. n. 638010, n. 638020, n. 638050, n. 638060, n. 638070, n. 638080, n. 638090, n. 638100, n. 638110, n. 638120, n. 638130, n. 638150, n. 638160, n. 639050, n. 639090, n. 639130, n. 643040 e n. 644010;
- Carta del rischio, in scala 1:10.000, relativa alle sezioni C.T.R. n. 638010, n. 638020, n. 638050, n. 638060, n. 638070, n. 638080, n. 638090, n. 638100, n. 638110, n. 638120, n. 638130, n. 638150, n. 638160, n. 639050, n. 639090, n. 639130, n. 643040 e n. 644010.