

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Presidenza della Regione Siciliana
Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia


SERVIZIO 3 “ASSETTO DEL TERRITORIO”

Aggiornamento del Piano Stralcio di Bacino
per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)
(Art. 68 commi 4bis e 4ter del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 e ss. mm. ii.)

Conferenza Operativa del 25/09/2024
(Art.3, comma 3 L.R. n. 8 del 08/05/2018)

Delibera n. 199 del 01/10/2024

GEOMORFOLOGIA

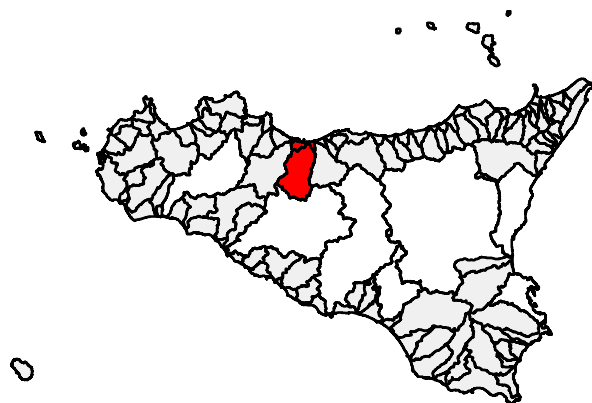

RELAZIONE

COMUNE DI SCIARA

Regione Siciliana



IL PRESIDENTE
On.le Renato Schifani

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA
Segretario Generale Leonardo Santoro

SERVIZIO 3 “ASSETTO DEL TERRITORIO”
Dirigente Responsabile Antonino D’Amico

Coordinamento e revisione

Antonino D’Amico

Dirigente Responsabile del Servizio 3

Redazione

Gaetana Lo Cascio

Funzionario direttivo

PREMESSA

Il territorio comunale di Sciara (PA), oggetto del presente aggiornamento riguardante esclusivamente la parte geomorfologica, ricade nei seguenti Piani Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.):

- Bacino Idrografico del F. Torto ed Area tra F. Torto e F. Imera Settentrionale (031),
- Bacino Idrografico dell'Area tra il F. Torto ed il F. San Leonardo (032)

approvati entrambi con Decreto del Presidente della Regione n. 44 del 05/03/2007, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 20 del 27/04/2007, mai modificato relativamente al Comune in argomento.

L'aggiornamento è stato predisposto d'ufficio in ottemperanza all'art.6, comma 1, delle Norme di Attuazione del P.A.I. (D.P. n.9/2021).

Di conseguenza con nota prot. n. 19594 del 07/08/2023 è stato chiesto all'Amministrazione di Sciara ed alla Città Metropolitana di Palermo di segnalare eventuali modifiche allo stato di dissesto e pericolosità del P.A.I. vigente, in ordine sia alle variazioni dei dissesti già censiti ed all'inserimento di nuovi, sia alla realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, alla quale però non è seguito alcun riscontro da parte di entrambi gli Enti interessati.

Poiché nel P.A.I. vigente il dissesto di crollo codificato con la sigla **031-6SR-039** risultava con pericolosità P1 in quanto stabilizzato attraverso la realizzazione di interventi, già eseguiti all'atto della redazione dello stesso P.A.I., per poter considerare nell'aggiornamento in itinere gli interventi realizzati ancora efficienti e funzionali, è stata inviata all'Amministrazione comunale la richiesta di invio della documentazione (prot. n. 447 del 09/01/2024) prevista nell'Appendice A.2 – sezione dopo l'intervento - delle suddette Norme di Attuazione.

Nella stessa nota si specificava che la trasmissione della prevista documentazione avrebbe consentito di classificare l'area come "*Area interessata dagli interventi di mitigazione del rischio*", disciplinata dall'art. 16 delle N.A.; mentre in caso di mancato riscontro il dissesto sarebbe stato considerato attivo e con pericolosità P4.

Contestualmente, sempre con la stessa nota, si è chiesto all'Amministrazione comunale di fornire informazioni sull'esecuzione e sulle eventuali conclusioni di studi specialistici, realizzati in corrispondenza dei due Siti di Attenzione, censiti nel centro abitato con le sigle **031-6SR- 041** e **031-6SR-042** ed inseriti nel P.A.I. vigente "*per evidenziare la necessità di eseguire studi specialistici che individuino correttamente le cause dei cedimenti nelle strutture edilizie...*", così come riportato nella relazione del P.A.I. in argomento.

In assenza di informazioni esaustive, si è precisato che nell'aggiornamento i Siti di Attenzione sarebbero stati mantenuti e, ai sensi degli art. 15.3 e 24.5 delle N.A., considerati come aree a pericolosità molto elevata (P4).

Il Comune non ha mai risposto a quanto richiesto.

Il territorio comunale di Sciara ricade nelle sezioni CTR (anno 2012/2013), scala 1:10.000, nn. 609010, 609020, 609050, 609060, 609090 e 609100.

Relativamente alla rappresentazione cartografica, si precisa che le Carte dei Dissesti, della Pericolosità e del Rischio, che costituiscono parte integrante del presente aggiornamento, riportano le

informazioni relative al solo territorio comunale di Sciara, fatta eccezione per quei dissesti dei Comuni limitrofi che determinano condizioni di pericolosità, ed eventualmente rischio, nel territorio in argomento e che vengono comunque evidenziati dai rispettivi codici (cfr. tabella riportata nel capitolo successivo).

Anche alcuni dissesti censiti nel comune di Sciara si estendono ad interessare modeste porzioni dei territori comunali limitrofi determinandovi pericolosità e talvolta rischio, così come evidenziato nella *“Tabella riassuntiva dei dissesti di Sciara interferenti con altri Comuni”* riportata alla fine del capitolo successivo.

La metodologia adottata fa riferimento alla Relazione Generale del P.A.I. della Regione Sicilia ed. 2004, capitolo 5 – Metodologia operativa per l’analisi e la valutazione del rischio geomorfologico, scaricabile dal sito:http://www.sitr.regione.sicilia.it/pai/CD_PAI/RELAZIONE_GENERALE_P.A.I.pdf ed alle direttive impartite dalle Norme di Attuazione del P.A.I. di cui al D.P.R. n. 09 del 06/05/2021 (S.O. GURS n. 22 del 21/05/2021) scaricabili dal sito ufficiale dell’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia.

Con nota prot. n. 7251 del 18.03.2024 il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino ha convocato la seduta del 27.03.2024 per acquisire il parere della Conferenza Operativa, ai sensi del comma 4-bis dell’articolo 68 del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii., sugli atti relativi all’elaborazione del presente aggiornamento.

Nella seduta del 27.03.2024, all’unanimità dei componenti presenti, la Conferenza Operativa ha espresso parere favorevole all’aggiornamento del P.A.I. geomorfologico del Comune di Sciara.

Il progetto di aggiornamento è stato adottato dal Segretario Generale dell’Autorità di Bacino, con DSG n. 385 del 12.04.2024, pubblicato sulla GURS, n. 20 del 03.05.2024 e sul sito istituzionale della AdB, giusto parere favorevole espresso dalla Conferenza Operativa dell’Autorità di Bacino con delibera n.185 del 09.04.2024.

Il decreto di adozione è stato notificato dal Servizio 3 al Comune di Sciara con nota prot. n. 10189 del 19.04.2024, per la pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 68 comma 4 ter del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e dell’art.5 del D.S.G. n. 253/2024.

A seguito della pubblicazione non ci sono state osservazioni ed opposizioni, pertanto con delibera n.199 del 01.10.2024 la Conferenza Operativa, convocata dal Segretario Generale per il giorno 25.09.2024 con nota prot. n. 22386 del 10.09.2024, ha espresso parere favorevole all’unanimità per l’approvazione dell’aggiornamento in argomento, ai sensi del comma 4-bis dell’articolo 68 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE

Non avendo avuto alcun riscontro alle note inviate all'Amministrazione (prot. n. 19594/2023 e prot. n. 447/2024) già citate in premessa, si è proceduto ad aggiornare l'intero territorio comunale secondo quanto previsto dalle Norme di Attuazione (D.P. 9/2021) con conseguente variazione del quadro della pericolosità e del rischio esistente nel P.A.I. vigente.

Ai fini della revisione della Carta dei Dissesti sono state condotte analisi estese a tutto il territorio comunale, utilizzando le Ortofoto 2019_2020, disponibili sul SITR della Regione Sicilia, e le immagini satellitari disponibili su Google Earth, che hanno consentito di rivalutare la perimetrazione di alcuni dissesti già censiti nel PAI vigente e di individuare altre cinque aree a franosità diffusa, due deformazioni superficiali lente, sei colamenti lenti, un colamento rapido e sette dissesti conseguenti ad erosione accelerata.

Per l'individuazione di aree a potenziale instabilità in funzione della pendenza del versante, sempre con l'ausilio delle immagini satellitari disponibili su Google Earth, si è utilizzato lo "SLOPE" cioè la generazione in automatico della carta delle pendenze del terreno a partire dal modello di elevazione digitale del terreno il DEM 2 x 2 della Regione Siciliana, considerando angoli superiori a 40°. Ciò ha consentito di individuare cinquanta aree sorgenti non censite nel PAI vigente.

L'individuazione e la caratterizzazione di dettaglio dei dissesti di crollo richiede rilievi litologici e geostrutturali tali da potere accertare le caratteristiche geomeccaniche e di giacitura degli ammassi rocciosi e quindi determinare, con più accuratezza, le situazioni di dissesto effettivo e potenziale.

Pertanto, il metodo utilizzato da questo Ufficio per l'individuazione di tali dissesti manifesta i propri limiti quando per la complessità del movimento franoso e delle litologie coinvolte occorrerebbe avere un dettaglio che solo un accurato rilievo di campagna può fornire, ma risulta sufficiente per l'individuazione dei dissesti ad una scala non di dettaglio come quella 1:10.000.

Per la valutazione dell'area a pericolosità da crollo è stata adottata, cautelativamente, la metodologia del "cono d'ombra" (modello GIS Cone Fall 1.0 - Quanterra), che, attraverso una verifica geometrica dell'area in studio, fornisce ulteriori dati utili alla valutazione dell'areale interessato dalla caduta dei massi a valle dei costoni rocciosi. Per l'ampiezza dell'angolo del cono d'ombra, applicato al punto più alto dell'area sorgente dei crolli, in rapporto alla pendenza ed alla morfologia dei versanti sono stati usati angoli di 27.5° e di 33°. La restituzione automatica è stata verificata e corretta dall'operatore al fine di ridurre al minimo gli errori derivanti dal mero calcolo automatico del modello.

Applicando questo metodo è stato rivalutato anche l'areale di pericolosità dei crolli già presenti nel P.A.I. vigente.

Relativamente al dissesto di crollo **031-6SR-039**, censito nel P.A.I. vigente come stabilizzato, attraverso la realizzazione di interventi precedenti alla redazione dello stesso P.A.I., e con livello di pericolosità moderato P1, questo è stato considerato attivo e con pericolosità molto elevata P4. Ciò in ragione del mancato invio da parte del Comune della documentazione prevista dall'*Appendice A.2 – sezione dopo l'intervento* delle sopracitate Norme di Attuazione del P.A.I., richiesta con la nota prot. n. 447/2024 citata in premessa, necessaria al fine di poter considerare ancora efficienti e funzionali gli interventi realizzati.

Tra tale documentazione risulta imprescindibile la nomina di un responsabile del piano di monitoraggio e manutenzione delle opere e la certificazione dello stesso che attesti che gli interventi realizzati siano ancora efficaci ai fini della mitigazione del rischio e che contestualmente attui o rediga il piano di manutenzione delle opere realizzate.

Ovviamente il Comune in qualunque momento potrà trasmettere quanto richiesto e chiedere un nuovo aggiornamento del P.A.I., nel quale ai sensi dell'art. 16 delle N.A. il dissesto in argomento verrebbe classificato come "*Area interessata da interventi di mitigazione del rischio*" e disciplinata da quanto previsto nello stesso articolo.

Per quanto riguarda la fascia di arretramento verso monte del fronte roccioso, in rapporto all'altezza della scarpata, è stata considerata spesso una fascia inferiore ai 20 metri, valore indicato nella Relazione Generale del P.A.I. (ed. 2004).

In relazione al livello di pericolosità da crollo, poiché non è facile valutare la dimensione dei blocchi utilizzando metodi indiretti, per il principio di cautela, è stata attribuita ad ogni dissesto il valore di P4.

Nella mappatura dell'areale di pericolosità non si è tenuto conto di eventuale presenza di vegetazione poiché in queste tipologie spesso non risulta essere elemento di riduzione del rischio o, se lo è, la sua presenza non è assicurata nel tempo.

Nei casi in cui l'areale di pericolosità da crollo copra un'area a pericolosità di livello inferiore determinata dalla presenza di un'altra tipologia di dissesto, nella restituzione cartografica della Carta della Pericolosità, la pericolosità di livello inferiore viene comunque resa visibile graficamente con un perimetro tratteggiato.

Si specifica che in dette aree le norme d'uso da applicare nella vincolistica di pianificazione urbanistica sono quelle legate alla pericolosità di livello maggiore e che un eventuale studio di compatibilità geomorfologica dovrà tenere conto di tutti i dissesti e dei relativi areali di pericolosità che coinvolgono l'elemento oggetto di studio.

Inoltre, qualora in tali aree siano presenti elementi vulnerabili, il livello di rischio graficamente viene attribuito al grado di pericolosità più elevato, sebbene lo stesso elemento presenti livelli di rischio diversi in funzione del grado di pericolosità considerato.

Nel presente aggiornamento è stata introdotta la "fascia di rispetto" di 20 metri che individua, a scopo preventivo e precauzionale, un'area di probabile evoluzione del dissesto intorno ai fenomeni gravitativi (eccetto fenomeni di crollo e sprofondamento) che presentino livelli di pericolosità molto elevata P4 o elevata P3. Tale fascia assume il valore di sito di attenzione (art. 24, comma 7, Norme di Attuazione - ed. 2021) ed è stata introdotta in corrispondenza dell'unico dissesto con pericolosità elevata P3, presente al momento nel territorio di Sciara ad Est de Vallone Trabiata e rappresentato da un colamento rapido codificato con la sigla **031-6SR-151**.

Ai fini della restituzione cartografica per tale tipologia di Sito di Attenzione, riportata nella Carta della Pericolosità, non viene attribuito nessun codice identificativo in quanto aree di probabile evoluzione riferite a uno o più fenomeni gravitativi già in possesso di un codice proprio.

Nel precedente P.A.I. erano stati inseriti due Siti di Attenzione nel centro abitato, codificati con le sigle **031-6SR-041** e **031-6SR-042**, *“per evidenziare la necessità di eseguire studi specialistici che individuino correttamente le cause dei cedimenti nelle strutture edilizie...”*, così come riportato nella relazione dello stesso P.A.I..

Poiché l’Amministrazione comunale non ha fornito le informazioni richieste, con la nota di cui in premessa (prot. n.447/2024), circa l’esecuzione e le eventuali conclusioni di studi specialistici condotti in queste aree, nel presente aggiornamento i Siti di Attenzione sono stati mantenuti.

Tali siti rientrano nella *“Tipologia D – Areali dove non è stato possibile definire le caratteristiche del dissesto”* definiti nell’art. 24.5 delle N.A. e dove, ai sensi dell’art.15.3 delle stesse N.A. *l’attività del territorio è disciplinata secondo quanto specificato per le aree a pericolosità più elevata*.

Per questi siti, in precedenza codificati con la stessa tipologia di sigla dei dissesti, nel presente aggiornamento viene utilizzata una codifica differenziata ai fini di una più facile identificazione, così come evidenziato nella seguente tabella.

| Tabella dei Siti di Attenzione | | | | |
|--------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------|
| Sigla precedente | Sigla attuale | Località | CTR | Tipologia |
| 031-6SR-041 | SA-031-6SR-001 | Centro abitato | 609060 | D |
| 031-6SR-042 | SA-031-6SR-002 | Centro abitato | 609060 | D |

Si fa presente che le sigle precedenti sono state attribuite a due nuovi dissesti individuati in questo aggiornamento.

Per la redazione della Carta del Rischio si è proceduto alla determinazione del livello di rischio secondo la Tabella degli elementi aggiornata con D.P. Reg. Siciliana n. 09/AdB del 06/05/2021.

Ciò ha comportato per i dissesti già censiti nel PAI vigente la modifica della classe degli elementi a rischio coinvolti, che in alcuni casi ha determinato una diversa attribuzione del livello di rischio, e l’inserimento di ulteriori elementi.

Inoltre, in considerazione dell’utilizzo della cartografia di riferimento più aggiornata (Volo ATA 2012/2013), sono state individuate nuove aree a rischio, corrispondenti a nuovi elementi in essa riportati, e/o eliminate quelle corrispondenti alla presenza di elementi non più evidenziati in cartografia o con caratteristiche tali da non rientrare tra quelli classificati nelle Norme di Attuazione del PAI.

Si è poi proceduto all’adeguamento degli elementi a rischio E4 “centro abitato” considerando come unico poligono la delimitazione dell’elemento come da dati ISTAT più recenti (2011) (cfr. Tabella elementi a rischio – D.P.R. n.9/2021) che ha comportato una diversa mappatura dei rischi già riportati nel P.A.I. vigente.

Nel territorio di Sciara ricade la R.N.O “Monte San Calogero” che in qualità di Area Protetta rientra nella classe E2 della tabella degli elementi a rischio delle N.A. del PAI.

E’ utile puntualizzare che l’intersezione tra gli areali della pericolosità e gli elementi a rischio coinvolti può determinare una attribuzione anche parziale, in termini di mappatura, del rischio dell’elemento considerato. Pertanto la valutazione della situazione di rischio dell’intero elemento coinvolto viene demandata a studi tecnici di dettaglio.

Occorre sottolineare che il P.A.I. contribuisce alla corretta gestione del rischio (cfr. artt.2.5 e 2.7 delle N.A. di cui al già citato D.P.). Le informazioni rappresentate nella Carta del Rischio forniscono pertanto un’indicazione preliminare sulla valutazione della situazione di rischio, da utilizzare per gli approfondimenti a scala locale per le successive attività pianificatorie di protezione civile, finalizzate ad una corretta gestione del rischio.

Le informazioni relative al presente aggiornamento sono riassunte nelle tabelle distinte per bacino e riportate nelle pagine successive.

Per completezza di informazione vengono infine riportate le tabelle riassuntive relative rispettivamente ai dissesti di Sciara che interferiscono con i Comuni limitrofi ed ai dissesti dei territori confinanti interferenti con il Comune in esame.

Tabella dei dissesti

Bacino 031

| Codice dissesto | Località | CTR | Tipologia dissesto | Attività | Pericolosità | | Elementi a rischio | | Rischio | | Note |
|-----------------|----------------------------|--------|--------------------|------------|--------------|-------|--------------------|------------------------------------|------------|-------|---|
| | | | | | Precedente | Nuovo | Precedente | Nuovo | Precedente | Nuovo | |
| 031-6SR-001 | Monte Castellaccio | 609060 | Crollo | Attivo | P3 | P4 | — | E2 area protetta | — | R3 | Modificato dissesto livello e areale di pericolosità. Aggiunto rischio |
| 031-6SR-002 | Monte San Calogero | 609050 | Crollo | Attivo | P3 | P4 | — | E2 area protetta | — | R3 | Modificato dissesto livello ed areale di pericolosità. Aggiunto rischio |
| 031-6SR-003 | Monte San Calogero | 609050 | Crollo | Attivo | P4 | P4 | — | E2 area protetta | — | R3 | Modificato dissesto ed areale di pericolosità. Aggiunto rischio |
| 031-6SR-004 | Monte San Calogero | 609050 | Crollo | Attivo | P3 | P4 | — | E2 area protetta | — | R3 | Modificato dissesto livello ed areale di pericolosità. Aggiunto rischio |
| 031-6SR-005 | Est Rocca Fera | 609050 | Crollo | Attivo | P3 | P4 | — | E2 area protetta | — | R3 | Modificato dissesto livello ed areale di pericolosità. Aggiunto rischio |
| 031-6SR-006 | Sud Est Monte San Calogero | 609050 | Crollo | Attivo | P3 | P4 | — | E2 area agricola, E2 area protetta | — | R3 | Modificato dissesto livello ed areale di pericolosità. Aggiunti rischi |
| 031-6SR-007 | Sud Est Monte San Calogero | 609050 | Colamento rapido | Quiescente | P3 | P2 | — | E2 area protetta | — | R2 | Modificato attività e livello di pericolosità. Aggiunto rischio |
| 031-6SR-008 | Sud Est Monte San Calogero | 609050 | Colamento rapido | Quiescente | P2 | P2 | — | E2 area protetta | — | R2 | Aggiunto rischio |
| 031-6SR-009 | Sud Est Monte San Calogero | 609050 | Crollo | Attivo | P3 | P4 | — | E2 area protetta | — | R3 | Modificato dissesto livello ed areale di pericolosità. Aggiunto rischio |
| 031-6SR-010 | C.da Castelreale | 609050 | Crollo | Attivo | P4 | P4 | — | E2 area protetta | — | R3 | Modificato dissesto ed areale di pericolosità. Aggiunto rischio |

| Codice dissesto | Località | CTR | Tipologia dissesto | Attività | Pericolosità | | Elementi a rischio | | Rischio | | Note |
|-----------------|-----------------------|--------|---|----------|--------------|-------|-------------------------|---------------------------------------|------------|-------|---|
| | | | | | Precedente | Nuovo | Precedente | Nuovo | Precedente | Nuovo | |
| 031-6SR-011 | Monte San Nicasio | 609050 | Crollo | Attivo | P4 | P4 | — | E2 area protetta | — | R3 | Modificato dissesto ed areale di pericolosità. Aggiunto rischio |
| 031-6SR-012 | C.da Castelreale | 609050 | Crollo | Attivo | P3 | P4 | — | E2 area protetta | — | R3 | Modificato dissesto livello ed areale di pericolosità. Aggiunto rischio |
| 031-6SR-013 | Vallone Scarcella | 609060 | Dissesti conseguenti ad erosione accelerata | Attivo | P2 | P2 | — | — | — | — | Nessuna modifica |
| 031-6SR-014 | Sus Casa Schermenti | 609060 | Dissesti conseguenti ad erosione accelerata | Attivo | P1 | P1 | — | — | — | — | Nessuna modifica |
| 031-6SR-015 | Sud Vallone Scarcella | 609060 | Deformazione superficiale lenta | Attivo | P2 | P2 | — | E2 area agricola | — | R2 | Modificato dissesto. Aggiunto rischio |
| 031-6SR-016 | Serra Stallona | 609060 | Deformazione superficiale lenta | Attivo | P2 | P2 | E2 viabilità secondaria | E1 viabilità minore, E2 area agricola | R2 | R2 | Modificato dissesto. Modificata classe elemento a rischio. Aggiunto rischio |
| 031-6SR-017 | Nord Cozzo Trabiata | 609100 | Area a franosità diffusa | Attivo | P2 | P2 | — | E1 viabilità minore, E2 area agricola | — | R2 | Modificato dissesto. Aggiunto rischio |
| 031-6SR-018 | Monte San Nicasio | 609050 | Crollo | Attivo | P3 | P4 | — | E2 area protetta | — | R3 | Modificato dissesto livello ed areale di pericolosità. Aggiunto rischio |
| 031-6SR-019 | Monte Presepio | 609050 | Crollo | Attivo | P3 | P4 | — | E2 area protetta | — | R3 | Modificato dissesto livello ed areale di pericolosità. Aggiunto rischio |
| 031-6SR-020 | Monte Pignatazzo | 609050 | Crollo | Attivo | P4 | P4 | — | E2 area protetta | — | R3 | Modificato dissesto ed areale di pericolosità. Aggiunto rischio |
| 031-6SR-021 | Monte Presepio | 609050 | Crollo | Attivo | P3 | P4 | — | E2 area protetta | — | R3 | Modificato dissesto livello ed areale di pericolosità. Aggiunto rischio |
| 031-6SR-022 | Monte Presepio | 609050 | Crollo | Attivo | P4 | P4 | — | E2 area protetta | — | R3 | Modificato dissesto ed areale di pericolosità. Aggiunto rischio |

| Codice dissesto | Località | CTR | Tipologia dissesto | Attività | Pericolosità | | Elementi a rischio | | Rischio | | Note |
|-----------------|-------------------------|--------|---|----------|--------------|-------|-------------------------|--|------------|--------|--|
| | | | | | Precedente | Nuovo | Precedente | Nuovo | Precedente | Nuovo | |
| 031-6SR-023 | Vallone Trabiata | 609100 | Area a franosità diffusa | Attivo | P2 | P2 | — | E2 area agricola | — | R2 | Modificatao dissesto. Aggiunto rischio |
| 031-6SR-024 | Pizzo Cordone | 609050 | Crollo | Attivo | P4 | P4 | — | E2 area protetta | — | R3 | Modificato dissesto ed areale di pericolosità. Aggiunto rischio |
| 031-6SR-025 | Pizzo Cordone | 609050 | Crollo | Attivo | P3 | P4 | — | E2 area protetta | — | R3 | Modificato dissesto livello ed areale di pericolosità. Aggiunto rischio |
| 031-6SR-026 | Pizzo Cordone | 609050 | Crollo | Attivo | P4 | P4 | — | E1 viabilità minore, e2 casa sparsa, E2 area protetta | — | R3 | Modificato dissesto ed areale di pericolosità. Aggiunti rischi |
| 031-6SR-027 | Vallone di Cozzi Secchi | 609060 | Area a franosità diffusa | Attivo | P2 | P2 | — | E2 area agricola | — | R2 | Aggiunto rischio |
| 031-6SR-028 | Sud Serra Stallona | 609060 | Deformazione superficiale lenta | Attivo | P2 | P2 | — | E2 area agricola | — | R2 | Modificatao dissesto. Aggiunto rischio |
| 031-6SR-029 | Serra Stallona | 609060 | Deformazione superficiale lenta | Attivo | P2 | P2 | E2 viabilità secondaria | E2 area agricola, E3 viabilità secondaria | R2 | R2, R3 | Modificato dissesto classe elemento a rischio e livello di rischio. Aggiunto rischio |
| 031-6SR-030 | Serra Stallona | 609060 | Deformazione superficiale lenta | Attivo | P2 | P2 | E2 viabilità secondaria | E1 viabilità minore, E2 area agricola, E3 viabilità secondaria | R2 | R2, R3 | Modificato classe elemento a rischio e livello di rischio. Aggiunti rischi |
| 031-6SR-031 | V.ne Cozzi Secchi | 609060 | Dissesti conseguenti ad erosione accelerata | Attivo | P2 | P2 | — | — | — | — | Nessuna modifica |
| 031-6SR-032 | Est Pizzo dell'Eremita | 609050 | Crollo | Attivo | P3 | P4 | — | E2 area protetta | — | R3 | Modificato livello ed areale di pericolosità. Aggiunto rischio |
| 031-6SR-033 | Sud Pizzo Cordone | 609050 | Crollo | Attivo | P3 | P4 | — | E2 area protetta | — | R3 | Modificato dissesto livello ed areale di pericolosità. Aggiunto rischio |

| Codice dissesto | Località | CTR | Tipologia dissesto | Attività | Pericolosità | | Elementi a rischio | | Rischio | | Note |
|-----------------|----------------------|--------|--------------------------|--------------|--------------|-------|---|--|------------|--------|---|
| | | | | | Precedente | Nuovo | Precedente | Nuovo | Precedente | Nuovo | |
| 031-6SR-034 | Sud Casa Suvarelli | 609100 | Area a franosità diffusa | Attivo | P2 | P2 | — | — | — | — | Modificato estensione e tipologia dissesto |
| 031-6SR-035 | Ovest Casa Timpa | 609050 | Crollo | Attivo | P4 | P4 | — | E2 area protetta | — | R3 | Modificato dissesto livello ed areale di pericolosità. Aggiunto rischio |
| 031-6SR-036 | Sud Vallone Sciuvera | 609060 | Area a franosità diffusa | Attivo | P2 | P2 | — | — | — | — | Nessuna modifica |
| 031-6SR-037 | Cozzo Granata | 609060 | Crollo | Attivo | P3 | P4 | E2 viabilità secondaria | E1 viabilità minore, E2 area agricola | R3 | R3 | Modificato dissesto livello ed areale di pericolosità. Eliminato rischio. Aggiunti rischi |
| 031-6SR-038 | Ovest Centro Abitato | 609060 | Frana complessa | Stabilizzata | P0 | P0 | E2 viabilità secondaria, E2 case sparse, E3 bene storico, E4 centro abitato | E1 viabilità secondaria E2 area agricola, E2 case sparse, E3 viabilità secondaria E3 bene storico, E4 centro abitato | R1 | R1 | Modificata classe elemento a rischio. Aggiunti rischi |
| 031-6SR-039 | Castello | 609060 | Crollo | Attivo | P1 | P4 | E3 Bene storico | E3 bene storico, E4 centro abitato | R2 | R4 | Modificato attività, livello e areale di pericolosità per assenza documentazione richiesta. Modificato livello di rischio. Aggiunto rischio |
| 031-6SR-040 | Castello | 609060 | Crollo | Attivo | P4 | P4 | E4 centro abitato | E2 area agricola, E4 centro abitato | R4 | R3, R4 | Aggiunto rischio |
| 031-6SR-041 | Cozzo dell'Eremita | 609050 | Crollo | Attivo | — | P4 | — | E2 area protetta | — | R3 | Nuovo dissesto |
| 031-6SR-042 | Est Rocca Fera | 609050 | Crollo | Attivo | — | P4 | — | E2 area protetta | — | R3 | Nuovo dissesto |

| Codice dissesto | Località | CTR | Tipologia dissesto | Attività | Pericolosità | | Elementi a rischio | | Rischio | | Note |
|-----------------|------------------------|--------|---|----------|--------------|-------|-------------------------|--|------------|--------|---|
| | | | | | Precedente | Nuovo | Precedente | Nuovo | Precedente | Nuovo | |
| 031-6SR-043 | Sud C.da La Lista | 609050 | Crollo | Attivo | P3 | P4 | E3 traliccio A.T. | E2 area agricola, E2 area protetta | R4 | R3 | Modificato dissesto livello ed areale di pericolosità. Eliminato rischio. Aggiunti rischi |
| 031-6SR-044 | Vallone Cerda | 609060 | Dissesti conseguenti ad erosione accelerata | Attivo | P2 | P2 | — | — | — | — | Nessuna modifica |
| 031-6SR-045 | Balata di Raffino | 609050 | Deformazione superficiale lenta | Attivo | P2 | P2 | E2 viabilità secondaria | E2 area agricola, E3 viabilità secondaria | R2 | R2, R3 | Modificato dissesto, classe elemento e livello di rischio. Aggiunto rischio |
| 031-6SR-046 | Magazzinazzo | 609050 | Area a franosità diffusa | Attivo | P2 | P2 | — | E2 area agricola | — | R2 | Aggiunto rischio |
| 031-6SR-047 | Magazzinazzo | 609050 | Deformazione superficiale lenta | Attivo | P2 | P2 | E2 viabilità secondaria | E1 viabilità minore, E2 area agricola, E3 viabilità secondaria | R2 | R2, R3 | Modificato classi elementi e livello di rischio. Aggiunto rischio |
| 031-6SR-048 | Contrada del Sonatore | 609060 | Deformazione superficiale lenta | Attivo | P2 | P2 | E2 viabilità secondaria | E2 area agricola, E3 viabilità secondaria | R2 | R2, R3 | Modificato classe elemento e livello di rischio. Aggiunto rischio |
| 031-6SR-049 | Est C.da del Sonatore | 609060 | Deformazione superficiale lenta | Attivo | P2 | P2 | — | E2 area agricola | — | R2 | Aggiunto rischio |
| 031-6SR-050 | Casa Peri | 609060 | Deformazione superficiale lenta | Attivo | P1 | P1 | E2 viabilità secondaria | E2 area agricola, E3 viabilità secondaria | R1 | R2 | Modificato classe elemento e livello di rischio. Aggiunto rischio |
| 031-6SR-051 | Sud Torre del Principe | 609060 | Area a franosità diffusa | Attivo | P2 | P2 | — | E2 area agricola | — | R2 | Modificato estensione dissesto e tipologia. Aggiunto rischio |
| 031-6SR-052 | Est Vallone Baglio | 609060 | Deformazione superficiale lenta | Attivo | P2 | P2 | — | E2 area agricola | — | R2 | Modificato dissesto. Aggiunto rischio |

| Codice dissesto | Località | CTR | Tipologia dissesto | Attività | Pericolosità | | Elementi a rischio | | Rischio | | Note |
|-----------------|------------------------------------|------------------|---|----------|--------------|-------|--------------------|------------------|------------|-------|---------------------------------------|
| | | | | | Precedente | Nuovo | Precedente | Nuovo | Precedente | Nuovo | |
| 031-6SR-053 | Est Vallone Baglio | 609060 | Deformazione superficiale lenta | Attivo | P2 | P2 | — | E2 area agricola | — | R2 | Modificato dissesto. Aggiunto rischio |
| 031-6SR-054 | Sud Ovest Torre del Principe | 609060 | Area a franosità diffusa | Attivo | P2 | P2 | — | — | — | — | Modificato dissesto |
| 031-6SR-055 | Sud Torre del Principe | 609060 | Deformazione superficiale lenta | Attivo | P2 | P2 | — | E2 area agricola | — | R2 | Aggiunto rischio |
| 031-6SR-056 | Sud Torre del Principe | 609060 606100 | Dissesti conseguenti ad erosione accelerata | Attivo | P2 | P2 | — | — | — | — | Nessuna modifica |
| 031-6SR-057 | Campana | 609060 | Area a franosità diffusa | Attivo | P2 | P2 | — | E2 area agricola | — | R2 | Modificato dissesto. Aggiunto rischio |
| 031-6SR-058 | Est Stazione di Sciarà - Aliminusa | 609060 | Deformazione superficiale lenta | Attivo | P2 | P2 | — | E2 area agricola | — | R2 | Modificato dissesto. Aggiunto rischio |
| 031-6SR-059 | Vallone Baglio | 609060 | Dissesti conseguenti ad erosione accelerata | Attivo | P2 | P2 | — | — | — | — | Nessuna modifica |
| 031-6SR-060 | Sud Vallone Baglio | 609060 | Deformazione superficiale lenta | Attivo | P2 | P2 | — | E2 area agricola | — | R2 | Aggiunto rischio |
| 031-6SR-061 | Nord Cozzo Trabiata | 609100 | Area a franosità diffusa | Attivo | P2 | P2 | — | — | — | — | Modificato dissesto |
| 031-6SR-062 | Sud Vallone Baglio | 609060 | Area a franosità diffusa | Attivo | P2 | P2 | — | E2 area agricola | — | R2 | Modificato dissesto. Aggiunto rischio |

| Codice dissesto | Località | CTR | Tipologia dissesto | Attività | Pericolosità | | Elementi a rischio | | Rischio | | Note |
|-----------------|-----------------------|--------|---|----------|--------------|-------|-------------------------|--|------------|--------|---|
| | | | | | Precedente | Nuovo | Precedente | Nuovo | Precedente | Nuovo | |
| 031-6SR-063 | Est Casa Geraci | 609050 | Deformazione superficiale lenta | Attivo | P2 | P2 | — | E2 area agricola | — | R2 | Aggiunto rischio |
| 031-6SR-064 | Costa di Sulla | 609050 | Deformazione superficiale lenta | Attivo | P2 | P2 | E2 viabilità secondaria | E1 viabilità minore, E2 area agricola | R2 | R2 | Modificata classe elemento a rischio. Aggiunto rischio |
| 031-6SR-065 | Nord Vallone di Ganci | 609050 | Area a franosità diffusa | Attivo | P2 | P2 | — | E2 area agricola | — | R2 | Modificato tipologia ed estensione dissesto. Aggiunto rischio |
| 031-6SR-066 | Costa di Sulla | 609050 | Area a franosità diffusa | Attivo | P2 | P2 | — | E2 area agricola | — | R2 | Modificato dissesto. Aggiunto rischio |
| 031-6SR-067 | Nord Vallone di Ganci | 609050 | Deformazione superficiale lenta | Attivo | P2 | P2 | E2 viabilità secondaria | E1 viabilità minore, E2 area agricola | R2 | R2 | Modificata classe elemento a rischio. Aggiunto rischio |
| 031-6SR-068 | Nord Vallone di Ganci | 609050 | Dissesti conseguenti ad erosione accelerata | Attivo | P1 | P2 | E2 viabilità secondaria | E1 viabilità minore, E2 area agricola | R1 | R2 | Modificato estensione dissesto, tipologia, attività e pericolosità. Modificato classe elemento e livello di rischio. Aggiunto rischio |
| 031-6SR-069 | Nord Vallone di Ganci | 609050 | Deformazione superficiale lenta | Attivo | P2 | P2 | — | E2 area agricola | — | R2 | Modificato dissesto. Aggiunto rischio |
| 031-6SR-070 | Nord Vallone di Ganci | 609050 | Deformazione superficiale lenta | Attivo | P2 | P2 | — | E2 area agricola | — | R2 | Modificato dissesto. Aggiunto rischio |
| 031-6SR-071 | C.da del Sonatore | 609060 | Deformazione superficiale lenta | Attivo | P2 | P2 | — | E2 area agricola | — | R2 | Aggiunto rischio |
| 031-6SR-072 | Casa Peri | 609060 | Scorrimento | Inattivo | P1 | P1 | E2 viabilità secondaria | E1 viabilità minore, E2 area agricola, E3 viabilità secondaria | R1 | R1, R2 | Modificato classi elementi a rischio. Modificato livello di rischio. Aggiunto rischio |

| Codice dissesto | Località | CTR | Tipologia dissesto | Attività | Pericolosità | | Elementi a rischio | | Rischio | | Note |
|-----------------|------------------------------|------------------|---|----------|--------------|-------|-------------------------|---|------------|--------|---|
| | | | | | Precedente | Nuovo | Precedente | Nuovo | Precedente | Nuovo | |
| 031-6SR-073 | Sud Est Casa Peri | 609060 | Area a franosità diffusa | Attivo | P2 | P2 | E2 viabilità secondaria | E2 area agricola, E3 viabilità secondaria | R2 | R2, R3 | Modificato classe elemento e livello di rischio. Aggiunto rischio |
| 031-6SR-074 | Sud Est Casa Peri | 609060 | Frana complessa | Inattivo | P2 | P2 | E2 viabilità secondaria | E2 area agricola, E3 viabilità secondaria | R2 | R2, R3 | Modificato classe elemento e livello di rischio. Aggiunto rischio |
| 031-6SR-075 | Sud Ovest Torre del Principe | 609060 | Calanco | Attivo | P1 | P1 | — | — | — | — | Nessuna modifica |
| 031-6SR-076 | Sud Ovest Torre del Principe | 609060 | Area a franosità diffusa | Attivo | P2 | P2 | — | — | — | — | Nessuna modifica |
| 031-6SR-077 | Sud Vallone Baglio | 609060 | Area a franosità diffusa | Attivo | P2 | P2 | — | E2 area agricola | — | R2 | Aggiunto rischio |
| 031-6SR-078 | Vallone di Ganci | 609090 | Dissesti conseguenti ad erosione accelerata | Attivo | P2 | P2 | — | — | — | — | Modificato estensione dissesto |
| 031-6SR-079 | Magazinazzo | 609050 609090 | Colamento lento | Attivo | P1 | P1 | E2 viabilità secondaria | — | R1 | — | Eliminato rischio |
| 031-6SR-080 | C.da del Sonatore | 609060 | Area a franosità diffusa | Attivo | P2 | P2 | — | E2 area agricola | — | R2 | Modificato estensione dissesto. Aggiunto rischio |
| 031-6SR-081 | C.da del Sonatore | 609060 | Dissesti conseguenti ad erosione accelerata | Attivo | P1 | P1 | — | — | — | — | Modificato estensione dissesto |
| 031-6SR-082 | Nord Ovest Casa Guzzetta | 609060 | Deformazione superficiale lenta | Attivo | P2 | P2 | — | E2 area agricola | — | R2 | Aggiunto rischio |

| Codice dissesto | Località | CTR | Tipologia dissesto | Attività | Pericolosità | | Elementi a rischio | | Rischio | | Note |
|-----------------|------------------------------------|------------------|---------------------------------|------------|--------------|-------|--------------------|------------------|------------|-------|--|
| | | | | | Precedente | Nuovo | Precedente | Nuovo | Precedente | Nuovo | |
| 031-6SR-083 | Casa Guzzetta | 609060 | Deformazione superficiale lenta | Attivo | P2 | P2 | — | E2 area agricola | — | R2 | Aggiunto rischio |
| 031-6SR-084 | Stazione di Sciara - Aliminusa | 609060 | Colamento lento | Quiescente | P1 | P1 | — | E2 area agricola | — | R1 | Aggiunto rischio |
| 031-6SR-085 | Est Stazione di Sciara - Aliminusa | 609060 | Deformazione superficiale lenta | Attivo | P1 | P2 | — | E2 area agricola | — | R2 | Modificato estensione dissesto e livello di pericolosità. Aggiunto rischio |
| 031-6SR-086 | Est Stazione di Sciara - Aliminusa | 609060 | Colamento lento | Attivo | P1 | P2 | — | E2 area agricola | — | R2 | Modificato attività e livello di pericolosità. Aggiunto rischio |
| 031-6SR-087 | Est Stazione di Sciara - Aliminu | | Area a franosità diffusa | Attivo | P2 | P2 | — | E2 area agricola | — | R2 | Modificato estensione dissesto e tipologia. Aggiunto rischio |
| 031-6SR-088 | Nord Cozzo Trabiata | 609060 | Area a franosità diffusa | Attivo | P2 | P2 | — | E2 area agricola | — | R2 | Modificato estensione dissesto e tipologia. Aggiunto rischio |
| 031-6SR-089 | Suwarelli | 609060 609100 | Area a franosità diffusa | Attivo | P2 | P2 | — | — | — | — | Nessuna modifica |
| 031-6SR-090 | Suwarelli | 609060 609100 | Area a franosità diffusa | Attivo | P2 | P2 | — | E2 area agricola | — | R2 | Modificato estensione dissesto. Aggiunto rischio |
| 031-6SR-091 | Suwarelli | 609100 | Deformazione superficiale lenta | Attivo | P2 | P2 | — | E2 area agricola | — | R2 | Aggiunto rischio |
| 031-6SR-092 | Nord Cozzo Trabiata | 609060 609100 | Area a franosità diffusa | Attivo | P2 | P2 | — | — | — | — | Nessuna modifica |
| 031-6SR-093 | Nord Cozzo Trabiata | 609100 | Colamento lento | Inattivo | P1 | P1 | — | E2 area agricola | — | R2 | Aggiunto rischio |

| Codice dissesto | Località | CTR | Tipologia dissesto | Attività | Pericolosità | | Elementi a rischio | | Rischio | | Note |
|-----------------|---------------------|--------|---|------------|--------------|-------|--------------------|------------------|------------|-------|--|
| | | | | | Precedente | Nuovo | Precedente | Nuovo | Precedente | Nuovo | |
| 031-6SR-094 | Nord Cozzo Trabiata | 609100 | Area a franosità diffusa | Attivo | P2 | P2 | _____ | _____ | _____ | _____ | Nessuna modifica |
| 031-6SR-095 | Nord Cozzo Trabiata | 609100 | Area a franosità diffusa | Attivo | P2 | P2 | _____ | E2 area agricola | _____ | R2 | Modificato estensione dissesto. Aggiunto rischio |
| 031-6SR-096 | Nord Cozzo Trabiata | 609100 | Dissesti conseguenti ad erosione accelerata | Attivo | P2 | P2 | _____ | _____ | _____ | _____ | Nessuna modifica |
| 031-6SR-097 | Nord Cozzo Trabiata | 609100 | Colamento lento | Quiescente | P1 | P1 | _____ | _____ | _____ | _____ | Nessuna modifica |
| 031-6SR-098 | Nord Cozzo Trabiata | 609100 | Area a franosità diffusa | Attivo | P2 | P2 | _____ | _____ | _____ | _____ | Modificato estensione dissesto |
| 031-6SR-099 | Vallone Trabiata | 609100 | Crollo | Attivo | P3 | P4 | _____ | _____ | _____ | _____ | Modificato dissesto livello ed areale di pericolosità |
| 031-6SR-100 | Pietralunga | 609100 | Area a franosità diffusa | Attivo | P2 | P2 | _____ | _____ | _____ | _____ | Modificato estensione e tipologia dissesto |
| 031-6SR-101 | Pietralunga | 609100 | Crollo | Attivo | P1 | P4 | _____ | _____ | _____ | _____ | Modificato estensione, tipologia dissesto livello e areale di pericolosità |
| 031-6SR-102 | Est Casa Suvarelli | 609100 | Area a franosità diffusa | Attivo | P2 | P2 | _____ | E2 area agricola | _____ | R2 | Modificato estensione dissesto. Aggiunto rischio |
| 031-6SR-103 | Nord Cozzo Trabiata | 609100 | Area a franosità diffusa | Attivo | P2 | P2 | _____ | _____ | _____ | _____ | Modificato estensione dissesto |
| 031-6SR-104 | Ovest C. Archirafe | 609050 | Deformazione superficiale lenta | Attivo | P2 | P2 | _____ | E2 area agricola | _____ | R2 | Modificato estensione dissesto. Aggiunto rischio |

| Codice dissesto | Località | CTR | Tipologia dissesto | Attività | Pericolosità | | Elementi a rischio | | Rischio | | Note |
|-----------------|-------------------------|------------------|---------------------------------|------------|--------------|-------|--------------------|--|------------|--------|--|
| | | | | | Precedente | Nuovo | Precedente | Nuovo | Precedente | Nuovo | |
| 031-6SR-105 | Est Bevaio dei Greci | 609050 | Deformazione superficiale lenta | Attivo | P2 | P2 | — | — | — | — | Nessuna modifica |
| 031-6SR-106 | Sud C. Archirafe | 609050 | Area a franosità diffusa | Attivo | P2 | P2 | — | E2 area agricola | — | R2 | Aggiunto rischio |
| 031-6SR-107 | Sud est C. Archirafe | 609050 609060 | Area a franosità diffusa | Attivo | P2 | P2 | — | E2 area agricola | — | R2 | Modificato estensione dissesto. Aggiunto rischio |
| 031-6SR-108 | Vallone di Cozzo Secchi | 609060 | Deformazione superficiale lenta | Attivo | P2 | P2 | — | E2 area agricola | — | R2 | Aggiunto rischio |
| 031-6SR-109 | Ovest San Francesco | 609060 | Colamento lento | Quiescente | P1 | P1 | — | E2 area agricola | — | R1 | Aggiunto rischio |
| 031-6SR-110 | C.da del Sonatore | 609060 | Colamento lento | Quiescente | P1 | P1 | — | E2 area agricola | — | R1 | Aggiunto rischio |
| 031-6SR-111 | Est C.da del Sonatore | 609060 | Colamento lento | Inattivo | P1 | P1 | — | E2 area agricola | — | R1 | Aggiunto rischio |
| 031-6SR-112 | Vallone Barbaccio | 609060 | Crollo | Attivo | — | P4 | — | E2 casa sparsa, E3 viabilità secondaria | — | R3, R4 | Nuovo dissesto |
| 031-6SR-113 | Ovest Casa Franco | 609060 | Crollo | Attivo | — | P4 | — | E1 viabilità minore, E2 area agricola | — | R3 | Nuovo dissesto |
| 031-6SR-114 | Ovest Casa Franco | 609060 | Crollo | Attivo | — | P4 | — | E1 viabilità minore, E2 area agricola, E3 viabilità secondaria | — | R3, R4 | Nuovo dissesto |
| 031-6SR-115 | Ovest Casa Franco | 609060 | Crollo | Attivo | — | P4 | — | — | — | — | Nuovo dissesto |

| Codice dissesto | Località | CTR | Tipologia dissesto | Attività | Pericolosità | | Elementi a rischio | | Rischio | | Note |
|-----------------|----------------------------|--------|--------------------|----------|--------------|-------|--------------------|---------------------------------------|------------|-------|----------------|
| | | | | | Precedente | Nuovo | Precedente | Nuovo | Precedente | Nuovo | |
| 031-6SR-116 | Ovest Casa Franco | 609060 | Crollo | Attivo | — | P4 | — | — | — | — | Nuovo dissesto |
| 031-6SR-117 | Est Rocca Fera | 609050 | Crollo | Attivo | — | P4 | — | E2 area protetta | — | R3 | Nuovo dissesto |
| 031-6SR-118 | Sud Est Monte San Calogero | 609050 | Crollo | Attivo | — | P4 | — | E2 area protetta | — | R3 | Nuovo dissesto |
| 031-6SR-119 | Monte San Calogero | 609050 | Crollo | Attivo | — | P4 | — | E2 area agricola, E2 area protetta | — | R3 | Nuovo dissesto |
| 031-6SR-120 | Monte San Calogero | 609050 | Crollo | Attivo | — | P4 | — | E2 area protetta | — | R3 | Nuovo dissesto |
| 031-6SR-121 | Monte San Calogero | 609050 | Crollo | Attivo | — | P4 | — | E2 area agricola, E2 area protetta | — | R3 | Nuovo dissesto |
| 031-6SR-122 | Monte San Calogero | 609050 | Crollo | Attivo | — | P4 | — | E2 area agricola, E2 area protetta | — | R3 | Nuovo dissesto |
| 031-6SR-123 | Monte San Calogero | 609050 | Crollo | Attivo | — | P4 | — | E2 area protetta | — | R3 | Nuovo dissesto |
| 031-6SR-124 | Monte San Calogero | 609050 | Crollo | Attivo | — | P4 | — | E2 area agricola, E2 area protetta | — | R3 | Nuovo dissesto |
| 031-6SR-125 | Monte San Calogero | 609050 | Crollo | Attivo | — | P4 | — | E2 area agricola, E2 area protetta | — | R3 | Nuovo dissesto |
| 031-6SR-126 | Monte San Calogero | 609050 | Crollo | Attivo | — | P4 | — | E2 area protetta | — | R3 | Nuovo dissesto |

| Codice dissesto | Località | CTR | Tipologia dissesto | Attività | Pericolosità | | Elementi a rischio | | Rischio | | Note |
|-----------------|--------------------------|--------|---|----------|--------------|-------|--------------------|---------------------------------------|------------|-------|----------------|
| | | | | | Precedente | Nuovo | Precedente | Nuovo | Precedente | Nuovo | |
| 031-6SR-127 | Monte San Nicasio | 609050 | Crollo | Attivo | _____ | P4 | _____ | E2 area protetta | _____ | R3 | Nuovo dissesto |
| 031-6SR-128 | Contrada Castelreale | 609050 | Dissesti conseguenti ad erosione accelerata | Attivo | _____ | P2 | _____ | E2 area protetta | _____ | R2 | Nuovo dissesto |
| 031-6SR-129 | Pizzo Cordone | 609050 | Crollo | Attivo | _____ | P4 | _____ | E2 area protetta | _____ | R3 | Nuovo dissesto |
| 031-6SR-130 | Pizzo Cordone | 609050 | Crollo | Attivo | _____ | P4 | _____ | E2 area protetta | _____ | R3 | Nuovo dissesto |
| 031-6SR-131 | Pizzo Cordone | 609050 | Crollo | Attivo | _____ | P4 | _____ | E1 viabilità minore, E2 area protetta | _____ | R3 | Nuovo dissesto |
| 031-6SR-132 | Cozzo La Guardia | 609060 | Crollo | Attivo | _____ | P4 | _____ | E2 casa sparsa, E2 area protetta | _____ | R3 | Nuovo dissesto |
| 031-6SR-133 | Sud Pizzo Cordone | 609050 | Crollo | Attivo | _____ | P4 | _____ | E2 area protetta | _____ | R3 | Nuovo dissesto |
| 031-6SR-134 | Ovest Pizzo dell'Eremita | 609050 | Crollo | Attivo | _____ | P4 | _____ | E2 area protetta | _____ | R3 | Nuovo dissesto |
| 031-6SR-135 | Costa Suonatore | 609050 | Crollo | Attivo | _____ | P4 | _____ | E2 area protetta | _____ | R3 | Nuovo dissesto |
| 031-6SR-136 | Ovest Pizzo dell'Eremita | 609050 | Crollo | Attivo | _____ | P4 | _____ | E2 area protetta | _____ | R3 | Nuovo dissesto |
| 031-6SR-137 | Costa Suonatore | 609050 | Crollo | Attivo | _____ | P4 | _____ | E2 area protetta | _____ | R3 | Nuovo dissesto |

| Codice dissesto | Località | CTR | Tipologia dissesto | Attività | Pericolosità | | Elementi a rischio | | Rischio | | Note |
|-----------------|-----------------------|--------|--------------------|----------|--------------|-------|--------------------|---------------------------------------|------------|-------|----------------|
| | | | | | Precedente | Nuovo | Precedente | Nuovo | Precedente | Nuovo | |
| 031-6SR-138 | Vallone Sulla | 609050 | Crollo | Attivo | _____ | P4 | _____ | E2 area protetta | _____ | R3 | Nuovo dissesto |
| 031-6SR-139 | Contrada La Lista | 609050 | Crollo | Attivo | _____ | P4 | _____ | E2 area agricola, E2 area protetta | _____ | R3 | Nuovo dissesto |
| 031-6SR-140 | Contrada La Lista | 609050 | Crollo | Attivo | _____ | P4 | _____ | E2 area agricola, E2 area protetta | _____ | R3 | Nuovo dissesto |
| 031-6SR-141 | Contrada La Lista | 609050 | Crollo | Attivo | _____ | P4 | _____ | E2 area agricola, E2 area protetta | _____ | R3 | Nuovo dissesto |
| 031-6SR-142 | Contrada La Lista | 609050 | Crollo | Attivo | _____ | P4 | _____ | E2 area agricola, E2 area protetta | _____ | R3 | Nuovo dissesto |
| 031-6SR-143 | Contrada La Lista | 609050 | Crollo | Attivo | _____ | P4 | _____ | E2 area agricola, E2 area protetta | _____ | R3 | Nuovo dissesto |
| 031-6SR-144 | Contrada La Lista | 609050 | Crollo | Attivo | _____ | P4 | _____ | E2 area agricola, E2 area protetta | _____ | R3 | Nuovo dissesto |
| 031-6SR-145 | Sud Contrada La Lista | 609050 | Crollo | Attivo | _____ | P4 | _____ | E2 area agricola, E2 area protetta | _____ | R3 | Nuovo dissesto |
| 031-6SR-146 | Vallone Trabiata | 609100 | Crollo | Attivo | _____ | P4 | _____ | E1 area boscata | _____ | R3 | Nuovo dissesto |
| 031-6SR-147 | Nord Pietralunga | 609100 | Crollo | Attivo | _____ | P4 | _____ | E1 area boscata, E2 area agricola | _____ | R3 | Nuovo dissesto |
| 031-6SR-148 | Nord Pietralunga | 609100 | Crollo | Attivo | _____ | P4 | _____ | E1 area boscata | _____ | R3 | Nuovo dissesto |

| Codice dissesto | Località | CTR | Tipologia dissesto | Attività | Pericolosità | | Elementi a rischio | | Rischio | | Note |
|-----------------|----------------------------------|--------|---|----------|--------------|-------|--------------------|---------------------------------------|------------|-------|----------------|
| | | | | | Precedente | Nuovo | Precedente | Nuovo | Precedente | Nuovo | |
| 031-6SR-149 | Nord Pietralunga | 609100 | Crollo | Attivo | _____ | P4 | _____ | E1 area boscata | _____ | R3 | Nuovo dissesto |
| 031-6SR-150 | Vallone Trabiata | 609100 | Dissesti conseguenti ad erosione accelerata | Attivo | _____ | P2 | _____ | _____ | _____ | _____ | Nuovo dissesto |
| 031-6SR-151 | Est Vallone Trabiata | 609100 | Colamento rapido | Attivo | _____ | P3 | _____ | E1 area boscata | _____ | R2 | Nuovo dissesto |
| 031-6SR-152 | Sud Casa Suvarelli | 609100 | Dissesti conseguenti ad erosione accelerata | Attivo | _____ | P1 | _____ | E1 area boscata, E2 area agricola | _____ | R1 | Nuovo dissesto |
| 031-6SR-153 | Sud Casa Suvarelli | 609100 | Dissesti conseguenti ad erosione accelerata | Attivo | _____ | P1 | _____ | _____ | _____ | _____ | Nuovo dissesto |
| 031-6SR-154 | Serra Stallona | 609060 | Dissesti conseguenti ad erosione accelerata | Attivo | _____ | P1 | _____ | _____ | _____ | _____ | Nuovo dissesto |
| 031-6SR-155 | Vallone Cozzi Secchi | 609060 | Deformazione superficiale lenta | Attivo | _____ | P2 | _____ | E2 area agricola | _____ | R2 | Nuovo dissesto |
| 031-6SR-156 | Serra Stallona | 609060 | Deformazione superficiale lenta | Attivo | _____ | P2 | _____ | E2 area agricola | _____ | R2 | Nuovo dissesto |
| 031-6SR-157 | Nord Cozzo Trabiata | 609060 | Colamento lento | Attivo | _____ | P2 | _____ | E2 area agricola | _____ | R3 | Nuovo dissesto |
| 031-6SR-158 | Est Stazione di Sciara - Aliminu | 609060 | Colamento lento | Attivo | _____ | P1 | _____ | E2 area agricola | _____ | R1 | Nuovo dissesto |
| 031-6SR-159 | Nord Vallone di Ganci | 609050 | Colamento lento | Attivo | _____ | P1 | _____ | E1 viabilità minore, E2 area agricola | _____ | R1 | Nuovo dissesto |

| Codice dissesto | Località | CTR | Tipologia dissesto | Attività | Pericolosità | | Elementi a rischio | | Rischio | | Note |
|-----------------|-----------------------|------------------|---|----------|--------------|-------|--------------------|---------------------------------------|------------|-------|----------------|
| | | | | | Precedente | Nuovo | Precedente | Nuovo | Precedente | Nuovo | |
| 031-6SR-160 | Vallone di Ganci | 609050 609090 | Area a franosità diffusa | Attivo | _____ | P2 | _____ | E2 area agricola | _____ | R2 | Nuovo dissesto |
| 031-6SR-161 | Vallone di Ganci | 609050 | Area a franosità diffusa | Attivo | _____ | P2 | _____ | E2 area agricola | _____ | R2 | Nuovo dissesto |
| 031-6SR-162 | Nord Vallone di Ganci | 609050 | Area a franosità diffusa | Attivo | _____ | P2 | _____ | E1 viabilità minore, E2 area agricola | _____ | R2 | Nuovo dissesto |
| 031-6SR-163 | Casa Messinese | 609060 | Area a franosità diffusa | Attivo | _____ | P2 | _____ | E2 area agricola | _____ | R2 | Nuovo dissesto |
| 031-6SR-164 | Magazinazzo | 609090 | Dissesti conseguenti ad erosione accelerata | Attivo | _____ | P2 | _____ | _____ | _____ | _____ | Nuovo dissesto |
| 031-6SR-165 | Archirafe | 609050 | Colamento lento | Attivo | _____ | P1 | _____ | _____ | _____ | _____ | Nuovo dissesto |
| 031-6SR-166 | Archirafe | 609050 609060 | Dissesti conseguenti ad erosione accelerata | Attivo | _____ | P2 | _____ | _____ | _____ | _____ | Nuovo dissesto |
| 031-6SR-167 | Suwarelli | 609060 609100 | Area a franosità diffusa | Attivo | _____ | P2 | _____ | E2 area agricola | _____ | R2 | Nuovo dissesto |
| 031-6SR-168 | Nord Cozzo Trabiata | 609100 | Colamento lento | Attivo | _____ | P1 | _____ | E2 area agricola | _____ | R1 | Nuovo dissesto |
| 031-6SR-169 | Nord Cozzo Trabiata | 609100 | Colamento lento | Attivo | _____ | P1 | _____ | E2 area agricola | _____ | R1 | Nuovo dissesto |

Tabella dei dissesti

Bacino 032

| Codice dissesto | Località | CTR | Tipologia dissesto | Attività | Pericolosità | | Elementi a rischio | | Rischio | | Note |
|-----------------|----------------------------|--------|--------------------|----------|--------------|-------|--|--|------------|--------|--|
| | | | | | Precedente | Nuovo | Precedente | Nuovo | Precedente | Nuovo | |
| 032-6SR-001 | Cozzo dell'Imperatore | 609010 | Crollo | Attivo | P3 | P4 | — | E2 area protetta | — | R3 | Modificato dissesto, livello ed areale di pericolosità. Aggiunto rischio |
| 032-6SR-002 | Monte San Calogero | 609050 | Crollo | Attivo | P3 | P4 | — | E2 area protetta | — | R3 | Modificato dissesto, livello ed areale di pericolosità. Aggiunto rischio |
| 032-6SR-003 | Sud Est Monte San Calogero | 609050 | Crollo | Attivo | P3 | P4 | — | E2 area protetta | — | R3 | Modificato dissesto, livello ed areale di pericolosità. Aggiunto rischio |
| 032-6SR-004 | Contrada Cortevecchia | 609020 | Crollo | Attivo | P4 | P4 | E1 viabilità minore, E2 case sparse, E2 area agricola, E3 traliccio A.T. | E1 viabilità minore, E2 case sparse, E2 area agricola, E3 traliccio A.T. | R3, R4 | R3, R4 | Modificato ubicazione, dissesto ed areale di pericolosità |
| 032-6SR-005 | Contrada San Calogero | 609010 | Crollo | Attivo | — | P4 | — | E2 area protetta | — | R3 | Nuovo dissesto |
| 032-6SR-006 | Contrada San Calogero | 609010 | Crollo | Attivo | — | P4 | — | E2 area protetta | — | R3 | Nuovo dissesto |
| 032-6SR-007 | Contrada San Calogero | 609010 | Crollo | Attivo | — | P4 | — | E2 area protetta | — | R3 | Nuovo dissesto |
| 032-6SR-008 | Contrada San Calogero | 609020 | Crollo | Attivo | — | P4 | — | E2 area agricola, E2 area protetta | — | R3 | Nuovo dissesto |
| 032-6SR-009 | Contrada San Calogero | 609020 | Crollo | Attivo | — | P4 | — | E2 area agricola, E2 area protetta | — | R3 | Nuovo dissesto |
| 032-6SR-010 | Monte San Calogero | 609010 | Crollo | Attivo | — | P4 | — | E2 area protetta | — | R3 | Nuovo dissesto |
| 032-6SR-011 | Sud Est Monte San Calogero | 609050 | Crollo | Attivo | — | P4 | — | E2 area protetta | — | R3 | Nuovo dissesto |

| Codice dissesto | Località | CTR | Tipologia dissesto | Attività | Pericolosità | | Elementi a rischio | | Rischio | | Note |
|-----------------|----------------------------|--------|--------------------|----------|--------------|-------|--------------------|------------------|------------|-------|----------------|
| | | | | | Precedente | Nuovo | Precedente | Nuovo | Precedente | Nuovo | |
| 032-6SR-012 | Sud Est Monte San Calogero | 609050 | Crollo | Attivo | — | P4 | — | E2 area protetta | — | R3 | Nuovo dissesto |
| 032-6SR-013 | Sud Est Monte San Calogero | 609050 | Crollo | Attivo | — | P4 | — | E2 area protetta | — | R3 | Nuovo dissesto |

Tabella riassuntiva dei dissesti di Sciara interferenti con altri Comuni

| Codice dissesto | Comuni interessati | Località | CTR | Tipologia dissesto | Attività | Pericolosità | | Elementi a rischio | | Rischio | | Note |
|-----------------|--------------------|------------------------|------------------|---|----------|--------------|-------|--------------------|--|------------|--------|--|
| | | | | | | Precedente | Nuovo | Precedente | Nuovo | Precedente | Nuovo | |
| 031-6SR-011 | Caccamo | Monte San Nicasio | 609050 | Crollo | Attivo | P4 | P4 | — | E2 area protetta | — | R3 | Modificato dissesto e areale di pericolosità |
| 031-6SR-013 | Termini Imerese | Vallone Scarcella | 609060 | Dissesti conseguenti ad erosione accelerata | Attivo | P2 | P2 | — | — | — | — | Nessuna modifica |
| 031-6SR-034 | Cerda | Sud Casa Suvarelli | 609100 | Area a franosità diffusa | Attivo | P2 | P2 | — | — | — | — | Nessuna modifica |
| 031-6SR-043 | Caccamo | Sud Contrada La Lista | 609050 | Crollo | Attivo | P4 | P4 | E3 traliccio A.T. | E2 area agricola, E2 area protetta | R4 | R3 | Modificato dissesto, livello ed areale di pericolosità. Eliminato rischio. Aggiunti rischi |
| 031-6SR-044 | Termini Imerese | Vallone Cerda | 609060 | Dissesti conseguenti ad erosione accelerata | Attivo | P2 | P2 | — | — | — | — | Nessuna modifica |
| 031-6SR-056 | Cerda | Sud Torre del Principe | 609060 | Dissesti conseguenti ad erosione accelerata | Attivo | P2 | P2 | — | — | — | — | Nessuna modifica |
| 031-6SR-063 | Caccamo | Est Casa Geraci | 609050 | Deformazione superficiale lenta | Attivo | P2 | P2 | — | E2 area agricola | — | R2 | Aggiunto rischio |
| 031-6SR-078 | Caccamo | Vallone di Ganci | 609050 609090 | Dissesti conseguenti ad erosione accelerata | Attivo | P2 | P2 | — | — | — | — | Modificato dissesto |
| 031-6SR-101 | Aliminusa | Pietralunga | 609100 | Crollo | Attivo | P1 | P4 | — | — | — | — | Modificato estensione, tipologia dissesto, livello e areale di pericolosità |
| 031-6SR-114 | Termini Imerese | Ovest casa Franco | 609060 | Crollo | Attivo | — | P4 | — | E1 viabilità minore, E2 area agricola, E4 chiesa | — | R3, R4 | Aggiunto area a pericolosità e rischi |
| 032-6SR-001 | Termini Imerese | Cozzo dell'Imperatore | 609010 | Crollo | Attivo | P3 | P4 | — | E1 viabilità minore, E2 area protetta | — | R3 | Modificato dissesto, livello ed areale di pericolosità. Aggiunti rischi |

Tabella riassuntiva dei dissesti di altri Comuni interferenti con Sciara

| Codice dissesto | Comune | Località | CTR | Tipologia dissesto | Attività | Pericolosità | Sciara | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------|------------|--------------|--------------------|-----------------------------------|------------|-------|--|
| | | | | | | | Elementi a rischio | | Rischio | | Note |
| | | | | | | | Precedente | Nuovo | Precedente | Nuovo | |
| 031-6AM-003 | Aliminusa | SE Pietralunga | 609100 | Colamento lento | Quiescente | P1 | — | — | — | — | Nessuna modifica |
| 031-6CA-007 | Caccamo | Pizzo dell'Eremita | 609050 | Crollo | Attivo | P4 | — | E2 area protetta | — | R3 | Modificato dissesto e areale di pericolosità Aggiunto rischio anche per Caccamo |
| 031-6TI-032 | Termini Imerese | Monte San Calogero | 609050 | Crollo | Attivo | P4 | — | E1 area boscata, E2 area protetta | — | R3 | Nuovo dissesto |
| 032-6TI-052 | Termini Imerese | Monte San Calogero | 609050 | Crollo | Attivo | P4 | — | E2 area protetta | — | R3 | Nuovo dissesto |
| 032-6TI-053 | Termini Imerese | Monte San Calogero | 609050 | Crollo | Attivo | P4 | — | E2 area protetta | — | R3 | Nuovo dissesto |
| 032-6TI-094 | Termini Imerese | Monte San Calogero | 609010 609050 | Crollo | Attivo | P5 | — | E2 area protetta | — | R3 | Aggiunto area a pericolosità e rischio |
| 032-6TI-096 | Termini Imerese | Monte San Calogero | 609050 | Crollo | Attivo | P4 | — | E2 area protetta | — | R3 | Aggiunto area a pericolosità e rischio |
| 032-6TI-104 | Termini Imerese | Monte San Calogero | 609010 | Crollo | Attivo | P4 | — | E2 area protetta | — | R3 | Nuovo dissesto |
| 032-6TI-148 | Termini Imerese | Cozzo dell'Imperatore | 609010 | Crollo | Attivo | P4 | — | E2 area protetta | — | R3 | Aggiunto area a pericolosità e rischio |
| 032-6TI-149 | Termini Imerese | Cozzo dell'Imperatore | 609010 | Crollo | Attivo | P4 | — | E2 area protetta | — | R3 | Nuovo dissesto |