

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Presidenza della Regione Siciliana
Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia


SERVIZIO 3 “ASSETTO DEL TERRITORIO”

Aggiornamento del Piano Stralcio di Bacino
per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)
(Art. 68 commi 4bis e 4ter del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 e ss. mm. ii.)

Conferenza Operativa del 09/04/2025
(Art.3, comma 3 L.R. n. 8 del 08/05/2018)

Delibera n. 222 del 15/04/2025

GEOMORFOLOGIA

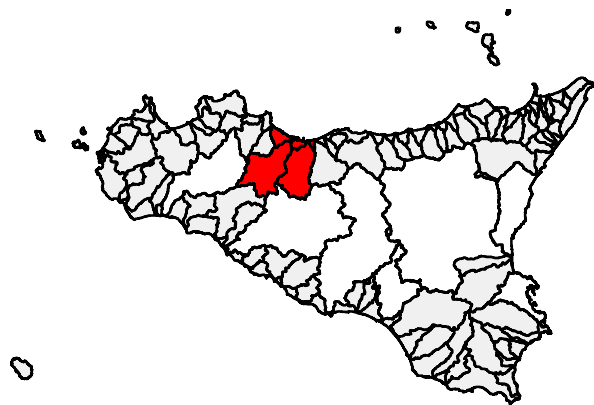

RELAZIONE

COMUNE DI CACCAMO

Regione Siciliana



IL PRESIDENTE
On.le Renato Schifani

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA
Segretario Generale Leonardo Santoro

SERVIZIO 3 “ASSETTO DEL TERRITORIO”
Dirigente Responsabile Antonino D’Amico

Coordinamento e revisione

Antonino D’Amico

Dirigente Responsabile del Servizio 3

Redazione

Gaetana Lo Cascio

Funzionario direttivo

PREMESSA

Il territorio comunale di Caccamo (PA), oggetto del presente aggiornamento riguardante esclusivamente la parte geomorfologica, ricade nei seguenti Piani Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.):

- Bacino Idrografico del F. Torto e Area tra F. Imera Settentrionale e F. Torto (031), approvato con D.P.R. n. 44/2007 (G.U.R.S. n. 20/2007);
- Bacino Idrografico dell'Area tra F. Torto e F. San Leonardo (032), approvato con D.P.R. n. 44/2007 (G.U.R.S. n. 20/2007);
- Bacino Idrografico del F. San Leonardo (033), approvato con D.P.R. n. 241/2004 (G.U.R.S. n. 53/2004) ed aggiornato relativamente al Comune di Caccamo con D.P.R. n. 102/2011 (G.U.R.S. 22/2011) e D.P.R. n. 181/2014 (G.U.R.S. 38/2014);
- Bacino Idrografico dell'Area tra F. San Leonardo e F. Milicia (034), approvato con D.P.R. n. 531/2006 (G.U.R.S. n. 53/2006).

Il presente aggiornamento è stato predisposto d'ufficio, in ottemperanza all'art.6 - comma 1 delle Norme di Attuazione del P.A.I. (D.P. n.9/2021), a seguito del crollo verificatosi lungo la Sp n.6 "Baucina e Ventimiglia di Sicilia" tra il Km 16 ed il Km 17, nella notte tra il 4 ed il 5 febbraio 2024, notizia appresa da fonti di stampa.

Di conseguenza sono state chieste informazioni sull'evento al Comune di Caccamo ed alla Città Metropolitana di Palermo con nota prot. n. 2816 del 05/02/2024, alla quale ha dato riscontro la Città Metropolitana con nota prot. 12394 del 15/02/2024, acquisita al protocollo di questo Dipartimento al n.3796 del 15/02/2024.

A seguito delle informazioni ricevute questo Servizio comunicava con nota prot. 4722 del 23/02/2024 che si sarebbe proceduto d'ufficio all'aggiornamento del P.A.I. vigente dell'intero territorio comunale di Caccamo, applicando quanto previsto dalle Norme di Attuazione del P.A.I. (D.P. n.9/2021).

Successivamente il Sindaco del Comune di Caccamo con nota 5114 del 27/02/2024, acquisita al protocollo di questa Autorità al n. 5117 di pari data, ha richiesto un sopralluogo congiunto con l'Autorità di Bacino, la Città Metropolitana di Palermo ed i Sindaci dei Comuni di Ventimiglia di Sicilia e Baucina direttamente interessati dal crollo, in quanto la provinciale in argomento, chiusa al traffico per pericolo crolli, rappresenta l'arteria principale di collegamento.

In seguito è stata inviata a tutti i partecipanti la relazione del sopralluogo del 29/02/2024 (prot. n. 6047 del 06/03/2024, con allegati gli stralci cartografici in bozza delle Carte dei Dissesti e della Pericolosità del versante a monte del tratto di provinciale in oggetto, quali esiti della verifica sui luoghi, anticipando che all'atto dell'avvio dell'iter di aggiornamento del P.A.I. sarebbe stata inviata la comunicazione al Comune di Caccamo per eventuali segnalazioni circa la modifica del quadro di dissesti e di pericolosità del proprio territorio.

Nella comunicazione di avvio dell'iter di aggiornamento (prot. n.13966 del 30/05/2024) si invitavano sia il Comune sia la Città Metropolitana a segnalare, secondo quanto previsto dall'art.7 delle Norme di Attuazione del P.A.I., le eventuali modifiche allo stato di dissesto e pericolosità del P.A.I. vigente, in ordine sia alle variazioni dei dissesti già censiti e all'inserimento di nuovi, sia alla realizzazione di interventi di mitigazione del rischio realizzati, così come anticipato nella suddetta relazione di sopralluogo.

Nessuna segnalazione da entrambi gli Enti è pervenuta a seguito della suddetta comunicazione.

Il territorio comunale di Caccamo ricade nelle sezioni CTR (anno 2012/2013), scala 1:10.000, nn. 608030, 608040, 608070, 608080, 608120, 608160, 609010, 609050, 609090, 609100, 609130, 621010.

Relativamente alla rappresentazione cartografica, si precisa che le Carte dei Dissesti, della Pericolosità e del Rischio, che costituiscono parte integrante del presente aggiornamento, riportano le informazioni relative al solo territorio comunale di Caccamo, fatta eccezione per quei dissesti dei Comuni limitrofi che determinano condizioni di pericolosità, ed eventualmente rischio, nel territorio in argomento e che vengono comunque evidenziati dai rispettivi codici (cfr. tabella riportata nel capitolo successivo).

Anche alcuni dissesti censiti nel Comune in aggiornamento si estendono ad interessare modeste porzioni dei territori comunali confinanti determinandovi pericolosità e talvolta rischio, così come evidenziato nella *“Tabella riassuntiva dei dissesti di Caccamo interferenti con altri Comuni”* riportata alla fine del capitolo successivo.

La metodologia adottata fa riferimento alla Relazione Generale del P.A.I. della Regione Sicilia ed. 2004, capitolo 5 – Metodologia operativa per l'analisi e la valutazione del rischio geomorfologico, scaricabile dal sito:http://www.sitr.regione.sicilia.it/pai/CD_PAI/RELAZIONE_GENERALE_P.A.I.pdf ed alle direttive impartite dalle Norme di Attuazione del P.A.I. di cui al D.P.R. n. 09 del 06/05/2021 (S.O. GURS n. 22 del 21/05/2021) scaricabili dal sito ufficiale dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia.

Con nota prot. n. 22386 del 10.09.2024 il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino ha convocato la seduta del 25.09.2024 per acquisire il parere della Conferenza Operativa, ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 68 del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii., sugli atti relativi all'elaborazione del presente aggiornamento.

Nella seduta del 25.09.2024, all'unanimità dei componenti presenti, la Conferenza Operativa ha espresso parere favorevole all'aggiornamento del P.A.I. geomorfologico del Comune di Caccamo.

Il progetto di aggiornamento è stato adottato dal Segretario Generale dell'Autorità di Bacino, con DSG n. 926 del 03.10.2024, pubblicato sulla GURS, n. 48 del 31.10.2024 e sul sito istituzionale della AdB, giusto parere favorevole espresso dalla Conferenza Operativa dell'Autorità di Bacino con delibera n.206 del 01.10.2024.

Il decreto di adozione è stato notificato dal Servizio 3 al Comune di Caccamo con nota prot. n. 25182 del 07.10.2024, per la pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 68 comma 4 ter del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e dell'art.5 del D.S.G. n. 926/2024.

A seguito della pubblicazione non ci sono state osservazioni ed opposizioni, pertanto con delibera n.222 del 15.04.2025 la Conferenza Operativa, convocata dal Segretario Generale per il giorno 09.04.2025 con nota prot. n. 8674 del 19.03.2025, ha espresso parere favorevole all'unanimità per l'approvazione dell'aggiornamento in argomento, ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 68 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE

Nel corso del sopralluogo del 29/02/2024 si è effettivamente constatato che il versante a monte della sede stradale è caratterizzato da diversi fronti rocciosi, posti a varia quota, che rappresentano aree sorgenti di crollo, così come evidenziato dalle foto successive. Ciò testimoniato dalla presenza di diversi blocchi, già staccatisi, distribuiti lungo tutto il versante anche a valle della strada provinciale.



Foto 1. Panoramica versante



Foto 2. Particolare versante



Foto 3. Particolare versante.

In primo piano il masso crollato spostato dalla sede stradale successivamente al crollo

Non avendo avuto alcun riscontro alla richiesta di segnalazione di modifiche allo stato dei dissesti e di pericolosità del P.A.I. (prot. n. 13966/2024) già citata in premessa, si è proceduto ad aggiornare l'intero territorio comunale secondo quanto previsto dalle Norme di Attuazione (D.P. 9/2021) con conseguente variazione del quadro della pericolosità e del rischio esistente nel P.A.I. vigente.

Ai fini della revisione della Carta dei Dissesti sono state condotte analisi estese a tutto il territorio comunale, utilizzando le Ortofoto 2019_2020, disponibili sul SITR della Regione Sicilia, e le immagini satellitari disponibili su Google Earth, che hanno consentito di rivalutare la perimetrazione di alcuni dissesti già censiti nel PAI vigente e di individuarne di nuovi.

In particolare, per l'individuazione di aree a potenziale instabilità in funzione della pendenza del versante, sempre con l'ausilio delle immagini satellitari disponibili su Google Earth, si è utilizzato lo "SLOPE" cioè la generazione in automatico della carta delle pendenze del terreno a partire dal modello

di elevazione digitale del terreno il DEM 2 x 2 della Regione Siciliana, considerando angoli superiori a 40°. Ciò ha consentito di riconoscere aree sorgenti di crolli non censite nel precedente PAI.

Per la valutazione dell'area a pericolosità da crollo è stata adottata, cautelativamente, la metodologia del "cono d'ombra" (modello GIS Cone Fall 1.0 - Quanterra), che, attraverso una verifica geometrica dell'area in studio, fornisce ulteriori dati utili alla valutazione dell'areale interessato dalla caduta dei massi a valle dei costoni rocciosi. Per l'ampiezza dell'angolo del cono d'ombra, applicato al punto più alto dell'area sorgente dei crolli, in rapporto alla pendenza ed alla morfologia dei versanti sono stati usati angoli di 27.5° e di 33°. La restituzione automatica è stata verificata e corretta dall'operatore al fine di ridurre al minimo gli errori derivanti dal mero calcolo automatico del modello.

Applicando questo metodo è stato rivalutato anche l'areale di pericolosità dei crolli già presenti nel precedente P.A.I..

Occorre precisare che l'individuazione e la caratterizzazione di dettaglio dei dissesti di crollo richiede rilievi litologici e geostrutturali tali da potere accertare le caratteristiche geomeccaniche e di giacitura degli ammassi rocciosi e quindi determinare, con più accuratezza, le situazioni di dissesto effettivo e potenziale.

Il metodo utilizzato da questo Ufficio per l'individuazione di tali dissesti manifesta i propri limiti quando per la complessità del movimento franoso e delle litologie coinvolte occorrerebbe avere un dettaglio che solo un accurato rilievo di campagna può fornire. Risulta comunque sufficiente per l'individuazione dei dissesti, ad una scala non di dettaglio come quella 1:10.000, ai fini di una pianificazione territoriale.

Per quanto riguarda la fascia di arretramento verso monte del fronte roccioso, in rapporto all'altezza della scarpata, è stata considerata spesso una fascia inferiore ai 20 metri, valore indicato nella Relazione Generale del P.A.I. (ed. 2004).

In relazione al livello di pericolosità da crollo, poiché non è facile valutare la dimensione dei blocchi utilizzando metodi indiretti, per il principio di cautela, è stata attribuita ad ogni dissesto il valore di P4, cioè valore relativo a massi di volume superiore al metro cubo.

Nella mappatura dell'areale di pericolosità non si è tenuto conto di eventuale presenza di vegetazione poiché in queste tipologie spesso non risulta essere elemento di riduzione del rischio o, se lo è, la sua presenza non è assicurata nel tempo.

Nei casi in cui l'areale di pericolosità da crollo copra un'area a pericolosità di livello inferiore determinata dalla presenza di un'altra tipologia di dissesto, nella restituzione cartografica della Carta della Pericolosità, la pericolosità di livello inferiore viene comunque resa visibile graficamente con un perimetro tratteggiato.

Si specifica che in dette aree le norme d'uso da applicare nella vincolistica di pianificazione urbanistica sono quelle legate alla pericolosità di livello maggiore e che un eventuale studio di compatibilità geomorfologica dovrà tenere conto di tutti i dissesti e dei relativi areali di pericolosità che coinvolgono l'elemento oggetto di studio.

Inoltre, qualora in tali aree siano presenti elementi vulnerabili, il livello di rischio graficamente viene attribuito al grado di pericolosità più elevato, sebbene lo stesso elemento presenti livelli di rischio diversi in funzione del grado di pericolosità considerato.

Nel presente aggiornamento è stata introdotta la “fascia di rispetto” di 20 metri che individua, a scopo preventivo e precauzionale, un’area di probabile evoluzione del dissesto intorno ai fenomeni gravitativi (eccetto fenomeni di crollo e sprofondamento) che presentino livelli di pericolosità molto elevata P4 o elevata P3. Tale fascia assume il valore di sito di attenzione (art. 24, comma 7, Norme di Attuazione - ed. 2021).

Si evidenzia che le limitazioni d’uso saranno applicate anche alle strutture che ricadono parzialmente nella suddetta “fascia di rispetto”. Ai fini della restituzione cartografica per tale tipologia di sito di attenzione, riportata nella Carta della Pericolosità, non viene attribuito nessun codice identificativo in quanto aree di probabile evoluzione riferite a uno o più dissesti già in possesso di un codice proprio.

Nella seguente tabella si riportano i dissesti interessati dalla fascia di rispetto:

Tabella dei dissesti interessati dalla fascia di rispetto						
Codice dissesto	Comune	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità
032-6CA-011	Caccamo	Monte Rotondo	609050	Colamento rapido	Attivo	P3
032-6CA-014	Caccamo	Monte Rotondo	609050	Colamento rapido	Attivo	P3
033-6CA-076	Caccamo	Sud Cozzo Celso	608080	Frana complessa	Attivo	P3
034-6CT-017	Casteldaccia Caccamo	Contrada Randino	608040	Frana complessa	Attivo	P3

Si rappresenta, inoltre, che in corrispondenza dei dissesti 032-6CA-011 e 032-6CA-014, coperti da pericolosità da crollo P4, è presente un doppio tratteggio ad indicare che anche le rispettive fasce di rispetto risultano occultate graficamente dalla pericolosità di livello superiore.

Per la redazione della Carta del Rischio si è proceduto alla determinazione del livello di rischio secondo la Tabella degli elementi aggiornata con D.P. Reg. Siciliana n. 09/AdB del 06/05/2021.

Ciò ha comportato per i dissesti già censiti la modifica della classe degli elementi a rischio coinvolti, che in alcuni casi ha determinato una diversa attribuzione del livello di rischio, e l’inserimento di ulteriori elementi.

Inoltre, in considerazione dell’utilizzo della cartografia di riferimento più aggiornata (Volo ATA 2012/2013), sono state individuate nuove aree a rischio, corrispondenti a nuovi elementi in essa

riportati, e/o eliminate quelle corrispondenti alla presenza di elementi non più evidenziati in cartografia o con caratteristiche tali da non rientrare tra quelli classificati nelle Norme di Attuazione del PAI.

Si è poi proceduto all'adeguamento degli elementi a rischio E4 "centro abitato" considerando come unico poligono la delimitazione dell'elemento come da dati ISTAT più recenti (2011) (cfr. Tabella elementi a rischio – D.P.R. n.9/2021) che ha comportato una diversa mappatura dei rischi già riportati nel P.A.I. vigente.

Nel territorio di Caccamo ricadono la R.N.O "Pizzo Cane, Pizzo Trigna e Grotta Mazzamuto" e la R.N.O. "Monte San Calogero" che in qualità di Aree Protette rientrano nella classe E2 della tabella degli elementi a rischio delle N.A. del PAI.

E' utile puntualizzare che l'intersezione tra gli areali della pericolosità e gli elementi a rischio coinvolti può determinare una attribuzione anche parziale, in termini di mappatura, del rischio dell'elemento considerato. Pertanto la valutazione della situazione di rischio dell'intero elemento coinvolto viene demandata a studi tecnici di dettaglio.

Occorre sottolineare che il P.A.I. contribuisce alla corretta gestione del rischio (cfr. artt.2.5 e 2.7 delle N.A. di cui al già citato D.P.). Le informazioni rappresentate nella Carta del Rischio forniscono pertanto un'indicazione preliminare sulla valutazione della situazione di rischio, da utilizzare per gli approfondimenti a scala locale per le successive attività pianificatorie di protezione civile, finalizzate ad una corretta gestione del rischio.

Le informazioni relative al presente aggiornamento sono riassunte nelle tabelle distinte per bacino e riportate nelle pagini successive.

Per completezza di informazione vengono infine riportate le tabelle riassuntive relative rispettivamente ai dissesti di Caccamo che interferiscono con i Comuni limitrofi ed ai dissesti dei territori confinanti interferenti con il Comune in esame.

Tabella dei dissesti

Bacino 031

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
031-6CA-001	Contrada San Vito	609050	Crollo	Attivo	P3	P4	E2 viabilità secondaria	—	R3	—	Modificato livello ed areale di pericolosità. Eliminato rischio
031-6CA-002	Sud Ovest Colle Piane	609050	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	—	E1 area boscata	—	R2	Aggiunto rischio
031-6CA-003	Sud Colle Piane	609050	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	—	—	—	—	Nessuna modifica
031-6CA-004	Contrada San Vito	609050	Crollo	Attivo	P3	P4	—	E2 area protetta	—	R3	Modificato livello di pericolosità. Aggiunto rischio
031-6CA-005	Rocca Acqua Pernice	609050	Crollo	Attivo	P4	P4	—	E2 area protetta	—	R3	Modificato estensione dissesto ed areale di pericolosità. Aggiunto rischio
031-6CA-006	Est Rocca Acqua Pernice	609050	Crollo	Attivo	P3	P4	—	E2 area protetta	—	R3	Modificato estensione dissesto, livello ed areale di pericolosità. Aggiunto rischio
031-6CA-007	Pizzo dell'Eremita	609050	Crollo	Attivo	P4	P4	—	E2 area protetta	—	R3	Modificato estensione dissesto ed areale di pericolosità. Aggiunto rischio
031-6CA-008	Sud centro abitato Caccamo	609050	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Modificato estensione dissesto. Aggiunto rischio
031-6CA-009	Nord Est Cozzo Incasavi	609050	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	—	—	—	—	Modificato estensione dissesto
031-6CA-010	Est C.zzo Incasavi	609050	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	—	—	—	—	Nessuna modifica

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
031-6CA-011	Ovest Contrada San Nicola	609050	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Modificato estensione dissesto. Aggiunto rischio
031-6CA-012	Est C.zzo Ida	609050	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	—	—	—	—	Nessuna modifica
031-6CA-013	Nord Casa Cecala	609050	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	—	—	—	—	Modificato tipologia dissesto
031-6CA-014	Nord Ovest Rocca di Mezzogiorno	609050	Crollo	Attivo	P3	P4	—	E2 area protetta	—	R3	Modificato estensione dissesto, livello ed areale di pericolosità. Aggiunto rischio
031-6CA-015	Cozzo Zubbi	609050	Crollo	Attivo	P3	P4	—	—	—	—	Modificato estensione dissesto, livello ed areale di pericolosità
031-6CA-016	Sud Cozzo Zubbi	609050	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	—	E2 area protetta	—	R2	Modificato ubicazione ed estensione dissesto. Aggiunto rischio
031-6CA-017	Est Cozzo Incasavi	609050	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Modificato estensione dissesto. Aggiunto rischio
031-6CA-018	Nord Casa Fusci	609050	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	—	—	—	—	Nessuna modifica
031-6CA-019	Marcato Ferrato	609050	Crollo	Attivo	P4	P4	—	E2 area protetta	—	R3	Modificato estensione dissesto ed areale di pericolosità. Aggiunto rischio
031-6CA-020	Marcato Ferrato	609050	Crollo	Attivo	P4	P4	—	E2 area protetta	—	R3	Modificato estensione dissesto ed areale di pericolosità. Aggiunto rischio
031-6CA-021	Rocca di Mezzogiorno	609050	Crollo	Attivo	P4	P4	—	E2 area protetta	—	R3	Modificato estensione dissesto ed areale di pericolosità. Aggiunto rischio

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
031-6CA-022	Rocca di Mezzogiorno	609050	Crollo	Attivo	P4	P4	—	E2 area protetta	—	R3	Modificato estensione dissesto ed areale di pericolosità. Aggiunto rischio
031-6CA-023	Sud Rocca di Mezzogiorno	609050	Crollo	Attivo	P4	P4	—	E2 area protetta	—	R3	Modificato estensione dissesto ed areale di pericolosità. Aggiunto rischio
031-6CA-024	Est Rocca di Mezzogiorno	609050	Crollo	Attivo	P4	P4	—	E2 area protetta	—	R3	Modificato estensione dissesto ed areale di pericolosità. Aggiunto rischio
031-6CA-025	Est Rocca di Mezzogiorno	609050	Crollo	Attivo	P4	P4	—	E2 area protetta	—	R3	Modificato estensione dissesto ed areale di pericolosità. Aggiunto rischio
031-6CA-026	Est Rocca di Mezzogiorno	609050	Crollo	Attivo	P4	P4	—	E2 area protetta	—	R3	Modificato estensione dissesto ed areale di pericolosità. Aggiunto rischio
031-6CA-027	Est Rocca di Mezzogiorno	609050	Crollo	Attivo	P4	P4	—	E2 area protetta	—	R3	Modificato estensione dissesto ed areale di pericolosità. Aggiunto rischio
031-6CA-028	Contrada La Lista	609050	Crollo	Attivo	P3	P4	—	E2 case sparse, E2 area protetta	—	R3	Modificato estensione dissesto, livello ed areale di pericolosità. Aggiunti rischi
031-6CA-029	Marcato Ferrato	609050	Crollo	Attivo	P3	P4	—	E2 area protetta	—	R3	Modificato estensione dissesto, livello ed areale di pericolosità. Aggiunto rischio
031-6CA-030	Sud Marcato Ferrato	609050	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	—	—	—	—	Modificato tipologia
031-6CA-031	Sud Rocca di Mezzogiorno	609050	Crollo	Attivo	P2	P4	—	E1 viabilità minore, E2 area protetta	—	R3	Modificato tipologia ed estensione dissesto. Modificato livello e areale di pericolosità. Aggiunti rischi

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
031-6CA-032	Ovest il Monte	609050	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E2 viabilità secondaria	R2	E1 viabilità minore, E2 area agricola	R2	Modificato classe elemento a rischio. Aggiunto rischio
031-6CA-033	Est Casa Geraci	609050	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Aggiunto rischio
031-6CA-034	Est Casa Geraci	609050	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Aggiunto rischio
031-6CA-035	Est Casa Raffaello	609050	Crollo	Attivo	P3	P4	—	E1 area boscata, E2 area agricola	—	R3	Modificato estensione dissesto, livello ed areale di pericolosità. Aggiunti rischi
031-6CA-036	Ovest Contrada Medico	608120	Crollo	Attivo	P3	P4	—	E2 area agricola	—	R3	Modificato estensione dissesto, livello ed areale di pericolosità. Aggiunto rischio
031-6CA-037	Sud Contrada Medico	608120	Crollo	Attivo	P4	P4	—	E1 viabilità minore, E2 case sparse, E2 area agricola	—	R3	Modificato estensione dissesto ed areale di pericolosità. Aggiunti rischi
031-6CA-038	Nord Cozzo Scavuzzo	609090	Crollo	Attivo	P3	P4	—	E1 area boscata, E1 viabilità minore, E2 area agricola	—	R3	Modificato estensione dissesto, livello ed areale di pericolosità. Aggiunti rischi
031-6CA-039	Nord Casa Campana	609090	Crollo	Attivo	P3	P4	—	E1 area boscata, E2 case sparse, E2 area agricola	—	R3	Modificato estensione dissesto, livello ed areale di pericolosità. Aggiunti rischi
031-6CA-040	Cozzo Scavuzzo	609090	Crollo	Attivo	P4	P4	—	E1 area boscata, E1 viabilità minore, E2 area agricola	—	R3	Modificato estensione dissesto ed areale di pericolosità. Aggiunti rischi
031-6CA-041	Cozzo Scavuzzo	609090	Crollo	Attivo	P3	P4	—	E2 area agricola	—	R3	Modificato estensione dissesto, livello ed areale di pericolosità. Aggiunto rischio

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
031-6CA-042	Contrada Bosco	609090	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	E2 viabilità secondaria	E2 area agricola	R2	R2	Corretta ubicazione dissesto modificata tipologia. Eliminato rischio. Aggiunto rischio
031-6CA-043	Nord Casa Sansone	609090	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Modificato estensione dissesto. Aggiunto rischio
031-6CA-044	Est Casa Campagna	609090	Crollo	Attivo	P4	P4	—	E2 area agricola	—	R3	Modificato estensione dissesto ed areale di pericolosità. Aggiunto rischio
031-6CA-045	Est Casa Campagna	609090	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	—	—	—	—	Modificato estensione dissesto dissesto
031-6CA-046	Casa Campagna	609090	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	—	—	—	—	—	Eliminato dissesto
031-6CA-047	Sud Casa Campagna	609090	Crollo	Attivo	P4	P4	—	E1 area boscata, E2 area agricola	—	R3	Modificato areale di pericolosità. Aggiunti rischi
031-6CA-048	Acqua Amara	609090	Colamento lento	Attivo	P2	P1	—	—	—	—	Modificato dissesto, tipologia e livello di pericolosità
031-6CA-049	Ovest Casa Ranadazzo	609090	Area a franosità diffusa	Attivo	P3	P2	—	—	—	—	Modificato estensione dissesto, tipologia e livello di pericolosità
031-6CA-050	Vallone Finantelli	609090	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P0	P2	E2 viabilità secondaria	R1	E1 viabilità minore	R2	Modificato tipologia, attività e livello di pericolosità. Modificato classe elemento e livello di rischio
031-6CA-051	Mendolazza	609090	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	—	—	—	—	Modificato estensione dissesto, tipologia e livello di pericolosità

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
031-6CA-052	Contrada Mendolazza	609090	Area a franosità diffusa	Attivo	P1	P2	E2 viabilità secondaria	E1 viabilità minore, E2 area agricola	R1	R2	Modificato estensione dissesto, tipologia, attività e livello di pericolosità. Modificato classe elemento e livello di rischio. Aggiunto rischio
031-6CA-053	Contrada Mendolazza	609090 609100	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	—	E1 viabilità minore, E2 area agricola	—	R2	Modificato estensione dissesto Aggiunti rischi
031-6CA-054	Cozzo Balatelli	608120	Crollo	Attivo	P3	P4	—	E2 area agricola, E2 case sparse	—	R3	Modificato estensione dissesto, livello e areale di pericolosità. Aggiunti rischi
031-6CA-055	Quasarano	608120	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	E3 viabilità primaria	E2 area agricola	R3	R2	Modificato estensione dissesto Eliminato rischio Aggiunto rischio
031-6CA-056	Nord Monte Malesina	608120	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Aggiunto rischio
031-6CA-057	Reminella	609090	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E2 viabilità secondaria	E2 area agricola, E3 viabilità secondaria	R2	R2, R3	Modificato estensione e tipologia dissesto. Modificato classe elemento e livello di rischio. Aggiunto rischio
031-6CA-058	Reminella	609090	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Modificata tipologia Aggiunto rischio
031-6CA-059	Cozzo Scorusa	609090	Crollo	Attivo	P3	P4	—	E2 area agricola, E3 viabilità secondaria	—	R2, R3	Modificato estensione dissesto, livello e areale di pericolosità. Aggiunti rischi
031-6CA-060	Ovest Cozzo Scorusa	609090	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	—	—	—	—	Modificato estensione e tipologia dissesto

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
031-6CA-061	Cozzo Scorusa	609090	Crollo	Attivo	P3	P4	E2 viabilità secondaria	E2 area agricola, E2 case sparse, E3 viabilità secondaria	R3		Modificato estensione dissesto livello e areale di pericolosità. Modificato classe elemento e livello di rischio. Aggiunti rischio
031-6CA-062	Sud Cozzo Scorusa	609090	Colamento lento	Attivo	P1	P2	E2 viabilità secondaria	E2 area agricola	R1	R2	Modificato estensione, tipologia e attività dissesto, livello di pericolosità. Eliminato rischio Aggiunto rischio
031-6CA-063	Sud Est C.zzo Scorusa	609090	Crollo	Attivo	P4	P4	—	E2 area agricola, E3 viabilità secondaria	—	R3, R4	Modificato estensione dissesto ed areale di pericolosità. Aggiunti rischi
031-6CA-064	C.da Scorusa	609090	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	—	—	—	—	Nessuna modifica
031-6CA-065	Case Pecorai	609090	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 viabilità secondaria	E1 viabilità minore, E2 area agricola, E2 case sparse, E3 viabilità secondaria	R3		Modificato estensione dissesto ed areale di pericolosità. Modificato classe elemento e livello di rischio. Aggiunti rischi
031-6CA-066	Case Pecorai	609090	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	—	—	—	—	Nessuna modifica
031-6CA-067	Case Pecorai	609090	Crollo	Attivo	P4	P4	—	E2 area agricola, E3 viabilità secondaria	—	R3, R4	Modificato areale di pericolosità. Aggiunti rischi
031-6CA-068	Ovest Casa Ranadazzo	609090	Crollo	Attivo	P3	P4	—	E2 area agricola	—	R3	Modificato estensione dissesto livello ed areale di pericolosità. Aggiunto rischio
031-6CA-069	Nord case Montana	609090	Colamento lento	Quiescente	P1	P0	—	E2 area agricola	—	R1	Modificato attività e livello di pericolosità. Aggiunto rischio

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
031-6CA-070	Ovest Casa Ranadazzo	609090	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	—	—	—	—	Modificato estensione dissesto
031-6CA-071	Sud Ovest Casa Randazzo	609090	Crollo	Attivo	P3	P4	—	E2 area agricola	—	R3	Modificato estensione dissesto livello ed areale di pericolosità. Aggiunto rischio
031-6CA-072	Ovest Case Montana	609090	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Modificato estensione dissesto
031-6CA-073	Contrada Causo	609090	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Aggiunto rischio
031-6CA-074	Sud Est Case Montana	609090	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Modificato estensione dissesto Aggiunto rischio
031-6CA-075	Sud Est Case Montana	609090	Crollo	Attivo	P3	P4	—	E2 area agricola, E2 case sparse, E4 ferrovia	—	R3, R4	Modificato ubicazione ed estensione dissesto, livello ed areale di pericolosità. Aggiunti rischi
031-6CA-076	Contrada Causo	609090	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Modificato estensione dissesto Aggiunto rischio
031-6CA-077	Contrada Causo	609090	Crollo	Attivo	P3	P4	—	E2 area agricola	—	R3	Modificato estensione dissesto livello ed areale di pericolosità. Aggiunto rischio
031-6CA-078	Sud Est Pizzo Bosco	609090	Crollo	Attivo	P3	P4	—	E2 area agricola, E3 viabilità secondaria	—	R3, R4	Modificato estensione dissesto livello ed areale di pericolosità. Aggiunti rischi
031-6CA-079	Sud Est Pizzo Bosco	609090	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	E2 viabilità secondaria	E2 area agricola, E3 viabilità secondaria	R2	R2, R3	Modificato classe elemento e livello di rischio. Aggiunto rischio

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
031-6CA-080	Ovest Casa Stampa	609090	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	—	E2 area agricola	—	R1	Aggiunto rischio
031-6CA-081	Sud Casa Stampa	609090	Frana complessa	Stabilizzata	P0	P0	E3 ferrovia	E2 area agricola, E3 ferrovia	—	R1	Aggiunto rischio
031-6CA-082	Sud Casa Stampa	609090	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	—	—	—	—	Nessuna modifica
031-6CA-083	Sud Casa Stampa	609090	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Modificata tipologia Aggiunto rischio
031-6CA-084	Ovest Case Gandolfo	609090	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	—	—	—	—	Nessuna modifica
031-6CA-085	Casa Milone	609090	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Modificato dissesto Aggiunto rischio
031-6CA-086	Casa Milone	609090	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P1	P1	—	E2 area agricola	—	R1	Modificato estensione dissesto e tipologia. Aggiunto rischio
031-6CA-087	Contrada Mendolazza	609090 609100	Area a franosità diffusa	Attivo	P1	P2	—	E1 viabilità minore, E2 area agricola	—	R2	Modificato estensione e tipologia dissesto, livello di pericolosità. Aggiunti rischi
031-6CA-088	Nord Cozzo Mattone	609090 609100	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	—	E1 viabilità minore, E2 area agricola	—	R2	Modificato estensione dissesto Aggiunti rischi
031-6CA-089	Ovest Cozzo Mattone	609090	Colamento lento	Attivo	P1	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Modificato attività e pericolosità. Aggiunto rischio
031-6CA-090	Casa Milone	609090	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Modificato estensione dissesto Aggiunto rischio

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
031-6CA-091	Casa Milone	609090	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	—	E2 area agricola	—	R1	Aggiunto rischio
031-6CA-092	Ovest Cozzo Mattone	609090	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Modificato estensione dissesto Aggiunto rischio
031-6CA-093	Ovest Cozzo Mattone	609090	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Modificato estensione dissesto Aggiunto rischio
031-6CA-094	Sud Cozzo Mattone	609090	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	—	E2 area agricola	—	R1	Aggiunto rischio
031-6CA-095	Sud Cozzo Mattone	609090	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Modificato estensione dissesto Aggiunto rischio
031-6CA-096	Case Grisanti	609090	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Aggiunto rischio
031-6CA-097	Serra Sambuchi	608120	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	—	—	—	—	—	Eliminato non ricade nel Bacino 031
031-6CA-098	Sud Cozzo Balatelli	608120	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Modificato estensione dissesto Aggiunto rischio
031-6CA-099	Est Serra Sambuchi	608120	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	—	—	—	—	Modificato estensione dissesto
031-6CA-100	Sud Ovest Monte Malesina	608120	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	—	—	—	—	Nessuna modifica
031-6CA-101	Pantano	608120	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P1	P1	—	E2 area agricola	—	R1	Aggiunto rischio

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
031-6CA-102	Pantano	608120	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Modificato estensione e tipologia dissesto Aggiunto rischio
031-6CA-103	Pantano	608120	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P1	P1	—	E2 area agricola	—	R1	Aggiunto rischio
031-6CA-104	Pantano	608120	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Modificato estensione dissesto Aggiunto rischio
031-6CA-105	Sud Casa Genco	608120	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Aggiunto rischio
031-6CA-106	Ovest Casa Randazzo	608120	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E2 viabilità secondaria	E1 viabilità minore, E2 area agricola	R2	R2	Modificata classe elemento a rischio. Aggiunto rischio
031-6CA-107	Sud Casa Randazzo	608120	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Aggiunto rischio
031-6CA-108	Est Casa Gallegra	608120	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	—	—	—	—	Nessuna modifica
031-6CA-109	Mezzana	608120	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Modificato estensione e tipologia dissesto Aggiunto rischio
031-6CA-110	Nord Casa Quadrelli	608120	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E2 viabilità secondaria	E1 viabilità minore, E2 area agricola	R2	R2	Modificato estensione dissesto. Modificato classe elemento a rischio. Aggiunto rischio
031-6CA-111	Sud Casa Riotta	608120	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Aggiunto rischio
031-6CA-112	Celso	608120	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	E2 viabilità secondaria	E1 viabilità minore, E2 area agricola	R2	R2	Modificato estensione dissesto. Modificato classe elemento a rischio. Aggiunto rischio

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
031-6CA-113	Celso	608120	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Aggiunto rischio
031-6CA-114	Ovest Cozzo Scorusa	609090	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	—	—	—	—	Modificato estensione dissesto e livello di pericolosità
031-6CA-115	Sud Est Cozzo Scorusa	609090	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Aggiunto rischio
031-6CA-116	Nord Portella di Palma	609090	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Aggiunto rischio
031-6CA-117	Nord Portella di Palma	609090	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	—	—	—	—	Modificato estensione dissesto
031-6CA-118	Casa Pecorai	609090	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	—	E1 viabilità minore E2 area agricola	—	R2	Aggiunti rischi
031-6CA-119	Nord Portella di Palma	609090	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Aggiunto rischio
031-6CA-120	Nord Portella di Palma	609090	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Aggiunto rischio
031-6CA-121	Est Portella di Palma	609090	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	—	—	—	—	Modificato estensione dissesto
031-6CA-122	Est Portella di Palma	609090	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	—	—	—	—	Modificato estensione dissesto
031-6CA-123	Contrada Scorusa	609090	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	—	E2 area agricola	—	R1	Aggiunto rischio

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
031-6CA-124	Contrada Scorusa	609090	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	—	—	—	—	Modificato estensione dissesto
031-6CA-125	Est Contrada Scorusa	609090	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Aggiunto rischio
031-6CA-126	Est Contrada Scorusa	609090	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	—	—	—	—	Nessuna modifica
031-6CA-127	Sud Contrada Scorusa	609090	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	—	—	—	—	Nessuna modifica
031-6CA-128	Est Case Cicala	609090	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	—	—	—	—	Nessuna modifica
031-6CA-129	Est Case Cicala	609090	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	—	—	—	—	Nessuna modifica
031-6CA-130	Sud Case Sansone	609090	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	—	—	—	—	—	Eliminato inserito nel dissesto 031-6CA-132
031-6CA-131	Sud Est Case Sansone	609090	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	—	—	—	—	Nessuna modifica
031-6CA-132	Sud Case Sansone	609090	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Modificato estensione dissesto. Aggiunto rischio
031-6CA-133	Sud Case Sansone	609090	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	—	—	—	—	—	Eliminato inserito nel dissesto 031-6CA-132
031-6CA-134	Il Casino	609090	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Aggiunto rischio

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
031-6CA-135	Ovest Case Zappia	609090	Crollo	Attivo	P2	P4	—	E1 area boscata, E2 area agricola	—	R3	Modificato estensione e tipologia dissesto, livello di pericolosità. Aggiunti rischi
031-6CA-136	Nord Case Pace	609090	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Aggiunto rischio
031-6CA-137	Ovest Case pace	609090	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P1	P1	—	E2 area agricola	—	R2	Aggiunto rischio
031-6CA-138	Sud Cozzo Mattone	609090	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	—	—	—	—	Nessuna modifica
031-6CA-139	Nord Case Maggio	609090	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	—	—	—	—	Modificato estensione dissesto
031-6CA-140	Gargalazzo	609090	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Aggiunto rischio
031-6CA-141	Case Maggio	609090	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	—	—	—	—	Nessuna modifica
031-6CA-142	Est Case Mannina	609090	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	—	—	—	—	Modificato estensione dissesto
031-6CA-143	Casa Mannina	609090	Scorrimento	Quiescente	P1	P1	—	—	—	—	Nessuna modifica
031-6CA-144	Casa Mannina	609090	Crollo	Attivo	P2	P4	—	—	—	—	Modificato estensione e tipologia dissesto e livello di pericolosità
031-6CA-145	Vallone Naccari	609090	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	—	—	—	—	Nessuna modifica

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
031-6CA-146	Est Case Mannina	609090	Area a franosità diffusa	Attivo	P1	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Modificato estensione e tipologia dissesto e livello di pericolosità. Aggiunto rischio
031-6CA-147	Sud Est Casa Cicala	609090	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	—	—	—	—	Modificata tipologia
031-6CA-148	Contrada Montone	609090	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	—	—	—	—	Nessuna modifica
031-6CA-149	Contrada Montone	609090	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	—	—	—	—	Nessuna modifica
031-6CA-150	Contrada Montone	609090	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	—	—	—	—	Nessuna modifica
031-6CA-151	Vallone Naccari	609090	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	—	—	—	—	Modificato estensione dissesto e livello di pericolosità
031-6CA-152	Est Case Comparetto	609090	Frana complessa	Inattivo	P2	—	—	—	—	—	Eliminato inserito nel dissesto 031-6CA-153
031-6CA-153	Est Case Comparetto	609090	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Modificato estensione dissesto. Aggiunto rischio
031-6CA-154	Sud Est Casa Zappo	609090	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	—	—	—	—	Modificato estensione dissesto
031-6CA-155	Contrada Montone	609090	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	—	—	—	—	Modificato estensione dissesto
031-6CA-156	Contrada Montone	609090	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	—	—	—	—	Nessuna modifica

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
031-6CA-157	Contrada Montone	609090	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	—	—	—	—	Nessuna modifica
031-6CA-158	Contrada Montone	609090	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	—	—	—	—	Nessuna modifica
031-6CA-159	Contrada Montone	609090	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	—	—	—	—	Nessuna modifica
031-6CA-160	Contrada Montone	609090	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	—	—	—	—	Nessuna modifica
031-6CA-161	Vallone Naccari	609090	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	—	—	—	—	Modificato estensione dissesto e livello di pericolosità
031-6CA-162	Vallone Naccari	609090	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	—	—	—	—	Nessuna modifica
031-6CA-163	Sud Case Comparetto	609090	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	—	—	—	—	Modificato estensione dissesto
031-6CA-164	Sud Case Comparetto	609090	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	—	—	—	—	Nessuna modifica
031-6CA-165	Nord Case Colonna	609090	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	—	—	—	—	Corretta ubicazione dissesto
031-6CA-166	Nord Cozzo Acqua di Pino	609090	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Modificato estensione dissesto. Aggiunto rischio
031-6CA-167	Casa Pace	609090	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Aggiunto rischio

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
031-6CA-168	Casa Pace	609090	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	—	—	—	—	Nessuna modifica
031-6CA-169	Sud Ovest Case Valvo	609090	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Modificato estensione dissesto. Aggiunto rischio
031-6CA-170	Est Case Valvo	609090	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	E2 viabilità secondaria	E3 viabilità secondaria	R2	R3	Modificato classe elemento e livello di rischio
031-6CA-171	Est Case Valvo	609090	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	E2 viabilità secondaria	E2 area agricola, E3 viabilità secondaria	R2	R2, R3	Modificato classe elemento e livello di rischio. Aggiunto rischio
031-6CA-172	Gargalazzo	609090 609100	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Modificato estensione dissesto. Aggiunto rischio
031-6CA-173	Scosimo	609090	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E2 viabilità secondaria	E2 area agricola, E3 viabilità secondaria	R2	R2, R3	Modificato tipologia. Modificato classe elemento e livello di rischio. Aggiunto rischio
031-6CA-174	Gargalazzo	609100	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Aggiunto rischio
031-6CA-175	Pietra di Casa	609090	Fraña complessa	Quiescente	P1	P1	—	E2 area agricola	—	R1	Aggiunto rischio
031-6CA-176	Pietra di Casa	609090	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	—	—	—	—	Corretta ubicazione. Modificato estensione dissesto e livello di pericolosità
031-6CA-177	Pietra di Casa	609090	Crollo	Attivo	P2	P4	—	E2 area agricola	—	R3	Modificato estensione e tipologia dissesto, livello e areale di pericolosità. Aggiunto rischio
031-6CA-178	Case Colonna	609090	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	—	—	—	—	Nessuna modifica

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
031-6CA-179	Case Traficante	609090	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	—	—	—	—	Nessuna modifica
031-6CA-180	Nord Est Cozzo Acqua di Pino	609090	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Aggiunto rischio
031-6CA-181	Scosimo	609090	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	—	—	—	—	Modificato estensione dissesto
031-6CA-182	Est Case Allegra	609090	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	—	—	—	—	Nessuna modifica
031-6CA-183	Casa Gullo	609090	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Aggiunto rischio
031-6CA-184	Est Casa Gullo	609090	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Aggiunto rischio
031-6CA-185	Il Casino	609090	Colamento lento	Attivo	P1	P1	—	—	—	—	Nessuna modifica
031-6CA-186	Il Casino	609090	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	E2 viabilità secondaria	E1 viabilità minore, E2 area agricola	R2	R2	Modificata classe elemento a rischio. Aggiunto rischio
031-6CA-187	Il Casino	609090	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Aggiunto rischio
031-6CA-188	Il Casino	609090	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Aggiunto rischio
031-6CA-189	Est Casa Geraci	609090	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	—	—	—	—	Nessuna modifica

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
031-6CA-190	Il Casino	609090	Colamento lento	Attivo	P1	P1	—	—	—	—	Nessuna modifica
031-6CA-191	Il Casino	609090	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Aggiunto rischio
031-6CA-192	Il Casino	609090	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Aggiunto rischio
031-6CA-193	Sud Casa Spinuzza	609090	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Modificato tipologia Aggiunto rischio
031-6CA-194	Il Casino	609090	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Aggiunto rischio
031-6CA-195	Sud Est Case Guzzo	609090	Area a franosità diffusa	Attivo	P1	P2	—	E3 viabilità secondaria	—	R3	Modificato estensione e tipologia dissesto e livello di pericolosità. Aggiunto rischio
031-6CA-196	Vallone Raffo	609090	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	—	—	—	—	Modificato estensione dissesto e livello di pericolosità
031-6CA-197	Vallone Raffo	609090	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	—	—	—	—	Modificato estensione dissesto
031-6CA-198	Ovest Case Fontana	609090	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P1	P1	—	E2 area agricola	—	R1	Aggiunto rischio
031-6CA-199	Ovest Case Fontana	609090	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P1	P1	—	—	—	—	Nessuna modifica
031-6CA-200	Est Case Fontana	609090	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	—	—	—	—	Nessuna modifica

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
031-6CA-201	Est Case Lanzarotti	609090 609130	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Aggiunto rischio
031-6CA-202	Est Case Lanzarotti	609090	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	—	—	—	—	Nessuna modifica
031-6CA-203	Sud Case Chiodo	609090	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	—	—	—	—	Nessuna modifica
031-6CA-204	Sud Case Chiodo	609090	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	—	E3 viabilità secondaria	—	R3	Modificato estensione dissesto e livello di pericolosità. Aggiunto rischio
031-6CA-205	Sud Case Chiodo	609090	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	—	—	—	—	Nessuna modifica
031-6CA-206	Sud Case Chiodo	609090	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	—	—	—	—	Nessuna modifica
031-6CA-207	Nord Casa Grisanti	609130	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	—	—	—	—	Nessuna modifica
031-6CA-208	Nord Casa Grisanti	609130	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	—	—	—	—	Nessuna modifica
031-6CA-209	Nord Casa Grisanti	609090 609130	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	—	—	—	—	Modificato estensione dissesto e livello di pericolosità
031-6CA-210	Nord Casa Grisanti	609130	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	—	—	—	—	Nessuna modifica
031-6CA-211	Nord Contrada Vacco	609130	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	—	—	—	—	Nessuna modifica

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
031-6CA-212	Est Torre dello Zarbo	609130	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Aggiunto rischio
031-6CA-213	Ovest Torre dello Zarbo	609130	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	—	—	—	—	Nessuna modifica
031-6CA-214	Nord Contrada Zarbo	609130	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	—	—	—	—	Nessuna modifica
031-6CA-215	Est Contrada Zarbo	609130	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	—	—	—	—	Nessuna modifica
031-6CA-216	Contrada Zarbo	609130	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	—	—	—	—	Nessuna modifica
031-6CA-217	Nord Contrada Zarbo	609130	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Aggiunto rischio
031-6CA-218	Nord Fattoria Zarbo	609130	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	—	—	—	—	Nessuna modifica
031-6CA-219	Ovest Serra del Granaro	609130	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Aggiunto rischio
031-6CA-220	Vallone Mastrozzo	609130	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	—	—	—	—	Nessuna modifica
031-6CA-221	Contrada Zarbo	609130	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	—	—	—	—	Nessuna modifica
031-6CA-222	Nord Est Serre delle Crete	609130	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E2 viabilità secondaria, E3 Ferrovia	E1 viabilità minore, E2 area agricola, E4 ferrovia	R2, R3	R2, R4	Modificate classi elementi a rischio. Modificato livello di rischio. Aggiunto rischio

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
031-6CA-223	Nord Serre delle Crete	609130	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Aggiunto rischio
031-6CA-224	Serre delle Crete	609130	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Aggiunto rischio
031-6CA-225	Est Case Visita Poveri	609130	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	—	—	—	—	Nessuna modifica
031-6CA-226	Sud Fattoria Zarbo	609130	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	—	—	—	—	Nessuna modifica
031-6CA-227	Sud Fattoria Zarbo	609130	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	—	—	—	—	Nessuna modifica
031-6CA-228	Sud Est fattoria Zarbo	609130	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Modificato estensione dissesto Aggiunto rischio
031-6CA-229	Vallone del Fico	609130	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	—	—	—	—	Nessuna modifica
031-6CA-230	Sud Casa Spinasantà	609130	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	—	—	—	—	Nessuna modifica
031-6CA-231	Nord Pizzo Tauro	609130	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	—	—	—	—	Nessuna modifica
031-6CA-232	Nord Fontana della Fica	609130	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	—	—	—	—	Modificato estensione dissesto e livello di pericolosità
031-6CA-233	Valle d'Allume	609130	Crollo	Attivo	P3	P4	—	E2 area agricola	—	R3	Modificato estensione dissesto, livello e areale di pericolosità. Aggiunto rischio

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
031-6CA-234	Est Fontana della Fica	609130	Crollo	Attivo	P3	P4	—	E2 area agricola	—	R3	Modificato estensione dissesto, livello e areale di pericolosità. Aggiunto rischio
031-6CA-235	Sud Fontana della Fica	609130	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	—	—	—	—	Nessuna modifica
031-6CA-236	Valle D'Allume	609130	Crollo	Attivo	P4	P4	—	E2 area agricola	—	R3	Modificato areale di pericolosità. Aggiunto rischio
031-6CA-237	Valle D'Allume	609130	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	—	—	—	—	Nessuna modifica
031-6CA-238	Nord Est Le Rocche	609130	Crollo	Attivo	P4	P4	—	—	—	—	Modificato estensione dissesto e areale di pericolosità
031-6CA-239	Nord Est Le Rocche	609130	Crollo	Attivo	P4	P4	—	—	—	—	Modificato estensione dissesto e areale di pericolosità
031-6CA-240	Nord Est Le Rocche	609130	Crollo	Attivo	P4	P4	—	—	—	—	Modificato estensione dissesto e areale di pericolosità
031-6CA-241	Sud Pizzo Tauro	609130	Crollo	Attivo	P4	P4	—	—	—	—	Modificato areale di pericolosità
031-6CA-242	Monte Ragiura	609130 621010	Crollo	Attivo	P4	P4	—	E1 viabilità minore, E2 area agricola, E2 case sparse	—	R3	Modificato areale di pericolosità. Aggiunti rischi
031-6CA-243	Monte Ragiura	621010	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 viabilità secondaria	E1 viabilità minore	R3	R3	Modificata classe elemento a rischio.
031-6CA-244	Est Valle D'Amato	621010	Crollo	Attivo	P3	P4	—	E1 viabilità minore, E2 area agricola, E2 case sparse	—	R3	Modificato livello e areale di pericolosità. Aggiunti rischi

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
031-6CA-245	Est Valle D'Amato	621010	Crollo	Attivo	P3	P4	—	E2 area agricola, E2 case sparse	—	R3	Modificato livello e areale di pericolosità. Aggiunti rischi
031-6CA-246	Est Valle D'Amato	621010	Crollo	Attivo	P3	P4	—	E1 viabilità minore, E2 area agricola, E2 case sparse	—	R3	Modificato livello e areale di pericolosità. Aggiunti rischi
031-6CA-247	Valle D'Amato	621010	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Aggiunto rischio
031-6CA-248	Vallone Ragiura	621010	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Aggiunto rischio
031-6CA-249	Valle D'Amato	621010	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	—	—	—	—	Nessuna modifica
031-6CA-250	Vallone Ragiura	621010	Colamento lento	Quiescente	P0	P0	E2 viabilità secondaria	E1 viabilità minore, E2 area agricola	R1	R1	Modificata classe elemento a rischio. Aggiunto rischio
031-6CA-251	Vallone Ragiura	621010	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	—	—	—	—	Nessuna modifica
031-6CA-252	Vallone Ragiura	621010	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	—	—	—	—	Nessuna modifica
031-6CA-253	Vallone Ragiura	621010	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	—	—	—	—	Nessuna modifica
031-6CA-254	Vallone Ragiura	621010	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	—	—	—	—	Nessuna modifica
031-6CA-255	Vallone Ragiura	621010	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	—	—	—	—	Nessuna modifica

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
031-6CA-256	Casa Libreri	609050	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	—	—	—	—	Nessuna modifica
031-6CA-257	Contrada S. Nicola	609050	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P1	P1	—	E2 area agricola	—	R1	Modificato estensione dissesto Aggiunto rischio
031-6CA-258	Sud Case Rizzo	609050	Area a franosità diffusa	Attivo	P1	P1	—	E2 area agricola	—	R1	Aggiunto rischio
031-6CA-259	Cozzo Incasavi	609050	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P1	P1	—	E2 area agricola	—	R1	Aggiunto rischio
031-6CA-260	Km 25 SP 117	609050	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E2 viabilità secondaria	E2 area agricola, E3 viabilità secondaria	R2	R2, R3	Modificata classe elemento e livello di rischio. Aggiunto rischio
031-6CA-261	Angioletto	609050	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P1	P1	E2 viabilità secondaria	E2 area agricola, E3 viabilità secondaria	R1	R1, R2	Modificata classe elemento e livello di rischio. Aggiunto rischio
031-6CA-262	Angioletto	609050	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E2 viabilità secondaria	E2 area agricola, E3 viabilità secondaria	R2	R2, R3	Modificata classe elemento e livello di rischio. Aggiunto rischio
031-6CA-263	Contrada Medico	609050	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 viabilità secondaria	E1 viabilità minore, E2 area agricola, E3 viabilità secondaria	R3		Modificato estensione dissesto ed areale di pericolosità. Modificata classe elemento e livello di rischio. Aggiunti rischi
031-6CA-264	Casa Crispino	609090	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P1	P1	E2 viabilità secondaria	E2 area agricola, E3 viabilità secondaria	R1	R1, R2	Modificata classe elemento e livello di rischio. Aggiunto rischio
031-6CA-265	Cozzo Bianco	609090	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P1	P1	E2 viabilità secondaria	E2 area agricola, E3 viabilità secondaria	R1	R1, R2	Modificata classe elemento e livello di rischio. Aggiunto rischio
031-6CA-266	Casello Bui	609090	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P1	P1	E2 viabilità secondaria	E2 area agricola, E3 viabilità secondaria	R1	R1, R2	Modificata classe elemento e livello di rischio. Aggiunto rischio

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
031-6CA-267	Casello Bui	609090	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P1	P1	E2 viabilità secondaria	E2 area agricola, E3 viabilità secondaria	R1	R1, R2	Modificata classe elemento e livello di rischio. Aggiunto rischio
031-6CA-268	Casa Barreca	609090	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	E2 viabilità secondaria	E2 area agricola, E3 viabilità secondaria	R2	R2, R3	Modificata classe elemento e livello di rischio. Aggiunto rischio
031-6CA-269	Sud Est Casa Barreca	609090	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	E2 viabilità secondaria	E2 area agricola, E3 viabilità secondaria	R1	R1, R2	Modificata classe elemento e livello di rischio. Aggiunto rischio
031-6CA-270	Km 21 SP 117	609090	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E2 viabilità secondaria	E2 area agricola, E3 viabilità secondaria	R2	R2, R3	Modificata classe elemento e livello di rischio. Aggiunto rischio
031-6CA-271	Case S. Giacomo	609090	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P1	P1	E2 viabilità secondaria	E2 area agricola, E3 viabilità secondaria	R1	R1, R2	Modificata classe elemento e livello di rischio. Aggiunto rischio
031-6CA-272	Km 12 SP 117	609090	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P1	P1	E2 viabilità secondaria	E2 area agricola, E3 viabilità secondaria	R1	R1, R2	Modificata classe elemento e livello di rischio. Aggiunto rischio
031-6CA-273	Casa Mesi	609090	Scorrimento	Attivo	P2	P2	E2 viabilità secondaria	E2 area agricola, E3 viabilità secondaria	R2	R2, R3	Modificata classe elemento e livello di rischio. Aggiunto rischio
031-6CA-274	Casa Chiodo	609090	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	_____	E2 area agricola	_____	R2	Aggiunto rischio
031-6CA-275	Casa Geraci	609090	Colamento lento	Quiescente	P0	P0	E2 viabilità secondaria	E2 area agricola, E3 viabilità secondaria	R1	R1	Modificata classe elemento a rischio. Aggiunto rischio
031-6CA-276	Casa Geraci	609090	Scorrimento	Attivo	P2	P2	E2 viabilità secondaria	E2 area agricola, E3 viabilità secondaria	R2	R2, R3	Modificata classe elemento e livello di rischio. Aggiunto rischio
031-6CA-277	Cozzo Pitte	608120	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P1	P1	E2 viabilità secondaria	E2 area agricola, E3 viabilità secondaria	R1	R1, R2	Modificata classe elemento e livello di rischio. Aggiunto rischio

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
031-6CA-278	Cozzo Pitterra	608120	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P1	P1	E2 viabilità secondaria	E2 area agricola, E3 viabilità secondaria	R1	R1, R2	Modificata classe elemento e livello di rischio. Aggiunto rischio
031-6CA-279	Casa Allegra	608120	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E2 viabilità secondaria	E2 area agricola, E3 viabilità secondaria	R2	R2, R3	Modificata classe elemento e livello di rischio. Aggiunto rischio
031-6CA-280	Contrada Serpentana	608160	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P1	P1	E2 viabilità secondaria	E2 area agricola	R1	R1	Eliminato rischio. Aggiunto rischio
031-6CA-281	Casa Zoista	608160	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E2 viabilità secondaria	E2 area agricola, E3 viabilità secondaria	R2	R2, R3	Modificata classe elemento e livello di rischio. Aggiunto rischio
031-6CA-282	Casa Zoista	608160	Scorrimento	Inattivo	P1	P1	E2 viabilità secondaria	E2 area agricola, E3 viabilità secondaria	R1	R1, R2	Modificata classe elemento e livello di rischio. Aggiunto rischio
031-6CA-283	Casa Zoista	608160	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P1	P1	E2 viabilità secondaria	E2 area agricola, E3 viabilità secondaria	R1	R1, R2	Modificata classe elemento e livello di rischio. Aggiunto rischio
031-6CA-284	Giacometta	608160	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P1	P1	E2 viabilità secondaria	E2 area agricola, E3 viabilità secondaria	R1	R1, R2	Modificata classe elemento e livello di rischio. Aggiunto rischio
031-6CA-285	Rocca Acqua Pernice	609050	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 area protetta	—	R3	Nuovo dissesto
031-6CA-286	Contrada San Vito	609050	Crollo	Attivo	—	P4	—	E1 viabilità minore, E2 area agricola	—	R3	Nuovo dissesto
031-6CA-287	Contrada San Vito	609050	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 area agricola, E2 case sparse	—	R3	Nuovo dissesto
031-6CA-288	Pizzo dell'Eremita	609050	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 area protetta	—	R3	Nuovo dissesto

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
031-6CA-289	Portella Stretta	609050	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 area protetta	—	R3	Nuovo dissesto
031-6CA-290	Monte Pignatazzo	609050	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 area protetta	—	R3	Nuovo dissesto
031-6CA-291	Monte dell'Uomo	609050	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 area protetta	—	R3	Nuovo dissesto
031-6CA-292	Monte dell'Uomo	609050	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 area protetta	—	R3	Nuovo dissesto
031-6CA-293	Monte dell'Uomo	609050	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 area protetta	—	R3	Nuovo dissesto
031-6CA-294	Est Rocca di Mezzogiorno	609050	Crollo	Attivo	—	P4	—	E1 viabilità minore, E2 area protetta	—	R3	Nuovo dissesto
031-6CA-295	Ovest Cozzo Zubbi	609050	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 area protetta	—	R3	Nuovo dissesto
031-6CA-296	Ovest Cozzo Zubbi	609050	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 area protetta	—	R3	Nuovo dissesto
031-6CA-297	Nord Est Cozzo Incasavi	609050	Deformazione superficiale lenta	Attivo	—	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Nuovo dissesto
031-6CA-298	Contrada La Lista	609050	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 area protetta	—	R3	Nuovo dissesto
031-6CA-299	Sud Rocca di Mezzogiorno	609050	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 area protetta	—	R3	Nuovo dissesto

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
031-6CA-300	Sud Rocca di Mezzogiorno	609050	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 area protetta	—	R3	Nuovo dissesto
031-6CA-301	Marcato Ferrato	609050	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 area protetta, E2 area agricola, E3 traliccio A.T., E3 viabilità secondaria	—	R3, R4	Nuovo dissesto
031-6CA-302	Castellaccio	609050	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 area protetta	—	R3	Nuovo dissesto
031-6CA-303	Castellaccio	609050	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 area protetta	—	R3	Nuovo dissesto
031-6CA-304	Castellaccio	609050	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 area protetta	—	R3	Nuovo dissesto
031-6CA-305	San Giovanni	609050	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 area agricola, E2 case sparse	—	R3	Nuovo dissesto
031-6CA-306	Casa Raffaello	609050	Crollo	Attivo	—	P4	—	E1 area boscata, E2 area agricola, E2 case sparse	—	R3	Nuovo dissesto
031-6CA-307	Sud Casa Raffaello	609050	Crollo	Attivo	—	P4	—	E1 area boscata, E2 area agricola	—	R3	Nuovo dissesto
031-6CA-308	Sud Casa Raffaello	609050 609090	Crollo	Attivo	—	P4	—	—	—	—	Nuovo dissesto
031-6CA-309	Sud Ovest Casa Raffaello	609050 609090	Crollo	Attivo	—	P4	—	E1 area boscata	—	R3	Nuovo dissesto
031-6CA-310	Est Casa Raffaello	609050	Crollo	Attivo	—	P4	—	—	—	—	Nuovo dissesto

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
031-6CA-311	Vallone Santa Lucia	609050	Crollo	Attivo	—	P4	—	E1 area boscata	—	R3	Nuovo dissesto
031-6CA-312	Vallone del Bosco	609050 609090	Crollo	Attivo	—	P4	—	E1 area boscata	—	R3	Nuovo dissesto
031-6CA-313	Vallone Santa Lucia	609050 609090	Crollo	Attivo	—	P4	—	—	—	—	Nuovo dissesto
031-6CA-314	Vallone Santa Lucia	609050	Crollo	Attivo	—	P4	—	—	—	—	Nuovo dissesto
031-6CA-315	Vallone di Finantelli	609090	Crollo	Attivo	—	P4	—	—	—	—	Nuovo dissesto
031-6CA-316	Vallone di Finantelli	609090	Crollo	Attivo	—	P4	—	E1 area boscata	—	R3	Nuovo dissesto
031-6CA-317	Contrada del Medico	608080 608120	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 area agricola	—	R3	Nuovo dissesto
031-6CA-318	Contrada del Medico	608080	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 area agricola	—	R3	Nuovo dissesto
031-6CA-319	Contrada del Medico	608080	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 area agricola	—	R3	Nuovo dissesto
031-6CA-320	Contrada del Medico	608080 608120	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 area agricola	—	R3	Nuovo dissesto
031-6CA-321	Contrada del Medico	608080	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 area agricola	—	R3	Nuovo dissesto

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
031-6CA-322	Est Casa Puccio	608120	Crollo	Attivo	—	P4	—	E1 area boscata, E1 viabilità minore, E2 area agricola, E2 case sparse	—	R3	Nuovo dissesto
031-6CA-323	Est Casa Puccio	608120	Crollo	Attivo	—	P4	—	E4 Viabilità primaria	—	R4	Nuovo dissesto
031-6CA-324	SS n. 289 Km 20	608120	Crollo	Attivo	—	P4	—	E4 Viabilità primaria	—	R4	Nuovo dissesto
031-6CA-325	SS n. 289 Km 20	608120	Area a franosità diffusa	Attivo	—	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Nuovo dissesto
031-6CA-326	Contrada Causo	609090	Colamento lento	Attivo	—	P1	—	E2 area agricola	—	R1	Nuovo dissesto
031-6CA-327	Contrada Causo	609090	Colamento lento	Attivo	—	P1	—	E2 area agricola	—	R1	Nuovo dissesto
031-6CA-328	Sud Est Pizzo Bosco	609090	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 area agricola	—	R3	Nuovo dissesto
031-6CA-329	Sud Est Casa Genco	608120	Area a franosità diffusa	Attivo	—	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Nuovo dissesto
031-6CA-330	Ovest Casa Gallegra	608120	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	—	P2	—	—	—	—	Nuovo dissesto
031-6CA-331	Ovest Casa Gallegra	608120	Area a franosità diffusa	Attivo	—	P2	—	E1 viabilità minore, E2 area agricola	—	R2	Nuovo dissesto
031-6CA-332	Pizzo Pipitone	608120	Crollo	Attivo	—	P4	—	—	—	—	Nuovo dissesto

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
031-6CA-333	Sud Est Pizzo Pipitone	608120	Crollo	Attivo	—	P4	—	E1 viabilità minore, E2 area agricola	—	R3	Nuovo dissesto
031-6CA-334	Sud Est Pizzo Pipitone	608120	Crollo	Attivo	—	P4	—	E1 viabilità minore, E4 viabilità primaria	—	R3, R4	Nuovo dissesto
031-6CA-335	Ovest Case Zappia	609090	Crollo	Attivo	—	P4	—	E1 area boscata	—	R3	Nuovo dissesto
031-6CA-336	Nord Case Zappia	609090	Crollo	Attivo	—	P4	—	E1 area boscata	—	R3	Nuovo dissesto
031-6CA-337	Nord Case Zappia	609090	Crollo	Attivo	—	P4	—	E1 area boscata	—	R3	Nuovo dissesto
031-6CA-338	Ovest Case Zappia	609090	Crollo	Attivo	—	P4	—	E1 area boscata	—	R3	Nuovo dissesto
031-6CA-339	Sud Est Casa Mannina	609090	Crollo	Attivo	—	P4	—	—	—	—	Nuovo dissesto
031-6CA-340	Contrada Montone	609090	Area a franosità diffusa	Attivo	—	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Nuovo dissesto
031-6CA-341	Vallone Naccari	609090	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	—	P1	—	—	—	—	Nuovo dissesto
031-6CA-342	Vallone Naccari	609090	Area a franosità diffusa	Attivo	—	P2	—	—	—	—	Nuovo dissesto
031-6CA-343	Sud Est Case Comparetto	609090	Crollo	Attivo	—	P4	—	E1 area boscata	—	R3	Nuovo dissesto

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
031-6CA-344	Nord Ovest Casa Traficante	609090	Crollo	Attivo	—	P4	—	E1 area boscata, E2 area agricola, E2 case sparse	—	R3	Nuovo dissesto
031-6CA-345	Sud Est Case Guzzo	609090	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 area agricola, E2 case sparse, E3 viabilità secondaria	—	R3, R4	Nuovo dissesto
031-6CA-346	Sud Est Case Guzzo	609090	Crollo	Attivo	—	P4	—	E1 viabilità minore, E2 area agricola, E3 viabilità secondaria	—	R3, R4	Nuovo dissesto
031-6CA-347	Sud Est Case Guzzo	609090	Crollo	Attivo	—	P4	—	E3 viabilità secondaria	—	R4	Nuovo dissesto
031-6CA-348	Nord Contrada Vacco	609130	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	—	P2	—	—	—	—	Nuovo dissesto
031-6CA-349	Est Serra delle Crete	609130	Area a franosità diffusa	Attivo	—	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Nuovo dissesto
031-6CA-350	Est Molino Vecchio	609130	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 area agricola	—	R3	Nuovo dissesto
031-6CA-351	Ovest Casa la Camera	609130	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 area agricola	—	R3	Nuovo dissesto
031-6CA-352	Fontana della Fica	609130	Crollo	Attivo	—	P4	—	—	—	—	Nuovo dissesto
031-6CA-353	Fontana della Fica	609130	Crollo	Attivo	—	P4	—	E1 area boscata	—	R3	Nuovo dissesto
031-6CA-354	Valle dell'Allume	609130	Crollo	Attivo	—	P4	—	E1 area boscata, E2 area agricola	—	R3	Nuovo dissesto

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
031-6CA-355	Pizzo Tauro	609130	Crollo	Attivo	—	P4	—	E1 area boscata	—	R3	Nuovo dissesto
031-6CA-356	Monte Ragiura	621010	Crollo	Attivo	—	P4	—	—	—	—	Nuovo dissesto
031-6CA-357	Monte Ragiura	621010	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 area agricola	—	R3	Nuovo dissesto
031-6CA-358	Sud Est Valle Amato	621010	Crollo	Attivo	—	P4	—	—	—	—	Nuovo dissesto
031-6CA-359	Contrada Medico	609050	Crollo	Attivo	—	P4	—	E1 area boscata, E1 viabilità minore, E2 area agricola, E2 case sparse, E3 viabilità secondaria	—	R3, R4	Nuovo dissesto
031-6CA-360	Contrada Medico	609050	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 area agricola, E3 viabilità secondaria	—	R3, R4	Nuovo dissesto
031-6CA-361	Contrada Medico	609050	Crollo	Attivo	—	P4	—	E3 viabilità secondaria	—	R4	Nuovo dissesto
031-6CA-362	Contrada Medico	609050	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 area agricola, E2 case sparse	—	R3	Nuovo dissesto
031-6CA-363	Contrada Medico	609050 609090	Crollo	Attivo	—	P4	—	E1 area boscata, E2 area agricola	—	R3	Nuovo dissesto
031-6CA-364	Cozzo Angioletto	609090	Crollo	Attivo	—	P4	—	E1 area boscata, E2 area agricola	—	R3	Nuovo dissesto
031-6CA-365	Pizzo Pipitone	608120	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 area agricola	—	R3	Nuovo dissesto

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
031-6CA-366	Case Frisicaro	609090	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 area boscata, E2 area agricola, E2 case spsrse, E3 viabilità secondaria	_____	R3, R4	Nuovo dissesto
031-6CA-367	Case Frisicaro	609091	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 area boscata, E2 area agricola	_____	R3	Nuovo dissesto

Tabella dei dissesti

Bacino 032

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
032-6CA-001	Cozzo Grattaccio	609050	Crollo	Attivo	P4	P4	_____	E2 area protetta	_____	R3	Modificato estensione dissesto e areale di pericolosità. Aggiunto rischio
032-6CA-002	Cozzo Grattaccio	609050	Crollo	Attivo	P4	P4	_____	E2 area protetta	_____	R3	Modificato estensione dissesto e areale di pericolosità. Aggiunto rischio
032-6CA-003	Monte San Calogero	609050	Colamento rapido	Inattivo	P2	P2	_____	E2 area protetta	_____	R3	Aggiunto rischio
032-6CA-004	Ovest C.zzo Grattacio	609050	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	_____	E2 area protetta	_____	R2	Aggiunto rischio
032-6CA-005	Sud Ovest C.zzo Grattacio	609050	Crollo	Attivo	P3	P4	_____	E2 area protetta	_____	R3	Modificato livello ed areale di pericolosità. Aggiunto rischio
032-6CA-006	Ovest C.zzo Grattacio	609050	Crollo	Attivo	P3	P4	_____	E2 area protetta	_____	R3	Modificato livello ed areale di pericolosità. Aggiunto rischio
032-6CA-007	Sud Cozzo Grattacio	609050	Crollo	Attivo	P3	P4	_____	E2 area protetta	_____	R3	Modificato livello ed areale di pericolosità. Aggiunto rischio
032-6CA-008	Sud Ovest Cozzo Grattacio	609050	Crollo	Attivo	P3	P4	_____	E2 area protetta	_____	R3	Modificato estensione dissesto e areale di pericolosità. Aggiunto rischio
032-6CA-009	Sud Cozzo Grattacio	609050	Crollo	Attivo	P3	P4	_____	E2 area protetta	_____	R3	Modificato livello ed areale di pericolosità. Aggiunto rischio
032-6CA-010	Monte Rotondo	609050	Crollo	Attivo	P3	P4	_____	E1 area boscata, E2 area agricola, E2 area protetta, E2 case sparse, E3 viabilità secondaria	_____	R3, R4	Modificato dissesto, livello e areale di pericolosità. Aggiunti rischi

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
032-6CA-011	Monte Rotondo	609050	Colamento rapido	Attivo	P3	P3	_____	E2 area naturale protetta	_____	R3	Aggiunto rischio
032-6CA-012	Monte Rotondo	609050	Crollo	Attivo	P4	P4	_____	E2 area naturale protetta	_____	R3	Modificato ubicazione, estensione dissesto ed areale di pericolosità. Aggiunto rischio
032-6CA-013	Monte Rotondo	609050	Crollo	Attivo	P3	P4	_____	E1 area boscata, E1 viabilità minore, E2 area agricola, E2 area protetta, E2 case sparse, E3 viabilità secondaria	_____	R3, R4	Modificato estensione dissesto, livello e areale di pericolosità. Aggiunti rischi
032-6CA-014	Monte Rotondo	609050	Colamento rapido	Attivo	P3	P3	_____	E2 area naturale protetta	_____	R3	Aggiunto rischio
032-6CA-015	Monte Rotondo	609050	Crollo	Attivo	P4	P4	_____	E2 area naturale protetta	_____	R3	Modificato estensione dissesto ed areale di pericolosità. Aggiunto rischio
032-6CA-016	Monte Rotondo	609050	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 viabilità secondaria	E1 area boscata, E1 viabilità minore, E2 area agricola, E2 area protetta, E2 case sparse, E3 viabilità secondaria	R3	R3, R4	Modificato estensione dissesto ed areale di pericolosità. Modificata classe elemento a rischio. Aggiunti rischi
032-6CA-017	Monte Rotondo	609050	Crollo	Attivo	P3	P4	E1 case sparse, E2 viabilità secondaria	E1 viabilità minore, E1 area boscata, E2 area agricola, E2 area protetta, E2 case sparse, E3 viabilità secondaria	R2, R3	R3	Modificato ubicazione e estensione dissesto, livello ed areale di pericolosità. Modificata classe elementi a rischio. Aggiunti rischi
032-6CA-018	Rocca Fera	609050	Crollo	Attivo	P3	P4	_____	E1 viabilità minore, E2 area protetta	_____	R3	Modificato estensione dissesto, livello ed areale di pericolosità. Aggiunti rischi

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
032-6CA-019	Monte dell'Uomo	609050	Crollo	Attivo	P4	P4	—	E1 viabilità minore, E2 area protetta	—	R3	Modificato estensione dissesto ed areale di pericolosità. Aggiunti rischi
032-6CA-020	Monte dell'Uomo	609050	Crollo	Attivo	P4	P4	—	E2 area protetta	—	R3	Modificato dissesto ed areale di pericolosità. Aggiunto rischio
032-6CA-021	Nord Colle Piane	609050	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	—	E2 area agricola, E2 area protetta	—	R2	Aggiunti rischi
032-6CA-022	Pizzo del Fungo	609050	Crollo	Attivo	P4	P4	—	E1 viabilità minore, E2 area protetta, E2 area agricola	—	R3	Modificato areale di pericolosità. Aggiunti rischi
032-6CA-023	Nord Ovest Portella Strette	609050	Crollo	Attivo	P2	P4	—	E2 area protetta	—	R3	Modificato tipologia, estensione dissesto ed areale di pericolosità. Aggiunto rischio
032-6CA-024	Pizzo del Soldato	609050	Crollo	Attivo	P4	P4	—	E1 viabilità minore, E2 area protetta, E2 area agricola, E3 viabilità secondaria	—	R3, R4	Modificato estensione dissesto ed areale di pericolosità. Aggiunti rischi
032-6CA-025	Rocca Acqua Pernice	609050	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	—	—	—	—	—	Eliminato perché ricade nel bacino 031
032-6CA-026	Cozzo Grattaccio	609050	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 area protetta	—	R3	Nuovo dissesto
032-6CA-027	Cozzo Grattaccio	609050	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 area protetta	—	R3	Nuovo dissesto
032-6CA-028	Cozzo Grattaccio	609050	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 area protetta	—	R3	Nuovo dissesto
032-6CA-029	Vallone dello Stingi	609010 609050	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 area protetta	—	R3	Nuovo dissesto

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
032-6CA-030	Vallone dello Stingi	609010	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 area protetta	—	R3	Nuovo dissesto
032-6CA-031	Vallone dello Stingi	609010	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 area protetta	—	R3	Nuovo dissesto
032-6CA-032	Vallone dello Stingi	609010 609050	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 area protetta	—	R3	Nuovo dissesto
032-6CA-033	Monte Stingi	609010	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 area protetta	—	R3	Nuovo dissesto
032-6CA-034	Monte Stingi	609010 609050	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 area protetta	—	R3	Nuovo dissesto
032-6CA-035	Vallone dello Stingi	609010	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 area protetta	—	R3	Nuovo dissesto
032-6CA-036	Punta Voturo	609010	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 area protetta	—	R3	Nuovo dissesto
032-6CA-037	Punta Voturo	609010	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 area protetta	—	R3	Nuovo dissesto
032-6CA-038	Punta Voturo	609010	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 area protetta	—	R3	Nuovo dissesto
032-6CA-039	Punta Voturo	609010 609050	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 area protetta	—	R3	Nuovo dissesto
032-6CA-040	Punta Voturo	609050	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 area protetta	—	R3	Nuovo dissesto
032-6CA-041	Punta Voturo	609050	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 area protetta	—	R3	Nuovo dissesto
032-6CA-042	Ovest Cozzo Grattacio	609050	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 area protetta	—	R3	Nuovo dissesto

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
032-6CA-043	Ovest Cozzo Grattacio	609050	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 area protetta	—	R3	Nuovo dissesto
032-6CA-044	Monte Rotondo	609050	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 area protetta, E2 area agricola, E3 viabilità secondaria	—	R3, R4	Nuovo dissesto
032-6CA-045	Monte Rotondo	609050	Crollo	Attivo	—	P4	—	E1 viabilità minore, E2 area protetta	—	R3	Nuovo dissesto
032-6CA-046	Est Cozzo Guardiola	609050	Crollo	Attivo	—	P4	—	E1 area boscata	—	R3	Nuovo dissesto
032-6CA-047	Est Cozzo Guardiola	609050	Crollo	Attivo	—	P4	—	E1 area boscata, E2 area agricola	—	R3	Nuovo dissesto
032-6CA-048	Monte dell'Uomo	609050	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 area protetta	—	R3	Nuovo dissesto
032-6CA-049	Nord Ovest Portella Strette	609050	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 area protetta	—	R3	Nuovo dissesto
032-6CA-050	Colle Piane	609050	Crollo	Attivo	—	P4	—	E1 viabilità minore, E2 area protetta	—	R3	Nuovo dissesto
032-6CA-051	Monte dell'Uomo	609050	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 area protetta	—	R3	Nuovo dissesto
032-6CA-052	Monte dell'Uomo	609050	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 area protetta	—	R3	Nuovo dissesto
032-6CA-053	Monte dell'Uomo	609050	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 area protetta	—	R3	Nuovo dissesto
032-6CA-054	Monte San Calogero	609050	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 area protetta	—	R3	Nuovo dissesto
032-6CA-055	Monte San Calogero	609050	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 area protetta	—	R3	Nuovo dissesto

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
032-6CA-056	Monte San Calogero	609050	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 area protetta	—	R3	Nuovo dissesto
032-6CA-057	Monte San Calogero	609050	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 area protetta	—	R3	Nuovo dissesto

Tabella dei dissesti											
Bacino 033											
Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
033-6CA-001	Sud Est centro abitato	609050	Colamento lento	Stabilizzato	P0	P0	E2 viabilità secondaria	E1 viabilità minore, E2 area agricola, E3 viabilità secondaria	R1	R1	Modiifcata classe elementi a rischio. Aggiunto rischio
033-6CA-002	Nord Cozzo Incasavi	609050	Area a ffranosità diffusa	Attivo	P2	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Modificato estensione dissesto. Aggiunto rischio
033-6CA-003	Contrada Misa	608080	Area a ffranosità diffusa	Attivo	P2	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Modificato estensione e tipologia dissesto. Aggiunto rischio
033-6CA-004	Sud Est Casa Galoppo	608080 609050	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	—	—	—	—	Modificato estensione dissesto
033-6CA-005	Cozzo Guardiola	608080 609050	Crollo	Attivo	P4	P4	—	E1 area boscata, E1 viabilità minore, E2 case sparse, E2 area agricola, E4 centro abitato	—		Modificato estensione dissesto e areale di pericolosità. Aggiunti rischi
033-6CA-006	Est Serbatoio	609050	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	—	E2 area agricola, E3 acquedotto, E4 centro abitato	—	R1, R2	Aggiunti rischi

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
033-6CA-007	Nord Ovest Cozzo Incasavi	609050	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	—	E1 viabilità minore	—	R2	Modificata estensione dissesto. Aggiunto rischio
033-6CA-008	Pirato	608080 609050	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	—	—	—	—	Modificata estensione dissesto.
033-6CA-009	Vallone Canalotta	608080	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P3	P2	—	E1 viabilità minore	—	R2	Modificata estensione e tipologia dissesto e livello di pericolosità. Aggiunto rischio
033-6CA-010	Rocca Grande	608080	Crollo	Attivo	P4	P4	—	E1 area boscata	—	R3	Modificato estensione dissesto e areale di pericolosità. Aggiunto rischio
033-6CA-011	Ovest Rocca Grande	608080	Crollo	Attivo	P3	P4	—	E1 area boscata, E1 viabilità minore, E2 area agricola, E2 case sparse	—	R3	Modificato estensione dissesto, livello e areale di pericolosità. Aggiunti rischi
033-6CA-012	Vallone Canalotta	608080	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	—	—	—	—	Modificata estensione dissesto

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
033-6CA-013	Vallone Canalotta	608080	Area a frranosità diffusa	Attivo	P2	P2	E2 viabilità secondaria	E1 area boscata, E2 area agricola	R2		Modificato estensione e tipologia dissesto. Eliminato rischio. Aggiunti rischi
033-6CA-014	Contrada Leonardo	608040	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P1	E1 case sparse, E2 viabilità secondaria	—	R2	—	Modificato estensione dissesto e livello di pericolosità. Eliminati rischi
033-6CA-015	Contrada San Leonardo	608040	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P1	—	—	—	—	Modificato estensione dissesto e livello di pericolosità
033-6CA-016	Contrada San Leonardo	608040 609010	Area a frranosità diffusa	Attivo	P2	—	—	—	—	—	Eliminato
033-6CA-017	Contrada San Leonardo	608040 608080	Colamento lento	Inattivo	P2	—	E2 area agricola	—	R1	—	Aggiunto rischio
033-6CA-018	Ovest centro abitato	608080	Crollo	Attivo	P3	P4	E3 viabilità primaria, E4 centro abitato	E4 centro abitato	R4	R4	Modificato estensione dissesto, livello e areale di pericolosità. Eliminata rischio

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
033-6CA-019	Contrada Canale	608080	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	—	E1 viabilità minore, E2 area agricola, E3 viabilità secondaria	—	R1	Aggiunto rischio
033-6CA-020	Contrada Canale	608080	Colamento lento	Stabilizzato	P0	P0	—	E2 area agricola	—	R1	Aggiunto rischio
033-6CA-021	Ovest Casa Polizzi	608080	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E2 viabilità secondaria	—	R2	—	Modificato estensione e tipologia dissesto. Eliminato rischio
033-6CA-022	Casa Pusateri	608080	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Modificato tipologia dissesto. Aggiunto rischio
033-6CA-023	Contrada San Leonardo	608080	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	E2 viabilità secondaria	E1 viabilità minore, E2 area agricola, E2 case sparse	—	R1	Modificato classe elemento a rischio. Aggiunti rischi
033-6CA-024	Contrada Mandra Nova	608080	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	E1 casa sparsa	E2 casa sparsa, E2 area agricola	R1	R1	Modificata classe elemento a rischio. Aggiunto rischio

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
033-6CA-025	Contrada Mandra Nova	608080	Colamento lento	Attivo	P1	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Modificato estensione dissesto, attività e livello di pericolosità. Aggiunto rischio
033-6CA-026	Contrada Mandra Nova	608080	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	—	E2 area agricola, E2 casa sparsa	—	R1	Aggiunti rischi
033-6CA-027	Casa Belladone	609010	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E1 case sparse, E3 viabilità primaria	E2 area agricola	R2, R3	R2	Modificato estensione, tipologia e attività dissesto. Eliminati rischi. Aggiunto rischio
033-6CA-028	Casa Pusateri	608080	Area a frangibilità diffusa	Attivo	P2	P2	E1 case sparse	E2 case sparse, E2 area agricola	R2	R2	Modificato classe elemento a rischio. Aggiunto rischio
033-6CA-029	Contrada Misa	608080	Colamento lento	Attivo	P2	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Aggiunto rischio
033-6CA-030	Contrada Misa	608080	Colamento lento	Attivo	P2	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Aggiunto rischio

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
033-6CA-031	Vallone Piscina	608080	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	E1 casa sparsa	E2 area agricola, E2 casa sparsa	R2	R2	Modificata estensione, tipologia e attività dissesto. Modificato classe elemento a rischio. Aggiunto rischio
033-6CA-032	Vallone Piscina	608080	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	—	—	—	—	Nessuna modifica
033-6CA-033	Pirato	608080	Calanco	Attivo	P2	P2	—	—	—	—	Modificata tipologia
033-6CA-034	Est Casa Cordaro	608080	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E1 case sparse	E2 area agricola	R2	R2	Modificata estensione dissesto. Eliminato rischio. Aggiunto rischio
033-6CA-035	Ovest Casa Ciaccia	608080	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	—	—	—	—	Nessuna modifica
033-6CA-036	Contrada Ginestra	608080	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	—	—	—	—	Modificata estensione e tipologia dissesto

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
033-6CA-037	Contrada Rosalia	608080	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	—	—	—	—	Modificata estensione dissesto
033-6CA-038	Vallone Piscina	608080	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	—	E2 area agricola	—	R1	Aggiunto rischio
033-6CA-039	Nord Est Monte Misciolto	608080	Crollo	Attivo	P4	P4	E1 case sparse	E2 area agricola, E2 case sparse	R3	R3	Modificato estensione dissesto e areale di pericolosità. Modificata classe elemento a rischio. Aggiunto rischio
033-6CA-040	Monte Misciolto	608120	Crollo	Attivo	P4	P4	E1 case sparse	E1 viabilità minore, E1 area boscata, E2 case sparse, E2 area agricola	R3	R3	Modificato areale di pericolosità. Modificata classe elemento a rischio. Aggiunti rischi
033-6CA-041	Monte Balatelli	608120	Crollo	Attivo	P4	P4	E1 case sparse, E2 viabilità secondaria	E1 viabilità minore, E2 case sparse, E2 area agricola, E3 viabilità secondaria	R3	R3, R4	Modificato estensione dissesto e areale di pericolosità. Modificate classi elementi e livello di rischio. Aggiunti rischi

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
033-6CA-042	Vallone Criti	608120	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P3	P2	—	—	—	—	Modificato estensione, tipologia dissesto e livello di pericolosità
033-6CA-043	Vallone Criti	608120	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	—	—	—	—	Modificato estensione dissesto
033-6CA-044	Vallone Criti	608120	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	E1 case sparse, E2 viabilità secondaria	E1 viabilità minore, E2 case sparse, E2 area agricola	R2	R2	Modificato classi elementi a rischio. Aggiunto rischio
033-6CA-045	Contrada Manchi	608120	Colamento lento	Stabilizzato	P0	P0	E1 case sparse	E1 viabilità minore, E2 case sparse, E2 area agricola	R1	R1	Modificata classe elemento a rischio. Aggiunti rischi
033-6CA-046	Contrada Manchi	608120	Colamento lento	Stabilizzato	P0	P0	—	E2 area agricola	—	R1	Aggiunto rischio
033-6CA-047	Contrada Stallone	608120	Crollo	Attivo	P2	P4	—	E1 area boscata	—	R3	Spostato e modificato estensione e tipologia dissesto. Modificato livello e areale di pericolosità

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
033-6CA-048	Contrada Manchi	608120	Crollo	Attivo	P1	P4	—	—	—	—	Spostato e modificato estensione e tipologia dissesto. Modificato livello e areale di pericolosità
033-6CA-049	Contrada Manchi	608120	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	—	—	—	—	Modificato estensione dissesto
033-6CA-050	Casa Nuccio	608120	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	—	—	—	—	Modificato estensione dissesto e livello di pericolosità
033-6CA-051	Casa Graziano	608120	Crollo	Attivo	P2	P4	—	E1 area boscata, E1 viabilità minore	—	R3	Spostato e modificato estensione e tipologia dissesto. Modificato livello e areale di pericolosità. Aggiunti rischi
033-6CA-052	Contrada Pergotta	608040	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E1 case sparse, E2 viabilità secondaria	E1 viabilità minore, E2 case sparse, E2 area agricola	R2	R2	Modificata tipologia dissesto. Modificate classi elementi a rischio. Aggiunto rischio

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
033-6CA-053	Rocca Rossa	608040	Crollo	Attivo	P4	P4	E1 case sparse	E1 viabilità minore, E2 case sparse, E2 area agricola	R3	R3	Modificato estensione dissesto e areale di pericolosità. Modificato classe elemento a rischio. Aggiunti rischi
033-6CA-054	Sud centro abitato	609050	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	—	—	—	—	Modificato estensione e tipologia dissesto
033-6CA-055	Contrada Ciacca	608080	Crollo	Attivo	P1	P4	E2 viabilità secondaria	E1 viabilità minore, E2 area agricola	R1	R3	Modificato ubicazione, tipologia e livello di pericolosità. Eliminato rischio. Aggiunti rischi
033-6CA-056	Contrada Ciacca	608080	Crollo	Attivo	P4	P4	—	E1 viabilità minore, E2 area agricola	—	R3	Modificato estensione dissesto ed areale di pericolosità. Aggiunti rischi
033-6CA-057	Casa Iannelli	608080	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	—	—	—	—	Nessuna modifica

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
033-6CA-058	Vallone Piscina	608080	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E1 case sparse, E2 viabilità secondaria	E1 area boscata, E2 case sparse.	R2	R2	Modificato dissesto. Modificato classe elemento a rischio. Eliminato rischio. Aggiunto rischio
033-6CA-059	Contrada s.Rosalia	608080	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E1 case sparse, E2 viabilità secondaria	_____	R2	_____	Modificato dissesto. Eliminati rischi
033-6CA-060	Fiume San Leonardo	608080	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	E1 case sparse, E2 viabilità secondaria	E1 viabilità minore, E2 case sparse, E2 area agricola	R2	R2	Modificato dissesto. Modificato classe elemento a rischio. Aggiunto rischio
033-6CA-061	Est Casa Leone	608080	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	_____	E1 viabilità minore, E2 area agricola	_____	R2	Modificato estensione dissesto. Aggiunti rischi
033-6CA-062	Sud Cozzo Celso	608080	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	_____	E2 area agricola	_____	R2	Modificato estensione dissesto. Aggiunto rischio
033-6CA-063	Anello	608080	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E1 case sparse	E2 case sparse, E2 area agricola	R2	R2	Modificata estensione e tipologia dissesto. Modificata classe elemento a rischio. Aggiunto rischio

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
033-6CA-064	Casa Giordano	608120	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E1 case sparse	E1 area boscata, E2 area agricola	R2	R2	Modificato estensione e tipologia dissesto. Eliminato rischio. Aggiunti rischi
033-6CA-065	Casa Buonanno	680160	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	E1 case sparse, E2 viabilità secondaria	E2 case sparse, E2 area agricola, E3 viabilità secondaria	R2	R2, R3	Modificato classi elementi a rischio. Modificato livello di rischio. Aggiunto rischio
033-6CA-066	Casa Schifano	608160	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	_____	E2 area agricola	_____	R2	Modificato estensione dissesto. Aggiunto rischio
033-6CA-067	Vallone della Pergola	608040	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E1 case sparse, E2 viabilità secondaria	E1 viabilità minore, E2 case sparse, E2 area agricola	R2	R2	Modificato estensione e tipologia dissesto. Modificato classe elementi a rischio. Aggiunto rischio
033-6CA-068	Rocca Felice	608040	Crollo	Attivo	P4	P4	_____	E2 area protetta	_____	R3	Modificato estensione dissesto e areale di pericolosità. Aggiunto rischio
033-6CA-069	Ponte Saraceno	608040	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	E1 case sparse, E2 viabilità secondaria	E2 case sparse, E2 area agricola, E3 viabilità secondaria	R2	R2, R3	Modificato estensione dissesto. Modificato classe elementi a rischio e livello di rischio. Aggiunto rischio

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
033-6CA-070	Sud Vallone Ciacca	608080	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E1 case sparse, E2 viabilità secondaria	E1 viabilità minore, E1 area boscata, E2 case sparse, E2 area agricola	R2	R2	Modificato estensione e tipologia dissesto. Modificato classe elementi a rischio. Aggiunti rischi
033-6CA-071	Sud Casa Raia	608080	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	E2 viabilità secondaria	E2 area agricola	R1	R1	Corretta ubicazione dissesto. Eliminato rischio. Aggiunto rischio
033-6CA-072	Contrada Gurgo	608080	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E1 case sparse, E2 viabilità secondaria	E1 viabilità minore, E2 case sparse, E2 area agricola, E3 viabilità secondaria	R2	R2, R3	Modificato estensione e tipologia dissesto. Modificato classe elementi a rischio. Aggiunto rischio
033-6CA-073	Sud Casa Patanella	608080	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	—	E2 area agricola	—		Corretta ubicazione dissesto. Aggiunto rischio
033-6CA-074	Est Case Genovesi	608080	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E1 case sparse, E2 viabilità secondaria	E1 viabilità minore, E2 case sparse, E2 area agricola, E3 viabilità secondaria	R2	R2, R3	Modificato estensione e tipologia dissesto. Modificate classi elementi e livello di rischio. Aggiunto rischio
033-6CA-075	Est Rocca Cavallo	608080	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	—	—	—	—	Nessuna modifica

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
033-6CA-076	Sud Cozzo Celso	608080	Frana complessa	Attiva	P2	P3	—	—	—	—	Modificato estensione dissesto e livello di pericolosità
033-6CA-077	Contrada Mercadante	608120	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	—	—	—	—	Modificato estensione dissesto
033-6CA-078	Ovest Sambuchi	608120	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	—	E1 area boscata	—	R2	Aggiunto rischio
033-6CA-079	Est Monte Lista S. Giorgio	608120 608160	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	—	—	—	—	Nessuna modifica
033-6CA-080	Vallone Fagiano	608080	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	E1 case sparse	E1 viabilità minore, E2 case sparse, E3 viabilità secondaria	R2	R2, R3	Modificato classe elemento a rischio. Aggiunti rischi
033-6CA-081	Sud Pizzo dell'Inferno	608080	Crollo	Attivo	P4	P4	—	E2 area protetta	—	R3	Modificato estensione dissesto e areale di pericolosità. Aggiunto rischio

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
033-6CA-082	Cozzo Acquapietra	608080	Crollo	Attivo	P3	P4	E1 case sparse	E2 area protetta	—	R3	Modificato estensione e tipologia dissesto. Modificato livello ed areale di pericolosità. Aggiunto rischio
033-6CA-083	Sud Pizzo dell'Inferno	608080	Crollo	Attivo	P4	P4	—	E2 area protetta	—	R3	Modificato estensione dissesto e areale di pericolosità. Aggiunto rischio
033-6CA-084	Contrada Signore	608080	Crollo	Attivo	P4	P4	—	E2 area protetta	—	R3	Modificato estensione dissesto e areale di pericolosità. Aggiunto rischio
033-6CA-085	Contrada Signore	608080	Crollo	Attivo	P3	P4	—	E2 area protetta	—	R3	Modificato estensione dissesto livello e areale di pericolosità. Aggiunto rischio
033-6CA-086	Monte Bellina	608080	Crollo	Attivo	P3	P4	—	E2 area agricola, E3 viabilità secondaria	—	R3, R4	Modificato livello ed areale di pericolosità
033-6CA-087	Est Casa Ciaccia	608080	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	—	E2 area agricola	—	R1	Aggiunto rischio

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
033-6CA-088	Contrada Ginestra	608080	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	—	E1 viabilità minore, E2 area agricola	—	R2	Modificato estensione e tipologia dissesto. Aggiunti rischi
033-6CA-089	Casa Allegra	608120	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	E2 viabilità secondaria	E2 area agricola	R2	R2	Modificato estensione dissesto. Eliminato rischio. Aggiunti rischi
033-6CA-090	Contrada Manchi	608120	Crollo	Attivo	P2	P4	E1 case sparse	E1 area boscata	R2	R3	Spostato e modificato estensione e tipologia dissesto. Modificato livello e areale di pericolosità. Eliminato rischio. Aggiunto rischio
033-6CA-091	Contrada Ginestra	608080	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	—	—	—	—	Nessuna modifica
033-6CA-092	Vallone Fava	608080	Calanco	Attivo	P2	P2	—	—	—	—	Modificato estensione dissesto

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
033-6CA-093	Fiume San Leonardo	608080	Frana complessa	Attivo	P3	—	E2 viabilità secondaria	—	R3	—	Eliminato perché inglobato nel dissesto 033-6CA-095
033-6CA-094	Fiume San Leonardo	608080	Colamento lento	Inattivo	P2	—	—	—	—	—	Eliminato perché inglobato nel dissesto 033-6CA-060
033-6CA-095	Fiume San Leonardo	608080	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	E1 case sparse	E2 area agricola, e2 case sparse, E3 viabilità secondaria	R2	R2, R3	Modificato estensione dissesto. Modificata classe elemento a rischio. Aggiunti rischi
033-6CA-096	Fiume San Leonardo	608080	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	E2 viabilità secondaria	E3 viabilità secondaria	R2	R3	Modificato classe elemento e livello di rischio
033-6CA-097	Rocca Felice	608040	Crollo	Attivo	P3	P4	—	E2 area protetta	—	R3	Modificato estensione dissesto e livello e areale di pericolosità. Aggiunto rischio
033-6CA-098	Contrada Monaco	608080	Crollo	Attivo	P4	P4	—	E1 viabilità minore, E2 area protetta, E2 area agricola, E2 case sparse, E3 viabilità secondaria	—	R3, R4	Modificato areale di pericolosità. Aggiunti rischi

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
033-6CA-099	Fiume San Leonardo	608120	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 viabilità secondaria	E2 area agricola	R2	R2	Modificato ubicazione, dissesto e tipologia. Eliminato rischio. Aggiunto rischio
033-6CA-100	Periferia meridionale centro abitato	608080	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E2 viabilità secondaria	E1 area boscata, E3 viabilità secondaria	R2	R2, R3	Modificato classe elemento e livello di rischio. Aggiunto rischio
033-6CA-101	Ovest centro abitato	608080	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 beni storici, E4 centro abitato	E1 viabilità minore, E2 area agricola, E2 case sparse, E4 centro abitato	R4	R3, R4	Modificato estensione dissesto e areale di pericolosità. Eliminato rischio. Aggiunti rischi
033-6CA-102	S. Fratello	608080	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	—	E2 area agricola	—	R1	Aggiunto rischio
033-6CA-103	S. Fratello	608080	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	—	E2 area agricola	—	R1	Aggiunto rischio
033-6CA-104	Nord Casa Raia	608080	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	—	—	—	—	Modificato estensione e tipologia dissesto

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
033-6CA-105	Nord Rocca Grande	608080	Frana complessa	Quiescente	P2	P1	E1 case sparse	E1 viabilità minore, E2 case sparse, E2 area agricola, E3 viabilità secondaria	R2	R1, R2	Modificato attività e livello di pericolosità. Modificato classe elemento e livello di rischio. Aggiunti rischi
033-6CA-106	Centro abitato	609050	Colamento lento	Attivo	P1	P1	E4 centro abitato	E4 centro abitato	R2	R2	Modificato estensione area a rischio
033-6CA-107	Centro abitato	608080 609050	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	—	—	—	—	Modificato estensione dissesto
033-6CA-108	Centro abitato	609050	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	E2 viabilità secondaria, E4 centro abitato	E1 viabilità minore, E4 centro abitato	R1, R2	R1, R2	Modificato estensione dissesto. Modificata classe elemento a rischio. Modificato area a rischio
033-6CA-109	Centro abitato	609050	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P1	E4 centro abitato	E1 viabilità minore, E4 centro abitato	R4	R1, R2	Modificato estensione dissesto. Modificato estensione area e livello di rischio. Aggiunto rischio
033-6CA-110	Centro abitato	609050	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P1	E2 viabilità secondaria, E4 centro abitato	E4 centro abitato	R2, R4	R2	Modificato estensione dissesto. Modificato estensione area e livello di rischio. Eliminato rischio

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
033-6CA-111	Centro abitato	609050	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E4 centro abitato	E4 centro abitato	R4	R4	Modificato estensione dissesto e dell'area a rischio
033-6CA-112	Centro abitato	609050	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	E2 viabilità secondaria	E4 centro abitato	R1	R2	Modificato estensione dissesto. Eliminato rischio. Aggiunto rischio
033-6CA-113	Rocca Grande	608080	Crollo	Attivo	P3	P4	—	E1 area boscata, E1 viabilità minore, E2 case sparse, E2 area agricola	—	R3	Modificato estensione dissesto livello e areale di pericolosità. Aggiunti rischi
033-6CA-114	Contrada San Leonardo	608040 608080 609010 609050	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P3	P2	—	E1 area boscata, E1 viabilità minore, E2 case sparse, E2 area agricola	—	R2	Modificato estensione e tipologia dissesto e livello di pericolosità. Aggiunti rischi
033-6CA-115	Sant'Eligio	608080	Frana complessa	Attivo	P2	P2	E4 centro abitato	E4 centro abitato	R4	R4	Modificato estensione area a rischio
033-6CA-116	Via Bellini	609050	Frana complessa	Attivo	P2	P2	E4 centro abitato	E4 centro abitato	R4	R4	Modificato estensione area a rischio

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
033-6CA-117	Torrente Canalotto	609050	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	—	—	—	—	Nessuna modifica
033-6CA-118	Via Euracea	609050	Frana complessa	Attivo	P2	P2	E1 parcheggio	—	R2	—	Eliminato rischio
033-6CA-119	Monte Bellina	608080	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 area protetta, E2 area agricola, E3 viabilità secondaria	—	R3, R4	Nuovo dissesto sopralluogo congiunto del 29/02/2024
033-6CA-120	Monte Bellina	608080	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 area protetta	—	R3	Nuovo dissesto sopralluogo congiunto del 29/02/2024
033-6CA-121	Monte Bellina	608080	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 area protetta	—	R3	Nuovo dissesto sopralluogo congiunto del 29/02/2024
033-6CA-122	Monte Bellina	608080	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 area protetta	—	R3	Nuovo dissesto sopralluogo congiunto del 29/02/2024

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
033-6CA-123	Monte Bellina	608080	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E2 area protetta, E3 viabilità secondaria	_____	R3, R4	Nuovo dissesto sopralluogo congiunto del 29/02/2024
033-6CA-124	Monte Bellina	608080	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E2 area protetta	_____	R3	Nuovo dissesto sopralluogo congiunto del 29/02/2024
033-6CA-125	Monte Bellina	608080	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E2 area protetta	_____	R3	Nuovo dissesto sopralluogo congiunto del 29/02/2024
033-6CA-126	Monte Bellina	608080	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E2 area protetta	_____	R3	Nuovo dissesto sopralluogo congiunto del 29/02/2024
033-6CA-127	Monte Bellina	608080	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E2 area protetta, E2 area agricola, E3 viabilità secondaria	_____	R3, R4	Nuovo dissesto sopralluogo congiunto del 29/02/2024
033-6CA-128	Monte Bellina	608080	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E2 area protetta, E2 area agricola, E3 viabilità secondaria	_____	R3, R4	Nuovo dissesto sopralluogo congiunto del 29/02/2024

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
033-6CA-129	Monte Bellina	608080	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E2 area protetta	_____	R3	Nuovo dissesto sopralluogo congiunto del 29/02/2024
033-6CA-130	Monte Bellina	608080	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E2 area protetta, E2 area agricola	_____	R3	Nuovo dissesto sopralluogo congiunto del 29/02/2024
033-6CA-131	Monte Bellina	608080	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 viabilità minore, E2 area protetta, E2 area agricola, E2 case sparse, E3 viabilità secondaria	_____	R3, R4	Nuovo dissesto sopralluogo congiunto del 29/02/2024
033-6CA-132	Monte Bellina	608080	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 viabilità minore, e2 area protetta, E2 area agricola, E3 viabilità secondaria	_____	R3, R4	Nuovo dissesto sopralluogo congiunto del 29/02/2024
033-6CA-133	Monte Bellina	608080	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E2 area protetta	_____	R3	Nuovo dissesto sopralluogo congiunto del 29/02/2024

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
033-6CA-134	Contrada Misa	608080	Colamento lento	Attivo	_____	P2	_____	E2 area agricola	_____	R2	Nuovo dissesto
033-6CA-135	Nord Casa Raia	608080	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	_____	P2	_____	_____	_____	_____	Nuovo dissesto
033-6CA-136	Cozzo Guardiola	608080	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 viabilità minore, E2 area agricola, E4 centro abitato	_____	R3, R4	Nuovo dissesto
033-6CA-137	Cozzo Guardiola	608080	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 viabilità minore, E2 area agricola, E2 case sparse, E4 centro abitato	_____	R3, R4	Nuovo dissesto
033-6CA-138	Ovest cimitero	608080	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E3 viabilità secondaria, E4 centro abitato	_____	R4	Nuovo dissesto
033-6CA-139	Nord Cozzo Guardiola	609050	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E2 area agricola, E4 viabilità primaria, E4 centro abitato	_____	R3, R4	Nuovo dissesto

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
033-6CA-140	Nord Cozzo Guardiola	609050	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 area boscata, E2 area agricola, E2 case sparse	_____	R3	Nuovo dissesto
033-6CA-141	Nord Cozzo Guardiola	609050	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 area boscata	_____	R3	Nuovo dissesto
033-6CA-142	Nord Cozzo Guardiola	609050	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 area boscata	_____	R3	Nuovo dissesto
033-6CA-143	Ovest Cozzo Angioletto	609080	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 area boscata, E2 area agricola	_____	R3	Nuovo dissesto
033-6CA-144	Ovest Cozzo Angioletto	609080	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 area boscata, E1 viabilità minore, E2 area agricola, E2 case sparse	_____	R3	Nuovo dissesto
033-6CA-145	Ovest Cozzo Angioletto	609080	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	_____	_____	_____	Nuovo dissesto

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
033-6CA-146	Versante meridionale Rocca Grande	609080	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E2 area agricola	_____	R3	Nuovo dissesto
033-6CA-147	Vallone Canalotta	609080	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	_____	_____	_____	Nuovo dissesto
033-6CA-148	Vallone Canalotta	609080	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	_____	_____	_____	Nuovo dissesto
033-6CA-149	Vallone Canalotta	609080	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	_____	_____	_____	Nuovo dissesto
033-6CA-150	Vallone Canalotta	609080	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	_____	_____	_____	Nuovo dissesto
033-6CA-151	Vallone Canalotta	609080	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	_____	_____	_____	Nuovo dissesto

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
033-6CA-152	Vallone Canalotta	609080	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	_____	_____	_____	Nuovo dissesto
033-6CA-153	Ovest Rocca Grande	609080	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	_____	_____	_____	Nuovo dissesto
033-6CA-154	Sud Casa Polizzi	609080	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 area boscata, E1 viabilità minore, E2 area agricola	_____	R3	Nuovo dissesto
033-6CA-155	Versante settentrional e Rocca Grande	609080	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 area boscata, E1 viabilità minore, E2 area agricola, E2 case sparse	_____	R3	Nuovo dissesto
033-6CA-156	Versante settentrional e Rocca Grande	609080	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 viabilità minore, E2 area agricola	_____	R3	Nuovo dissesto
033-6CA-157	Cozzo Famo	608040	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	_____	_____	_____	Nuovo dissesto

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
033-6CA-158	Cozzo Famo	608040	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E3 diga	_____	R4	Nuovo dissesto
033-6CA-159	Fiume San Leonardo	608040	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E3 diga	_____	R4	Nuovo dissesto
033-6CA-160	Fiume San Leonardo	608040	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E3 diga	_____	R4	Nuovo dissesto
033-6CA-161	Sud Casa Rivaldo	608040	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	_____	_____	_____	Nuovo dissesto
033-6CA-162	Sud Casa Rivaldo	608040	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	_____	_____	_____	Nuovo dissesto
033-6CA-163	Monte Rosamarino	608040	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	_____	_____	_____	Nuovo dissesto

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
033-6CA-164	Diga Rosamarina	608040	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 viabilità minore	_____	R3	Nuovo dissesto
033-6CA-165	Sud Est Casa Nicotra	608040	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 viabilità minore	_____	R3	Nuovo dissesto
033-6CA-166	Cozzo Casale	608120	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E2 area agricola	_____	R3	Nuovo dissesto
033-6CA-167	Cozzo Casale	608120	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E2 area agricola	_____	R3	Nuovo dissesto
033-6CA-168	Contrada Noce	608120	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 viabilità minore, E2 area agricola	_____	R3	Nuovo dissesto
033-6CA-169	Contrada Noce	608120	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 viabilità minore, E2 area agricola	_____	R3	Nuovo dissesto

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
033-6CA-170	Casa Cascio	608120	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 viabilità minore, E2 case sparse	_____	R3	Nuovo dissesto
033-6CA-171	Casa Cascio	608120	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E2 area agricola	_____	R3	Nuovo dissesto
033-6CA-172	Ovest Zagone	608120	Deformazione superficiale lenta	Attivo	_____	P2	_____	E2 area agricola	_____	R2	Nuovo dissesto
033-6CA-173	Contrada Manchi	608120	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 area boscata, E1 viabilità minore, E2 area agricola, E2 case sparse	_____	R3	Nuovo dissesto
033-6CA-174	Contrada Manchi	608120	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 area boscata, E2 area agricola	_____	R3	Nuovo dissesto
033-6CA-175	Contrada Stallone	608120	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 area boscata	_____	R3	Nuovo dissesto

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
033-6CA-176	Rocca Rossa	608040	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 viabilità minore, E2 area agricola	_____	R3	Nuovo dissesto
033-6CA-177	Rocca Rossa	608040	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E2 area agricola	_____	R3	Nuovo dissesto
033-6CA-178	Cozzo Sannita	608040 608080	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 viabilità minore, E2 area agricola, E2 case sparse	_____	R3	Nuovo dissesto
033-6CA-179	Cozzo Sannita	608040	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 viabilità minore, E2 area agricola	_____	R3	Nuovo dissesto
033-6CA-180	Cozzo Sannita	608080	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 viabilità minore, E2 area agricola, E2 case sparse	_____	R3	Nuovo dissesto
033-6CA-181	Cozzo Sannita	608040 608080	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	_____	_____	_____	Nuovo dissesto

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
033-6CA-182	Ovest Casa Ciria	608080	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 viabilità minore, E2 area agricola, E2 case sparse	_____	R3	Nuovo dissesto
033-6CA-183	Vallone Ciacca	608080	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 area boscata	_____	R3	Nuovo dissesto
033-6CA-184	Vallone Ciacca	608080	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 area boscata	_____	R3	Nuovo dissesto
033-6CA-185	Vallone Ciacca	608080	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 viabilità minore, E1 area boscata, E2 area agricola	_____	R3	Nuovo dissesto
033-6CA-186	Contrada Ciacca	608080	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 viabilità minore, E1 area boscata, E2 area agricola	_____	R3	Nuovo dissesto
033-6CA-187	Contrada S. Rosalia	608080	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	_____	P2	_____	_____	_____	_____	Nuovo dissesto

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
033-6CA-188	Cozzo Celso	608080	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E2 area agricola, E3 viabilità secondaria	_____	R3, R4	Nuovo dissesto
033-6CA-189	Sud Casa Rivaldo	608120	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 area boscata	_____	R3	Nuovo dissesto
033-6CA-190	Sud Casa Rivaldo	608120	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	_____	P2	_____	E1 area boscata	_____	R2	Nuovo dissesto
033-6CA-191	Portelle Cannelle	608120	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 area boscata	_____	R3	Nuovo dissesto
033-6CA-192	Portelle Cannelle	608120	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 area boscata	_____	R3	Nuovo dissesto
033-6CA-193	Portelle Cannelle	608120	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 area boscata	_____	R3	Nuovo dissesto

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
033-6CA-194	Contrada Manchi	608120	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 viabilità minore, E1 area boscata	_____	R3	Nuovo dissesto
033-6CA-195	Contrada Manchi	608120	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 area boscata	_____	R3	Nuovo dissesto
033-6CA-196	Ovest Pizzo Pipitone	608120	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 viabilità minore, E1 area boscata	_____	R3	Nuovo dissesto
033-6CA-197	Ovest Pizzo Pipitone	608120	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 area boscata, E1 viabilità minore, E2 case sparse	_____	R3	Nuovo dissesto
033-6CA-198	Ovest Pizzo Pipitone	608120	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 area boscata	_____	R3	Nuovo dissesto
033-6CA-199	Ovest Pizzo Pipitone	608120	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 area boscata	_____	R3	Nuovo dissesto

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
033-6CA-200	Contrada Manchi	608120	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 area boscata	_____	R3	Nuovo dissesto
033-6CA-201	Pizzo Pipitone	608120	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 viabilità minore, E1 area boscata	_____	R3	Nuovo dissesto
033-6CA-202	Pizzo Pipitone	608120	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 area boscata, E2 area agricola	_____	R3	Nuovo dissesto
033-6CA-203	Pizzo Pipitone	608120	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 area boscata, E2 area agricola, E2 case sparse	_____	R3	Nuovo dissesto
033-6CA-204	Pizzo Pipitone	608120	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 area boscata, E2 area agricola	_____	R3	Nuovo dissesto
033-6CA-205	Ovest Casa Rinaldo	608120	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	_____	P2	_____	E1 area boscata, E2 area agricola	_____	R2	Nuovo dissesto

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
033-6CA-206	Rocca Felice	608040	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E2 area protetta	_____	R3	Nuovo dissesto
033-6CA-207	Est Ponte Saraceno	608080	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	_____	_____	_____	Nuovo dissesto
033-6CA-208	Ponte Saraceno	608080	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 viabilità minore, E2 area protetta, E2 area agricola, E3 viabilità secondaria	_____	R3, R4	Nuovo dissesto
033-6CA-209	Nord Ponte Saraceno	608080	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E2 area protetta	_____	R3	Nuovo dissesto
033-6CA-210	Monte Cane	608080	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E2 area protetta, E3 viabilità secondaria	_____	R3, R4	Nuovo dissesto
033-6CA-211	Monte Cane	608080	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E2 area protetta, E3 viabilità secondaria	_____	R3, R4	Nuovo dissesto

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
033-6CA-212	Monte Cane	608080	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E2 area protetta	_____	R3	Nuovo dissesto
033-6CA-213	Monte Cane	608080	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 viabilità minore, E2 area protetta	_____	R3	Nuovo dissesto
033-6CA-214	Monte Cane	608080	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 viabilità minore, E2 area protetta	_____	R3	Nuovo dissesto
033-6CA-215	Monte Cane	608080	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 viabilità minore, E2 area protetta	_____	R3	Nuovo dissesto
033-6CA-216	Monte Cane	608080	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 viabilità minore, E2 area protetta	_____	R3	Nuovo dissesto
033-6CA-217	Ovest Rocca Felice	608040	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E2 area protetta	_____	R3	Nuovo dissesto

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
033-6CA-218	Ovest Rocca Felice	608040	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E2 area protetta	_____	R3	Nuovo dissesto
033-6CA-219	Ovest Casa Fico	608040 608080	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E2 area protetta	_____	R3	Nuovo dissesto
033-6CA-220	Ovest Rocca Felice	608040	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 viabilità minore, E2 area protetta	_____	R3	Nuovo dissesto
033-6CA-221	Ovest Rocca Felice	608040	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 viabilità minore, E2 area protetta	_____	R3	Nuovo dissesto
033-6CA-222	Sud Rocca Felice	608040	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E2 area protetta	_____	R3	Nuovo dissesto
033-6CA-223	Casa Fico	608040	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 viabilità minore, E2 area protetta	_____	R3	Nuovo dissesto

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
033-6CA-224	Cozzo Acquapietra	608080	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 viabilità minore, E2 area protetta	_____	R3	Nuovo dissesto
033-6CA-225	Cozzo Acquapietra	608080	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 viabilità minore, E2 area protetta, E2 case sparse	_____	R3	Nuovo dissesto
033-6CA-226	Contrada Monaco	608080	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 viabilità minore, E2 area protetta, E2 area agricola, E2 case sparse	_____	R3	Nuovo dissesto
033-6CA-227	Contrada Monaco	608080	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 viabilità minore, E2 area protetta, E2 area agricola	_____	R3	Nuovo dissesto
033-6CA-228	Contrada Monaco	608080	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 viabilità minore, E2 area protetta, E2 area agricola	_____	R3	Nuovo dissesto
033-6CA-229	Contrada Monaco	608080	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 area boscata, E1 viabilità minore, e2 area protetta, E2 area agricola, E2 case sparse	_____	R3	Nuovo dissesto

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
033-6CA-230	Contrada Monaco	608080	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E2 area agricola, E3 viabilità secondaria	_____	R3, R4	Nuovo dissesto
033-6CA-231	Contrada Monaco	608080	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E2 area agricola, E3 viabilità secondaria	_____	R3, R4	Nuovo dissesto
033-6CA-232	Contrada Monaco	608080	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E2 area protetta, E2 area agricola	_____	R3	Nuovo dissesto
033-6CA-233	Contrada Monaco	608080	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E2 area agricola, E3 viabilità secondaria	_____	R3, R4	Nuovo dissesto
033-6CA-234	Contrada Acquagrande	608040	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 viabilità minore, E2 area protetta, E2 area agricola, E2 case sparse	_____	R3	Nuovo dissesto
033-6CA-235	Contrada Acquagrande	608040	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 viabilità minore, E2 area protetta, E2 area agricola, E2 case sparse	_____	R3	Nuovo dissesto

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
033-6CA-236	Contrada Acquagrande	608040	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 viabilità minore, E2 area protetta, E2 area agricola, E2 case sparse	_____	R3	Nuovo dissesto
033-6CA-237	Contrada Acquagrande	608040	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 viabilità minore, E2 area protetta, E2 area agricola, E2 case sparse	_____	R3	Nuovo dissesto
033-6CA-238	Monte Cane	608080	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E2 area protetta	_____	R3	Nuovo dissesto
033-6CA-239	Contrada S. Vito	609050	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E2 area agricola	_____		Nuovo dissesto
033-6CA-240	Contrada S. Vito	609050	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	_____	_____	_____	Nuovo dissesto

Tabella dei dissesti											
Bacino 034											
Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
034-6CA-001	Nord Vallone Malafortuna	608030	Crollo	Attivo	P4	P4	—	E2 area protetta	—	R3	Modificato estensione dissesto e areale di pericolosità. Aggiunto rischio
034-6CA-002	Nord Pizzo calofaro	608070 608080	Crollo	Attivo	P2	P4	—	E2 area protetta	—	R3	Modificato ubicazione, tipologia, livello ed areale di pericolosità. Aggiunto rischio
034-6CA-003	Contrada Mandra Palombella	608040	Crollo	Attivo	P4	P4	—	E2 area protetta	—	R3	Modificato estensione dissesto e areale di pericolosità. Aggiunto rischio
034-6CA-004	Versante Dx Vallone della Malafortuna	608040	Crollo	Attivo	P3	P4	—	E2 area protetta	—	R3	Modificato estensione dissesto, livello e areale di pericolosità. Aggiunto rischio
034-6CA-005	Versante Dx Vallone della Malafortuna	608040	Crollo	Attivo	P2	P4	—	E2 area protetta	—	R3	Modificato ubicazione, tipologia, livello ed areale di pericolosità. Aggiunto rischio
034-6CA-006	Pizzo della Trigna	608030	Crollo	Attivo	—	P4	—	E1 viabilità minore, E2 area protetta	—	R3	Nuovo dissesto
034-6CA-007	Favarotta	608070	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 area protetta	—	R3	Nuovo dissesto
034-6CA-008	Nord Vallone Malafortuna	608030	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 area protetta	—	R3	Nuovo dissesto
034-6CA-009	Nord Vallone Malafortuna	608030	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 area protetta	—	R3	Nuovo dissesto

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
034-6CA-010	Nord Vallone Malafortuna	608030	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E2 area protetta	_____	R3	Nuovo dissesto
034-6CA-011	Nord Vallone Malafortuna	608030	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E2 area protetta	_____	R3	Nuovo dissesto
034-6CA-012	Nord Vallone Malafortuna	608030	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E2 area protetta	_____	R3	Nuovo dissesto
034-6CA-013	Nord Vallone Malafortuna	608030	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E2 area protetta	_____	R3	Nuovo dissesto
034-6CA-014	Vallone della Malafortuna	608030	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E2 area protetta	_____	R3	Nuovo dissesto
034-6CA-015	Vallone della Malafortuna	608030	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	_____	P1	_____	E2 area protetta	_____	R1	Nuovo dissesto
034-6CA-016	Contrada Mandra Palombella	608040	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E2 area protetta	_____	R3	Nuovo dissesto
034-6CA-017	Vallone della Malafortuna	608030	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E2 area protetta	_____	R3	Nuovo dissesto
034-6CA-018	Sud Vallone della Malafortuna	608030 608070	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E2 area protetta	_____	R3	Nuovo dissesto
034-6CA-019	Favarotta	608030 608070	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E2 area protetta	_____	R3	Nuovo dissesto
034-6CA-020	Favarotta	608070	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E2 area protetta	_____	R3	Nuovo dissesto

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
034-6CA-021	Pizzo Calofaro	608080	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E2 area protetta	_____	R3	Nuovo dissesto
034-6CA-022	Contrada Mandra Palombella	60040	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E2 area protetta	_____	R3	Nuovo dissesto
034-6CA-023	Contrada Mandra Palombella	60040	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E2 area protetta	_____	R3	Nuovo dissesto
034-6CA-024	Contrada Mandra Palombella	60040	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E2 area protetta	_____	R3	Nuovo dissesto
034-6CA-025	Contrada Mandra Palombella	60040	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E2 area protetta	_____	R3	Nuovo dissesto
034-6CA-026	Ovest Cozzo Ricottelli	60040	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E2 area protetta	_____	R3	Nuovo dissesto
034-6CA-027	Ovest Cozzo Ricottelli	60040	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E2 area protetta	_____	R3	Nuovo dissesto
034-6CA-028	Cozzo Ricottelli	60040	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E2 area protetta	_____	R3	Nuovo dissesto
034-6CA-029	Cozzo Ricottelli	60040	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E2 area protetta	_____	R3	Nuovo dissesto
034-6CA-030	Est Vallone della Malafortuna	60040	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E2 area protetta	_____	R3	Nuovo dissesto
034-6CA-031	Piana di Ferro	60040	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E2 area protetta	_____	R3	Nuovo dissesto

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
034-6CA-032	Vallone della Malafortuna	60040	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E2 area protetta	_____	R3	Nuovo dissesto
034-6CA-033	Vallone della Malafortuna	60040	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E2 area protetta	_____	R3	Nuovo dissesto
034-6CA-034	Nord Vallone della Malafortuna	608030	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E2 area protetta	_____	R3	Nuovo dissesto
034-6CA-035	Acquagrande	60040	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 viabilità minore, E2 casse sparse E2 area protetta E2 area agricola	_____		Nuovo dissesto

Tabella riassuntiva dei dissesti di Caccamo interferenti con altri Comuni

Codice dissesto	Comuni interessati	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
						Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
031-6CA-253	Alia	Vallone Ragiura	621010	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	—	—	—	—	Nessuna modifica
031-6CA-254	Alia	Vallone Ragiura	621010	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	—	—	—	—	Nessuna modifica
031-6CA-255	Alia	Vallone Ragiura	621010	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	—	—	—	—	Nessuna modifica
031-6CA-211	Montemaggiore Belsito	Nord C.da Vacco	609130	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	—	—	—	—	Nessuna modifica
031-6CA-220	Roccapalumba	Vallone Mastrozzo	609130	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	—	—	—	—	Nessuna modifica
031-6CA-223	Roccapalumba	Nord Serre delle Crete	680160 609130	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Aggiunto rischio
031-6CA-238	Roccapalumba	Nord Est Le Rocche	609130	Crollo	Attivo	P4	P4	—	—	—	—	Modificato estensione dissesto e areale di pericolosità
031-6CA-239	Roccapalumba	Nord Est Le Rocche	609130	Crollo	Attivo	P4	P4	—	—	—	—	Modificato estensione dissesto e areale di pericolosità
031-6CA-240	Roccapalumba	Nord Est Le Rocche	609130	Crollo	Attivo	P4	P4	—	—	—	—	Modificato estensione dissesto e areale di pericolosità
031-6CA-007	Sciara	Pizzo dell'Eremita	609050	Crollo	Attivo	P4	P4	—	R2 area protetta	—	R3	Modificato dissesto e areale di pericolosità Aggiunto rischio
032-6CA-003	Termini Imerese	Monte San Calogero	609050	Colamento rapido	Inattivo	P2	P3	—	E2 area protetta	—	R3	Aggiunto rischio

Codice dissesto	Comuni interessati	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
						Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
032-6CA-004	Termini Imerese	Ovest C.zzo Grattacio	609050	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	—	E2 area protetta	—	R2	Aggiunto rischio
032-6CA-010	Termini Imerese	Monte Rotondo	609050	Crollo	Attivo	P3	P4	—	E1 area boscata, E2 area agricola, E2 area protetta, E2 case sparse, E3 viabilità secondaria	—	R3, R4	Modificato dissesto, livello e areale di pericolosità. Aggiunti rischi
032-6CA-013	Termini Imerese	Monte Rotondo	609050	Crollo	Attivo	P3	P4	—	E1 area boscata, E2 area agricola, E2 area protetta, E2 case sparse, E3 viabilità secondaria	—	R3, R4	Modificato dissesto, livello e areale di pericolosità. Aggiunti rischi
032-6TI-031	Termini Imerese	Vallone dello Stingi	609010	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 area protetta	—	R3	Nuovo dissesto
032-6CA-036	Termini Imerese	Punta Voturo	609050	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 area protetta	—	R3	Nuovo dissesto
032-6CA-039	Termini Imerese	Punta Voturo	609050	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 area protetta	—	R3	Nuovo dissesto
032-6CA-040	Termini Imerese	Punta Voturo	609050	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 area protetta	—	R3	Nuovo dissesto
032-6CA-054	Termini Imerese	Monte San Calogero	609050	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 area protetta	—	R3	Nuovo dissesto
033-6CA-157	Termini Imerese	Cozzo Famo	608040	Crollo	Attivo	—	P4	—	—	—	—	Nuovo dissesto
033-6CA-158	Termini Imerese	Cozzo Famo	608040	Crollo	Attivo	—	P4	—	—	—	—	Nuovo dissesto

Codice dissesto	Comuni interessati	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
						Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
033-6CA-160	Termini Imerese	Fiume San Leonardo	608040	Crollo	Attivo	—	P4	—	—	—	—	Nuovo dissesto
033-6CA-163	Termini Imerese	Monte Rosamarino	608040	Crollo	Attivo	—	P4	—	—	—	—	Nuovo dissesto
033-6CA-098	Ventimiglia di Sicilia	Contrada Monaco	608080	Crollo	Attivo	P4	P4	—	E1 viabilità minore, E2 area protetta, E2 area agricola, E2 case sparse, E3 viabilità secondaria	—	R3, R4	Modificato areale di pericolosità. Aggiunti rischi
032-6CA-079	Vicari	Est Monte Lista S. Giorgio	608120 608160	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	—	E2 area agricola	—	—	Aggiunto rischio

Tabella riassuntiva dei dissesti di altri Comuni interferenti con Caccamo

Codice dissesto	Comune	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità	Caccamo				
							Elementi a rischio		Rischio		Note
							Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
034-6CT-017	Casteldaccia	Contrada Randino	608040	Frana complessa	Attivo	P3	—	E2 area protetta	—	R3	Aggiunto rischio
031-6RO-001	Roccapalumba	Cozzo Castagno del Barone	608160	Crollo	Attivo	P3	E2 acquedotto	—	R3	—	Eliminato rischio
031-6RO-002	Roccapalumba	Nord Cozzo Castagno del Barone	608160	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	—	—	—	—	Nessuna modifica
031-6RO-012	Roccapalumba	Sud Serre delle Crete	608160	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	—	—	—	—	Nessuna modifica
031-6RO-013	Roccapalumba	Sud Serre delle Crete	608160	Colamento lento	Inattivo	P1	—	—	—	—	Nessuna modifica
031-6RO-038	Roccapalumba	Nord Est Le Rocche	609130	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	—	—	—	—	Nessuna modifica
031-6SR-011	Sciara	Monte Nicasio	609050	Crollo	Attivo	P4	—	E2 area protetta	—	R3	Modificato estensione dissesto ed areale di pericolosità. Aggiunto rischio
031-6SR-043	Sciara	Sud C.da La Lista	609050	Crollo	Attivo	P3	P4	E2 area protetta	—	R3	Modificato estensione dissesto, livello ed areale di pericolosità. Aggiunto rischio
031-6SR-063	Sciara	Est Casa Geraci	609050	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Aggiunto rischio
031-6SR-078	Sciara	Vallone di Gangi	609050	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	—	—	—	—	Ampliato dissesto
031-6SB-016	Sclafani Bagni	Nord-est Monte Ragiura	609130	Crollo	Attivo	P3	P3	—	—	—	Nessuna modifica

Codice dissesto	Comune	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità	Caccamo				
							Elementi a rischio		Rischio		Note
							Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
032-6TI-031	Termini Imerese	Vallone dello Stingi-Vallone della Pernice	609010	Crollo	Attivo	P4	—	E2 area protetta	—	R3	Modificato estensione dissesto e areale di pericolosità aggiunto rischio
032-6TI-033	Termini Imerese	Pizzo Voturo	609050	Crollo	Attivo	P4	—	E2 area protetta	—	R3	Modificato estensione dissesto e areale di pericolosità aggiunto rischio
032-6TI-034	Termini Imerese	C.da Pianazzo	609050	Crollo	Attivo	P4	—	E2 area protetta	—	R3	Modificato estensione dissesto e areale di pericolosità aggiunto rischio
032-6TI-053	Termini Imerese	Monte San Calogero	609010 609050	Crollo	Attivo	P4	—	E2 area protetta	—	R3	Modificato estensione dissesto e areale di pericolosità aggiunto rischio
032-6TI-125	Termini Imerese	Punta Voturo	609010	Crollo	Attivo	P4	—	E2 area protetta	—	R3	Modificato estensione dissesto e areale di pericolosità aggiunto rischio
032-6TI-126	Termini Imerese	Punta Voturo	609010	Crollo	Attivo	P4	—	E2 area protetta	—	R3	Modificato estensione dissesto e areale di pericolosità aggiunto rischio
032-6TI-127	Termini Imerese	Punta Voturo	609010 609050	Crollo	Attivo	P4	—	E2 area protetta	—	R3	Modificato estensione dissesto e areale di pericolosità aggiunto rischio