

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana  
Presidenza della Regione Siciliana  
Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia

Servizio 3 “ASSETTO DEL TERRITORIO”


Aggiornamento del Piano Stralcio di Bacino  
per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.)  
(Art. 68 commi 4bis e 4 ter del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 e ss. mm. ii. )

**Conferenza Operativa del 09/04/2025**

(Art.3, comma 3 L.R. n. 8 del 08/05/2018)

**Delibera n. 226 del 15/04/2025**

## GEOMORFOLOGIA

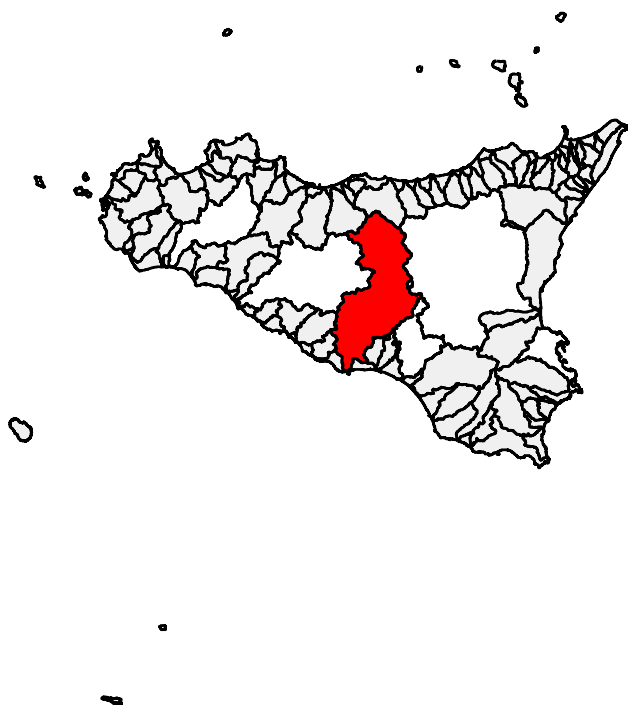

## RELAZIONE

**COMUNE DI VILLAROSA**

## Regione Siciliana



IL PRESIDENTE  
On.le Renato Schifani

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA  
Segretario Generale Leonardo Santoro

**SERVIZIO 3 “ASSETTO DEL TERRITORIO”**  
Dirigente Responsabile Antonino D’Amico

## Coordinamento e revisione

Antonino D'Amico                      Dirigente Responsabile del Servizio 3

**Redazione, informatizzazione dati, progetto grafico e stampa**

Laura Bandieramonte      Funzionario direttivo del Servizio 3

## PREMESSA

Il territorio comunale di Villarosa rientra interamente nel *Bacino idrografico del Fiume Imera meridionale (072)*.

Il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del Bacino idrografico del Fiume Imera meridionale (072) è stato approvato con D.P.R. n. 87 del 27/03/2007, pubblicato nella G.U.R.S. n. 25 del 01/06/2007, successivamente aggiornato con D.P. n. 119/Serv. 5°/S.G. del 16/04/2014 (G.U.R.S. n. 35 del 22/08/2014).

Così come indicato all'articolo 7 (Procedure di aggiornamento e revisione promosse da soggetti pubblici o privati), comma 1 delle Norme di Attuazione del P.A.I. aggiornate con D.P. Reg. Siciliana n. 09/AdB del 06/05/2021, pubblicato nella G.U.R.S. n. 22 del 21/05/2021, S.O. n. 2, *"Il P.A.I. può essere aggiornato, su proposta di soggetti pubblici o privati... a seguito di a) indagini e studi di approfondimento o a scala di dettaglio eseguiti da pubbliche amministrazioni e/o privati.*

Il presente aggiornamento, che riguarda l'intero territorio comunale, si è reso necessario a seguito dell'istanza del Comune di Villarosa prot. n. 2147 del 16/02/2024, acquisita al protocollo di questa Autorità di Bacino con n. 3885 del 16/02/2024, con la quale si richiede la revisione del P.A.I. relativamente ad una porzione di territorio ricadente in Contrada Giurfo-Porcazzo.

La metodologia adottata fa riferimento alla Relazione Generale del P.A.I., capitolo 5 – Metodologia operativa per l'analisi e la valutazione del rischio geomorfologico, scaricabile dal sito internet [http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR\\_PORTALE/PIR\\_LaStrutturaRegionale/PIR\\_Presidenza della Regione/PIR\\_AutoritaBacino/PIR\\_Areematiche/PIR\\_Pianificazione/PIR\\_PianoStralcioBacinoAssettoIdrograficoPAI](http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Presidenza della Regione/PIR_AutoritaBacino/PIR_Areematiche/PIR_Pianificazione/PIR_PianoStralcioBacinoAssettoIdrograficoPAI).

Relativamente ai livelli di pericolosità geomorfologica si rende necessario precisare che, così come riportato nell'art.5, comma 1, lett. y) delle Norme di Attuazione *la pericolosità geomorfologica è la probabilità di occorrenza di un fenomeno franoso potenzialmente pericoloso in un determinato intervallo di tempo e in una certa area; in riferimento alla metodologia di cui al Paragrafo 5.3 della Relazione Generale del P.A.I. ed. 2004, lo stato di pericolosità in un sito è definito in funzione della effettiva presenza di un fenomeno franoso.* Pertanto, il presente aggiornamento non contiene valutazioni delle aree in termini di suscettività da frana.

Si è proceduto all'aggiornamento dell'intero territorio comunale, ai sensi delle *Direttive per la redazione degli studi di valutazione della pericolosità derivante da fenomeni di crollo*, di cui all'Allegato 1 dell'Appendice A delle Norme di Attuazione, in base al quale per l'individuazione di aree a potenziale crollo in funzione della pendenza del versante, con l'ausilio delle immagini satellitari disponibili su Google Earth, si è utilizzato lo "SLOPE", cioè la generazione in automatico della carta delle pendenze del terreno a partire dal modello di elevazione digitale del terreno (DEM 2 x 2 della Regione Siciliana), considerando angoli superiori a 40°.

Per la valutazione dell'areale interessato dalla caduta dei massi a valle dei costoni rocciosi è stata adottata, cautelativamente, la metodologia del "cono d'ombra" (modello GIS Cone Fall 1.0 - Quanterra), prevista dalle sopra citate direttive (Fase 1 "Analisi Preliminare") che, attraverso una verifica geometrica dell'area in studio, considerando una ampiezza dell'angolo del cono d'ombra, applicato al punto più alto dell'area sorgente dei crolli, pari a 27.5° o 33° in funzione della pendenza e della morfologia del versante, fornisce ulteriori dati utili alla individuazione della estensione dell'areale interessato dalla caduta dei massi.

Applicando questo metodo, in alcuni casi, è stata rivalutata l'estensione dell'area a pericolosità determinata da dissesti di crollo già presenti nel P.A.I. precedente.

In alcuni casi l'area a pericolosità da crollo sovrasta aree caratterizzate da un livello di pericolosità inferiore, dovuta a dissesti di altra tipologia; nella restituzione cartografica (Carta della pericolosità) tali pericolosità vengono rappresentate con un perimetro tratteggiato, per facilitarne la individuazione.

Qualora in tali aree siano presenti elementi vulnerabili, il livello di rischio viene determinato in funzione del grado di pericolosità più elevato.

Nelle suddette aree, le norme d'uso da applicare nella vincolistica di pianificazione urbanistica sono quelle legate alla pericolosità di livello maggiore e un eventuale studio di compatibilità geomorfologica dovrà tenere conto di tutte le tipologie di dissesto presenti e dei relativi areali di pericolosità che coinvolgono l'area oggetto di studio.

Per quanto riguarda la fascia di arretramento verso monte del fronte roccioso, si fa presente che in alcuni casi, in rapporto all'altezza della scarpata, è stata considerata una fascia inferiore ai 20 metri, valore indicato nella Relazione Generale del P.A.I..

In relazione al livello di pericolosità da crollo, poiché non è facile valutare le dimensioni dei blocchi utilizzando metodi indiretti, per il principio di cautela, è stato attribuito ad ogni dissesto un livello di pericolosità molto elevato (P4).

Per i dissesti diversi dai fenomeni di crollo e di sprofondamento, che determinano un livello di pericolosità geomorfologico elevato (P3) e molto elevato (P4) viene inserita, a scopo precauzionale, una "fascia di rispetto" *per probabile evoluzione del dissesto* che assume il valore di "sito di attenzione", di ampiezza pari a metri 20 tutto intorno all'areale di pericolosità (Art. 24 comma 7 delle Norme di attuazione del P.A.I.).

Nel caso in cui la fascia di rispetto sia sovrastata da un'area a pericolosità da crollo, nella Carta della pericolosità e del rischio viene rappresentata con un perimetro tratteggiato, per facilitarne la individuazione.

Per la redazione della Carta dei Dissesti sono state condotte analisi estese a tutto il territorio comunale, utilizzando le immagini satellitari disponibili su Google Earth, che hanno consentito di rivalutare la tipologia e/o la estensione di alcuni dissesti già censiti nel P.A.I. vigente e di individuare nuove aree interessate da dissesti conseguenti ad erosione accelerata, deformazioni superficiali lente, colamenti lenti, frane complesse e aree a franosità diffusa.

Al fine di poterli individuare con maggiore facilità, viene aggiornata la sigla identificativa dei siti di attenzione censiti nella porzione di territorio ricadente nel bacino idrografico del Fiume Imera meridionale (072), che risultava ancora coincidente con la stessa codificazione utilizzata per i dissesti.

In merito alla classificazione degli elementi a rischio coinvolti, per tutti i dissesti del territorio comunale di Villarosa si è proceduto alla individuazione del livello di rischio determinato dalle principali categorie di elementi vulnerabili, secondo la Tabella degli elementi a rischio aggiornata con D.P. Reg. Siciliana n. 09/AdB del 06/05/2021.

Tale indicazione preliminare, rappresentata nelle Carte del Rischio, potrà essere utilizzata per gli approfondimenti a scala locale per le successive attività pianificatorie di protezione civile, finalizzate ad una corretta gestione del rischio.

E' utile puntualizzare che l'intersezione tra gli areali delle pericolosità e gli elementi a rischio coinvolti può determinare una attribuzione anche parziale, in termini di mappatura, del rischio dell'elemento considerato.

Pertanto, la valutazione della situazione di rischio dell'intero elemento coinvolto viene demandato al piano comunale di protezione civile. Infatti la gestione del rischio esula dalle competenze del P.A.I., rimanendo in carico ad altri rami della pubblica amministrazione (cfr. art.2 comma 7 delle Norme di attuazione di cui al già citato decreto presidenziale).

Le modifiche apportate con la presente proposta di aggiornamento riguardano soltanto le sezioni C.T.R. n. 622140, n. 622150, n. 631020, n. 631030, n. 631060 e n. 631070.

Relativamente alla rappresentazione cartografica, si precisa che le Carte dei Dissesti, della Pericolosità e del Rischio delle sopra citate sezioni C.T.R., che costituiscono parte integrante del presente aggiornamento, riportano le informazioni relative al solo territorio comunale di Villarosa, ad esclusione di alcuni dissesti di comuni limitrofi, evidenziati dai rispettivi codici, (cfr. tabelle successive) che si estendono ad interessare porzioni, seppur piccole, del territorio del Comune in esame.

Si precisa che il presente aggiornamento riguarda solo ed esclusivamente gli **aspetti geomorfologici**.

## **ITER DI AGGIORNAMENTO**

Con la nota prot. n. 18313 del 17/07/2024 la previsione di aggiornamento, per gli aspetti geomorfologici, del P.A.I. del Bacino idrografico del Fiume Imera meridionale (072) relativa al Comune di Villarosa è stata trasmessa al Segretario Generale dell'Autorità di Bacino per la condivisione e il successivo inoltro alla Conferenza Operativa per l'acquisizione del parere di competenza.

Con la nota prot. n. 22386 del 10/09/2024 il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino ha convocato la seduta del 25/09/2024 per acquisire il parere della Conferenza Operativa ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 68, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, sugli atti relativi alla elaborazione dell'aggiornamento del P.A.I. in argomento.

Visto il voto favorevole della Conferenza Operativa del 25/09/2024, espresso all'unanimità dei componenti presenti, il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino con Delibera n. 210 del 01/10/2024 e successivo DSG n. 930 del 03/10/2024 ha adottato l'aggiornamento del P.A.I. del Comune di Villarosa.

Con la nota prot. n. 25218 del 07/10/2024 l'Autorità di Bacino ha notificato al Comune il D.S.G. di adozione n. 930 del 03/10/2024, pubblicato nella G.U.R.S. n. 48 del 31/10/2024 e sul sito della Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, comunicando che l'iter procedurale da seguire per la pubblicità degli atti è quello stabilito dall'art. 68 comma 4 ter del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e che, come disposto dall'art.5 del sopra richiamato decreto, dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana sono concessi 30 giorni per far pervenire eventuali osservazioni alla Autorità di Bacino.

Considerato che trascorsi i 30 giorni dalla pubblicazione nella G.U.R.S. non sono pervenute osservazioni alla proposta di aggiornamento del P.A.I. del Comune di Villarosa, con la nota prot. n. 6888 del 26/02/2025 il competente Ufficio dell'Autorità di Bacino ha trasmesso gli elaborati dell'aggiornamento in oggetto al visto del Segretario Generale per la valutazione della Conferenza Operativa.

Il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino con la nota prot. n. 8674 del 19/03/2025 ha convocato la seduta del 02/04/2025, per acquisire il parere della Conferenza Operativa sugli atti relativi alla elaborazione dell'aggiornamento del P.A.I. in argomento, rinviata a giorno 09/04/2025 con nota prot. n. 9948 del 01/04/2025.

Con Delibera n. 226 del 15/04/2025 il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino, visto il voto favorevole della Conferenza Operativa del 09/04/2025, espresso all'unanimità dei componenti presenti, ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 68 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, acquisisce il parere favorevole sull'aggiornamento del P.A.I. del Comune di Villarosa.

## **DISSESTI OGGETTO DI AGGIORNAMENTO**

Nel presente paragrafo vengono descritte soltanto le modifiche relative all'istanza di aggiornamento citata in premessa, relativa ad una porzione di territorio ricadente in Contrada Giurfo-Porcazzo.

Nelle descrizioni che seguono non vengono riportati il livello di rischio e gli elementi vulnerabili coinvolti dalle pericolosità per i quali si rimanda alla tabella riassuntiva riprodotta in calce.

### **Sito di attenzione “Miniera Corvillo”: codice SA-072-6AI-001**

Sin dalla prima stesura del P.A.I. del Bacino idrografico del Fiume Imera meridionale (072), in corrispondenza dell'area mineraria per lo sfruttamento di sali potassici denominata “Miniera Corvillo” è stato censito un sito di attenzione, identificato con il codice 072-6AI-162 relativo al Comune di Alimena (PA), ma esteso anche nei territori comunali di Bompietro (PA), Resuttano e Santa Caterina Villarmosa (CL), Calascibetta e Villarosa (EN).

La perimetrazione del sito, fornita per la prima redazione del P.A.I. dal Distretto Minerario di Caltanissetta e dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile, corrisponde all'intera area data in concessione e non a quella di reale sfruttamento minerario (cfr. Relazione del P.A.I. del Bacino idrografico del Fiume Imera meridionale).

Con la nota prot. n. 2147 del 16/02/2024, acquisita al protocollo di questa Autorità di Bacino con n. 3885 del 16/02/2024, il Comune di Villarosa ha richiesto l'avvio della procedura di aggiornamento del P.A.I. trasmettendo lo studio geologico di compatibilità geomorfologica propedeutico all'aggiornamento delle mappe di pericolosità e rischio.

Questa Autorità di Bacino, con nota n. 5143 del 27/02/2024 ha comunicato al Comune di Villarosa che si sarebbe avviato nel più breve tempo possibile l'iter di aggiornamento del P.A.I. richiesto.

Successivamente, con la nota prot. n. 12749 del 17/05/2024, l'Autorità di Bacino ha chiesto al Comune di Villarosa e al Libero Consorzio Comunale di Enna di voler segnalare, secondo quanto previsto dall'art. 7 delle Norme di Attuazione, eventuali modifiche allo stato di dissesto e pericolosità del P.A.I. in atto, in ordine sia alle variazioni dei dissesti già censiti e all'inserimento di nuovi, sia alla realizzazione di interventi di mitigazione del rischio realizzati, senza ricevere alcun riscontro.

Dall'esame della *Relazione Geologica - Compatibilità geomorfologica per il "Progetto per la bonifica di un fondo agricolo sito in contrada Giurfo – Porcazzo"*, a firma del Dott. Geol. Ignazio Giuffrè, allegata alla richiesta del Comune, si evince che:

- il fondo agricolo in Contrada Giurfo-Porcazzo ricade in un'area definita come sito d'attenzione, censito con codice 072-6AI-162... tale perimetrazione corrisponde all'area data in concessione e non a quella realmente sfruttata in sottosuolo per la coltivazione di sali potassici della Miniera Corvillo;
- *pertanto, per conoscere l'esatta ubicazione della concessione mineraria e quindi definire l'area di possibile interferenza per la presenza di possibili cavità, il committente ha inviato una nota a mezzo PEC... al Dipartimento dell'Energia - Servizio 5 - Distretto Minerario di Caltanissetta, chiedendo l'esatta ubicazione delle aree effettivamente sfruttate per il giacimento, rispetto alle particelle di sua proprietà;*
- *a seguito di tale richiesta, a mezzo PEC, il Distretto Minerario di Caltanissetta, con nota prot. 756 del 10.01.2024 riscontrava affermando che da una attenta valutazione della documentazione agli atti di questo Ufficio... l'area rappresentata nelle planimetrie a scala 1:25.000 - 1:10.000... ricadente nelle p.lle 129, 130, 117, 161, 107, 30, 259, 7, 148, 149, 27, 113, 103, 257, 109, 252, 254, 256, 102 e 30 del F° 36 N.C.T. del Comune di Villarosa (EN), non rientra nel perimetro della ex concessione mineraria "Corvillo";*
- *pertanto, appare verosimile escludere che il sottosuolo di tali particelle possa essere interessato dai vuoti minerari realizzati durante l'esercizio delle suddette ex attività minerarie";*
- sono state comunque realizzate delle indagini geofisiche (indagine sismica di tipo MASW) che hanno definito un valore delle velocità Vs30 dei terreni pari a 383 m/s...;
- *i terreni in esame rientrano nel tipo di suolo B (Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 360 m/s e 800 m/s);*
- *non si sono mai verificati fenomeni di crollo e/o sprofondamento sull'area in esame e di un suo ampio intorno.*

Pertanto, nel presente aggiornamento si riduce l'estensione del sito di attenzione nell'area in esame, sottraendo la superficie relativa alle particelle in oggetto, come indicata nello stralcio cartografico riportato nella relazione del Dott. Giuffrè, in quanto, come affermato dal Distretto Minerario di Caltanissetta, esterna al *perimetro della ex concessione mineraria "Corvillo"*.

Inoltre, per il sito di attenzione censito nel P.A.I. vigente con il codice 072-6AI-162 si aggiorna la nomenclatura, identificandolo con il codice SA-072-6AI-001.

### **Centro abitato: codice dissesto 072-4VI-049**

Nel P.A.I. vigente, nella zona sud del centro abitato risulta individuata una frana complessa stabilizzata a seguito di interventi già realizzati dal Genio Civile di Enna al momento della prima redazione del P.A.I. (muro di contenimento e palificata, cfr. Relazione del P.A.I. del Bacino idrografico del Fiume Imera meridionale, D.P.R. n. 87/2007, Tabella “Interventi realizzati nel Comune di Villarosa”).

Con la nota n. 12749 del 17/05/2024, nel comunicare l'avvio dell'aggiornamento richiesto in Contrada Giurfo-Porcazzo, ha puntualizzato che per il dissesto 072-4VI-049, considerato stabilizzato a seguito di interventi di consolidamento e/o mitigazione del rischio, *“dovrà essere trasmessa la documentazione riportata al punto A.2 della Appendice A al fine di valutarne l'efficacia allo stato attuale e procedere alla classificazione dell'area come “Area interessata dagli effetti di interventi di mitigazione del rischio”, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16 e che senza tale documentazione il dissesto verrà considerato nuovamente attivo, con conseguente modifica del livello di pericolosità ad esso associato”*.

Nel presente aggiornamento, non avendo ricevuto alcuna informazione in merito alle opere di consolidamento, si è modificato lo stato di attività, considerando la frana complessa attiva, con conseguente variazione del livello di pericolosità da moderato (P0) a elevato (P3).

Lo stato di dissesto, pericolosità e rischio geomorfologico del comune di Villarosa viene riassunto nella seguente tabella.

**Tabella dei dissesti oggetto di aggiornamento**

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-4VI-001	631060	Contrada Malpasso	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto e livello di pericolosità)
072-4VI-002	631060	Contrada Malpasso	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (tipologia e estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-4VI-003	631060	Contrada Malpasso	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
072-4VI-004	631020 631030 631060 631070	Contrada Marcasita Contrada Malpasso	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	E3 Elettrodoto	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	R3	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti e eliminati elementi a rischio
072-4VI-005	631020 631060	Contrada Marcasita	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-4VI-006	631030 631070	Contrada Malpasso	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (tipologia e estensione dissesto)
072-4VI-007	631030	Monte Marcasita	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
072-4VI-008	631030	Monte Marcasita	Area a franosità diffusa	Attivo	P1	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (tipologia e estensione dissesto, stato di attività e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
072-4VI-009	631030	Est Monte Marcasita	Colamento lento	Inattivo	P1	---	---	---	---	---	Eliminato dissesto
072-4VI-010	631030	Contrada Spedalotto	Colamento lento	Stabilizzato	P0	---	---	---	---	---	Eliminato dissesto
072-4VI-011	631030	Contrada Spedalotto	Colamento lento	Attivo	P1	---	---	---	---	---	Eliminato dissesto
072-4VI-012	631030	Contrada Spedalotto	Colamento lento	Attivo	P1	---	---	---	---	---	Eliminato dissesto
072-4VI-013	631030	Contrada Spedalotto	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-4VI-014	631030	Contrada Spedalotto	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	E1 Case sparse	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	R1	R2	Modificato (tipologia e estensione dissesto, livello di pericolosità, classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
072-4VI-015	631030	Contrada Spedalotto	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-4VI-016	631030	Contrada Spedalotto	Colamento lento	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Eliminato dissesto
072-4VI-017	631030	Contrada Spedalotto	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-4VI-018	631030	Contrada Spedalotto	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-4VI-019	631030	Contrada Spedalotto	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Modificato (tipologia e estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-4VI-020	631030	Contrada Spedalotto	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-4VI-021	631030	Contrada Spedalotto	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-4VI-022	631020 631030	Contrada Marcasita	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	E3 Elettrodotta	E2 Aree agricole utilizzate	R3	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti e eliminati elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria	E1 Viabilità minore	R2		
072-4VI-023	631020 631030	Contrada Marcasita	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-4VI-024	631020 631030	Contrada Maggiorana	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E2 Aree agricole utilizzate	R2	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti e eliminati elementi a rischio
072-4VI-025	631020	Contrada Maggiorana	Colamento lento	Attivo	P2	---	---	---	---	---	Eliminato dissesto
072-4VI-026	631030	Contrada Maggiorana	Area a franosità diffusa	Attivo	P1	P2	E2 Viabilità secondaria	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R1	R2	Modificato (tipologia e estensione dissesto, stato di attività e livello di pericolosità) Inseriti e eliminati elementi a rischio
072-4VI-027	631030	Contrada Maggiorana	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	R2	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti e eliminati elementi a rischio
072-4VI-028	631030	Contrada Maggiorana	Colamento lento	Quiescente	P1	---	E2 Viabilità secondaria	---	R1	---	Eliminato dissesto
072-4VI-029	631030	Contrada Maggiorana	Colamento lento	Quiescente	P1	---	E2 Viabilità secondaria	---	R1	---	Eliminato dissesto
072-4VI-030	631030	Contrada Gurgassi	Colamento lento	Attivo	P2	---	---	---	---	---	Eliminato dissesto
072-4VI-031	631030	Contrada Gurgassi	Colamento lento	Quiescente	P0	---	---	---	---	---	Eliminato dissesto
072-4VI-032	631030	Contrada Gurgassi	Colamento lento	Quiescente	P1	---	---	---	---	---	Eliminato dissesto
072-4VI-033	631030	Contrada Gurgassi	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-4VI-034	631030	Contrada Gurgassi	Colamento lento	Attivo	P1	---	---	---	---	---	Eliminato dissesto
072-4VI-035	631030	Contrada Gurgassi	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (tipologia e estensione dissesto)
072-4VI-036	631030	Contrada Gurgassi	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
072-4VI-037	631030	Contrada San Giuliano	Area a franosità diffusa	Attivo	P0	P2	E2 Viabilità secondaria	E1 Zone boscate	R1	R2	Modificato (tipologia e estensione dissesto, stato di attività e livello di pericolosità) Inseriti e eliminati elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-4VI-038	631030	Contrada San Giuliano	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R2	Modificato (tipologia e estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-4VI-039	631030	Contrada San Giuliano	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E3 Acquedotto E2 Aree agricole utilizzate	---	R3 R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-4VI-040	631030	Contrada San Giuliano	Colamento lento	Attivo	P2	---	---	---	---	---	Eliminato dissesto
072-4VI-041	631030	Contrada San Giuliano	Colamento lento	Attivo	P2	---	---	---	---	---	Eliminato dissesto
072-4VI-042	631030	Fiume Morello	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-4VI-043	631030	Contrada Maggiorana	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E3 Viabilità primaria E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E4 Viabilità primaria E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R4 R3 R2	R4 R2	Modificato (estensione dissesto, classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti e eliminati elementi a rischio
072-4VI-044	631030	Contrada Gurgassi	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (tipologia e estensione dissesto, stato di attività e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
072-4VI-045	631030	Contrada Gurgassi	Frana complessa	Attivo	P1	P3	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Modificato (estensione dissesto, stato di attività e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
072-4VI-046	631030	Contrada Gurgassi	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-4VI-047	631030	S.S. n. 121	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E3 Viabilità secondaria E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	R2	R3  R2	Modificato (classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
072-4VI-048	631030	Est Villarosa	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria Acquedotto	E3 Viabilità secondaria E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	R2	R3  R2	Modificato (estensione dissesto, classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
072-4VI-049	631030	Centro abitato	Frana complessa	Attivo	P0	P3	E4 Centro abitato E2 Aree agricole utilizzate	E4 Centro abitato	R1	R4  R2	Modificato (stato di attività, livello di pericolosità e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
072-4VI-050	631030	Centro abitato	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Modificato (estensione dissesto classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E3 Viabilità secondaria E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	R2	R3  R2	
072-4VI-051	631030	Centro abitato	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
072-4VI-052	631030	Est II Calvario	Colamento lento	Attivo	P2	P2	---	E4 Centro abitato	---	R4	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-4VI-053	631030	Est II Calvario	Colamento lento	Attivo	P2	---	---	---	---	---	Eliminato dissesto

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-4VI-054	631030	Est II Calvario	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P1	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (tipologia e estensione dissesto, livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
072-4VI-055	631030	Est II Calvario	Colamento lento	Quiescente	P1	---	---	---	---	---	Eliminato dissesto
072-4VI-056	631030	Est II Calvario	Colamento lento	Quiescente	P0	---	---	---	---	---	Eliminato dissesto
072-4VI-057	631030	Contrada San Rocco	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-4VI-058	631030	Cozzo Sciannari	Crollo	Attivo	P2	P4	E2 Viabilità secondaria	---	R2	---	Modificato (tipologia, estensione dissesto e area a pericolosità, livello di pericolosità) Eliminati elementi a rischio
072-4VI-059	631030	Contrada Gaspa Pera	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
072-4VI-060	631030	Cozzo Sciannari	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-4VI-061	622150 631030	Fiume Morello	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (tipologia, estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-4VI-062	631030	Contrada San Rocco	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
072-4VI-063	631030	Contrada San Rocco	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
072-4VI-064	622150 631030	Contrada San Rocco	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-4VI-065	622150	Contrada Giulfo	Crollo	Attivo	P1	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Modificato (tipologia e stato di attività, estensione dissesto e area a pericolosità, livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
072-4VI-066	622150	L'Ariazza	Crollo	Attivo	P1	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Modificato (tipologia e stato di attività, estensione dissesto e area a pericolosità, livello di pericolosità)
072-4VI-067	631030	Contrada San Rocco	Crollo	Attivo	P1	P4	---	---	---	---	Modificato (tipologia, estensione dissesto e area a pericolosità, livello di pericolosità)
072-4VI-068	622150 631030	Contrada San Rocco	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (tipologia e estensione dissesto)
072-4VI-069	622150	Est Cozzo Gaspa Pera	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (tipologia e estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-4VI-070	622150	Contrada Gaspa Pera	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (tipologia e estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-4VI-071	622150	Nord Ovest Cozzo Gaspa Pera	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-4VI-072	622150	Contrada Gaspa Pera	Crollo	Attivo	P2	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Modificato (tipologia, estensione dissesto e area a pericolosità, livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
072-4VI-073	622150	Contrada Gaspa Pera	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-4VI-074	622150	Contrada Giulfo	Area a franosità diffusa	Attivo	P0	P2	E3 Elettrodotti E1 Case sparse	E3 Elettrodotti E2 Case sparse E1 Viabilità minore	R1	R3  R2	Modificato (tipologia e estensione dissesto, stato di attività e livello di pericolosità)
072-4VI-075	622150	Contrada Giulfo	Crollo	Attivo	P0	P4	---	---	---	---	Modificato (tipologia e stato di attività, estensione dissesto e area a pericolosità, livello di pericolosità)
072-4VI-076	622150	Est Monte Giulfa	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	---	---	---	---	---	Eliminato dissesto
072-4VI-077	622150	Est Monte Giulfa	Frana complessa	Attivo	P2	---	---	---	---	---	Eliminato dissesto
072-4VI-078	622150	Est Monte Giulfa	Frana complessa	Quiescente	P1	---	---	---	---	---	Eliminato dissesto
072-4VI-079	622150	Est Monte Giulfa	Frana complessa	Attivo	P2	---	---	---	---	---	Eliminato dissesto
072-4VI-080	622150	Est Monte Giulfa	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	---	---	---	---	---	Eliminato dissesto
072-4VI-081	622150	Est Monte Giulfa	Frana complessa	Quiescente	P1	---	---	---	---	---	Eliminato dissesto
072-4VI-082	622150	Rocca Danzese	Crollo	Attivo	P3	P4	---	---	---	---	Modificato (tipologia e estensione dissesto, stato di attività e livello di pericolosità)
072-4VI-083	622150	Rocca Danzese	Crollo	Attivo	P1	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Modificato (tipologia e stato di attività, estensione dissesto e area a pericolosità, livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
072-4VI-084	622150	Rocca Danzese	Crollo	Attivo	P2	P4	E2 Viabilità secondaria	---	R2	---	Modificato (tipologia e stato di attività, estensione dissesto e area a pericolosità, livello di pericolosità) Eliminati elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-4VI-085	622150	Fiume Morello	Crollo	Attivo	P2	P4	---	---	---	---	Modificato (tipologia e estensione dissesto, stato di attività e livello di pericolosità)
072-4VI-086	622150	Fiume Morello	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
072-4VI-087	622150	Fiume Morello	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
072-4VI-088	622150	Contrada Giulfo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-4VI-089	622150	Vallone Pampinello	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (tipologia e estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-4VI-090	622150	Vallone Pampinello	Crollo	Attivo	P2	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Modificato (tipologia e estensione dissesto, stato di attività e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
072-4VI-091	622150	Vallone Pampinello	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
072-4VI-092	622150	Contrada San Giovannello	Area a franosità diffusa	Attivo	P1	P2	E1 Case sparse	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R1	R2	Modificato (tipologia e estensione dissesto, stato di attività e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
072-4VI-093	622150	Contrada San Giovannello	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-4VI-094	622140 622150	Contrada San Giovannello	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-4VI-095	622150	Vallone Purgatorio	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-4VI-096	622150	Cozzo Viglio	Crollo	Attivo	P3	P4	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità, livello di pericolosità)
072-4VI-097	622140 622150	Cozzo Viglio	Crollo	Attivo	P3	P4	---	---	---	---	Modificato (tipologia e estensione dissesto e area a pericolosità, livello di pericolosità)
072-4VI-098	622140 622150	Cozzo Viglio	Crollo	Attivo	P3	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità, livello di pericolosità)
072-4VI-099	622150	Contrada Porcazzo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-4VI-100	622150	Contrada Porcazzo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (tipologia e estensione dissesto)
072-4VI-101	622150	Contrada Porcazzo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto e livello di pericolosità)
072-4VI-102	622150	Villapriolo	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P1	P2	---	---	---	---	Modificato (tipologia e estensione dissesto, stato di attività e livello di pericolosità)
072-4VI-103	622150	Villapriolo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E3 Elettrodotta	---	R3	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R2	
072-4VI-104	622150	Contrada Sambuco Casazze	Crollo	Attivo	P3	P4	E3 Viabilità primaria Elettrodotta	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	R4	R3	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità, livello di pericolosità) Inseriti e eliminati elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria		R3		

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-4VI-105	622150	Contrada Sambuco Casazze	Crollo	Attivo	P3	P4	E3 Viabilità primaria	E3 Viabilità secondaria	R4	R4	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità, livello di pericolosità) Inseriti e eliminati elementi a rischio
							E1 Case sparse	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	R2	R3	
072-4VI-106	622150	Contrada Sambuco Casazze	Crollo	Attivo	P3	P4	E3 Elettrodoto	E3 Elettrodoto	R4	R4	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità, livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
072-4VI-107	622150	Nord Villapriolo	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P1	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (tipologia e estensione dissesto, stato di attività e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
072-4VI-108	622150	Nord Villapriolo	Frana complessa	Stabilizzato	P0	P0	E2 Viabilità secondaria	E2 Aree agricole utilizzate	R1	R1	Inseriti e eliminati elementi a rischio
072-4VI-109	622150	Contrada Marcato Vecchio	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E3 Viabilità secondaria	R2	R3	Modificato (estensione dissesto, classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti e eliminati elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R2	
072-4VI-110	622150	Contrada Gennaro	Colamento lento	Stabilizzato	P0	P0	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E3 Viabilità secondaria E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R1	R1	Modificato (classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
072-4VI-111	622150	Contrada Marcato Vecchio	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-4VI-112	622150	Contrada Marcato Vecchio	Crollo	Attivo	P3	P4	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità, livello di pericolosità)

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-4VI-113	622150	Contrada Marcato Vecchio	Crollo	Attivo	P3	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità, livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
072-4VI-114	622150	Vallone Salito	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
072-4VI-115	622150	Contrada Marcato Vecchio	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
072-4VI-116	622150	Vallone Salito	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (tipologia e estensione dissesto, stato di attività)
072-4VI-117	622150	Contrada Marcato Vecchio	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
072-4VI-118	622150	Contrada Marcato Vecchio	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-4VI-119	622150	Contrada Marcato Vecchio	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
072-4VI-120	622140 622150	Contrada Marcato Vecchio	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-4VI-121	622140 622150	Contrada Marcato Vecchio	Area a franosità diffusa	Attivo	P1	P2	---	---	---	---	Modificato (tipologia e estensione dissesto, stato di attività e livello di pericolosità)
072-4VI-122	622140	Contrada Marcato Vecchio	Area a franosità diffusa	Attivo	P1	P2	---	---	---	---	Modificato (tipologia e estensione dissesto, livello di pericolosità)
072-4VI-123	622140	Contrada Marcato Vecchio	Area a franosità diffusa	Attivo	P1	P2	---	---	---	---	Modificato (tipologia e estensione dissesto, livello di pericolosità)
072-4VI-124	622140	Contrada Marcato Vecchio	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
072-4VI-125	622140	Vallone Purgatorio	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-4VI-126	631020	Monte Pampinello	Crollo	Attivo	P0	P4	E4 Centro abitato E1 Case sparse	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	R1	R3	Modificato (tipologia e estensione dissesto e area a pericolosità, stato di attività e livello di pericolosità, classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti e eliminati elementi a rischio
072-4VI-127	631020	Contrada Calascibetta	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	E3 Elettrodoto	E2 Aree agricole utilizzate	R2	R1	Modificato (tipologia e estensione dissesto, stato di attività) Inseriti e eliminati elementi a rischio
							E1 Case sparse		R1		
072-4VI-128	631020	Contrada Calascibetta	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E3 Elettrodoto	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R3	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti e eliminati elementi a rischio
072-4VI-129	631020 631030	Contrada Spina	Colamento lento	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E2 Aree agricole utilizzate	R2	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti e eliminati elementi a rischio
072-4VI-130	631020	Torrente Spina	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E3 Viabilità secondaria	---	R3	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R2	
072-4VI-131	631020 631030	Contrada Spina	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria Elettrodoto	R2	R3	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate		R2	
072-4VI-132	631020	Contrada Spina	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E3 Elettrodoto	R2	R3	Modificato (estensione dissesto) Inseriti e eliminati elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R2	
072-4VI-133	631020	Contrada Spina	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-4VI-134	631020	Contrada Spina	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-4VI-135	631020	Torrente Spina	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-4VI-136	631020	Torrente Spina	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-4VI-137	631020	Contrada Spina	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-4VI-138	631020	Contrada Spina	Colamento lento	Attivo	P2	---	---	---	---	---	Eliminato dissesto
072-4VI-139	631020	Contrada Spina	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	---	---	---	---	---	Eliminato dissesto
072-4VI-140	631020	Contrada Spina	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R2	R3	Modificato (tipologia e estensione dissesto, classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R2	
072-4VI-141	631020	Zotta Caldaia	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-4VI-142	631020	Contrada Sparacio	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
072-4VI-143	631020	Contrada Sparacio	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
072-4VI-144	631020	Casa S. Anna	Crollo	Attivo	P1	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Modificato (tipologia e estensione dissesto e area a pericolosità, stato di attività e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-4VI-145	631020	Contrada Sparacio	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-4VI-146	631020	Contrada Spina	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-4VI-147	631020	Contrada Spina	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-4VI-148	631020	Contrada Tesauo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-4VI-149	631020	Contrada Tesauo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
072-4VI-150	631020	Contrada Tesauo	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-4VI-151	631020	Contrada Tesauo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-4VI-152	631020	Contrada Tesauo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
072-4VI-153	631020	Vallone Satarella	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-4VI-154	631020	Vallone Satarella	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R2	Modificato (estensione dissesto e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
072-4VI-155	631020	Contrada Marcasita	Colamento lento	Attivo	P1	---	---	---	---	---	Eliminato dissesto
072-4VI-156	631020	Contrada Marcasita	Colamento lento	Attivo	P1	---	---	---	---	---	Eliminato dissesto

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-4VI-157	631020	Vallone Satarella	Crollo	Attivo	P1	P4	E2 Viabilità secondaria	E1 Viabilità minore Zone boscate	R1	R3	Modificato (tipologia e estensione dissesto e area a pericolosità, livello di pericolosità) Inseriti e eliminati elementi a rischio
072-4VI-158	622150	Contrada Gaspa	Colamento lento	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
072-4VI-159	622150	Case Bastione	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
072-4VI-160	622150	Case Bastione	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (tipologia e estensione dissesto, livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
072-4VI-161	622150	Case Bastione	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Modificato (tipologia e estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-4VI-162	622150	Case Buscella	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
072-4VI-163	631030	Cimitero	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R2	R3	Modificato (estensione dissesto, classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R2	
072-4VI-164	631020 631030	Cimitero	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P1	P1	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria Cimitero	R1	R2	Modificato (classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate			
072-4VI-165	631020 631030	Contrada Calascibetta	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-4VI-166	631020	Cimitero	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
072-4VI-167	631020	Contrada Calascibetta	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Modificato (estensione dissesto) Inseriti e eliminati elementi a rischio
							E3 Viabilità primaria	E2 Aree agricole utilizzate	R3	R2	
072-4VI-168	631030	Contrada San Rocco	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
072-4VI-169	631030	Contrada San Rocco	Crollo	Attivo	P2	P4	---	---	---	---	Modificato (tipologia e estensione dissesto e area a pericolosità, livello di pericolosità)
072-4VI-170	631030	Est II Calvario	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (tipologia e estensione dissesto)
072-4VI-171	622150	S.S. n. 290	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Viabilità primaria	E4 Viabilità primaria	R4	R4	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità e classe elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate		R3	
072-4VI-172	622140	Contrada Marcato Vecchio	Crollo	Attivo	---	P4					Nuovo
072-4VI-173	622140	Contrada Marcato Vecchio	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	---	---	---	Nuovo
072-4VI-174	622140	Vallone Purgatorio	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-4VI-175	622140	Vallone Purgatorio	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-4VI-176	622140	Fiume Salso	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-4VI-177	622140	Fiume Salso	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-4VI-178	622140	Fiume Salso	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-4VI-179	622140	Vallone Purgatorio	Area a franosità diffusa	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Nuovo
072-4VI-180	622140	Vallone Purgatorio	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-4VI-181	622140	Fiume Salso	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-4VI-182	622140	Fiume Salso	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-4VI-183	622140	Fiume Salso	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-4VI-184	622140	Cozzo Centimolo	Area a franosità diffusa	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Nuovo
072-4VI-185	622140	Cozzo Centimolo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-4VI-186	622140	Monte Serralunga	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-4VI-187	622140	Contrada San Giovannello	Area a franosità diffusa	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Nuovo
072-4VI-188	622150	S.S. n. 290	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P1	---	E4 Viabilità primaria	---	R2	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R1	
072-4VI-189	622150	Vallone Salito	Area a franosità diffusa	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Nuovo
072-4VI-190	622150	Contrada Sambuco Casazze	Area a franosità diffusa	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Nuovo
072-4VI-191	622150	Contrada Sambuco Casazze	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-4VI-192	622150	Contrada Sambuco Casazze	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
072-4VI-193	622150	Contrada Sambuco Casazze	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate		R3	
072-4VI-194	622150	Contrada Sambuco Casazze	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-4VI-195	622150	Villapriolo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-4VI-196	622150	Villapriolo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-4VI-197	622150	Villapriolo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-4VI-198	622150	Villapriolo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-4VI-199	622150	Villapriolo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-4VI-200	622150	Villapriolo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-4VI-201	622150	Villapriolo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-4VI-202	622150	Contrada Porcazzo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-4VI-203	622150	Contrada Porcazzo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-4VI-204	622150	Contrada Porcazzo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Nuovo
072-4VI-205	622150	Contrada Gennaro	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-4VI-206	622150	Contrada Gennaro	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
072-4VI-207	622150	Contrada Gennaro	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
072-4VI-208	622150	Contrada Gennaro	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-4VI-209	622140	Vallone Purgatorio	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-4VI-210	622140	Monte Serralunga	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-4VI-211	622140	Cozzo Centimolo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-4VI-212	622150	Villa Viglio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-4VI-213	622150	Contrada San Giovannello	Area a franosità diffusa	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Nuovo
072-4VI-214	622150	Contrada San Giovannello	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	---	---	---	Nuovo
072-4VI-215	622150	Contrada San Giovannello	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse	---	R3	Nuovo
072-4VI-216	622150	Contrada San Giovannello	Area a franosità diffusa	Attivo	---	P2	---	---	---	---	Nuovo
072-4VI-217	622150	Contrada Gennaro	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
072-4VI-218	622150	Contrada Porcazzo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-4VI-219	622150	Contrada Porcazzo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
072-4VI-220	622150	Contrada Gaspa	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-4VI-221	622150	Contrada Gaspa	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Viabilità primaria	---	R4	Nuovo
072-4VI-222	622150	Contrada Gaspa	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Viabilità primaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
072-4VI-223	622150	Contrada Gaspa	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-4VI-224	622150	Contrada Gaspa	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-4VI-225	622150	Contrada Lago Stelo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-4VI-226	622150	Contrada Lago Stelo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-4VI-227	622150	Contrada Giulfo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Elettrodotto	---	R4	Nuovo
								E1 Viabilità minore		R3	
072-4VI-228	622150	Contrada Giulfo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-4VI-229	622150	Contrada Giulfo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-4VI-230	622150	Monte Giulfo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-4VI-231	622150	Contrada Giulfo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
072-4VI-232	622150	Contrada Gaspa Pera	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-4VI-233	622150	Contrada Gaspa Pera	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-4VI-234	622150	Contrada Gaspa Pera	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-4VI-235	631030	Cozzo Sciannari	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
072-4VI-236	631030	Contrada Gaspa Pera	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-4VI-237	631030	Contrada Gaspa Pera	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Nuovo
072-4VI-238	631030	Contrada Gaspa Pera	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-4VI-239	622150 631030	Contrada Gaspa Pera	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-4VI-240	631030	Contrada San Rocco	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-4VI-241	631030	Contrada San Rocco	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-4VI-242	631030	Contrada San Rocco	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-4VI-243	631030	Contrada San Rocco	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-4VI-244	622150	Monte Pampinello	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-4VI-245	622140 622150 631030	Monte Pampinello	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-4VI-246	631030	Calascibetta	Colamento lento	Attivo	---	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Nuovo
072-4VI-247	631020	Contrada Spina	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-4VI-248	631020	Contrada Spina	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-4VI-249	631020	Contrada Spina	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R2	Nuovo
072-4VI-250	631020	Fiume Salso	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Nuovo
072-4VI-251	631020	Palazzo Stanzie	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-4VI-252	631020	Palazzo Stanzie	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-4VI-253	631020 631030	Palazzo Stanzie	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
072-4VI-254	631020	Contrada Stanzie	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-4VI-255	631020	Casa S. Anna	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-4VI-256	631020	Contrada Maggiorana	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-4VI-257	631020	Contrada Maggiorana	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-4VI-258	631020	Contrada Sparacio	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-4VI-259	631020	Contrada Sparacio	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-4VI-260	631020	Contrada Tesauo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-4VI-261	631020	Contrada Tesauo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-4VI-262	631020	Vallone Satarella	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Nuovo
072-4VI-263	631020	Contrada Tesauo	Area a franosità diffusa	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Nuovo
072-4VI-264	631020	Vallone Satarella	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Nuovo
072-4VI-265	631020	Contrada Marcasita	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-4VI-266	631020	Contrada Marcasita	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse	---	R3	Nuovo
072-4VI-267	631020	Contrada Marcasita	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-4VI-268	631030	S. Francesco Bubbonetto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-4VI-269	631030	Vallone Vanella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-4VI-270	631030	Vallone Vanella	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-4VI-271	631030	Nord Cozzo del Lampo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-4VI-272	631030	Nord Cozzo del Lampo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-4VI-273	631030	Est Villarosa	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
072-4VI-274	631030	Est Villarosa	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
072-4VI-275	631030	Est Villarosa	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-4VI-276	631030	Est Villarosa	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
072-4VI-277	631030	Est Villarosa	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
072-4VI-278	631030	Contrada San Rocco	Frana complessa	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Nuovo
072-4VI-279	631030	Contrada Stanzie	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-4VI-280	631030	Cozzo del Lampo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R2	Nuovo
072-4VI-281	631030	Cozzo del Lampo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-4VI-282	631030	Cozzo del Lampo	Area a franosità diffusa	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Nuovo
072-4VI-283	631030	Vallone Vanella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-4VI-284	631030	Contrada Maggiorana	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-4VI-285	631030	Contrada San Giuliano	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-4VI-286	631030	Stazione Villarosa	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-4VI-287	631030	Contrada Spedalotto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-4VI-288	631030	Contrada Spedalotto	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-4VI-289	631030	Contrada Spedalotto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
072-4VI-290	631030	Monte Marcasita	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
072-4VI-291	631030	Monte Marcasita	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
072-4VI-292	631030	Monte Marcasita	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-4VI-293	631030	Monte Marcasita	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Nuovo
072-4VI-294	631030 631070	Contrada Malpasso	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	---	---	---	Nuovo
072-4VI-295	631030 631070	Contrada Marcasita Contrada Malpasso	Area a franosità diffusa	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Nuovo
072-4VI-296	631060	Contrada Malpasso	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
072-4VI-297	631060	Contrada Malpasso	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R2	Nuovo
072-4VI-298	631060	Contrada Malpasso	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
072-4VI-299	631020	Vallone Satarella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-4VI-300	631020	Vallone Satarella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
072-4VI-301	631060	Masseria Fornace	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
072-4VI-302	631060	Masseria Fornace	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E1 Zone boscate	---	R2	Nuovo
072-4VI-303	631060	Contrada Malpasso	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo

Relativamente all'individuazione degli elementi a rischio, l'aggiornamento dell'intero territorio comunale effettuato applicando la metodologia indicata in premessa, ha portato alla individuazione di alcuni dissesti ubicati nel territorio comunale di Villarosa che coinvolgono porzioni di territorio di comuni limitrofi nelle quali.

Inoltre, alcuni dissesti ubicati nel territorio dei comuni limitrofi coinvolgono in parte anche il territorio di Villarosa, senza determinare aree a rischio.

Nella tabelle seguenti, si riportano i dati relativi alle suddette interferenze.

**Tabella riassuntiva dei dissesti interferenti con altri Comuni**

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Altro comune	
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Elemento	R
072-4VI-220	622150	Contrada Gaspa	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	CALASCIBETTA	---
											---	---

**Tabella riassuntiva dei dissesti di altri comuni interferenti con Villarosa**

Codice dissesto	Comune	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità	VILLAROSA	
							Elemento a rischio	Rischio
072-4CA-108	Calascibetta	622150	Contrada Piana Palermo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	---	---
072-4CA-111	Calascibetta	622150	Vallone Salito	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	---	---
072-4CA-118	Calascibetta	622150	Vallone Salito	Calanco	Attivo	P2	---	---
072-4CA-120	Calascibetta	622150	Vallone Salito	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	---	---
072-4CA-139	Calascibetta	622150	Contrada Sambuco Casazze	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	---	---
072-6BM-002	Bompietro	622140	Contrada Consiglio	Frana complessa	Quiescente	P1	---	---

Fanno parte integrante del presente di aggiornamento i seguenti elaborati:

- Carta dei dissesti, in scala 1:10.000, relativa alle sezioni C.T.R. n. 622140, n. 622150, n. 631020, n. 631030, n. 631060 e n. 631070;
- Carta della pericolosità, in scala 1:10.000, relativa alle sezioni C.T.R. n. 622140, n. 622150, n. 631020, n. 631030, n. 631060 e n. 631070;
- Carta del rischio, in scala 1:10.000, relativa alle sezioni C.T.R. n. 622140, n. 622150, n. 631020, n. 631030, n. 631060 e n. 631070.