

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Presidenza della Regione Siciliana
Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia

Servizio 3 "ASSETTO DEL TERRITORIO"


Aggiornamento del Piano Stralcio di Bacino
per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)
(Art. 68 commi 4bis e 4 ter del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 e ss. mm. ii.)

Conferenza Operativa del 10/06/2025

(Art.3, comma 3 L.R. n. 8 del 08/05/2018)

Delibera n. 234 del 17/06/2025

GEOMORFOLOGIA

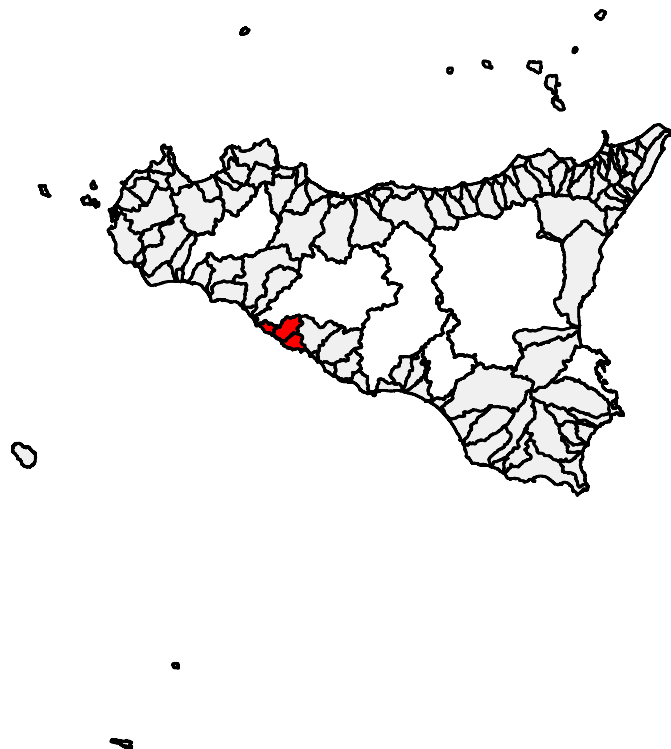

RELAZIONE

COMUNE DI SICULIANA

Regione Siciliana



IL PRESIDENTE
On.le Renato Schifani

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA
Segretario Generale Leonardo Santoro

SERVIZIO 3 “ASSETTO DEL TERRITORIO”
Dirigente Responsabile Antonino D’Amico

Coordinamento e revisione

Antonino D'Amico Dirigente Responsabile del Servizio 3

Redazione, informatizzazione dati, progetto grafico e stampa

Laura Bandieramonte Funzionario direttivo del Servizio 3

PREMESSA

Il territorio comunale di Siculiana rientra nell'Area tra F. Platani e Fosso delle Canne (064), nel Bacino idrografico del Fosso delle Canne (065) e nell'Area tra Fosso delle Canne e F. S. Leone (066).

Il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Area tra F. Platani e Fosso delle Canne (064), del Bacino idrografico del Fosso delle Canne (065) e dell'Area tra Fosso delle Canne e F. S. Leone (066) è stato approvato con D.P.R. n. 120 del 10/04/2007, pubblicato nella G.U.R.S. n. 29 del 29/06/2007, successivamente aggiornato con D.P. n. 528/Serv. 5°/S.G. del 14/12/2011 (G.U.R.S. n. 12 del 23/03/2012) e D.P. n. 06/Serv. 4°/S.G. del 17/01/2017 (G.U.R.S. n. 10 del 10/03/2017).

Così come indicato all'articolo 7 (Procedure di aggiornamento e revisione promosse da soggetti pubblici o privati), comma 1 delle Norme di Attuazione del P.A.I. aggiornate con D.P. Reg. Siciliana n. 09/AdB del 06/05/2021, pubblicato nella G.U.R.S. n. 22 del 21/05/2021, S.O. n. 2, "Il P.A.I. può essere aggiornato, su proposta di soggetti pubblici o privati... b) segnalazioni di nuovi dissesti idrogeologici.

Il presente aggiornamento, che riguarda l'intero territorio comunale, si è reso necessario a seguito del dissesto di crollo che nei primi giorni di gennaio 2024 ha interessato un tratto della strada provinciale "Siculiana-Raffadali", di cui si è appreso da fonti di stampa (Giornale di Sicilia del 08/01/2024) e dalla segnalazione dell'ISPRA sulla piattaforma IdroGeo.

Una successiva segnalazione di fenomeni di dissesto idrogeologico all'interno della R.N.O. "Torre Salsa" è pervenuta con nota del WWF Italia, ente gestore della riserva, prot. 30/2024 del 13/06/2024, acquisita al protocollo dell'Autorità di bacino con n. 15315 del 14/06/2024.

La metodologia adottata fa riferimento alla Relazione Generale del P.A.I., capitolo 5 – Metodologia operativa per l'analisi e la valutazione del rischio geomorfologico, scaricabile dal sito internet http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Presidenza della Regione/PIR_AutoritaBacino/PIR_Areematiche/PIR_Pianificazione/PIR_PianoStralcioBacinoAssettoIdrograficoPAI.

Relativamente ai livelli di pericolosità geomorfologica si rende necessario precisare che, così come riportato nell'art.5, comma 1, lett. y) delle Norme di Attuazione *la pericolosità geomorfologica è la probabilità di occorrenza di un fenomeno franoso potenzialmente pericoloso in un determinato intervallo di tempo e in una certa area; in riferimento alla metodologia di cui al Paragrafo 5.3 della Relazione Generale del P.A.I. ed. 2004, lo stato di pericolosità in un sito è definito in funzione della effettiva presenza di un fenomeno franoso*. Pertanto, il presente aggiornamento non contiene valutazioni delle aree in termini di suscettività da frana.

L'aggiornamento dell'intero territorio comunale viene redatto ai sensi delle *Direttive per la redazione degli studi di valutazione della pericolosità derivante da fenomeni di crollo*, di cui all'Allegato 1 dell'Appendice A delle Norme di Attuazione, in base al quale per l'individuazione di aree a potenziale crollo in funzione della pendenza del versante, con l'ausilio delle immagini satellitari disponibili su Google Earth, si è utilizzato lo "SLOPE", cioè la generazione in automatico della carta delle pendenze del terreno a partire dal modello di elevazione digitale del terreno (DEM 2 x 2 della Regione Siciliana), considerando angoli superiori a 40°.

Per la valutazione dell'areale interessato dalla caduta dei massi a valle dei costoni rocciosi viene adottata, cautelativamente, la metodologia del "cono d'ombra" (modello GIS Cone Fall 1.0 - Quanterra), prevista dalle sopra citate direttive (Fase 1 "Analisi Preliminare") che, attraverso una verifica geometrica dell'area in studio, considerando una ampiezza dell'angolo del cono d'ombra, applicato al punto più alto dell'area sorgente dei crolli, pari a 27.5° o 33° in funzione della pendenza e della morfologia del versante, fornisce ulteriori dati utili alla individuazione della estensione dell'areale interessato dalla caduta dei massi.

Applicando questo metodo, in alcuni casi, viene rivalutata l'estensione dell'area a pericolosità determinata da dissesti di crollo già presenti nel P.A.I. precedente.

In alcuni casi l'area a pericolosità da crollo sovrasta aree caratterizzate da un livello di pericolosità inferiore, dovuta a dissesti di altra tipologia; nella restituzione cartografica (Carta della pericolosità) tali pericolosità vengono rappresentate con un perimetro tratteggiato, per facilitarne la individuazione.

Qualora in tali aree siano presenti elementi vulnerabili, il livello di rischio viene determinato in funzione del grado di pericolosità più elevato.

Nelle suddette aree, le norme d'uso da applicare nella vincolistica di pianificazione urbanistica sono quelle legate alla pericolosità di livello maggiore e un eventuale studio di compatibilità geomorfologica dovrà tenere conto di tutte le tipologie di dissesto presenti e dei relativi areali di pericolosità che coinvolgono l'area oggetto di studio.

Per quanto riguarda la fascia di arretramento verso monte del fronte roccioso, si fa presente che in alcuni casi, in rapporto all'altezza della scarpata, si considera una fascia inferiore ai 20 metri, valore indicato nella Relazione Generale del P.A.I..

In relazione al livello di pericolosità da crollo, poiché non è facile valutare le dimensioni dei blocchi utilizzando metodi indiretti, per il principio di cautela, viene attribuito ad ogni dissesto un livello di pericolosità molto elevato (P4).

Per i dissesti diversi dai fenomeni di crollo e di sprofondamento, che determinano un livello di pericolosità geomorfologico elevato (P3) e molto elevato (P4) viene inserita, a scopo precauzionale, una "fascia di rispetto" *per probabile evoluzione del dissesto* che assume il valore di "sito di attenzione", di ampiezza pari a metri 20 tutto intorno all'areale di pericolosità (Art. 24 comma 7 delle Norme di attuazione del P.A.I.).

Nel caso in cui la fascia di rispetto sia sovrastata da un'area a pericolosità da crollo, nella Carta della pericolosità e del rischio viene rappresentata con un perimetro tratteggiato, per facilitarne la individuazione.

Per la redazione della Carta dei Dissesti vengono condotte analisi estese a tutto il territorio comunale, utilizzando le immagini satellitari disponibili su Google Earth in diversi anni, che consentono di rivalutare la tipologia e/o la estensione di alcuni dissesti già censiti nel P.A.I. vigente e di individuare nuove aree in dissesto.

Al fine di poterli individuare con maggiore facilità, viene aggiornata la sigla identificativa dei siti di attenzione censiti nella porzione di territorio ricadente nel bacino idrografico del Fiume Imera meridionale (072), che risultava ancora coincidente con la stessa codificazione utilizzata per i dissesti.

In merito alla classificazione degli elementi a rischio coinvolti, per tutti i dissesti del territorio comunale di Siculiana viene aggiornata l'individuazione del livello di rischio determinato dalle principali categorie di elementi a rischio, secondo la Tabella riportata nelle Norme di Attuazione di cui al D.P. n. 09/ 2021.

Tale indicazione preliminare, rappresentata nelle Carte del Rischio, potrà essere utilizzata per gli approfondimenti a scala locale per le successive attività pianificatorie di protezione civile, finalizzate ad una corretta gestione del rischio.

E' utile puntualizzare che l'intersezione tra gli areali delle pericolosità e gli elementi a rischio coinvolti può determinare una attribuzione anche parziale, in termini di mappatura, del rischio dell'elemento considerato.

Pertanto, la valutazione della situazione di rischio dell'intero elemento coinvolto viene demandato al piano comunale di protezione civile. Infatti la gestione del rischio esula dalle competenze del P.A.I., rimanendo in carico ad altri rami della pubblica amministrazione (cfr. art.2 comma 7 delle Norme di attuazione di cui al già citato decreto presidenziale).

Le modifiche apportate con la presente proposta di aggiornamento riguardano soltanto le sezioni C.T.R. n. 635040, n. 636010, n. 636020, n. 636050 e n. 636060.

Relativamente alla rappresentazione cartografica, si precisa che le Carte dei Dissesti, della Pericolosità e del Rischio delle sopra citate sezioni C.T.R., che costituiscono parte integrante del

presente aggiornamento, riportano le informazioni relative al solo territorio comunale di Siculiana, ad esclusione di alcuni dissesti di comuni limitrofi, evidenziati dai rispettivi codici, (cfr. tabelle successive) che si estendono ad interessare porzioni, seppur piccole, del territorio del Comune in esame.

Si precisa che il presente aggiornamento riguarda solo ed esclusivamente gli **aspetti geomorfologici**.

ITER DI AGGIORNAMENTO

Con la nota prot. n. 27864 del 30/10/2024 la previsione di aggiornamento, per gli aspetti geomorfologici, del P.A.I. dell'Area tra F. Platani e Fosso delle Canne (064), del Bacino idrografico del Fosso delle Canne (065) e dell'Area tra Fosso delle Canne e F. S. Leone (066), relativa al Comune di Siculiana è stata trasmessa al Segretario Generale dell'Autorità di Bacino per la condivisione e il successivo inoltro alla Conferenza Operativa per l'acquisizione del parere di competenza.

Con la nota prot. n. 1558 del 16/01/2025 il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino ha convocato la seduta del 28/01/2025 per acquisire il parere della Conferenza Operativa ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 68, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, sugli atti relativi alla elaborazione dell'aggiornamento del P.A.I. in argomento.

Visto il voto favorevole della Conferenza Operativa del 28/01/2025, espresso all'unanimità dei componenti presenti, il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino con Delibera n. 215 del 04/02/2025 e successivo DSG n. 144 del 10/02/2025 ha adottato l'aggiornamento del P.A.I. del Comune di Siculiana.

Con la nota prot. n. 4897 del 13/02/2025 l'Autorità di Bacino ha notificato al Comune il D.S.G. di adozione n. 144 del 10/02/2025, pubblicato nella G.U.R.S. n. 12 del 07/03/2025 e sul sito della Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, comunicando che l'iter procedurale da seguire per la pubblicità degli atti è quello stabilito dall'art. 68 comma 4 ter del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e che, come disposto dall'art.5 del sopra richiamato decreto, dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana sono concessi 30 giorni per far pervenire eventuali osservazioni alla Autorità di Bacino.

Considerato che trascorsi i 30 giorni dalla pubblicazione nella G.U.R.S. non sono pervenute osservazioni alla proposta di aggiornamento del P.A.I. del Comune di Siculiana, con la nota prot. n. 14726 del 21/05/2025 il competente Ufficio dell'Autorità di Bacino ha trasmesso gli elaborati dell'aggiornamento in oggetto al visto del Segretario Generale per la valutazione della Conferenza Operativa.

Il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino con la nota prot. n. 15420 del 29/05/2025 ha convocato la seduta del 10/06/2025, per acquisire il parere della Conferenza Operativa sugli atti relativi alla elaborazione dell'aggiornamento del P.A.I. in argomento.

Con Delibera n. 234 del 17/06/2025 il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino, visto il voto favorevole della Conferenza Operativa del 10/06/2025, espresso all'unanimità dei componenti presenti, ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 68 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, acquisisce il parere favorevole sull'aggiornamento del P.A.I. del Comune di Siculiana.

DISSESTI OGGETTO DI AGGIORNAMENTO

Nel presente paragrafo vengono descritte soltanto le modifiche relative ai dissesti segnalati con le note riportate in premessa.

Nelle descrizioni che seguono non vengono riportati il livello di rischio e gli elementi vulnerabili coinvolti dalle pericolosità per i quali si rimanda alla tabella riassuntiva riprodotta in calce.

S.P. n. 17 “Siculiana-Raffadali”: dissesto codice 065-1SI-037

A seguito del dissesto di crollo che nei primi giorni di gennaio 2024 ha interessato un tratto della strada provinciale “Siculiana-Raffadali”, di cui si è appreso da fonti di stampa e dalla segnalazione dell’ISPRA sulla piattaforma IdroGeo, questo Ufficio ha richiesto al Comune e al Libero Consorzio Comunale di Agrigento maggiori informazioni in merito al fenomeno franoso, con particolare riferimento alla sua ubicazione.

Con la nota n. 381 del 10/01/2024, acquisita al protocollo dell’Autorità di Bacino con n. 935 del 15/01/2024, il Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha comunicato che *il distacco di un grosso masso dal costone roccioso posto a monte della strada... ha prodotto seri danni alla sede stradale e alla gabbionata di contenimento* inviando la sua ubicazione su uno stralcio di Google Earth.

L’area interessata dal dissesto, che ha coinvolto la viabilità provinciale al km 13+500 circa, risulta individuata nel P.A.I. vigente come dissesto di crollo, identificato con il codice 065-1SI-037 e livello di pericolosità molto elevato (P4).

Nel presente aggiornamento, applicando la metodologia indicata in premessa relativamente ai dissesti di crollo, con l’ausilio dello “Slope” e del metodo del “cono d’ombra” viene modificata l’estensione sia del costone roccioso instabile sia dell’area a pericolosità interessata dalla propagazione dei massi in caduta a valle dello stesso. Il livello di pericolosità rimane invariato (P4).

R.N.O. “Torre Salsa”: dissesti codice 064-1SI-005, 064-1SI-010, 064-1SI-013 e 064-1SI-014

Con la nota n. 30/2024 del 13/06/2024, acquisita al protocollo dell’Autorità di Bacino con n. 15315 del 14/06/2024, il WWF Italia, in qualità di ente gestore della riserva naturale orientata “Torre Salsa”, ha segnalato lo stato di dissesto idrogeologico all’interno della riserva, in particolare nella zona di Monte Stella, inviando le relazioni di servizio dei suoi operatori del 22/05/2024, 30/05/2024 e 08/06/2024 e alcune immagini fotografiche delle aree interessate, riportate anche su uno stralcio di Google Earth.

Con la nota prot. n. 16243 del 25/06/2024 questo Ufficio, ha comunicato che *le aree interessate dai fenomeni segnalati dall’Ente Gestore della Riserva, alcune delle quali già individuate nel P.A.I. vigente, sono oggetto delle modifiche in itinere conseguenti alla applicazione delle procedure previste dall’aggiornamento del P.A.I.*

In particolare, nell’area segnalata dal WWF come zona 1 (Foce Salso) nel P.A.I. vigente risulta individuato un dissesto conseguente ad erosione accelerata identificato con il codice 064-1SI-005 e caratterizzato da un livello di pericolosità medio (P2).

Le analisi condotte con la metodologia utilizzata per l’aggiornamento del P.A.I. descritta in premessa hanno permesso di evidenziare un dissesto di crollo che interessa sia le porzioni litologicamente più consistenti, che possono dislocarsi in blocchi instabili, sia le componenti sabbioso-argillose che possono dare luogo a “crolli di terra”.

Pertanto, nel presente aggiornamento il dissesto viene considerato un crollo, con la conseguente modifica della estensione, secondo la valutazione della pendenza del versante, e del livello di pericolosità associato, da medio (P2) a molto elevato (P4).

L’area a pericolosità viene estesa anche alla zona a valle del costone soggetto a crollo, applicando la metodologia del cono d’ombra.

Nelle aree di Contrada Cannicella segnalate dal WWF come zona 2 e zona 3, nel P.A.I. vigente risultano individuati rispettivamente i dissesti conseguenti ad erosione accelerata identificati con i codici 064-1SI-010 e 064-1SI-013, entrambi caratterizzati da un livello di pericolosità medio (P2).

Per le stesse valutazioni di cui sopra, per entrambi i dissesti, vengono modificate la tipologia e l’estensione sia del dissesto sia dell’area a pericolosità, e il livello di pericolosità, da medio (P2) a molto elevato (P4).

Nell'area segnalata dal WWF come zona 4 (Monte Stella) nel P.A.I. vigente risulta individuato il dissesto di crollo identificato con il codice 064-1SI-014, caratterizzato da un livello di pericolosità molto elevato (P4).

In questo caso, le modifiche apportate con il presente aggiornamento riguardano soltanto l'estensione del dissesto, secondo la pendenza del versante, e dell'area a pericolosità a valle del costone, secondo il metodo del cono d'ombra. Rimane invariato il livello di pericolosità (P4).

Siculiana marina: dissesto codice 064-1SI-017

Nel P.A.I. vigente in località Siculiana marina risulta individuato un dissesto di crollo, identificato con il codice 064-1SI-017 e caratterizzato da un livello di pericolosità moderato (P1), considerato stabilizzato a seguito di interventi di consolidamento.

Con la nota prot. n. 16243 del 25/06/2024 questo Ufficio ha puntualizzato che per il dissesto 064-1SI-017 *“dovrà essere trasmessa la documentazione riportata al punto A.2 della Appendice A al fine di valutarne l'efficacia allo stato attuale e procedere alla classificazione dell'area come “Area interessata dagli effetti di interventi di mitigazione del rischio”, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16 e che senza tale documentazione il dissesto verrà considerato nuovamente attivo, con conseguente modifica del livello di pericolosità ad esso associato”*.

Non avendo ricevuto alcuna informazione in merito alle opere di consolidamento, si è modificato lo stato di attività, considerando il crollo attivo, con conseguente variazione del livello di pericolosità da moderato (P1) a molto elevato (P4) e ampliamento dell'area a pericolosità a valle, secondo la metodologia del cono d'ombra.

Lo stato di dissesto, pericolosità e rischio geomorfologico del comune di Siculiana viene riassunto nella seguente tabella.

Tabella dei dissesti oggetto di aggiornamento

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
064-1SI-001	635040	Torre Salsa	Crollo	Attivo	P2	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Modificato (tipologia e estensione dissesto, livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
064-1SI-002	635040	Torre Salsa	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
064-1SI-003	635040	Torre Salsa	Crollo	Attivo	P2	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Modificato (tipologia e estensione dissesto, livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
064-1SI-004	635040	Torre Salsa	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
064-1SI-005	636010	Foce Salso	Crollo	Attivo	P2	P4	---	E3 Spiaggia	---	R4	Modificato (tipologia e estensione dissesto, livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
								E2 Area naturale protetta		R3	
064-1SI-006	635040 636010	Torre Salsa	Crollo	Attivo	P3	P4	---	E3 Spiaggia	---	R4	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità, livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
								E2 Area naturale protetta		R3	
064-1SI-007	636010	Foce Salso	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Area naturale protetta	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
064-1SI-008	636010	Casa Cannicella	Crollo	Attivo	P2	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Modificato (tipologia e estensione dissesto, livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
064-1SI-009	636010	Casa Cannicella	Area a franosità diffusa	Attivo	P1	P2	---	E2 Area naturale protetta Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (tipologia e estensione dissesto, stato di attività e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
064-1SI-010	636010	Contrada Cannicella	Crollo	Attivo	P2	P4	---	E3 Spiaggia	---	R4	Modificato (tipologia e estensione dissesto, livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
								E2 Area naturale protetta		R3	
064-1SI-011	636010	Casa Cannicella	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Area naturale protetta Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
064-1SI-012	636010	Monte dell'Eremita	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore	---	R3	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità) Inseriti elementi a rischio
064-1SI-013	636010 636050	Contrada Cannicella	Crollo	Attivo	P2	P4	---	E3 Spiaggia	---	R4	Modificato (tipologia e estensione dissesto, livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
								E2 Case sparse Area naturale protetta		R3	
064-1SI-014	636010 636050	Monte Stella	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E3 Spiaggia	---	R4	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità) Inseriti elementi a rischio
								E2 Area naturale protetta		R3	
064-1SI-015	636050	Contrada Garebici	Crollo	Attivo	P2	P4	---	---	---	---	Modificato (tipologia e estensione dissesto, livello di pericolosità)
064-1SI-016	636050	Siculiana Marina	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
064-1SI-017	636050	Siculiana Marina	Crollo	Attivo	P1	P4	---	E4 Nucleo abitato E3 Viabilità secondaria	---	R4	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità, stato di attività e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
064-1SI-018	636050	Siculiana Marina	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E4 Nucleo abitato E3 Viabilità secondaria	---	R4	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità) Inseriti elementi a rischio
064-1SI-019	636050	Siculiana Marina	Crollo	Attivo	P4	P4	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità)
064-1SI-020	636050	Siculiana Marina	Crollo	Attivo	P2	P4	---	E4 Nucleo abitato E3 Viabilità secondaria	---	R4	Modificato (tipologia e estensione dissesto, livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
								E1 Viabilità minore		R3	
064-1SI-021	635040 636010	Fosso del Pantano	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
064-1SI-022	636010	Fosso del Pantano	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
064-1SI-023	635040 636010	Fosso del Pantano	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
064-1SI-024	635040	Fosso del Pantano	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
064-1SI-025	635040	Fosso della Curva	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
064-1SI-026	635040	Torre Salsa	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
064-1SI-027	635040	Torre Salsa	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
064-1SI-028	635040	Torre Salsa	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
064-1SI-029	635040	Torre Salsa	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
064-1SI-030	635040	Fosso del Pantano	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
064-1SI-031	635040	Fosso del Pantano	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
064-1SI-032	635040 636010	Fosso del Pantano	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
064-1SI-033	635040	Torre Salsa	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
064-1SI-034	635040	Torre Salsa	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
064-1SI-035	635040	Torre Salsa	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
064-1SI-036	635040	Torre Salsa	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
064-1SI-037	636010	Fosso del Pantano	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
064-1SI-038	636010	Fosso del Pantano	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
064-1SI-039	636010	Fosso del Pantano	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
064-1SI-040	636010	Casa Caruana	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
064-1SI-041	636010	Casa Caruana	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
064-1SI-042	636010	Zotta d'Aquila	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
064-1SI-043	636010	Casa Caruana	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
064-1SI-044	636010	Casa Caruana	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
064-1SI-045	636010	Casa Agnello	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
064-1SI-046	636010	Fosso del Pantano	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
064-1SI-047	636010	Fosso del Pantano	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
064-1SI-048	636010	Fosso del Pantano	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
064-1SI-049	636010	Fosso del Pantano	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
064-1SI-050	636010	Fosso del Pantano	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate Area naturale protetta E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
064-1SI-051	636010	Casa Agnello	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
064-1SI-052	636010	Casa Agnello	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
064-1SI-053	636010	Casa Agnello	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
064-1SI-054	636010	Nord Monte dell'Eremita	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
064-1SI-055	636010	Nord Monte dell'Eremita	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
064-1SI-056	636010	Nord Monte dell'Eremita	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
064-1SI-057	636010	Nord Monte dell'Eremita	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
064-1SI-058	636010	Nord Est Monte dell'Eremita	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
064-1SI-059	636010	Nord Est Monte dell'Eremita	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
064-1SI-060	636010	Monte dell'Eremita	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
064-1SI-061	636010	Monte dell'Eremita	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate Area naturale protetta E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
064-1SI-062	636010	Monte dell'Eremita	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
064-1SI-063	636010	Est Monte dell'Eremita	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
064-1SI-064	636010	Est Monte dell'Eremita	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate Area naturale protetta E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
064-1SI-065	636010	Est Monte dell'Eremita	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
064-1SI-066	636010	Est Monte dell'Eremita	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
064-1SI-067	636010	Est Monte dell'Eremita	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
064-1SI-068	636010	S.P. n. 75	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
064-1SI-069	636010	S.P. n. 75	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
064-1SI-070	636010	S.P. n. 75	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
064-1SI-071	636010	Bifara	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
064-1SI-072	636010	Bifara	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse	---	R3	Nuovo
064-1SI-073	636010	Contrada Garebici	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	
064-1SI-074	636010	Sella Omo Morto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
064-1SI-075	636010	Sella Omo Morto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
064-1SI-076	636010	Sella Omo Morto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
064-1SI-077	636010	Foce Salso	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
064-1SI-078	636010	Casa Cannicella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
064-1SI-079	636010	Monte Cupolone	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
064-1SI-080	636010	Monte Cupolone	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
064-1SI-081	636010	Monte Cupolone	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
064-1SI-082	636010	Monte Cupolone	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
064-1SI-083	636010	Contrada Cannicella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Spiaggia	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate Area naturale protetta		R3	
064-1SI-084	636050	Contrada Garebici	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Spiaggia	---	R4	Nuovo
								E2 Area naturale protetta		R3	
064-1SI-085	636050	Contrada Garebici	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
064-1SI-086	636050	Contrada Garebici	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
064-1SI-087	636050	Contrada Garebici	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
064-1SI-088	636050	Siculiana Marina	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
065-1SI-001	636010	Case Lo Jacono	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità) Inseriti elementi a rischio
065-1SI-002	636010	Monte Don Nicola	Crollo	Attivo	P1	P4	E2 Acquedotto E1 Case sparse	E2 Aree agricole utilizzate	R1	R3	Modificato (tipologia e estensione dissesto, stato di attività e livello di pericolosità) Inseriti e eliminati elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
065-1SI-003	636010 636020	Monte Rotella	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità) Inseriti elementi a rischio
065-1SI-004	636010	Monte Rotella	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
065-1SI-005	636010	Casa Spoto	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
065-1SI-006	636010	La Guardiola	Crollo	Attivo	P1	P4	---	---	---	---	Modificato (tipologia e estensione dissesto, stato di attività e livello di pericolosità)
065-1SI-007	636010	Case Lo Jacono	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	---	R3	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità) Inseriti elementi a rischio
065-1SI-008	636010	Case Lo Jacono	Colamento lento	Inattivo	P1	---	---	---	---	---	Eliminato dissesto
065-1SI-009	636010	Monte Rotella	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (tipologia e estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
065-1SI-010	636010	Montagnola	Crollo	Attivo	P2	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Modificato (tipologia e estensione dissesto, livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
065-1SI-011	636010	Monte Corvo	Crollo	Attivo	P1	P4	---	---	---	---	Modificato (tipologia e estensione dissesto, stato di attività e livello di pericolosità)
065-1SI-012	636010	Montagnola	Crollo	Attivo	P1	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Modificato (tipologia e estensione dissesto, stato di attività e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
065-1SI-013	636010	Poggio dell'Inferno	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità) Inseriti elementi a rischio
065-1SI-014	636010 636020	Monte Perrera	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E3 Vincoli archeologici	---	R4	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
065-1SI-015	636010	Poggio dell'Inferno	Crollo	Attivo	P1	P4	---	---	---	---	Modificato (tipologia e estensione dissesto, stato di attività e livello di pericolosità)
065-1SI-016	636010	Monte Perrera	Crollo	Attivo	P4	P4	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità)
065-1SI-017	636010	Monte Corvo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
065-1SI-018	636020	Monte Mariusa	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
065-1SI-019	636010 636020	Monte Mariusa	Crollo	Attivo	P1	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	---	R3	Modificato (tipologia e estensione dissesto, livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
065-1SI-020	636020	Monte Mariusa	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
065-1SI-021	636050	Fosso di Fontana Grande	Crollo	Attivo	P1	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Modificato (tipologia e estensione dissesto, stato di attività e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
065-1SI-022	636050	Nord Monte Capreria	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
065-1SI-023	636050	Nord Monte Capreria	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E2 Aree agricole utilizzate	R2	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti e eliminati elementi a rischio
065-1SI-024	636050	Cantina	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Acquedotto Viabilità secondaria	E4 Viabilità primaria E3 Viabilità secondaria	R3	R4	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità, classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti e eliminati elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	
065-1SI-025	636050	Monte Capreria	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E3 Viabilità secondaria	R3	R4	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	
065-1SI-026	636010 636050	Casa Ciulla	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
065-1SI-027	636050	Contrada Garebici	Crollo	Attivo	P1	P4	---	---	---	---	Modificato (tipologia e estensione dissesto, stato di attività e livello di pericolosità)
065-1SI-028	636050	Contrada Garebici	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
065-1SI-029	636050	Casa Ciulla	Crollo	Attivo	P2	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	---	R3	Modificato (tipologia e estensione dissesto, livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
065-1SI-030	636050	Lo Mbiso	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Acquedotto	E3 Viabilità secondaria	R3	R4	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità) Inseriti e eliminati elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
065-1SI-031	636060	Casa Indelicato	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E1 Viabilità minore	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
065-1SI-032	636060	S.S. n. 115	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E4 Centro abitato E3 Viabilità primaria	E4 Centro abitato Viabilità primaria	R4	R4	Modificato (classe elemento a rischio) Inseriti e eliminati elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R2	R2	
065-1SI-033	636060	Serbatoio	Crollo	Attivo	P1	P4	E2 Viabilità secondaria	E4 Centro abitato	R1	R4	Modificato (tipologia e estensione dissesto, livello di pericolosità) Inseriti e eliminati elementi a rischio
065-1SI-034	636060	Serbatoio	Crollo	Attivo	P0	P4	---	---	---	---	Modificato (tipologia e estensione dissesto, stato di attività e livello di pericolosità)
065-1SI-035	636060	Serbatoio	Crollo	Attivo	P4	P4	E1 Case sparse	E4 Centro abitato	R3	R4	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità) Inseriti e eliminati elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
065-1SI-036	636060	Li Pizzi	Crollo	Attivo	P1	P4	E2 Viabilità secondaria	---	R1	---	Modificato (tipologia e estensione dissesto, stato di attività e livello di pericolosità) Eliminati elementi a rischio
065-1SI-037	636060	S.P. n. 17	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
065-1SI-038	636060	Monte Mele	Crollo	Attivo	P1	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Modificato (tipologia e estensione dissesto, stato di attività e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
065-1SI-039	636060	Monte Mele	Crollo	Attivo	P1	P4	E1 Case sparse	---	R1	---	Modificato (tipologia e estensione dissesto, stato di attività e livello di pericolosità) Eliminati elementi a rischio
065-1SI-040	636060	Monte Mele	Crollo	Attivo	P1	P4	---	---	---	---	Modificato (tipologia e estensione dissesto, livello di pericolosità)
065-1SI-041	636060	Monte Mele	Crollo	Attivo	P1	P4	---	---	---	---	Modificato (tipologia e estensione dissesto, stato di attività e livello di pericolosità)
065-1SI-042	636020	Serra dei Cavalli	Crollo	Attivo	P4	P4	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità)
065-1SI-043	636060	Li Pizzi	Crollo	Attivo	P1	P4	E2 Viabilità secondaria	---	R1	---	Modificato (tipologia e estensione dissesto, stato di attività e livello di pericolosità) Eliminati elementi a rischio
065-1SI-044	636020	Contrada Acqua Pazza	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
065-1SI-045	636020	Contrada Acqua Pazza	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
065-1SI-046	636020	Contrada Acqua Pazza	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
065-1SI-047	636060	Centro abitato	Scorrimento	Attivo	P2	P2	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R2	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
065-1SI-048	636010	Contrada Materano	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
065-1SI-049	636010	Monte Perrera	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1SI-050	636010	Monte Perrera	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1SI-051	636010	Grano Vecchio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
065-1SI-052	636010	Discarica	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
065-1SI-053	636010	Discarica	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1SI-054	636010	Contrada Materano	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1SI-055	636010	Contrada Materano	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1SI-056	636010	Contrada Materano	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
065-1SI-057	636010	Contrada Materano	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1SI-058	636010	Nord Monte Corvo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P1	---	---	---	---	Nuovo
065-1SI-059	636010	Case Di Rosa	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1SI-060	636010	Case Di Rosa	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1SI-061	636010	Case Di Rosa	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1SI-062	636010	Case Di Rosa	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1SI-063	636010	Monte Vacchera	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1SI-064	636010	Monte Vacchera	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
065-1SI-065	636010	Monte Corvo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1SI-066	636010	Monte Corvo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1SI-067	636010	Monte Corvo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1SI-068	636010	Monte Corvo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1SI-069	636010	Monte Corvo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
065-1SI-070	636010	Monte Corvo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
065-1SI-071	636010	Monte Corvo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1SI-072	636010	Monte Corvo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
065-1SI-073	636010	Monte Corvo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1SI-074	636010	Monte Corvo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1SI-075	636010	Monte Corvo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1SI-076	636010	Monte Corvo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1SI-077	636010	Monte Corvo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1SI-078	636010	Monte Corvo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1SI-079	636010	Monte Corvo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1SI-080	636010	Monte Corvo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1SI-081	636010	Monte Corvo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1SI-082	636010	Monte Corvo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1SI-083	636010	Monte Vacchera	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1SI-084	636010	Monte Vacchera	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1SI-085	636010	Monte Vacchera	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1SI-086	636010	Monte Vacchera	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1SI-087	636010	Monte Vacchera	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1SI-088	636010	Montagnola	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
065-1SI-089	636010	Montagnola	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1SI-090	636010	Montagnola	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1SI-091	636010	Montagnola	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1SI-092	636010	Montagnola	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1SI-093	636010	La Guardiola	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1SI-094	636010	Scorsonara	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1SI-095	636010	Scorsonara	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
065-1SI-096	636010	Scorsonara	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1SI-097	636010	Scorsonara	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1SI-098	636010	Scorsonara	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1SI-099	636010	La Guardiola	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1SI-100	636010	La Guardiola	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1SI-101	636010	La Guardiola	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1SI-102	636010	La Guardiola	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1SI-103	636010	Balzo Garebici	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1SI-104	636010	Balzo Garebici	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1SI-105	636010	Balzo Garebici	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
065-1SI-106	636010	Balzo Garebici	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P1	---	---	---	---	Nuovo
065-1SI-107	636010	Balzo Garebici	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
065-1SI-108	636010	Balzo Garebici	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
065-1SI-109	636010	Contrada Garebici	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
065-1SI-110	636010	Contrada Garebici	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
065-1SI-111	636010	Monte Cupolone	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
065-1SI-112	636010	Monte Cupolone	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
065-1SI-113	636010	Casa Landro	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1SI-114	636010	Casa Nobili	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1SI-115	636010	Monte Don Nicola	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
065-1SI-116	636010	Monte Rotella	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1SI-117	636010	Fosso delle Canne	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	---	---	---	Nuovo
065-1SI-118	636010	Contrada Garebici	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
065-1SI-119	636010	Contrada Garebici	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate Area naturale protetta E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
065-1SI-120	636010 636050	Monte Stella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore Zone boscate		R3	
065-1SI-121	636010	Case Spoto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
065-1SI-122	636010	Case Lo Jacono	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1SI-123	636010	Case Lo Jacono	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1SI-124	636010	Case Lo Jacono	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1SI-125	636010	Case Lo Jacono	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1SI-126	636010	Case Lo Jacono	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1SI-127	636010	Casa Serralonga	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
065-1SI-128	636010	Casa Serralonga	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1SI-129	636010	Monte Don Nicola	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
065-1SI-130	636010 636050	Sud Monte Don Nicola	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1SI-131	636020	Casa Ciavolaro	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1SI-132	636010 636020	Monte Perrera	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
065-1SI-133	636020	Contrada Acqua Pazza	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1SI-134	636020	Contrada Acqua Pazza	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1SI-135	636020	Contrada Acqua Pazza	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1SI-136	636020	Contrada Materano	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1SI-137	636020	Casa Ospedale	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
065-1SI-138	636010 636020	Contrada Materano	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
065-1SI-139	636020	Contrada Materano	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
065-1SI-140	636020	Contrada Materano	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
065-1SI-141	636020	Contrada Materano	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
065-1SI-142	636020	Fosso delle Canne	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
065-1SI-143	636020	Fosso delle Canne	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
065-1SI-144	636020	Contrada Milione	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1SI-145	636020	Fosso delle Canne	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1SI-146	636020	Fosso delle Canne	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1SI-147	636020	Fosso delle Canne	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1SI-148	636020	Monte Schinosa	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
065-1SI-149	636020	Monte Schinosa	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1SI-150	636020	Monte Mariusa	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1SI-151	636020	Monte Mariusa	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1SI-152	636020	Monte Mariusa	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1SI-153	636020	Monte Mariusa	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
065-1SI-154	636020	Monte Mariusa	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
065-1SI-155	636020	Fosso di Fontana Grande	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1SI-156	636020	Fosso di Fontana Grande	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1SI-157	636020	Fosso di Fontana Grande	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1SI-158	636020	Fosso di Fontana Grande	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
065-1SI-159	636020	Fosso di Fontana Grande	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1SI-160	636020	Fosso di Fontana Grande	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1SI-161	636060	Monte Mele	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1SI-162	636060	Caso del Capo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1SI-163	636060	Caso del Capo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1SI-164	636060	Caso del Capo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P1	---	---	---	---	Nuovo
065-1SI-165	636060	Caso del Capo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P1	---	---	---	---	Nuovo
065-1SI-166	636060	Caso del Capo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Nuovo
065-1SI-167	636060	Monte Mele	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
065-1SI-168	636060	Serbatoio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
065-1SI-169	636060	Centro abitato	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate		R3	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
065-1SI-170	636060	Centro abitato	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
065-1SI-171	636060	Centro abitato	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1SI-172	636050	Lo Mbiso	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate		R3	
065-1SI-173	636050	Fosso delle Canne	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1SI-174	636050	Fosso delle Canne	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1SI-175	636010 636050	Fosso delle Canne	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1SI-176	636050	Fosso delle Canne	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
065-1SI-177	636050	Fosso delle Canne	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
065-1SI-178	636050	Fosso delle Canne	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1SI-179	636050	Viadotto Canne	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1SI-180	636050	Viadotto Canne	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
065-1SI-181	636050	Abbeveratoio	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
065-1SI-182	636050	Abbeveratoio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
065-1SI-183	636050	Monte Capreria	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
065-1SI-184	636050	Casa Indelicato	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
065-1SI-185	636050	Casa Indelicato	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Viabilità primaria E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate		R3	
065-1SI-186	636050	Viadotto Siculiana	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	
065-1SI-187	636050	Viadotto Siculiana	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
065-1SI-188	636050	S.P. n. 75	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	
066-1SI-001	636050	Contrada Pietre Cadute	Crollo	Attivo	P2	P4	E1 Case sparse	E3 Viabilità secondaria Vincoli archeologici Spiaggia	R2	R4	Modificato (tipologia e estensione dissesto, livello di pericolosità) Inseriti e eliminati elementi a rischio
066-1SI-002	636050	Contrada Pietre Cadute	Crollo	Attivo	P2	P4	---	E3 Spiaggia	---	R4	Modificato (tipologia e estensione dissesto, livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
066-1SI-003	636050	Contrada Pietre Cadute	Crollo	Attivo	P3	P4	E1 Case sparse	E2 Case sparse	R2	R3	Modificato (tipologia e estensione dissesto, livello di pericolosità, classe elemento a rischio e livello di rischio)
066-1SI-004	636050	Contrada Pietre Cadute	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Vincoli archeologici	---	R4	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
066-1SI-005	636050	Contrada Pietre Cadute	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Vincoli archeologici	---	R4	Nuovo
066-1SI-006	636050	Contrada Pietre Cadute	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Vincoli archeologici	---	R4	Nuovo
066-1SI-007	636050	Contrada Pietre Cadute	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
066-1SI-008	636050	Contrada Pietre Cadute	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Spiaggia	---	R4	Nuovo
066-1SI-009	636050	Contrada Pietre Cadute	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
066-1SI-010	636050	Contrada Pietre Cadute	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
066-1SI-011	636050	Contrada Pietre Cadute	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	---	---	---	Nuovo
066-1SI-012	636050	Contrada Pietre Cadute	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Spiaggia	---	R4	Nuovo
066-1SI-013	636050	Contrada Pietre Cadute	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Spiaggia	---	R4	Nuovo
066-1SI-014	636050	Contrada Pietre Cadute	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Spiaggia	---	R4	Nuovo

Alcuni dissesti ubicati nel territorio dei comuni limitrofi coinvolgono in parte anche il territorio di Siculiana, senza determinare aree a rischio.

Nella tabella a pagina seguente, si riportano i dati relativi alle suddette interferenze.

Tabella riassuntiva dei dissesti di altri comuni interferenti con Siculiana

Codice dissesto	Comune	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità	SICULIANA	
							Elemento a rischio	Rischio
064-1MO-015	Montallegro	636010	Contrada Scalia	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	---	---
064-1MO-040	Montallegro	635040 636010	Sud Ovest Jannicello	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	---	---
064-1MO-065	Montallegro	635040	Sud Ovest Jannicello	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	---	---
065-1MO-006	Montallegro	636010	Rocca di Gallo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	---	---
065-1MO-010	Montallegro	636010	Rocca di Gallo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	---	---
065-1MO-025	Montallegro	636010	Case Martorana	Crollo	Attivo	P3	---	---
065-1MO-029	Montallegro	636010	Case Martorana	Crollo	Attivo	P3	---	---
065-1MO-033	Montallegro	636010	Rocca di Gallo	Colamento lento	Stabilizzato	P0	---	---

Fanno parte integrante del presente di aggiornamento i seguenti elaborati:

- Carta dei dissesti, in scala 1:10.000, relativa alle sezioni C.T.R. n. 635040, n. 636010, n. 636020, n. 636050 e n. 636060;
- Carta della pericolosità, in scala 1:10.000, relativa alle sezioni C.T.R. n. 635040, n. 636010, n. 636020, n. 636050 e n. 636060;
- Carta del rischio, in scala 1:10.000, relativa alle sezioni C.T.R. n. 635040, n. 636010, n. 636020, n. 636050 e n. 636060.