

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Presidenza della Regione Siciliana
Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia

Servizio 3 "ASSETTO DEL TERRITORIO"


Aggiornamento del Piano Stralcio di Bacino
per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)
(Art. 68 commi 4bis e 4 ter del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 e ss. mm. ii.)

Conferenza Operativa del 02/09/2025

(Art.3, comma 3 L.R. n. 8 del 08/05/2018)

Delibera n. 249 del 12/09/2025

GEOMORFOLOGIA

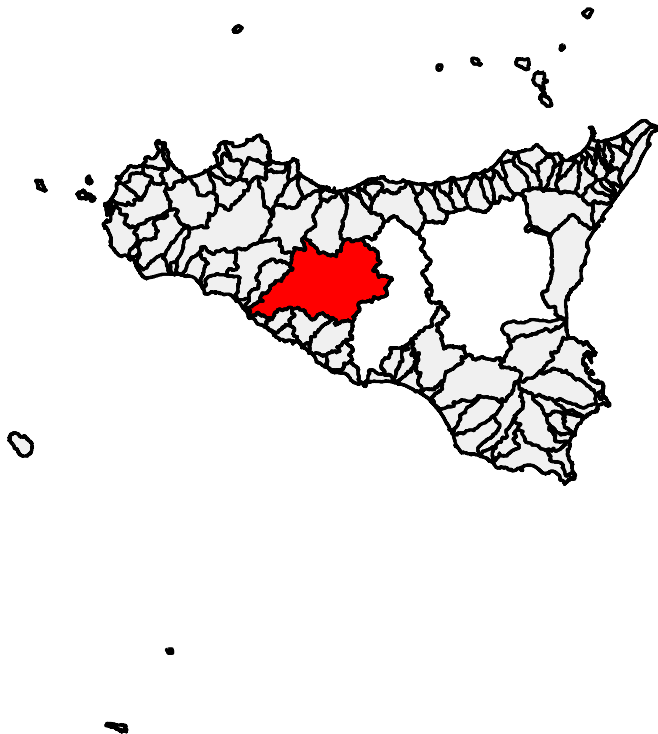

RELAZIONE

COMUNE DI CIANCIANA

Regione Siciliana



IL PRESIDENTE
On.le Renato Schifani

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA
Segretario Generale Leonardo Santoro

SERVIZIO 3 “ASSETTO DEL TERRITORIO”
Dirigente Responsabile Antonino D’Amico

Coordinamento e revisione

Antonino D'Amico Dirigente Responsabile del Servizio 3

Redazione, informatizzazione dati, progetto grafico e stampa

Laura Bandieramonte Funzionario direttivo del Servizio 3

PREMESSA

Il territorio comunale di Cianciana rientra nel *Bacino Idrografico del Fiume Platani (063)*.

Il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del Bacino Idrografico del Fiume Platani (063) è stato approvato con D.P.R. n. 14 del 25/01/2006 pubblicato nella G.U.R.S. n. 14 del 17/03/2006.

Il presente aggiornamento, che riguarda l'intero territorio comunale di Cianciana, si effettua d'ufficio in considerazione del notevole lasso di tempo intercorso dall'approvazione dei sopraccitati P.A.I., come disposto dall'art. 6, comma 1, delle Norme di Attuazione del P.A.I., approvate con D.P. n. 9 del 06/05/2021 e pubblicate nella G.U.R.S. n. 22 del 21/05/2021, S.O. n. 2 ed applicando quanto previsto dalle stesse Norme.

La metodologia adottata fa riferimento alla Relazione Generale del P.A.I., capitolo 5 – Metodologia operativa per l'analisi e la valutazione del rischio geomorfologico, scaricabile dal sito internet http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Presidenza della Regione/PIR_Autorita Bacino/PIR_Areetematiche/PIR_Pianificazione/PIR_Piano Stralcio Bacino Assetto Idrografico PAI.

Relativamente ai livelli di pericolosità geomorfologica si rende necessario precisare che, così come riportato nell'art.5, comma 1, lett. y) delle Norme di Attuazione aggiornate con D.P. Reg. Siciliana n. 09/AdB del 06/05/2021, pubblicato nella G.U.R.S. n. 22 del 21/05/2021, S.O. n. 2 *la pericolosità geomorfologica è la probabilità di occorrenza di un fenomeno franoso potenzialmente pericoloso in un determinato intervallo di tempo e in una certa area; in riferimento alla metodologia di cui al Paragrafo 5.3 della Relazione Generale del P.A.I. ed. 2004, lo stato di pericolosità in un sito è definito in funzione della effettiva presenza di un fenomeno franoso*. Pertanto, il presente aggiornamento non contiene valutazioni delle aree in termini di suscettività da frana.

Si procede all'aggiornamento dell'intero territorio comunale, ai sensi delle *Direttive per la redazione degli studi di valutazione della pericolosità derivante da fenomeni di crollo*, di cui all'Allegato 1 dell'Appendice A delle Norme di attuazione del P.A.I. aggiornate con D.P. Reg. Siciliana n. 09/AdB del 06/05/2021, in base al quale per l'individuazione di aree a potenziale crollo in funzione della pendenza del versante, con l'ausilio delle immagini satellitari disponibili su Google Earth, si è utilizzato lo "SLOPE", cioè la generazione in automatico della carta delle pendenze del terreno a partire dal modello di elevazione digitale del terreno (DEM 2 x 2 della Regione Siciliana), considerando angoli superiori a 40°.

Per la valutazione dell'areale interessato dalla caduta dei massi a valle dei costoni rocciosi viene adottata, cautelativamente, la metodologia del "cono d'ombra" (modello GIS Cone Fall 1.0 - Quanterra), prevista dalle sopra citate direttive (Fase 1 "Analisi Preliminare") che, attraverso una verifica geometrica dell'area in studio, considerando una ampiezza dell'angolo del cono d'ombra, applicato al punto più alto dell'area sorgente dei crolli, pari a 27.5° o 33° in funzione della pendenza e della morfologia del versante, fornisce ulteriori dati utili alla individuazione della estensione dell'areale interessato dalla caduta dei massi.

Applicando questo metodo, in alcuni casi, viene rivalutata l'estensione dell'area a pericolosità determinata da dissesti di crollo già presenti nel P.A.I. precedente.

In alcuni casi l'area a pericolosità da crollo sovrasta aree caratterizzate da un livello di pericolosità inferiore, dovuta a dissesti di altra tipologia; nella restituzione cartografica (Carta della pericolosità) tali pericolosità vengono rappresentate con un perimetro tratteggiato, per facilitarne la individuazione.

Qualora in tali aree siano presenti elementi vulnerabili, il livello di rischio viene determinato in funzione del grado di pericolosità più elevato.

Nelle suddette aree, le norme d'uso da applicare nella vincolistica di pianificazione urbanistica sono quelle legate alla pericolosità di livello maggiore e un eventuale studio di compatibilità geomorfologica dovrà tenere conto di tutte le tipologie di dissesto presenti e dei relativi areali di pericolosità che coinvolgono l'area oggetto di studio.

Per quanto riguarda la fascia di arretramento verso monte del fronte roccioso, si fa presente che in alcuni casi, in rapporto all'altezza della scarpata, viene considerata una fascia inferiore ai 20 metri, valore indicato nella Relazione Generale del P.A.I..

In relazione al livello di pericolosità da crollo, poiché non è facile valutare le dimensioni dei blocchi utilizzando metodi indiretti, per il principio di cautela, viene attribuito ad ogni dissesto un livello di pericolosità molto elevato (P4).

Per i dissesti diversi dai fenomeni di crollo e di sprofondamento, che determinano un livello di pericolosità geomorfologico elevato (P3) e molto elevato (P4) viene inserita, a scopo precauzionale, una “fascia di rispetto” *per probabile evoluzione del dissesto* che assume il valore di “sito di attenzione”, di ampiezza pari a metri 20 tutto intorno all'areale di pericolosità (Art. 24 comma 7 delle Norme di attuazione del P.A.I.).

Nel caso in cui la fascia di rispetto sia sovrastata da un'area a pericolosità da crollo, nella Carta della pericolosità e del rischio viene rappresentata con un perimetro tratteggiato, per facilitarne la individuazione.

Per la redazione della Carta dei Dissesti vengono condotte analisi estese a tutto il territorio comunale, utilizzando le immagini satellitari disponibili su Google Earth in diversi anni, che consentono di rivalutare la tipologia e/o la estensione di alcuni dissesti già censiti nel P.A.I. vigente e di individuare nuove aree in dissesto.

In merito alla classificazione degli elementi a rischio coinvolti si procede alla individuazione del livello di rischio determinato dalle principali categorie di elementi vulnerabili, secondo la Tabella degli elementi a rischio aggiornata con D.P. Reg. Siciliana n. 09/AdB del 06/05/2021.

Tale indicazione preliminare, rappresentata nelle Carte del rischio, potrà essere utilizzata per gli approfondimenti a scala locale per le successive attività pianificatorie di protezione civile, finalizzate ad una corretta gestione del rischio.

E' utile puntualizzare che l'intersezione tra gli areali delle pericolosità e gli elementi a rischio coinvolti può determinare una attribuzione anche parziale, in termini di mappatura, del rischio dell'elemento considerato.

Pertanto, la valutazione della situazione di rischio dell'intero elemento coinvolto viene demandata al piano comunale di protezione civile. Infatti la gestione del rischio esula dalle competenze del P.A.I., rimanendo in carico ad altri rami della pubblica amministrazione (cfr. art.2 comma 7 delle Norme di attuazione di cui al già citato decreto presidenziale).

Le modifiche apportate con la presente proposta di aggiornamento, che riguarda solo ed esclusivamente gli **aspetti geomorfologici**, rientrano nelle sezioni C.T.R. n. 629020, n. 629050, n. 629060, n. 629090 e n. 629100.

ITER DI AGGIORNAMENTO

Con la nota prot. n. 7068 del 05/03/2025 la previsione di aggiornamento, per gli aspetti geomorfologici, del P.A.I. del Bacino idrografico Bacino Idrografico del Fiume Platani (063), relativa al Comune di Cianciana è stata trasmessa al Segretario Generale dell'Autorità di Bacino per la condivisione e il successivo inoltro alla Conferenza Operativa per l'acquisizione del parere di competenza.

Con la nota prot. n. 8674 del 19/03/2025 il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino ha convocato la seduta del 02/04/2025, rinviata al giorno 09/04/2025 con nota prot. n. 9948 del 01/04/2025, per acquisire il parere della Conferenza Operativa ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 68, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, sugli atti relativi alla elaborazione dell'aggiornamento del P.A.I. in argomento.

Visto il voto favorevole della Conferenza Operativa del 09/04/2025, espresso all'unanimità dei componenti presenti, il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino con Delibera n. 230 del 15/04/2025 e successivo DSG n. 384 del 16/04/2025 ha adottato l'aggiornamento del P.A.I. del Comune di Cianciana.

Con la nota prot. n. 11955 del 18/04/2025 l'Autorità di Bacino ha notificato al Comune il D.S.G. di adozione n. 384 del 16/04/2025, pubblicato nella G.U.R.S. n. 21 del 09/05/2025 e sul sito della Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, comunicando che l'iter procedurale da seguire per la pubblicità degli atti è quello stabilito dall'art. 68 comma 4 ter del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e che, come disposto dall'art.5 del sopra richiamato decreto, dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana sono concessi 30 giorni per far pervenire eventuali osservazioni alla Autorità di Bacino.

Considerato che trascorsi i 30 giorni dalla pubblicazione nella G.U.R.S. non sono pervenute osservazioni alla proposta di aggiornamento del P.A.I. del Comune di Cianciana, con la nota prot. n. 21552 del 04/08/2025 il competente Ufficio dell'Autorità di Bacino ha trasmesso gli elaborati dell'aggiornamento in oggetto al visto del Segretario Generale per la valutazione della Conferenza Operativa.

Il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino con la nota prot. n. 21857 del 06/08/2025 ha convocato la seduta del 02/09/2025, per acquisire il parere della Conferenza Operativa sugli atti relativi alla elaborazione dell'aggiornamento del P.A.I. in argomento.

Con Delibera n. 249 del 12/09/2025 il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino, visto il voto favorevole della Conferenza Operativa del 02/09/2025, espresso all'unanimità dei componenti presenti, ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 68 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, acquisisce il parere favorevole sull'aggiornamento del P.A.I. del Comune di Cianciana.

DISSESTI OGGETTO DI AGGIORNAMENTO

Con la nota n. 2814 del 28/01/2025 questo Ufficio ha informato il Comune di Cianciana e il Libero Consorzio Comunale di Agrigento dell'avvio della procedura di aggiornamento del P.A.I. geomorfologico dell'intero territorio comunale.

Con la stessa nota si è chiesto alle suddette Amministrazioni locali di voler segnalare, secondo quanto previsto dall'art. 7 Norme di Attuazione, eventuali modifiche allo stato di dissesto e pericolosità del P.A.I. in atto, relativamente sia alle variazioni dei dissesti già censiti o all'inserimento di nuovi, sia alla realizzazione di interventi di mitigazione del rischio realizzati, senza ricevere alcun riscontro.

Pertanto, si procede all'aggiornamento d'ufficio, applicando la metodologia riportata in premessa.

Lo stato di dissesto, pericolosità e rischio geomorfologico del Comune di Cianciana viene riassunto nella seguente tabella.

Tabella dei dissesti oggetto di aggiornamento

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
063-1CI-001	629060	S.P. n. 32	Crollo	Attivo	P2	P4	---	---	---	---	Modificato (tipologia ed estensione dissesto e livello di pericolosità)
063-1CI-002	629050	Cozzo Tamburello	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Modificato (tipologia ed estensione dissesto)
063-1CI-003	629060	Miniera Passo di Sciacca	Crollo	Attivo	P0	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Modificato (tipologia ed estensione dissesto e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
063-1CI-004	629060	Casa Fiotto	Crollo	Attivo	P1	P4	---	---	---	---	Modificato (tipologia ed estensione dissesto e livello di pericolosità)
063-1CI-005	629050	Vallone Intronata	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (tipologia ed estensione dissesto)
063-1CI-006	629050 629060	Contrada Vitellaccio	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (tipologia ed estensione dissesto)
063-1CI-007	629050	Vallone Intronata	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
063-1CI-008	629050	Vallone Intronata	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
063-1CI-009	629060	Casa Pintaloro	Crollo	Attivo	P0	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Modificato (tipologia ed estensione dissesto e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
063-1CI-010	629060	Miniera Falconera	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R2	Modificato (tipologia ed estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
063-1CI-011	629060	Ovest centro abitato	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E3 Viabilità secondaria	R2	R3	Modificato (tipologia ed estensione dissesto e stato di attività, classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate		R2	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
063-ICI-012	629050	Contrada Vitellaccio	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
063-ICI-013	629100	Fiume Platani	Crollo	Attivo	P2	P4	---	---	---	---	Modificato (tipologia ed estensione dissesto e livello di pericolosità)
063-ICI-014	629050 629060	Vallone Intronata	Scorrimento	Inattivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
063-ICI-015	629060	Miniera Falconera	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (tipologia ed estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
063-ICI-016	629060	Miniera Falconera	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Modificato (tipologia ed estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
063-ICI-017	629060	Miniera Falconera	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
063-ICI-018	629060	S.P. n. 32	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E3 Viabilità secondaria	---	R3	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R2	
063-ICI-019	629020	Cozzo Greco Morto	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-ICI-020	629060	Vallone di Cinie	Crollo	Attivo	P4	P4	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità)
063-ICI-021	629060	S.S. n. 118 km 106	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (tipologia ed estensione dissesto)
063-ICI-022	629060	Casa Piazza	Area a franosità diffusa	Attivo	P1	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (tipologia ed estensione dissesto, stato di attività) Inseriti elementi a rischio
063-ICI-023	629060	Casa Piazza	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (tipologia ed estensione dissesto, stato di attività) Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
063-ICI-024	629060	Casa Piazza	Crollo	Attivo	P1	P4	---	---	---	---	Modificato (tipologia ed estensione dissesto e livello di pericolosità)
063-ICI-025	629060	Serra di Galera	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Viabilità primaria	E4 Viabilità primaria	R4	R4	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità, classe elemento a rischio)
063-ICI-026	629060	Vallone di Cinie	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Modificato (tipologia ed estensione dissesto e stato di attività)
063-ICI-027	629060	Vallone di Cinie	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P3	P2	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R2	R3	Modificato (tipologia ed estensione dissesto e livello di pericolosità, classe elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R2	
063-ICI-028	629060	Strada provinciale Cinciana Ribera	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E3 Viabilità secondaria	---	R3	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R2	
063-ICI-029	629060	S.S. n. 118	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	E3 Viabilità primaria	E4 Viabilità primaria	R2	R2	Modificato (estensione dissesto e classe elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R1	
063-ICI-030	629060	Centro abitato	Frana complessa	Attivo	P2	P2	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Nessuna modifica
063-ICI-031	629060	Centro abitato	Frana complessa	Inattivo	P2	P2	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Modificato (estensione area a rischio)
063-ICI-032	629090	Fiume Platani	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità) Inseriti elementi a rischio
063-ICI-033	629090	Contrada Bissana	Crollo	Attivo	P1	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Modificato (tipologia ed estensione dissesto e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
063-ICI-034	629090	Case Bissana	Crollo	Attivo	P1	P4	E1 Insediamenti agricoli	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R1	R3	Modificato (tipologia ed estensione dissesto e livello di pericolosità) Inseriti ed eliminati elementi a rischio
063-ICI-035	629090	Contrada Bissana	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità) Inseriti elementi a rischio
063-ICI-036	629090	Contrada Bissana	Crollo	Attivo	P1	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Modificato (tipologia ed estensione dissesto e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
063-ICI-037	629090	Case Bissana	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità) Inseriti elementi a rischio
063-ICI-038	629090	Contrada Bissana	Crollo	Attivo	P1	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Modificato (tipologia ed estensione dissesto e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
063-ICI-039	629090	Case Bissana	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (tipologia ed estensione dissesto e stato di attività) Inseriti elementi a rischio
063-ICI-040	629090 629100	Fonte degli Ammalati	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (tipologia ed estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
063-ICI-041	629090	Fonte degli Ammalati	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R1	R3	Modificato (tipologia ed estensione dissesto, stato di attività e livello di pericolosità, classe elemento a rischio e livello di rischio)

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
063-1CI-042	629100	Pizzo di Minico	Crollo	Attivo	P2	P4	E1 Case sparse	E1 Zone boscate	R2	R3	Modificato (tipologia ed estensione dissesto e livello di pericolosità) Inseriti ed eliminati elementi a rischio
063-1CI-043	629090	Vallone Millaga	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (tipologia ed estensione dissesto, stato di attività e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
063-1CI-044	629090	Vallone Millaga	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	E1 Case sparse	---	R1	---	Modificato (tipologia ed estensione dissesto, stato di attività e livello di pericolosità) Eliminati elementi a rischio
063-1CI-045	629090	Vallone Millaga	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
063-1CI-046	629090	Vallone Millaga	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
063-1CI-047	629090	Vallone Millaga	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
063-1CI-048	629090	Fosso Cavaliere	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P1	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto e livello di pericolosità)
063-1CI-049	629090	Fosso Cavaliere	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
063-1CI-050	629090	Contrada Bissana	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	---	---	---	---	Modificato (tipologia ed estensione dissesto, stato di attività e livello di pericolosità)
063-1CI-051	629090	Fiume Platani	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (tipologia ed estensione dissesto)
063-1CI-052	629100	S.P. n. 31	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (tipologia dissesto) Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
063-ICI-053	629100	S.P. n. 31	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E3 Viabilità secondaria	---	R3	Modificato (tipologia ed estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R2	
063-ICI-054	629100	S.P. n. 31	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Modificato (tipologia dissesto) Inseriti elementi a rischio
063-ICI-055	629100	Abbeveratoio Moro	Crollo	Attivo	P2	P4	---	---	---	---	Modificato (tipologia ed estensione dissesto e livello di pericolosità)
063-ICI-056	629100	Vallone Intronata	Crollo	Attivo	P3	P4	---	---	---	---	Modificato (tipologia ed estensione dissesto e livello di pericolosità)
063-ICI-057	629060	Miniera Falconera	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P1	P2	E1 Case sparse	E2 Aree agricole utilizzate	R1	R2	Modificato (tipologia ed estensione dissesto, stato di attività e livello di pericolosità) Inseriti ed eliminati elementi a rischio
063-ICI-058	629060	S.S. n. 118	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
063-ICI-059	629100	Vallone Intronata	Crollo	Attivo	P2	P4	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Modificato (tipologia ed estensione dissesto e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
063-ICI-060	629100	Pizzo S.Anastasia	Crollo	Attivo	P4	P4	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità)
063-ICI-061	629100	Case Cavallo Nuove	Crollo	Attivo	P1	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Modificato (tipologia ed estensione dissesto, stato di attività e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
063-1CI-062	629100	Case Cavallo Vecchie	Crollo	Attivo	P2	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Modificato (tipologia ed estensione dissesto e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
063-1CI-063	629100	Case Cavallo Vecchie	Crollo	Attivo	P1	P4	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Modificato (tipologia ed estensione dissesto, stato di attività e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
063-1CI-064	629100	Punta del Cavallo	Crollo	Attivo	P1	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Modificato (tipologia ed estensione dissesto, stato di attività e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
063-1CI-065	629100	Punta del Cavallo	Crollo	Attivo	P2	P4	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Modificato (tipologia ed estensione dissesto e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
063-1CI-066	629100	Pizzo S.Anastasia	Crollo	Attivo	P2	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Modificato (tipologia ed estensione dissesto e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
063-1CI-067	629100	Pizzo S.Anastasia	Crollo	Attivo	P1	P4	---	---	---	---	Modificato (tipologia ed estensione dissesto e livello di pericolosità)
063-1CI-068	629060	Miniera abbandonata Grotticelli	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	---	E3 Viabilità secondaria	---	R3	Modificato (tipologia ed estensione dissesto e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R2	
063-1CI-069	629060	Depuratore	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E4 Centro abitato	---	R4	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
								E3 Viabilità secondaria		R3	
								E2 Aree agricole utilizzate		R2	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
063-1CI-070	629060	Vallone di Cinie	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P1	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
063-1CI-071	629060	Ovest centro abitato	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R2	R3	Modificato (tipologia ed estensione dissesto, stato di attività, classe elemento a rischio e livello di rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R2	
063-1CI-072	629060	Vallone di Cinie	Crollo	Attivo	P1	P4	---	---	---	---	Modificato (tipologia ed estensione dissesto e livello di pericolosità)
063-1CI-073	629060	S.P. n. 32	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (tipologia ed estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
063-1CI-074	629060	S.P. n. 32	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R2	R3	Modificato (estensione dissesto, classe elemento a rischio e livello di rischio)
063-1CI-075	629060	S.P. n. 32	Colamento lento	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto e stato di attività)
063-1CI-076	629060	Versante Ovest centro abitato	Frana complessa	Inattivo	P2	---	E3 Viabilità primaria	---	R3	---	Eliminato dissesto
063-1CI-077	629060	Versante Ovest centro abitato	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E4 Centro abitato	---	R4	Modificato (estensione dissesto) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R2	
063-1CI-078	629060	Versante Ovest centro abitato	Frana complessa	Attivo	P3	---	E4 Centro abitato E3 Viabilità primaria	---	R4	---	Eliminato dissesto
							E1 Case sparse		R2		
063-1CI-079	629060	Vallone di Cinie	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P1	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto e livello di pericolosità)

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
063-1CI-080	629060	Vallone di Cinie	Crollo	Attivo	P4	P4	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità)
063-1CI-081	629060	Vallone di Cinie	Crollo	Attivo	P0	P4	---	---	---	---	Modificato (tipologia ed estensione dissesto, stato di attività e livello di pericolosità)
063-1CI-082	629060	Vallone di Cinie	Crollo	Attivo	P4	P4	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità)
063-1CI-083	629060	Vallone di Cinie	Crollo	Attivo	P1	P4	---	---	---	---	Modificato (tipologia ed estensione dissesto, stato di attività e livello di pericolosità)
063-1CI-084	629060	Vallone di Cinie	Crollo	Attivo	P4	P4	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità)
063-1CI-085	629060	Vallone di Cinie	Crollo	Attivo	P0	P4	---	---	---	---	Modificato (tipologia ed estensione dissesto, stato di attività e livello di pericolosità)
063-1CI-086	629060	Vallone di Cinie	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
063-1CI-087	629060	Vallone di Cinie	Crollo	Attivo	P0	P4	---	---	---	---	Modificato (tipologia ed estensione dissesto, stato di attività e livello di pericolosità)
063-1CI-088	629060	Vallone di Cinie	Crollo	Attivo	P1	P4	---	---	---	---	Modificato (tipologia ed estensione dissesto, stato di attività e livello di pericolosità)
063-1CI-089	629060	Vallone di Cinie	Crollo	Attivo	P0	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Modificato (tipologia ed estensione dissesto, stato di attività e livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
063-1CI-090	629060	Casa Pinaloro	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Modificato (tipologia ed estensione dissesto)

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
063-ICI-091	629060 629100	Serra di Galera	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P3	P2	E3 Viabilità primaria	E4 Viabilità primaria	R4	R4	Modificato (tipologia ed estensione dissesto, livello di pericolosità e classe elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R2	
063-ICI-092	629060	Versante Ovest centro abitato	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P3	P2	E4 Centro abitato E3 Viabilità primaria	E4 Centro abitato	R4	R4	Modificato (tipologia ed estensione dissesto, livello di pericolosità) Inseriti ed eliminati elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R2	
063-ICI-093	629060	S.P. n. 32	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Modificato (tipologia ed estensione dissesto)
063-ICI-094	629020 629060	Cozzo Greco Morto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-ICI-095	629060	S.S. n. 118	Deformazione superficiale lenta	Attivo	---	P1	---	---	---	---	Nuovo
063-ICI-096	629060	S.S. n. 118	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
063-ICI-097	629060	Vallone Intronata	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
063-ICI-098	629060	S.S. n. 118	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-ICI-099	629060	Vallone Intronata	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Nuovo
063-ICI-100	629060	Vallone Intronata	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-ICI-101	629060	Vallone Intronata	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-ICI-102	629060	Vallone Intronata	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-ICI-103	629060	Vallone Intronata	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-ICI-104	629060	Vallone Intronata	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-ICI-105	629060	Cozzo Savarini	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-ICI-106	629060	Vallone Intronata	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-ICI-107	629050 629060	Vallone Intronata	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-ICI-108	629060	Vallone Intronata	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-ICI-109	629050 629060	Vallone Intronata	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
063-ICI-110	629050 629060	Vallone Intronata	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-ICI-111	629060	Monte Chiappara	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-ICI-112	629060	Miniera Falconera	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-ICI-113	629060	Miniera Falconera	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-ICI-114	629060	Miniera Falconera	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-ICI-115	629060	Miniera Falconera	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-ICI-116	629060	Miniera Falconera	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-ICI-117	629060	Miniera Falconera	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-ICI-118	629060	Miniera Falconera	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-ICI-119	629060	Miniera Falconera	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-ICI-120	629060	Miniera Falconera	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-ICI-121	629050 629060	Vallone Intronata	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R2	Nuovo
063-ICI-122	629060	Miniera Passo di Sciacca	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-ICI-123	629060	Miniera Passo di Sciacca	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-ICI-124	629060	Miniera Passo di Sciacca	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E1 Viabilità minore	---	R2	Nuovo
063-ICI-125	629050	Miniera Passo di Sciacca	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-ICI-126	629050	Miniera Passo di Sciacca	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
063-ICI-127	629050	Vallone Intronata	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
063-ICI-128	629050	Vallone Intronata	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P1	---	E3 Viabilità secondaria	---	R2	Nuovo
063-ICI-129	629060	Miniera Passo di Sciacca	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-ICI-130	629060	S.P. n. 32	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
063-ICI-131	629060	S.P. n. 32	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-ICI-132	629060	Calvario	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
063-ICI-133	629060	Calvario	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
063-ICI-134	629060	Miniera abbandonata Grotticelli	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
063-ICI-135	629060	Miniera abbandonata Grotticelli	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E3 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R2	
063-ICI-136	629060	Depuratore	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
063-ICI-137	629060	Vallone di Cinie	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
063-ICI-138	629060	Vallone di Cinie	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-ICI-139	629060	Vallone di Cinie	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-ICI-140	629060	Vallone di Cinie	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-ICI-141	629060	Vallone di Cinie	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-ICI-142	629060	Vallone di Cinie	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-ICI-143	629060	Vallone di Cinie	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-ICI-144	629060	Vallone di Cinie	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-ICI-145	629060	Vallone di Cinie	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-ICI-146	629060	Vallone di Cinie	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
063-ICI-147	629060	Vallone di Cinie	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-ICI-148	629060	Vallone di Cinie	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
063-ICI-149	629060	Vallone di Cinie	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-ICI-150	629060	Vallone di Cinie	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-ICI-151	629060	Vallone di Cinie	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-ICI-152	629060	Vallone di Cinie	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-ICI-153	629060	Vallone di Cinie	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-ICI-154	629060	Vallone di Cinie	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-ICI-155	629060	Est Cimitero	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-ICI-156	629060	Est Cimitero	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-ICI-157	629060	Est Cimitero	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-ICI-158	629060	Versante Ovest centro abitato	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
063-ICI-159	629050	Vallone Intronata	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-ICI-160	629050	Cozzo Tamburello	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-ICI-161	629050	Cozzo Tamburello	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-ICI-162	629050	Cozzo Tamburello	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-ICI-163	629050 629060	Cozzo Tamburello	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Nuovo
063-ICI-164	629050	Contrada Vitellaccio	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-ICI-165	629050	Contrada Vitellaccio	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-ICI-166	629050	Contrada Vitellaccio	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-ICI-167	629050 629060	Contrada Vitellaccio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-ICI-168	629060	Casa Pintaloro	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-ICI-169	629060	Casa Pintaloro	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-ICI-170	629060	Casa Piazza	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-ICI-171	629060	Casa Piazza	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-ICI-172	629060	Casa Piazza	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
063-ICI-173	629060	Villa Antonina	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
063-ICI-174	629060	Villa Antonina	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-ICI-175	629060	Villa Antonina	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-ICI-176	629050 629060	Contrada Vitellaccio	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	---	---	---	Nuovo
063-ICI-177	629050	Contrada Vitellaccio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-ICI-178	629050	Contrada Vitellaccio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-ICI-179	629050 629060	Contrada Vitellaccio	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-ICI-180	629050	Contrada Vitellaccio	Colamento rapido	Attivo	---	P3	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-ICI-181	629050	Vallone Intronata	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-ICI-182	629050	Vallone Intronata	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	---	---	---	Nuovo
063-ICI-183	629050	Vallone Intronata	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	---	---	---	Nuovo
063-ICI-184	629050	Vallone Intronata	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	---	---	---	Nuovo
063-ICI-185	629050	Contrada Vitellaccio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-ICI-186	629050	Contrada Vitellaccio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
063-ICI-187	629060	Vallone Intronata	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-ICI-188	629060	Vallone Intronata	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-ICI-189	629050	Vallone Intronata	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	---	---	---	Nuovo
063-ICI-190	629050	Vallone Intronata	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-ICI-191	629060	Vallone Intronata	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
063-ICI-192	629050 629060	Vallone Intronata	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P1	---	---	---	---	Nuovo
063-ICI-193	629060	S.P. n. 31	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-ICI-194	629050 629060	Vallone Intronata	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E3 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R2	
063-ICI-195	629060	S.P. n. 31	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
063-ICI-196	629060	S.P. n. 31	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-ICI-197	629060 629100	S.P. n. 31	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E4 Viabilità primaria	---	R4	Nuovo
								E3 Viabilità secondaria		R3	
								E2 Aree agricole utilizzate		R2	
063-ICI-198	629060	S.P. n. 31	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
063-ICI-199	629060 629100	S.P. n. 31	Deformazione superficiale lenta	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Nuovo
063-ICI-200	629060	S.P. n. 31	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-ICI-201	629060	Casa Fiotto	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-ICI-202	629060	Casa Fiotto	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-ICI-203	629060	Casa Fiotto	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-ICI-204	629060	Casa Fiotto	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-ICI-205	629060	Casa Fiotto	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-ICI-206	629060	S.S. n. 118	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Viabilità primaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
063-ICI-207	629060	Casa Fiotto	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
063-ICI-208	629060 629100	S.S. n. 118	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E4 Viabilità primaria	---	R3	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R2	
063-ICI-209	629060	S.S. n. 118	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-ICI-210	629060	Casa Piazza	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-ICI-211	629060	Vallone di Cinie	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-ICI-212	629060	Serra di Galera	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-ICI-213	629060	S.S. n. 118	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-ICI-214	629060	Serra di Galera	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-ICI-215	629100	S.P. n. 31	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-ICI-216	629100	S.P. n. 31	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-ICI-217	629100	S.P. n. 31	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-ICI-218	629090	S.P. n. 31	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
063-ICI-219	629090	S.P. n. 31	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	---	---	---	Nuovo
063-ICI-220	629090	Casa Bissana	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	---	---	---	Nuovo
063-ICI-221	629090	Casa Bissana	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-ICI-222	629090	Fonte degli Ammalati	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-ICI-223	629090 629100	Fonte degli Ammalati	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
063-ICI-224	629100	Fonte degli Ammalati	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
063-ICI-225	629100	Fonte degli Ammalati	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
063-ICI-226	629100	Abbeveratoio Moro	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-ICI-227	629100	Abbeveratoio Moro	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
063-ICI-228	629100	S.S. n. 118	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Viabilità primaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
063-ICI-229	629100	S.S. n. 118	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-ICI-230	629100	S.S. n. 118	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-ICI-231	629100	Vallone di Cinie	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-ICI-232	629060 629100	Vallone di Cinie	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E4 Viabilità primaria	---	R4	Nuovo
063-ICI-233	629100	Vallone Intronata	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-ICI-234	629100	Abbeveratoio Moro	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
063-ICI-235	629100	Fonte degli Ammalati	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-ICI-236	629090	Fonte degli Ammalati	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-ICI-237	629090	Case Bissana	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-ICI-238	629090	Case Bissana	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-ICI-239	629090	Case Bissana	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	---	---	---	Nuovo
063-ICI-240	629090	Case Bissana	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-ICI-241	629090	Case Bissana	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-ICI-242	629090	Case Bissana	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-ICI-243	629090	Case Bissana	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-ICI-244	629090	Case Bissana	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-ICI-245	629090	Vallone Millaga	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	---	---	---	Nuovo
063-ICI-246	629090	Case Bissana	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
063-ICI-247	629090	Fosso Cavaliere	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-ICI-248	629090	Contrada Bissana	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-ICI-249	629090	Contrada Bissana	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-ICI-250	629090	Contrada Bissana	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-ICI-251	629090	Casa Mannarata	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-ICI-252	629090	Case Bissana	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-ICI-253	629090	Case Bissana	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-ICI-254	629090	Case Bissana	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-ICI-255	629090	Case Bissana	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-ICI-256	629100	Sella della Croce	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
063-ICI-257	629100	Sella della Croce	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
063-ICI-258	629100	Case Cavallo Nuove	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
063-ICI-259	629100	Case Cavallo Nuove	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-ICI-260	629100	Case Cavallo Nuove	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-ICI-261	629100	Case Cavallo Nuove	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-ICI-262	629100	Case Cavallo Nuove	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
063-ICI-263	629100	Case Cavallo Vecchie	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
063-ICI-264	629100	Case Cavallo Vecchie	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
063-ICI-265	629100	Case Cavallo Vecchie	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-ICI-266	629100	Case Cavallo Vecchie	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
063-ICI-267	629100	Case Cavallo Vecchie	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
063-ICI-268	629100	Case Cavallo Vecchie	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-ICI-269	629100	Case Cavallo Vecchie	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
063-ICI-270	629100	Contrada Cavallo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
063-ICI-271	629100	Punta del Cavallo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-ICI-272	629100	Punta del Cavallo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-ICI-273	629100	Punta del Cavallo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-ICI-274	629100	Punta del Cavallo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
063-ICI-275	629100	Punta del Cavallo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-ICI-276	629100	Fiume Platani	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
063-ICI-277	629100	Pizzo S.Anastasia	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-ICI-278	629100	Pizzo S.Anastasia	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-ICI-279	629100	Pizzo S.Anastasia	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-ICI-280	629100	Pizzo S.Anastasia	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-ICI-281	629100	Pizzo S.Anastasia	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-ICI-282	629100	Pizzo di Minico	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
063-ICI-283	629100	Pizzo di Minico	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-ICI-284	629100	Pizzo di Minico	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-ICI-285	629100	Pizzo di Minico	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-ICI-286	629100	Case Pizzo Minico	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
063-ICI-287	629090 629100	Fiume Platani	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-ICI-288	629090	Case Bissana	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-ICI-289	629090	Contrada Bissana	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-ICI-290	629090	Contrada Bissana	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-ICI-291	629090	Contrada Bissana	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-ICI-292	629090	Contrada Bissana	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
063-ICI-293	629090	Contrada Bissana	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-ICI-294	629090	Casalinazzo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-ICI-295	629090	Monte Bissana	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-ICI-296	629090	Monte Bissana	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-ICI-297	629090	Monte Bissana	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-ICI-298	629090	Monte Bissana	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-ICI-299	629090	Contrada Bissana	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Nuovo
063-ICI-300	629090	Fosso Cavaliere	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-ICI-301	629090	Casa Lamanti	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-ICI-302	629090	Casa Lamanti	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
063-ICI-303	629090	Fiume Platani	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-ICI-304	629090	Fiume Platani	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
063-ICI-305	629090	Fiume Platani	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-ICI-306	629090	Casa Cotugno	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-ICI-307	629090	Casa Cotugno	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
063-ICI-308	629090	Casa Cotugno	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-ICI-309	629090	Contrada Bissana	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-ICI-310	629090	Contrada Bissana	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-ICI-311	629090	Contrada Bissana	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-ICI-312	629090	Contrada Bissana	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-ICI-313	629090	Contrada Bissana	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-ICI-314	629090	Contrada Bissana	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-ICI-315	629090 629100	Contrada Bissana	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-ICI-316	629090	Contrada Bissana	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-ICI-317	629090	Contrada Bissana	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-ICI-318	629090 629100	Contrada Bissana	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
063-1CI-319	629090 629100	Contrada Bissana	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-1CI-320	629060	Vallone Intronata	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-1CI-321	629060	Vallone Intronata	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
063-1CI-322	629090	Case Bissana	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo

Relativamente all'individuazione degli elementi a rischio, l'aggiornamento dell'intero territorio comunale, effettuato applicando la metodologia indicata in premessa, ha portato alla individuazione di alcuni dissesti ubicati nel territorio comunale di Cianciana che coinvolgono porzioni di territorio di comuni limitrofi nelle quali, però, non sono presenti elementi vulnerabili che determinano aree a rischio.

Tabella riassuntiva dei dissesti interferenti con altri Comuni

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Altro comune	
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Elemento	R
063-1CI-008	629050	Vallone Intronata	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	BIVONA	
											---	---
063-1CI-013	629100	Fiume Platani	Crollo	Attivo	P2	P4	---	---	---	---	SANT'ANGELO MUXARO	
											---	---
063-1CI-060	629100	Pizzo S.Anastasia	Crollo	Attivo	P4	P4	---	---	---	---	CATTOLICA ERACLEA	
											---	---
063-1CI-104	629060	Vallone Intronata	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	BIVONA	
											---	---
063-1CI-107	629050 629060	Vallone Intronata	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	BIVONA	
											---	---
063-1CI-109	629050 629060	Vallone Intronata	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	BIVONA	
											---	---
063-1CI-110	629050 629060	Vallone Intronata	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	BIVONA	
											---	---
063-1CI-111	629060	Monte Chiappara	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	ALESSANDRIA DELLA ROCCA	
											---	---
063-1CI-139	629060	Vallone di Cinie	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	ALESSANDRIA DELLA ROCCA	
											---	---
063-1CI-141	629060	Vallone di Cinie	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	ALESSANDRIA DELLA ROCCA	
											---	---
063-1CI-143	629060	Vallone di Cinie	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	ALESSANDRIA DELLA ROCCA	
											---	---
063-1CI-168	629060	Casa Pintaloro	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	---	R3	ALESSANDRIA DELLA ROCCA	
											---	---

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Altro comune	
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Elemento	R
063-1CI-181	629050	Vallone Intronata	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	BIVONA	
											---	---
063-1CI-194	629050 629060	Vallone Intronata	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E3 Viabilità secondaria	---	R3	BIVONA	
								E2 Aree agricole utilizzate		R2	---	---
063-1CI-262	629100	Case Cavallo Nuove	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	SANT'ANGELO MUXARO	
											---	---

Alcuni dissesti ubicati nel territorio dei comuni limitrofi coinvolgono in parte anche il territorio di Cianciana, senza determinare aree a rischio.

Nella tabella seguente, si riportano i dati relativi alle suddette interferenze.

Tabella riassuntiva dei dissesti di altri comuni interferenti con Cianciana

Codice dissesto	Comune	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità	CIANCIANA	
							Elemento a rischio	Rischio
063-1AL-010	Alessandria della Rocca	629060	Vallone Cinie	Scorrimento	Inattivo	P2	---	---
063-1AL-023	Alessandria della Rocca	629060	Marcatata	Colamento lento	Attivo	P2	---	---
063-1AL-025	Alessandria della Rocca	629060	Casa Mattaliano	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	---	---
063-1AL-026	Alessandria della Rocca	629060	Vallone Cinie	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	---	---
063-1AL-027	Alessandria della Rocca	629060	Vallone Cinie	Colamento lento	Attivo	P1	---	---
063-1AL-029	Alessandria della Rocca	629060	Vallone Cinie	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	---	---
063-1AL-033	Alessandria della Rocca	629060	Monte Chiappara	Colamento lento	Attivo	P2	---	---
063-1BI-005	Bivona	629050	Vallone Intronata	Frana complessa	Quiescente	P1	---	---
063-1BI-006	Bivona	629050	Vallone Intronata	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	---	---
063-1ST-027	Sant' Angelo Muxaro	629100	Fiume Platani	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	---	---