

REPUBBLICA ITALIANA




Regione Siciliana
Presidenza della Regione Siciliana
Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia

Servizio 3 "ASSETTO DEL TERRITORIO"

Aggiornamento del Piano Stralcio di Bacino
per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)
(Art. 68 commi 4bis e 4 ter del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 e ss. mm. ii.)

Previsione di Aggiornamento

GEOMORFOLOGIA

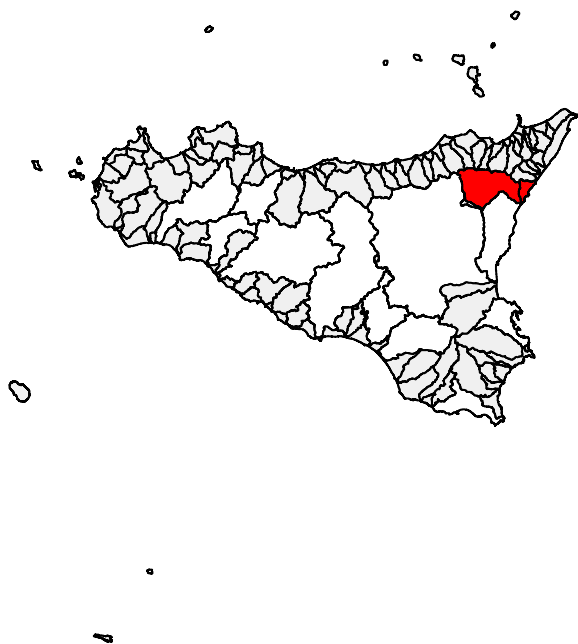

RELAZIONE

COMUNE DI CASTELMOLA

PREMESSA

Il territorio comunale di Castelmola (ME), oggetto del presente aggiornamento riguardante esclusivamente la parte geomorfologica, ricade quasi esclusivamente *nell'Area Territoriale tra il Fiume Alcantara e la Fiumara D'Agrò (097)*, approvato con D.P.R. n. 286 del 05/07/2007, pubblicato nella G.U.R.S. n. 47 del 05/10/2007, e successivamente aggiornato con il 1° Aggiornamento "Parziale" con D.P.R. n. 156 del 11/06/2013, pubblicato nella G.U.R.S. n. 49 del 31/10/2013.

Una piccola porzione insiste anche nel P.A.I. del *Bacino idrografico del F. Alcantara (096)*, approvato con D.P.R. n. 53 del 09/03/2007, pubblicato nella G.U.R.S. n. 30 del 06/07/2007. In tale area nel P.A.I. precedente non risultano dissesti di alcun tipo né ne sono stati individuati di nuovi. Pertanto non viene apportata alcuna modifica al P.A.I. del *Bacino idrografico del F. Alcantara (096)*, relativamente al Comune di Castelmola.

Le variazioni apportate con il presente aggiornamento rientrano nelle sezioni C.T.R., scala 1:10.000, n. 613110, n. 613120, n. 613150 e n. 613160.

Si è dato avvio all'attività di aggiornamento in seguito alla nota del S.12 del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, prot. n. 11791 del 22/03/2024 (prot. AdB n. 7737 del 25/03/2024), relativa alla segnalazione di crolli che avevano interessato la strada comunale Annunziata-Soprapetralia di accesso al quartiere di C.da Soprapetralia e la sottostante strada provinciale S.P.10. Nello studio allegato "*Analisi geomorfologica locale*" a firma del Geol. Fabio Uchino, a pagg. 6-7, venivano evidenziati alcune scarpate soggette a crolli e alcune frane e nicchie di distacco di frane di cui non veniva specificata né tipologia né attività.

Con la nota prot. n. 9968 del 17/04/2024, in relazione ai dissesti di crollo si è comunicato che si sarebbe proceduto ad individuarli utilizzando lo "SLOPE", e per la valutazione dell'areale interessato dalla caduta dei massi a valle dei costoni rocciosi si sarebbe utilizzato la metodologia del "cono d'ombra", prevista dall'Allegato 1 dell'Appendice A delle Norme di Attuazione del P.A.I. di cui al D.P. Reg. n. 9 del 06/05/2021 pubblicato nel Supplemento ordinario n. 2 della G.U.R.S. n. 22 del 21/05/2021

Relativamente alle altre frane si è invitato il Comune a trasmettere l'istanza di aggiornamento allegando gli elaborati indicati al A.1 e A.1.1 della Appendice A delle suddette Norme di Attuazione del P.A.I.

Non avendo ricevuto quanto richiesto, con la nota prot. n. 20695 del 24/07/2025 è stato comunicato al Comune e alla Città metropolitana di Messina che si stava procedendo comunque ad aggiornare il P.A.I. dell'intero territorio comunale applicando quanto previsto dalle sopracitate Norme di Attuazione.

Contestualmente è stato chiesto all'Amministrazione comunale di fornire la documentazione prevista nell'Appendice A.2 – sezione dopo l'intervento delle suddette Norme di Attuazione del P.A.I., relativamente al dissesto di crollo 097-5CM-049, considerato nel P.A.I. vigente come stabilizzato con livello di pericolosità moderato (P1) per la presenza di interventi di mitigazione del rischio, al fine di poter considerare nell'aggiornamento in itinere ancora efficienti e funzionali gli interventi realizzati, sottolineando che in caso di mancato riscontro il dissesto sarebbero stato considerato attivo e con livello di pericolosità molto elevata P4.

Alla suddetta nota l'Amministrazione comunale non ha dato nessun riscontro e, pertanto, il presente aggiornamento viene predisposto d'ufficio secondo le procedure previste dalle Norme di attuazione del P.A.I. di cui al D.P. n. 9/2021.

La metodologia adottata fa riferimento alla Relazione Generale del P.A.I., capitolo 5 – Metodologia operativa per l'analisi e la valutazione del rischio geomorfologico, scaricabile dal sito internet http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Presidenza della Regione/PIR_AutoritaBacino/PIR_Areematiche/PIR_Pianificazione/PIR_PianoStralcioBacinoAssettoIdrograficoPAI, ed alle direttive impartite dalle Norme di Attuazione del P.A.I. di cui al D.P. n. 09 del 06/05/2021 (S.O. GURS n. 22 del 21/05/2021) scaricabili dal sito ufficiale dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia.

Relativamente ai livelli di pericolosità geomorfologica si rende necessario precisare che, così come riportato nell'art.5, comma 1, lett. y) delle Norme di Attuazione aggiornate con D.P. Reg. Siciliana n. 09/AdB del 06/05/2021, pubblicato nella G.U.R.S. n. 22 del 21/05/2021, S.O. n. 2 *la pericolosità geomorfologica è la probabilità di occorrenza di un fenomeno franoso potenzialmente pericoloso in un determinato intervallo di tempo e in una certa area; in riferimento alla metodologia di cui al Paragrafo 5.3 della Relazione Generale del P.A.I. ed. 2004, lo stato di pericolosità in un sito è definito in funzione della effettiva presenza di un fenomeno franoso.* Pertanto, il presente aggiornamento non contiene valutazioni delle aree in termini di suscettività da frana.

Nella stesura del presente aggiornamento si è utilizzata la cartografia di riferimento più aggiornata (Volo ATA 2012/2013) e i dati ISTAT più recenti (2011).

Relativamente alla rappresentazione cartografica, si precisa che le Carte dei Dissesti, della Pericolosità e del Rischio, che costituiscono parte integrante del presente aggiornamento, riportano le informazioni relative al solo territorio comunale di Castelmola, ad esclusione di alcuni dissesti di comuni limitrofi, evidenziati dai rispettivi codici, (cfr. tabella successiva) che estendendosi ad interessare modeste porzioni del territorio del Comune in esame vi determinano pericolosità e rischio.

Si specifica, inoltre, che alcuni dissesti censiti nel comune in esame estendendosi ad interessare porzioni dei territori comunali di Letojanni e Taormina vi determinano pericolosità e talvolta rischio. Per completezza di informazione tali dissesti vengono riportati in una tabella in calce alla relazione.

Infine, si evidenzia che nelle Carte dei Dissesti e della Pericolosità per alcuni dissesti la sigla è stata inserita soltanto con il numero progressivo, a volte all'interno del poligono di riferimento, per l'impossibilità di riportare graficamente l'intera sigla che contraddistingue ogni singolo dissesto. Questa è comunque riportata per intero nella tabella riassuntiva in calce alla presente relazione.

DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE

Il presente aggiornamento consiste nell'inserimento di nuovi dissesti geomorfologici e nella modifica di alcuni già censiti dal P.A.I. vigente che hanno mutato il quadro della pericolosità e del rischio esistente nell'intero territorio comunale di Castelmola.

Per la redazione della Carta dei Dissesti sono state condotte analisi a tutto il territorio comunale, utilizzando le Ortofoto 2019-2020, disponibili sul SITR della Regione Sicilia, e le immagini satellitari disponibili su Google Earth in diversi anni, che hanno consentito di rivalutare alcuni dissesti già censiti nel PAI vigente e di individuare altri n. 27 colamenti rapidi, n. 17 dissesti conseguenti ad erosione accelerata e 1 area a franosità diffusa.

Per l'individuazione di aree a potenziale instabilità in funzione della pendenza del versante, sempre con l'ausilio delle immagini satellitari disponibili su Google Earth, si è utilizzato lo "SLOPE" cioè la generazione in automatico della carta delle pendenze del terreno a partire dal modello di elevazione digitale del terreno il DEM 2 x 2 della Regione Siciliana, considerando angoli superiori a 40°. Ciò ha consentito di modificare i dissesti di crollo censiti nel PAI vigente e di individuare ulteriori n. 608 aree sorgenti.

Inoltre, applicando la sopracitata verifica della pendenza dei versanti, nel versante nord di Monte Purreta, è stato individuato un nuovo dissesto di crollo nel territorio di Taormina (codice 097-5TA-084) che si estende ad interessare anche una porzione del Comune di Castelmola.

L'individuazione e la caratterizzazione di dettaglio dei dissesti di crollo richiede rilievi litologici e geostrutturali tali da potere accertare le caratteristiche geomeccaniche e di giacitura degli ammassi rocciosi e quindi determinare, con più accuratezza, le situazioni di dissesto effettivo e potenziale.

Pertanto, il metodo utilizzato da questo Ufficio per l'individuazione di tali dissesti manifesta i propri limiti quando, per la complessità del movimento franoso e delle litologie coinvolte,

occorrerebbe avere un dettaglio che solo un accurato rilievo di campagna può fornire, ma risulta sufficiente per l'individuazione dei dissesti ad una scala non di dettaglio come quella 1:10.000.

Per la valutazione dell'areale interessato dalla caduta dei massi a valle dei costoni rocciosi è stata adottata, cautelativamente, la metodologia del "cono d'ombra" (modello GIS Cone Fall 1.0 - Quanterra), prevista dalle sopra citate direttive (Fase 1 "Analisi Preliminare") che, attraverso una verifica geometrica dell'area in studio, fornisce ulteriori dati utili alla valutazione dell'areale interessato dalla caduta dei massi a valle dei costoni rocciosi. Per l'ampiezza dell'angolo del cono d'ombra, applicato al punto più alto dell'area sorgente dei crolli, in rapporto alla pendenza ed alla morfologia dei versanti sono stati usati angoli di 27.5° e 33°. In qualche caso anche angoli di 40°.

Applicando questo metodo, è stata rivalutata anche l'estensione dell'area a pericolosità determinata dai dissesti di crollo già presenti nel P.A.I. vigente.

Per quanto riguarda la fascia di arretramento verso monte del fronte roccioso, si fa presente che, in rapporto all'altezza della scarpata, è stata considerata spesso una fascia inferiore ai 20 metri, valore indicato nella Relazione Generale del P.A.I. (ed. 2004) che in alcuni casi risulta eccessivo rispetto all'altezza della stessa scarpata.

Inoltre, in relazione al livello di pericolosità da crollo, poiché non è facile valutare la dimensione dei blocchi utilizzando metodi indiretti, per il principio di cautela, è stata attribuita ad ogni dissesto un livello di pericolosità molto elevato (P4).

Occorre puntualizzare che l'areale di pericolosità individuato non tiene conto nella fase di calcolo della presenza di vegetazione boschiva e/o arbustiva in quanto l'esistenza di vegetazione non può essere considerata come fattore di attenuazione del rischio in quanto elemento non necessariamente durevole nel tempo.

Nei casi in cui l'areale di pericolosità da crollo copra un'area a pericolosità di livello inferiore determinata dalla presenza di un'altra tipologia di dissesto, nella restituzione cartografica della Carta della Pericolosità la pericolosità di livello inferiore viene comunque resa visibile graficamente con un perimetro tratteggiato.

Si specifica che in dette aree le norme d'uso da applicare nella vincolistica di pianificazione urbanistica sono quelle legate alla pericolosità di livello maggiore e che un eventuale studio di compatibilità geomorfologica dovrà tenere conto di tutti i dissesti e dei relativi areali di pericolosità che coinvolgono l'elemento oggetto di studio.

Inoltre, qualora in tali aree siano presenti elementi vulnerabili, il livello di rischio graficamente viene attribuito al grado di pericolosità più elevato, sebbene lo stesso elemento presenti livelli di rischio diversi in funzione del grado di pericolosità considerato.

La "fascia di rispetto" di 20 metri individua, a scopo preventivo e precauzionale, un'area di probabile evoluzione del dissesto intorno ai fenomeni gravitativi (eccetto fenomeni di crollo e sprofondamento) che presentino livelli di pericolosità molto elevata P4 o elevata P3. Tale fascia assume il valore di sito di attenzione di cui all'art. 24 comma 7 delle Norme di attuazione del P.A.I. aggiornate con D.P. Reg. Siciliana n. 09/AdB del 06/05/2021 (Siti di attenzione, tipologia F).

Si evidenzia che le limitazioni d'uso saranno applicate anche alle strutture che ricadono parzialmente nella suddetta "fascia di rispetto". Ai fini della restituzione cartografica per tale tipologia di sito di attenzione, riportata nella Carta della Pericolosità, non viene attribuito nessun codice identificativo in quanto aree di probabile evoluzione riferite a uno o più fenomeni gravitativi già in possesso di un codice proprio.

Come citato in premessa con la nota prot. n. 20695 del 24/07/2025 questo Servizio ha chiesto al Comune relativamente al dissesto di crollo identificato con il codice 097-5CM-049, considerato nel P.A.I. vigente stabilizzato a seguito della realizzazione di interventi di mitigazione del rischio, con un livello di pericolosità moderato (P1), di fornire la documentazione prevista nell'Appendice A.2 – sezione dopo l'intervento delle Norme di Attuazione del P.A.I., per poter considerare ancora efficienti e funzionali gli interventi realizzati.

Poiché non è pervenuta nessuna documentazione in merito, nel presente aggiornamento, il dissesto di crollo 097-5CM-049 viene considerato attivo e con un livello di pericolosità molto elevato (P4); l'estensione dell'area a pericolosità viene ampliata secondo la metodologia del cono d'ombra.

In merito alla classificazione degli elementi a rischio coinvolti, per tutti i dissesti ricadenti nel territorio comunale di Castelmola si è proceduto alla individuazione del livello di rischio determinato dalle principali categorie di elementi vulnerabili, secondo la Tabella degli elementi a rischio aggiornata con il suddetto decreto n. 09/2021.

Ciò ha comportato per i dissesti già censiti nel P.A.I. vigente la modifica della classe degli elementi a rischio coinvolti, che in molti casi ha determinato una diversa attribuzione del livello di rischio, e l'inserimento di ulteriori elementi.

E' utile puntualizzare che l'intersezione tra gli areali delle pericolosità e gli elementi a rischio coinvolti può determinare una attribuzione anche parziale, in termini di mappatura, del rischio dell'elemento considerato. Pertanto, la valutazione della situazione di rischio dell'intero elemento coinvolto viene demandato al piano comunale di protezione civile. Infatti la gestione del rischio esula dalle competenze del P.A.I., rimanendo in carico ad altri rami della pubblica amministrazione (cfr. art.2 comma 7 delle Norme di attuazione di cui al già citato decreto presidenziale).

Le informazioni rappresentate nella Carta del Rischio forniscono pertanto un'indicazione preliminare sulla valutazione della situazione di rischio, da utilizzare per gli approfondimenti a scala locale per le successive attività pianificatorie di protezione civile, finalizzate ad una corretta gestione del rischio.

Si sottolinea, inoltre, che tutti gli elementi "non individuati" nella *Carta del rischio*, ma comunque ricadenti in aree a pericolosità, sono considerati a rischio: *gli Enti cui a livello locale competono le attività di gestione del rischio, dovranno individuare a scala di maggiore dettaglio gli elementi a rischio e le attività compatibili con i livelli di pericolosità determinati dal P.A.I. come indicato nell'art.12 comma 10 delle Norme di attuazione del P.A.I. (D.P. Reg. Siciliana n. 9 del 06/05/2021 – GURS n. 22 del 21/05/2021).*

Lo stato di dissesto, pericolosità e rischio geomorfologico del comune di Castelmola viene riassunto nella seguente tabella.

Tabella riassuntiva

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
097-5CM-001	613110	Contrada Sorvia	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E1 Zone boscate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
097-5CM-002	613110	Contrada Sorvia	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E1 Zone boscate	---	R1	Modificato (estensione dissesto). Inseriti elementi a rischio
097-5CM-003	613110	Contrada Sorvia	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E3 Via di fuga	E4 Via di fuga	R3	R4	Modificato (estensione dissesto, estensione poligono a rischio, classe elemento a rischio e livello di rischio)
097-5CM-004	613110	Contrada Sorvia	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	E2 Viabilità secondaria	E4 Via di fuga	R1	R2	Modificato (estensione dissesto classe elemento a rischio e livello di rischio)
097-5CM-005	613110	Contrada Conche	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E1 Zone boscate	---	R1	Modificato (estensione dissesto). Inseriti elementi a rischio
097-5CM-006	613110	Contrada Conche	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R1	Modificato (estensione dissesto). Inseriti elementi a rischio
097-5CM-007	613110	Contrada Conche	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto).
097-5CM-008	613110	Contrada Conche	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E1 Zone boscate	---	R1	Modificato (estensione dissesto). Inseriti elementi a rischio
097-5CM-009	613110	Contrada Conche	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E1 Zone boscate	---	R1	Modificato (estensione dissesto). Inseriti elementi a rischio
097-5CM-010	613110	Contrada Conche	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto). Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
097-5CM-011	613110	Contrada Conche	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto). Inseriti elementi a rischio
097-5CM-012	613110	Contrada Banda Mola	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
097-5CM-013	613110	Contrada Conche	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Modificato (estensione dissesto). Inseriti elementi a rischio
097-5CM-014	613110	Contrada Banda Mola	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (tipologia ed estensione dissesto). Inseriti elementi a rischio
097-5CM-015	613110	Contrada Banda Mola	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Modificato (tipologia ed estensione dissesto)
097-5CM-016	613110	Serro Di Nora	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
097-5CM-017	613110	Serro Di Nora	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E1 Zone boscate	---	R1	Modificato (estensione dissesto). Inseriti elementi a rischio
097-5CM-018	613110	Serro Di Nora	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
097-5CM-019	613110	Grimaudo	Crollo	Attivo	P1	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Modificato (tipologia ed estensione dissesto e livello di pericolosità). Inseriti elementi a rischio
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	
097-5CM-020	613110	Grimaudo	Crollo	Attivo	P2	P4	---	---	---	---	Modificato (tipologia ed estensione dissesto e livello di pericolosità)
097-5CM-021	613110 613150	Contrada Falco	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	---	R2	---	Modificato (tipologia ed estensione dissesto). Eliminati elementi a rischio
097-5CM-022	613110 613120	Contrada Timpone	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto). Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
097-5CM-023	613110	Contrada Timpone	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
097-5CM-024	613110	Contrada Timpone	Crollo	Attivo	P1	P4	---	---	---	---	Modificato (tipologia ed estensione dissesto, livello di pericolosità)
097-5CM-025	613110	Contrada Timpone	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
097-5CM-026	613110	Contrada Timpone	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
097-5CM-027	613110 613120	Contrada Timpone	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
097-5CM-028	613110 613120	Contrada Timpone	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto). Inseriti elementi a rischio
097-5CM-029	613110 613120	Tifani	Frana complessa	Attivo	P3	P3	E3 Acquedotto	E3 Acquedotto Viabilità secondaria Insediamento commerciale artigianale	R4	R3	Modificato (livello elemento a rischio e livello di rischio). Inseriti elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	R3		
							E1 Case sparse	E1 Viabilità minore Zone boscate	R2		
097-5CM-030	613150	Torrente Santa Venera	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
097-5CM-031	613150	Torrente Santa Venera	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E1 Zone boscate	---	R1	Modificato (estensione dissesto). Inseriti elementi a rischio
097-5CM-032	613150	Torrente Santa Venera	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
097-5CM-033	613150	Torrente Santa Venera	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E1 Zone boscate	---	R1	Modificato (estensione dissesto). Inseriti elementi a rischio
097-5CM-034	613150	Torrente Santa Venera	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R1	Modificato (estensione dissesto). Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
097-5CM-035	613160	Contrada Pali	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto). Inseriti elementi a rischio
097-5CM-036	613120 613160	Monte Petraro	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P1	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R2	R2	Modificato (estensione dissesto, livello di pericolosità e classe elemento a rischio)
097-5CM-037	613120	Tropiano	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
097-5CM-038	613120	Tropiano	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
097-5CM-039	613120 613150 613160	Tropiano	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E3 Viabilità secondaria	---	R3	Modificato (estensione dissesto). Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R2	
097-5CM-040	613120	Tropiano	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
097-5CM-041	613120	Contrada Francese	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R1	R2	Modificato (classe elemento a rischio e livello di rischio). Inseriti elementi a rischio
								E1 Zone boscate		R1	
097-5CM-042	613120 613160	Monte Petraro	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Modificato (estensione dissesto). Inseriti elementi a rischio
097-5CM-043	613120	Contrada Ciccione	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R2	R2	Modificato (estensione dissesto, classe elemento a rischio). Eliminati ed inseriti elementi a rischio
097-5CM-044	613120	Sifone	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Modificato (estensione dissesto, e livello di pericolosità). Inseriti elementi a rischio
097-5CM-045	613120	Sifone	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
097-5CM-046	613120	Sifone	Crollo	Attivo	P3	P4	E2 Viabilità secondaria	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R3	R3	Modificato (tipologia, estensione dissesto, livello di pericolosità e classe elemento a rischio). Inseriti elementi a rischio
097-5CM-047	613120	Piano Ficare	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Modificato (estensione dissesto). Inseriti elementi a rischio
097-5CM-048	613120	Cuculunazzo	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato E3 Bene archeologico	R4	R4	Modificato (estensione dissesto e classe elemento a rischio). Inseriti elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	R3	R3	
097-5CM-049	613120	Centro Storico	Crollo	Attivo	P1	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Modificato (estensione dissesto, stato di attività e livello di pericolosità). Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
097-5CM-050	613120	Sud centro Abitato	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato E3 Traliccio elettrodotto	R4	R4	Modificato (estensione dissesto). Eliminati ed inseriti elementi a rischio
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate		R3	
097-5CM-051	613120	Sotto il Castello	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Modificato (estensione dissesto e poligono rischio).

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
097-5CM-052	613120	Cafolia - Martelletto	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P3	P2	E2 Viabilità secondaria	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	R3	R2	Modificato (estensione dissesto, livello di pericolosità e classe elemento a rischio). Eliminati ed inseriti elementi a rischio
							E1 Case sparse		R2		
097-5CM-053	613120	Caporrua	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
097-5CM-054	613120	Caporrua	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E3 Viabilità secondaria Traliccio elettrodoto	---	R4	Modificato (estensione dissesto). Inseriti elementi a rischio
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	
097-5CM-055	613120	Monte Veneretta	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Modificato (estensione dissesto). Inseriti elementi a rischio
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate		R3	
097-5CM-056	613120	Monte Veneretta	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Acquedotto	---	R4	---	Modificato (estensione dissesto). Eliminati elementi a rischio
097-5CM-057	613120	Monte Moli	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Modificato (estensione dissesto). Inseriti elementi a rischio
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate		R3	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
097-5CM-058	613120	Contrada Roccella	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria	E4 Nucleo abitato	R3	R4	Modificato (estensione dissesto, classe elemento a rischio). Inseriti elementi a rischio
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	
097-5CM-059	613120	Contrada Roccella	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P1	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto e livello di pericolosità)
097-5CM-060	613120	Contrada Roccella	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Nucleo abitato	E4 Nucleo abitato E3 Viabilità secondaria	R4	R4	Modificato (estensione dissesto, classe elemento a rischio e livello di rischio). Inseriti elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E2 Case sparse E1 Viabilità minore	R3	R3	
097-5CM-061	613120	Contrada Petralia	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E3 Nucleo abitato	E4 Nucleo abitato Viabilità secondaria E3 Viabilità secondaria	R3	R4	Modificato (estensione dissesto, classe elemento a rischio e livello di rischio). Inseriti elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate		R2	
097-5CM-062	613120	Contrada Lumbia-Spasale	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R3	R4	Modificato (estensione dissesto, classe elemento a rischio e livello di rischio). Inseriti elementi a rischio
								E1 Zone boscate		R3	
097-5CM-063	613120	Monte Ziretto	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	R3	R3	Modificato (estensione dissesto e classe elemento a rischio). Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
097-5CM-064	613120	Torrente Mazzeo	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E2 Case sparse	---	R3	Modificato (estensione dissesto). Inseriti elementi a rischio
097-5CM-065	613120	Contrada Saracena	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	R3	R3	Modificato (estensione dissesto e classe elemento a rischio). Inseriti elementi a rischio
097-5CM-066	613120	Contrada Saracena	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	R3	R3	Modificato (estensione dissesto e classe elemento a rischio). Inseriti elementi a rischio
097-5CM-067	613120	Purretta	Colamento rapido	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria	E1 Viabilità minore Zone boscate	R3	R3	Modificato (classe elemento a rischio). Inseriti elementi a rischio
097-5CM-068	613120	Purretta	Colamento rapido	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria	E1 Viabilità minore	R3	R3	Modificato (classe elemento a rischio)
097-5CM-069	613120	Ogliastrello	Colamento rapido	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R3	R3	Modificato (classe elemento a rischio). Inseriti elementi a rischio
097-5CM-070	613120	Ogliastrello	Colamento rapido	Attivo	P3	P3	E2 Viabilità secondaria	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	R3	R3	Modificato (classe elemento a rischio e livello di rischio). Inseriti elementi a rischio
							E1 Case sparse	E1 Viabilità minore	R2	R2	
097-5CM-071	613120	Portella Pandolfo	Frana complessa	Attivo	P3	P3	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R3	R4	Modificato (classe elemento a rischio e livello di rischio). Inseriti elementi a rischio
							E1 Case sparse	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	R2	R3 R2	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
097-5CM-072	613120	Portella del Glasso	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R2	R3	Modificato (estensione dissesto, classe elemento a rischio e livello di rischio). Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate		R2	
097-5CM-073	613120	Acqualto da Se no gliastro	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R2	R3	Modificato (classe elemento a rischio e livello di rischio). Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate		R2	
097-5CM-074	613110 613120	Portella Vigna	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E3 Viabilità secondaria	R2	R3	Modificato (classe elemento a rischio e livello di rischio). Inseriti elementi a rischio
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate		R2	
097-5CM-075	613110	Tifani	Frana complessa	Attivo	P3	P3	E2 Viabilità secondaria Acquedotto	E3 Viabilità secondaria Acquedotto	R3	R4	Modificato (classe elemento a rischio e livello di rischio). Inseriti elementi a rischio
							E1 Case sparse	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	R2	R3	
								E1 Viabilità minore		R2	
097-5CM-076	613120	Tifani	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R2	R3	Modificato (classe elemento a rischio e livello di rischio). Inseriti elementi a rischio
								E1 Zone boscate		R2	
097-5CM-077	613110	Acqualorto	Colamento rapido	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E3 Viabilità secondaria	R3	R4	Modificato (classe elemento a rischio e livello di rischio). Inseriti elementi a rischio
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate		R3	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
097-5CM-078	613110	Acqualorto	Crollo	Attivo	P3	P4	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R3	R4	Modificato (estensione area a pericolosità, livello di pericolosità, classe elemento a rischio e livello di rischio). Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	
097-5CM-079	613110	Acqualorto	Frana complessa	Attivo	P3	P3	E3 Traliccio elettrico	E3 Viabilità secondaria Traliccio elettrico	R4	R4	Modificato (classe elemento a rischio e livello di rischio). Inseriti elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	R3	R3	
							E1 Case sparse	E1 Viabilità minore	R2	R2	
097-5CM-080	613110	Dammari	Frana complessa	Attivo	P3	P3	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R3	R4	Modificato (classe elemento a rischio e livello di rischio). Eliminati ed inseriti elementi a rischio
							E1 Case sparse	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	R2	R3 R2	
097-5CM-081	613120	Contrada Timpone	Frana complessa	Attivo	P3	P3	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R3	R4	Modificato (classe elemento a rischio e livello di rischio). Eliminati ed inseriti elementi a rischio
							E1 Case sparse	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate Viabilità minore	R2	R3 R2	
097-5CM-082	613120	Porticella	Frana complessa	Attivo	P3	P3	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R3	R4	Modificato (classe elemento a rischio e livello di rischio). Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
097-5CM-083	613120	Porticella	Frana complessa	Attivo	P3	P3	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria Traliccio elettrico	R3	R4	Modificato (classe elemento a rischio e livello di rischio). Inseriti elementi a rischio
							E1 Case sparse	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3 R2	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
097-5CM-084	613120	Porticella	Crollo	Attivo	P3	P4	E1 Case sparse	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R2	R3	Modificato (ubicazione, estensione dissesto, livello di pericolosità, classe elementi a rischio e livello di rischio). Inseriti elementi a rischio
097-5CM-085	613120	Mastrissa	Crollo	Attivo	P3	P4	E1 Case sparse	E2 Aree agricole utilizzate	R2	R3	Modificato (ubicazione, estensione dissesto e livello di pericolosità). Eliminati inseriti elementi a rischio
097-5CM-086	613120	Mastrissa	Scorrimento	Attivo	P3	P3	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R3	R4	Modificato (classe elemento a rischio e livello di rischio). Inseriti elementi a rischio
							E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate		R3	
							E1 Case sparse	E1 Viabilità minore	R2	R2	
097-5CM-087	613120	Contrada Zi retto	Scorrimento	Attivo	P3	P3	E2 Viabilità secondaria	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	R3	R3	Modificato (classe elemento a rischio e livello di rischio). Eliminati ed inseriti elementi a rischio
							E1 Case sparse	E1 Viabilità minore	R2	R2	
097-5CM-088	613120	Mastrissa	Frana complessa	Attivo	P2	P2	E3 Via di fuga	E4 Via di fuga	R3	R4	Modificato (classe elemento a rischio e livello di rischio). Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R2	
097-5CM-089	613120	Contrada Roccella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
097-5CM-090	613120	Contrada Roccella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
097-5CM-091	613120	Contrada Roccella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	
097-5CM-092	613120	Contrada Roccella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	
097-5CM-093	613120	Contrada Roccella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	
097-5CM-094	613120	Contrada Roccella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	
097-5CM-095	613120	Contrada Roccella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate		R3	
097-5CM-096	613120	Contrada Roccella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate		R3	
097-5CM-097	613120	Contrada Roccella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate		R3	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
097-5CM-098	613120	Contrada Roccella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate		R3	
097-5CM-099	613120	Contrada Roccella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
097-5CM-100	613120	Contrada Roccella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
097-5CM-101	613120	Contrada Roccella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Nucleo abitato	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate		R3	
097-5CM-102	613120	Purretta	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P1	---	E3 Viabilità secondaria	---	R2	Nuovo
097-5CM-103	613120	Contrada Roccella	Colamento rapido	Attivo	---	P3	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
097-5CM-104	613120	Contrada Roccella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-105	613120	Contrada Roccella	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-106	613120	Contrada Roccella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
097-5CM-107	613120	Contrada Roccella	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-108	613120	Contrada Roccella	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-109	613120	NW Monte Purretta	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-110	613120	NW Monte Purretta	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-111	613120	Ovest Monte Purretta	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse E1 Zone boscate		R3	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
097-5CM-112	613120	SW Monte Purretta	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-113	613120	SW Monte Purretta	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-114	613120	SW Monte Purretta	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-115	613120	SW Monte Purretta	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-116	613120	SW Monte Purretta	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-117	613120	SW Monte Purretta	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate		R3	
097-5CM-118	613120	SW Monte Purretta	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
								E1 Zone boscate		R3	
097-5CM-119	613120	Est Centro Abitato	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate		R3	
097-5CM-120	613120	NE Centro Abitato	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse E1 Zone boscate		R3	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
097-5CM-121	613120	NE Centro Abitato	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate		R3	
097-5CM-122	613120	NE Centro Abitato	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-123	613120	Piano Ficare	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
097-5CM-124	613120	Piano Ficare	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
097-5CM-125	613120	Sifone	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate		R3	
097-5CM-126	613120	Sifone	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-127	613120	Sifone	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
097-5CM-128	613120	Sifone	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-129	613120	Sifone	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
097-5CM-130	613120	Sifone	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-131	613120	Sifone	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
097-5CM-132	613120	Sifone	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
097-5CM-133	613120	Sifone	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
097-5CM-134	613120	Sifone	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
097-5CM-135	613120	Sifone	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
097-5CM-136	613120	Sifone	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-137	613120	Sifone	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse	---	R3	Nuovo
097-5CM-138	613120	Sifone	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
097-5CM-139	613120	Sifone	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
097-5CM-140	613120	Contrada Ciccione	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-141	613120	Contrada Ciccione	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-142	613120	Contrada Ciccione	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-143	613120	Contrada Ciccione	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-144	613120	Contrada Ciccione	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-145	613120	Contrada Ciccione	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
097-5CM-146	613120	Contrada Ciccione	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
097-5CM-147	613120	Contrada Ciccione	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-148	613120	Contrada Ciccione	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
097-5CM-149	613120	Contrada Ciccione	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
097-5CM-150	613120	Contrada Ciccione	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
097-5CM-151	613120	Contrada Ciccione	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
097-5CM-152	613120	Contrada Ciccione	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
097-5CM-153	613120	Contrada Ciccione	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-154	613120	Contrada Ciccione	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
097-5CM-155	613120	Contrada Ciccione	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Traliccio elettrico	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	
097-5CM-156	613120	Mastrissa	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
097-5CM-157	613120	Monte Petrarò	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
097-5CM-158	613120	Monte Petrarò	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
097-5CM-159	613120	Monte Petrarò	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
097-5CM-160	613160	Sud Monte Petrarò	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
097-5CM-161	613160	Sud Monte Petrarò	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-162	613160	SE Monte Petrarò	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
097-5CM-163	613160	Sud Monte Petrarò	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
097-5CM-164	613160	Sud Monte Petraro	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
097-5CM-165	613160	Contrada Pali	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-166	613160	Contrada Pali	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-167	613160	Contrada Pali	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate		R3	
097-5CM-168	613160	Contrada Pali	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate		R3	
097-5CM-169	613160	Contrada Pali	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
097-5CM-170	613160	Contrada Pali	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
097-5CM-171	613160	Contrada Pali	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
097-5CM-172	613160	Contrada Pali	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
097-5CM-173	613160	Contrada Pali	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-174	613160	Contrada Pali	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
097-5CM-175	613160	Contrada Pali	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
097-5CM-176	613160	Contrada Pali	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
097-5CM-177	613160	Contrada Pali	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
097-5CM-178	613160	Contrada Pali	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
097-5CM-179	613120 613160	Contrada Pali	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
097-5CM-180	613120	Contrada Pali	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	
097-5CM-181	613120 613160	Tropiano	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
097-5CM-182	613120	Tropiano	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
097-5CM-183	613120 613160	Tropiano	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-184	613120 613160	Tropiano	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-185	613160	Tropiano	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-186	613160	Tropiano	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-187	613160	Tropiano	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-188	613160	Tropiano	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Nuovo
097-5CM-189	613120	Tropiano	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
097-5CM-190	613120 613160	Tropiano	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-191	613120	Tropiano	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-192	613120	Tropiano	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-193	613160	Tropiano	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-194	613160	Tropiano	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-195	613160	Tropiano	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
097-5CM-196	613160	Tropiano	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
097-5CM-197	613160	Tropiano	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P1	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-198	613160	Tropiano	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
097-5CM-199	613160	Tropiano	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate		R3	
097-5CM-200	613160	Tropiano	Colamento rapido	Attivo	---	P3	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
097-5CM-201	613160	Tropiano	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
097-5CM-202	613160	Tropiano	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
097-5CM-203	613150 613160	Tropiano	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-204	613150	Tropiano	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
097-5CM-205	613150	Tropiano	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P1	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-206	613150	Tropiano	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
097-5CM-207	613150	Tropiano	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Nuovo
097-5CM-208	613150	Tropiano	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-209	613150	Tropiano	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-210	613150	Tropiano	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-211	613150	Tropiano	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
097-5CM-212	613150	Tropiano	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-213	613150	Tropiano	Colamento rapido	Attivo	---	P3	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-214	613150	Tropiano	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
097-5CM-215	613150	Tropiano	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-216	613150	Tropiano	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P1	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-217	613150	Tropiano	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
097-5CM-218	613150	Tropiano	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
097-5CM-219	613150	Dammari	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
097-5CM-220	613150	Dammari	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate Case sparse		R3	
097-5CM-221	613150	Dammari	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
097-5CM-222	613110	Dammari	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
097-5CM-223	613110	Dammari	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-224	613110	Dammari	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
097-5CM-225	613110	Dammari	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate		R3	
097-5CM-226	613110	Dammari	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate		R3	
097-5CM-227	613150	Torrente Santa Venera	Colamento rapido	Attivo	---	P3	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-228	613150	Torrente Santa Venera	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
097-5CM-229	613150	Torrente Santa Venera	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
097-5CM-230	613150	Torrente Santa Venera	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E1 Zone boscate		R3	
097-5CM-231	613150	Torrente Santa Venera	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-232	613150	Torrente Santa Venera	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E1 Zone boscate		R3	
097-5CM-233	613150	Torrente Santa Venera	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-234	613150	Torrente Santa Venera	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-235	613150	Torrente Santa Venera	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E1 Zone boscate		R3	
097-5CM-236	613150	Torrente Santa Venera	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
097-5CM-237	613150	Torrente Santa Venera	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
097-5CM-238	613150	Torrente Santa Venera	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P1	---	E1 Zone boscate	---	R1	Nuovo
097-5CM-239	613150	Torrente Santa Venera	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-240	613150	Torrente Santa Venera	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate		R3	
097-5CM-241	613150	Torrente Santa Venera	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-242	613150	Torrente Santa Venera	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
097-5CM-243	613150	Torrente Santa Venera	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-244	613150	Torrente Santa Venera	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-245	613150	Torrente Santa Venera	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-246	613150	Torrente Santa Venera	Colamento rapido	Attivo	---	P3	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-247	613150	Torrente Santa Venera	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-248	613150	Torrente Santa Venera	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-249	613150	Torrente Santa Venera	Colamento rapido	Attivo	---	P3	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-250	613150	Torrente Santa Venera	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
097-5CM-251	613150	Torrente Santa Venera	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
097-5CM-252	613150	Torrente Santa Venera	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
097-5CM-253	613150	Torrente Santa Venera	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
097-5CM-254	613150	Torrente Santa Venera	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
097-5CM-255	613150	Torrente Santa Venera	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-256	613150	Torrente Santa Venera	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-257	613150	Torrente Santa Venera	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-258	613150	Torrente Santa Venera	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-259	613150	Torrente Santa Venera	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
097-5CM-260	613150	Torrente Santa Venera	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
097-5CM-261	613150	Torrente Santa Venera	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-262	613150	Torrente Santa Venera	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
097-5CM-263	613150	Contrada Falco	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
097-5CM-264	613150	Contrada Falco	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-265	613150	Contrada Falco	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-266	613110 613150	Contrada Falco	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse E1 Viabilità minore Zone boscate		R3	
097-5CM-267	613150	Contrada Falco	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-268	613150	Contrada Falco	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-269	613110	Contrada Falco	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate		R3	
097-5CM-270	613110	Contrada Falco	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P1	---	E1 Zone boscate	---	R1	Nuovo
097-5CM-271	613110	Contrada Falco	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-272	613110	Contrada Falco	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-273	613110	Contrada Falco	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
097-5CM-274	613110	Contrada Falco	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-275	613110	Contrada Falco	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
097-5CM-276	613110	Contrada Falco	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-277	613110	Contrada Falco	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-278	613110	Contrada Falco	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-279	613110	Contrada Falco	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-280	613110	Contrada Falco	Colamento rapido	Attivo	---	P3	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-281	613110	Contrada Falco	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-282	613110	Contrada Falco	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-283	613110	Contrada Falco	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-284	613110	Contrada Falco	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
097-5CM-285	613110	Contrada Falco	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
097-5CM-286	613110	Contrada Falco	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
097-5CM-287	613110	Contrada Falco	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
097-5CM-288	613110	Contrada Falco	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
097-5CM-289	613110	Contrada Falco	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
097-5CM-290	613110	Contrada Falco	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-291	613110	Contrada Falco	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-292	613110	Contrada Falco	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-293	613110	Contrada Falco	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-294	613110	Contrada Falco	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
097-5CM-295	613110	Contrada Falco	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-296	613110	Contrada Falco	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-297	613110	Contrada Falco	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-298	613110	Contrada Falco	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-299	613110	Contrada Falco	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-300	613110	Contrada Falco	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-301	613110	Contrada Falco	Colamento rapido	Attivo	---	P3	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-302	613110	Contrada Falco	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-303	613110	Contrada Falco	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-304	613110	Contrada Falco	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-305	613110	Contrada Falco	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-306	613110	Contrada Falco	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-307	613110	Contrada Falco	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-308	613110	Località Dammari	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-309	613110	Località Dammari	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-310	613110	Località Dammari	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-311	613110	Località Dammari	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
097-5CM-312	613120	Contrada Timpone	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
097-5CM-313	613110 613120	Contrada Timpone	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-314	613120	Contrada Timpone	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-315	613120	Contrada Timpone	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-316	613120	Contrada Timpone	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-317	613110 613120	Contrada Timpone	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
097-5CM-318	613110	Contrada Timpone	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-319	613110	Contrada Timpone	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-320	613110	Contrada Timpone	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
097-5CM-321	613110	Contrada Timpone	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
097-5CM-322	613110	Contrada Timpone	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
097-5CM-323	613110	Contrada Timpone	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-324	613110	Contrada Timpone	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
097-5CM-325	613110	Contrada Timpone	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-326	613110	Contrada Timpone	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-327	613110	Contrada Timpone	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-328	613110	Contrada Timpone	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-329	613110	Contrada Timpone	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-330	613110 613120	Contrada Timpone	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-331	613110	Contrada Timpone	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-332	613110	Contrada Timpone	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-333	613110	Contrada Timpone	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-334	613110 613120	Contrada Timpone	Area a Fransità diffusa	Attivo	---	P1	---	E1 Zone boscate	---	R1	Nuovo
097-5CM-335	613120	Contrada Timpone	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-336	613120	Contrada Timpone	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-337	613120	Contrada Timpone	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-338	613120	Contrada Timpone	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-339	613120	Contrada Timpone	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-340	613120	Contrada Timpone	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-341	613110	Contrada Timpone	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-342	613120	Contrada Francese	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-343	613120	Contrada Francese	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-344	613120	Contrada Francese	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-345	613120	Contrada Francese	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-346	613110 613120	Contrada Francese	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
097-5CM-347	613120	Contrada Francese	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-348	613110 613120	Contrada Francese	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse E1 Zone boscate		R3	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
097-5CM-349	613110	Contrada Francese	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
097-5CM-350	613110	Acqualorto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Nucleo abitato	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate		R3	
097-5CM-351	613110	Acqualorto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Nucleo abitato E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate		R3	
097-5CM-352	613110	Contrada Timpone	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-353	613110	Acqualorto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
097-5CM-354	613110	Acqualorto	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-355	613110	Serro Di Nora	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-356	613110	Serro Di Nora	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E1 Zone boscate		R3	
097-5CM-357	613110	Serro Di Nora	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
097-5CM-358	613110	Serro Di Nora	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-359	613110	Serro Di Nora	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate		R3	
097-5CM-360	613110	Serro Di Nora	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
097-5CM-361	613110	Serro Di Nora	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate		R3	
097-5CM-362	613110	Serro Di Nora	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E1 Zone boscate		R3	
097-5CM-363	613110	Serro Di Nora	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-364	613110	Serro Di Nora	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E1 Zone boscate		R3	
097-5CM-365	613110	Serro Di Nora	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-366	613110	Grimaudo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-367	613110	Grimaudo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-368	613110	Vallone S. Venera	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-369	613110	Grimaudo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-370	613110	Vallone S. Venera	Colamento rapido	Attivo	---	P3	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-371	613110	Vallone S. Venera	Colamento rapido	Attivo	---	P3	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-372	613110	Vallone S. Venera	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-373	613110	Grimaudo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-374	613110	Grimaudo	Colamento rapido	Attivo	---	P3	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-375	613110	Grimaudo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-376	613110	Grimaudo	Colamento rapido	Attivo	---	P3	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-377	613110	Grimaudo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-378	613110	Grimaudo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-379	613110	Grimaudo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-380	613110	Grimaudo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-381	613110	Grimaudo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-382	613110	Grimaudo	Colamento rapido	Attivo	---	P3	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-383	613110	Grimaudo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-384	613110	Grimaudo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-385	613110	Grimaudo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-386	613110	Grimaudo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-387	613110	Serro Di Nora	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-388	613110	Contrada Banda Mola	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
097-5CM-389	613110	Contrada Banda Mola	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
097-5CM-390	613110	Contrada Banda Mola	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
097-5CM-391	613110	Contrada Banda Mola	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-392	613110	Contrada Banda Mola	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-393	613110	Contrada Banda Mola	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-394	613110	Contrada Banda Mola	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-395	613110	Contrada Banda Mola	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-396	613110	Contrada Banda Mola	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-397	613110	Contrada Banda Mola	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-398	613110	Contrada Banda Mola	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-399	613110	Contrada Conche	Colamento rapido	Attivo	---	P3	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-400	613110	Contrada Conche	Colamento rapido	Attivo	---	P3	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-401	613110	Contrada Conche	Colamento rapido	Attivo	---	P3	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-402	613110	Contrada Conche	Colamento rapido	Inattivo	---	P2	---	E1 Zone boscate	---	R2	Nuovo
097-5CM-403	613110	Contrada Conche	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-404	613110	Contrada Conche	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-405	613110	Contrada Conche	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-406	613110	Contrada Conche	Colamento rapido	Inattivo	---	P2	---	E1 Zone boscate	---	R2	Nuovo
097-5CM-407	613110	Contrada Conche	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-408	613110	Contrada Conche	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R2	Nuovo
097-5CM-409	613110	Contrada Conche	Colamento rapido	Inattivo	---	P2	---	E1 Zone boscate	---	R2	Nuovo
097-5CM-410	613110	Contrada Conche	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-411	613110	Contrada Conche	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-412	613110	Contrada Conche	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-413	613110	Contrada Conche	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-414	613110	Contrada Conche	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-415	613110	Contrada Conche	Colamento rapido	Inattivo	---	P2	---	E1 Zone boscate	---	R2	Nuovo
097-5CM-416	613110	Contrada Conche	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
097-5CM-417	613110	Contrada Conche	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-418	613110	Contrada Conche	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-419	613110	Contrada Conche	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-420	613110	Contrada Conche	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-421	613110	Contrada Conche	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
097-5CM-422	613110	Contrada Conche	Colamento rapido	Attivo	---	P3	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
097-5CM-423	613110	Contrada Conche	Colamento rapido	Attivo	---	P3	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
097-5CM-424	613110	Contrada Conche	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P1	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-425	613110	Contrada Conche	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate		R3	
097-5CM-426	613110	Contrada Conche	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-427	613110	Serra Di Sorvia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E1 Zone boscate		R3	
097-5CM-428	613110	Serra Di Sorvia	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-429	613110	Serra Di Sorvia	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-430	613110	Serra Di Sorvia	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-431	613110	Serra Di Sorvia	Colamento rapido	Inattivo	---	P2	---	E4 Via di fuga	---	R4	Nuovo
097-5CM-432	613110	Serra Di Sorvia	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-433	613110	Serra Di Sorvia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Via di fuga	---	R4	Nuovo
097-5CM-434	613110	Serra Di Sorvia	Colamento rapido	Inattivo	---	P2	---	E4 Via di fuga	---	R4	Nuovo
097-5CM-435	613110	Serra Di Sorvia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
097-5CM-436	613110	Serra Di Sorvia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-437	613110	Serra Di Sorvia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse E1 Zone boscate		R3	
097-5CM-438	613110	Contrada Sorvia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E1 Zone boscate		R3	
097-5CM-439	613110	Contrada Sorvia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E1 Zone boscate		R3	
097-5CM-440	613110	Contrada Sorvia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E1 Zone boscate		R3	
097-5CM-441	613110	Contrada Sorvia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E1 Zone boscate		R3	
097-5CM-442	613110	Contrada Sorvia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E1 Zone boscate		R3	
097-5CM-443	613110	Contrada Sorvia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-444	613110	Contrada Sorvia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E1 Zone boscate		R3	
097-5CM-445	613120	Portella Vigna	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
097-5CM-446	613120	Portella Vigna	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-447	613120	Portella Vigna	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
097-5CM-448	613110	Serra Di Sorvia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-449	613110	Serra Di Sorvia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
097-5CM-450	613110	Portella Vigna	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-451	613110	Portella Vigna	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-452	613110	Portella Vigna	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-453	613120	Nord Tifani	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-454	613120	Nord Tifani	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-455	613120	Nord Tifani	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-456	613120	Nord Tifani	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-457	613120	Nord Tifani	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-458	613120	Nord Tifani	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-459	613120	Nord Tifani	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-460	613120	Nord Tifani	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-461	613120	Nord Tifani	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-462	613110 613120	Nord Tifani	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-463	613110	Nord Tifani	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-464	613110	Nord Tifani	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-465	613110	Tifani	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-466	613110	Tifani	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-467	613110	Nord Tifani	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-468	613120	Caporrua	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-469	613120	Caporrua	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-470	613120	Caporrua	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-471	613120	Caporrua	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-472	613120	Caporrua	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-473	613120	Caporrua	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E1 Zone boscate		R3	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
097-5CM-474	613120	Caporrua	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
097-5CM-475	613120	Caporrua	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-476	613120	Caporrua	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
097-5CM-477	613120	Ovest Monte Veneretta	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria Traliccio elettrodotto	---	R4	Nuovo
097-5CM-478	613120	Ovest Monte Veneretta	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
097-5CM-479	613120	Ovest Monte Veneretta	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
097-5CM-480	613120	Ovest Monte Veneretta	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
097-5CM-481	613120	Monte Veneretta	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-482	613120	Monte Veneretta	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-483	613120	Monte Veneretta	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-484	613120	Monte Veneretta	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-485	613120	Monte Veneretta	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-486	613120	Monte Veneretta	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
097-5CM-487	613120	Monte Veneretta	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-488	613120	Monte Veneretta	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
097-5CM-489	613120	Monte Veneretta	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	
097-5CM-490	613120	Portella del Glasso	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate		R3	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
097-5CM-491	613120	Portella del Glasso	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-492	613120	Portella del Glasso	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-493	613120	Portella del Glasso	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-494	613120	Portella del Glasso	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-495	613120	Portella del Glasso	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-496	613120	Portella del Glasso	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-497	613120	Contrada Saracena	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-498	613120	Contrada Saracena	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
097-5CM-499	613120	Contrada Saracena	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-500	613120	Contrada Saracena	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
097-5CM-501	613120	Contrada Saracena	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
097-5CM-502	613120	Contrada Saracena	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-503	613120	Contrada Saracena	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-504	613120	Contrada Saracena	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-505	613120	Contrada Saracena	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
097-5CM-506	613120	Contrada Saracena	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-507	613120	Portella Pandolfo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-508	613120	Portella Pandolfo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-509	613120	Contrada Saracena	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-510	613120	Contrada Saracena	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-511	613120	Contrada Saracena	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-512	613120	Contrada Saracena	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-513	613120	Contrada Saracena	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
097-5CM-514	613120	Contrada Saracena	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
097-5CM-515	613120	Contrada Saracena	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
097-5CM-516	613120	Contrada Saracena	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
097-5CM-517	613120	Contrada Saracena	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-518	613120	Contrada Saracena	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-519	613120	Contrada Saracena	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-520	613120	Contrada Saracena	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
097-5CM-521	613120	Costa Ogliastro	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-522	613120	Costa Ogliastro	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
097-5CM-523	613120	Costa Ogliastro	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-524	613120	Costa Ogliastro	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-525	613120	Torrente Mazzeo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse	---	R3	Nuovo
097-5CM-526	613120	Torrente Mazzeo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-527	613120	Costa Ogliastro	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-528	613120	Portella Pandolfo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-529	613120	Portella Pandolfo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-530	613120	Portella Pandolfo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
097-5CM-531	613120	Portella Pandolfo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-532	613120	Monte Ziretto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-533	613120	Monte Ziretto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-534	613120	Monte Ziretto	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-535	613120	Monte Ziretto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
097-5CM-536	613120	Monte Ziretto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-537	613120	Monte Ziretto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-538	613120	Monte Ziretto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-539	613120	Monte Ziretto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-540	613120	Contrada Ziretto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
097-5CM-541	613120	Contrada Ziretto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
097-5CM-542	613120	Contrada Ziretto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
097-5CM-543	613120	Contrada Ziretto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
097-5CM-544	613120	Contrada Ziretto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
097-5CM-545	613120	Contrada Ziretto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
097-5CM-546	613120	Contrada Spasale	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Nucleo abitato E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate		R3	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
097-5CM-547	613120	Contrada Spasale	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate		R3	
097-5CM-548	613120	Contrada Spasale	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-549	613120	Contrada Spasale	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
097-5CM-550	613120	Contrada Spasale	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-551	613120	Contrada Lumbia-Spasale	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-552	613120	Contrada Lumbia-Spasale	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P1	---	E1 Zone boscate	---	R1	Nuovo
097-5CM-553	613120	Contrada Lumbia-Spasale	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-554	613120	Contrada Lumbia-Spasale	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E1 Zone boscate		R3	
097-5CM-555	613120	Contrada Lumbia-Spasale	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-556	613120	Contrada Lumbia-Spasale	Colamento rapido	Attivo	---	P3	---	E1 Zone boscate	---	R2	Nuovo
097-5CM-557	613120	Contrada Lumbia-Spasale	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-558	613120	Contrada Lumbia-Spasale	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-559	613120	Contrada Lumbia-Spasale	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E1 Zone boscate		R3	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
097-5CM-560	613120	Contrada Lumbia-Spasale	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-561	613120	Contrada Lumbia-Spasale	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E1 Zone boscate		R3	
097-5CM-562	613120	Contrada Lumbia-Spasale	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate		R3	
097-5CM-563	613120	Contrada Lumbia-Spasale	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse E1 Zone boscate		R3	
097-5CM-564	613120	Contrada Petralia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-565	613120	Contrada Petralia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-566	613120	Contrada Petralia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-567	613120	Contrada Petralia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Nucleo abitato E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
097-5CM-568	613120	Contrada Petralia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-569	613120	Contrada Petralia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
097-5CM-570	613120	Contrada Petralia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Nucleo abitato	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate		R3	
097-5CM-571	613120	Contrada Petralia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-572	613120	Contrada Petralia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-573	613120	Contrada Petralia	Colamento rapido	Attivo	---	P3	---	E4 Nucleo abitato	---	R4	Nuovo
								E1 Zone boscate		R2	
097-5CM-574	613120	Contrada Petralia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R4	Nuovo
097-5CM-575	613120	Contrada Petralia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Nucleo abitato	---	R4	Nuovo
								E1 Zone boscate		R3	
097-5CM-576	613120	Contrada Petralia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Nucleo abitato	---	R4	Nuovo
								E1 Zone boscate		R3	
097-5CM-577	613120	Contrada Petralia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-578	613120	Contrada Petralia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Nucleo abitato E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
097-5CM-579	613120	Contrada Petralia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate		R3	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
097-5CM-580	613120	Contrada Petralia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate		R3	
097-5CM-581	613120	Contrada Petralia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate		R3	
097-5CM-582	613120	Contrada Petralia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Nucleo abitato	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	
097-5CM-583	613120	Monte Moli	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-584	613120	Monte Moli	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-585	613120	Monte Moli	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-586	613120	Monte Moli	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-587	613120	Sud Monte Moli	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
097-5CM-588	613120	Sud Monte Moli	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
097-5CM-589	613120	Serrogrande	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse	---	R3	Nuovo
097-5CM-590	613120	Serrogrande	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
097-5CM-591	613120	Serrogrande	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-592	613120	Serrogrande	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
097-5CM-593	613120	Serrogrande	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
097-5CM-594	613120	Cafolia-Martelletto	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E3 Viabilità secondaria E2 Aree agricole utilizzate	---	R3 R2	Nuovo
097-5CM-595	613120	Cafolia	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-596	613120	Cafolia	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-597	613120	Cafolia	Colamento rapido	Attivo	---	P3	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-598	613120	Cafolia	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-599	613120	Cafolia	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-600	613120	Cafolia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
097-5CM-601	613120	Cafolia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
097-5CM-602	613120	Cafolia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
097-5CM-603	613120	Cafolia	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-604	613120	Cafolia	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-605	613120	Cafolia	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-606	613120	Cafolia	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-607	613120	Cafolia	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-608	613120	Cafolia	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-609	613120	Cafolia	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-610	613120	Cafolia	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-611	613120	Cafolia	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-612	613120	Cafolia	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-613	613120	Cafolia	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-614	613120	Cafolia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
097-5CM-615	613120	Cafolia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
097-5CM-616	613120	Cafolia	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-617	613120	Cafolia	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-618	613120	Cafolia	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-619	613120	Cafolia	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-620	613120	Contrada Francese	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R4 R3	Nuovo
097-5CM-621	613120	Contrada Francese	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
097-5CM-622	613120	Contrada Francese	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R2	Nuovo
097-5CM-623	613120	Contrada Francese	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Nuovo
097-5CM-624	613120	Contrada Francese	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-625	613120	Contrada Francese	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-626	613120	Contrada Francese	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-627	613120	Contrada Francese	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-628	613120	Contrada Francese	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-629	613120	Contrada Francese	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-630	613120	Contrada Francese	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-631	613120	Contrada Francese	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-632	613120	Contrada Francese	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-633	613120	Contrada Francese	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-634	613120	Contrada Francese	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-635	613120	Contrada Francese	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-636	613120	Contrada Francese	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-637	613120	Contrada Francese	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-638	613120	Contrada Francese	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-639	613120	Contrada Francese	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
097-5CM-640	613120	Contrada Francese	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-641	613120	Contrada Francese	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-642	613120	Contrada Francese	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-643	613120	Contrada Francese	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-644	613120	Contrada Francese	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-645	613120	Contrada Francese	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-646	613120	Contrada Parrino	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-647	613120	Contrada Parrino	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-648	613120	Contrada Parrino	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-649	613120	Contrada Parrino	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-650	613120	Contrada Parrino	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-651	613120	Contrada Parrino	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-652	613120	Contrada Parrino	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
097-5CM-653	613120	Contrada Parrino	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-654	613120	Contrada Parrino	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-655	613120	Martelletto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-656	613120	Martelletto	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-657	613120	Martelletto	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-658	613120	Cafolia	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-659	613120	Cafolia	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-660	613120	Cafolia	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-661	613120	Martelletto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
097-5CM-662	613120	Martelletto	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-663	613120	Martelletto-Contrada Roccella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
097-5CM-664	613120	Contrada Roccella	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P1	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-665	613120	Contrada Roccella	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-666	613120	Contrada Roccella	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-667	613120	Contrada Roccella	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-668	613120	Contrada Roccella	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-669	613120	Contrada Roccella	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-670	613120	Contrada Roccella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
097-5CM-671	613120	Contrada Roccella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse	---	R3	Nuovo
097-5CM-672	613120	Contrada Roccella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
097-5CM-673	613120	SW Cimitero	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
097-5CM-674	613120	SW Cimitero	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
097-5CM-675	613120	SW Cimitero	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
097-5CM-676	613120	Contrada Roccella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
097-5CM-677	613120	Contrada Roccella	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-678	613120	Contrada Roccella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
097-5CM-679	613120	Contrada Roccella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
097-5CM-680	613120	Contrada Roccella	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-681	613120	Martelletto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
097-5CM-682	613120	Martelletto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-683	613120	Martelletto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
097-5CM-684	613120	Contrada Roccella	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-685	613120	Contrada Roccella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
097-5CM-686	613120	Contrada Roccella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
097-5CM-687	613120	Contrada Roccella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
097-5CM-688	613120	Contrada Roccella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
097-5CM-689	613120	Piano Ficare	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
097-5CM-690	613120	Piano Ficare	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
097-5CM-691	613120	Piano Ficare	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
097-5CM-692	613120	Piano Ficare	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
097-5CM-693	613120	Piano Ficare	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
097-5CM-694	613120	Piano Ficare	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
097-5CM-695	613120	Piano Ficare	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
097-5CM-696	613120	Piano Ficare	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
097-5CM-697	613120	Piano Ficare	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
097-5CM-698	613120	Piano Ficare	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Elettrodotto E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	---	R4 R3	Nuovo
097-5CM-699	613120	Piano Ficare	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-700	613120	Piano Ficare	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-701	613120	Piano Ficare	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-702	613120	Piano Ficare	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-703	613120	Piano Ficare	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-704	613120	Piano Ficare	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-705	613120	Sifone	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-706	613120	Sifone	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-707	613120	Piano Ficare	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-708	613120	Piano Ficare	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-709	613120	Piano Ficare	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-710	613120	Piano Ficare	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-711	613120	Piano Ficare	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-712	613120	Piano Ficare	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-713	613120	Piano Ficare	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-714	613120	Piano Ficare	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-715	613120	Piano Ficare	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-716	613120	Contrada Corria	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
097-5CM-717	613120	Contrada Corria	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-718	613120	Contrada Corria	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
097-5CM-719	613120	Contrada Corria	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
097-5CM-720	613120	Contrada Corria	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
097-5CM-721	613120	Contrada Corria	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
097-5CM-722	613120	Contrada Corria	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
097-5CM-723	613120	Contrada Corria	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
097-5CM-724	613120	Contrada Corria	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
097-5CM-725	613120	Contrada Parrino	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
097-5CM-726	613120	Contrada Parrino	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
097-5CM-727	613120	Contrada Parrino	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
097-5CM-728	613120	Contrada Parrino	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
097-5CM-729	613120	Contrada Parrino	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
097-5CM-730	613120	Contrada Parrino	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
097-5CM-731	613120	Contrada Parrino	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-732	613120	Contrada Parrino	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-733	613120	Contrada Timpone	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
097-5CM-734	613120	Contrada Timpone	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse	---	R3	Nuovo
097-5CM-735	613120	Contrada Timpone	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-736	613120	Contrada Timpone	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-737	613120	Contrada Timpone	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-738	613110	Contrada Banda	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Nucleo abitato	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
097-5CM-739	613110	Contrada Falco	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-740	613120	Contrada Ziretto	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Nuovo
097-5CM-741	613120	Contrada Ziretto	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo

Nella tabella seguente si riporta l'elenco dei dissesti interessati dalla fascia di rispetto:

Tabella dei dissesti con fascia di rispetto

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità
097-5CM-029	613110	Tifani	Frana complessa	Attivo	P3
097-5CM-067	613120	Purretta	Colamento rapido	Attivo	P4
097-5CM-068	613120	Purretta	Colamento rapido	Attivo	P4
097-5CM-069	613120	Località Ogliastrello	Colamento rapido	Attivo	P4
097-5CM-070	613120	Località Ogliastrello	Colamento rapido	Attivo	P3
097-5CM-071	613120	Portella Pandolfo	Frana complessa	Attivo	P3
097-5CM-075	613110	Tifani	Frana complessa	Attivo	P3
097-5CM-077	613110	Località Acqualorto	Colamento rapido	Attivo	P4
097-5CM-079	613110	Località Acqualorto	Frana complessa	Attivo	P3
097-5CM-080	613110	Località Dammari	Frana complessa	Attivo	P3
097-5CM-081	613120	Località Timpone	Frana complessa	Attivo	P3
097-5CM-082	613120	Località Porticella	Frana complessa	Attivo	P3
097-5CM-083	613120	Località Porticella	Frana complessa	Attivo	P3
097-5CM-086	613120	Località Mastrissa	Scorrimento	Attivo	P3
097-5CM-087	613120	Contrada Ziretto	Scorrimento	Attivo	P3
097-5CM-103	613120	Contrada Roccella	Colamento rapido	Attivo	P3
097-5CM-200	613150 613160	Tropiano	Colamento rapido	Attivo	P3
097-5CM-213	613150	Tropiano	Colamento rapido	Attivo	P3
097-5CM-227	613150	Torrente Santa Venera	Colamento rapido	Attivo	P3
097-5CM-246	613150	Torrente Santa Venera	Colamento rapido	Attivo	P3
097-5CM-249	613150	Torrente Santa Venera	Colamento rapido	Attivo	P3
097-5CM-280	613110	Contrada Falco	Colamento rapido	Attivo	P3
097-5CM-301	613110	Contrada Falco	Colamento rapido	Attivo	P3
097-5CM-370	613110	Vallone S. Venera	Colamento rapido	Attivo	P3
097-5CM-371	613110	Vallone S. Venera	Colamento rapido	Attivo	P3
097-5CM-374	613110	Grimaudo	Colamento rapido	Attivo	P3
097-5CM-376	613110	Grimaudo	Colamento rapido	Attivo	P3
097-5CM-382	613110	Grimaudo	Colamento rapido	Attivo	P3
097-5CM-399	613110	Contrada Conche	Colamento rapido	Attivo	P3
097-5CM-400	613110	Contrada Conche	Colamento rapido	Attivo	P3
097-5CM-401	613110	Contrada Conche	Colamento rapido	Attivo	P3
097-5CM-422	613110	Contrada Conche	Colamento rapido	Attivo	P3
097-5CM-423	613110	Contrada Conche	Colamento rapido	Attivo	P3
097-5CM-556	613120	Contrada Lumbia-Spasale	Colamento rapido	Attivo	P3

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità
097-5CM-573	613120	Contrada Petralia	Colamento rapido	Attivo	P3
097-5CM-597	613120	Cafolia	Colamento rapido	Attivo	P3

Tabella riassuntiva dei dissesti di altri Comuni interferenti con Castelmola

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
097-5TA-003	613160	Contrada Pali	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E3 Viabilità secondaria E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	R2	R3 R2	Modificato (estensione dissesto, classe elemento a rischio e livello di rischio). Eliminati ed inseriti elementi a rischio
097-5TA-010	613120	Ovest Centro Abitato	Franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R2	Inseriti elementi a rischio
097-5TA-084	613120	Monte Purretta	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Elettrodotti E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R4 R3	Nuovo
097-5LT-071	613120	C.da Danisi	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R2	Inseriti elementi a rischio

Come citato in premessa l'aggiornamento dell'intero territorio comunale ha portato alla individuazione di alcuni dissesti che, seppure ubicati nel territorio comunale di Castelmola, coinvolgono nella loro area a pericolosità porzioni di territorio dei comuni limitrofi nelle quali, a volte, sono presenti elementi vulnerabili che determinano aree a rischio.

Tabella riassuntiva dei dissesti di Castelmola interferenti con altri Comuni

Codice dissesto	Comune interessato	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
						Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
097-5CM-035	Taormina	613160	Contrada Pali	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Modificato (estensione dissesto). Inseriti elementi a rischio
097-5CM-043	Taormina	613120	Contrada Ciccione	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E1 Viabilità minore	---	R2	Modificato (estensione dissesto). Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	Comune interessato	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
						Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
097-5CM-048	Taormina	613120	Caulunazzo	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E4 Centro abitato E3 Bene architettonico	---	R4	Modificato (estensione dissesto). Inseriti elementi a rischio
									E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate		R3	
097-5CM-050	Taormina	613120	Sud Centro Abitato	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E4 Centro abitato E3 Traliccio elettrico	---	R4	Modificato (estensione dissesto e ubicazione). Inseriti elementi a rischio
									E2 Case sparse E1 Viabilità minore Zone boscate		R3	
097-5CM-064	Taormina	613120	Torrente Mazzeo	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E2 Case sparse	---	R3	Modificato (estensione dissesto). Inseriti elementi a rischio
097-5CM-066	Letojanni	613120	Contrada Saracena	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	R3	R3	Modificato (estensione dissesto e classe elemento a rischio). Inseriti elementi a rischio
097-5CM-086	Taormina	613120	Località Mastrissa	Scorrimento	Attivo	P3	P3	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Inseriti elementi a rischio
									E1 Viabilità minore		R2	
097-5CM-087	Taormina	613120	Contrada Ziretto	Scorrimento	Attivo	P3	P3	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Inseriti elementi a rischio
									E1 Viabilità minore		R2	
097-5CM-112	Taormina	613120	SW Monte Purretta	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
097-5CM-117	Taormina	613120	SW Monte Purretta	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-118	Taormina	613120	SW Monte Purretta	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
									E1 Zone boscate		R3	

Codice dissesto	Comune interessato	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
						Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
097-5CM-125	Taormina	613120	Sifone	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
									E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate		R3	
097-5CM-127	Taormina	613120	Sifone	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-128	Taormina	613120	Sifone	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-129	Taormina	613120	Sifone	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-130	Taormina	613120	Sifone	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-148	Taormina	613120	Contrada Ciccione	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
097-5CM-149	Taormina	613120	Contrada Ciccione	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
097-5CM-150	Taormina	613120	Contrada Ciccione	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
097-5CM-167	Taormina	613160	Contrada Pali	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
									E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate		R3	
097-5CM-168	Taormina	613160	Contrada Pali	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
									E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate		R3	
097-5CM-171	Taormina	613160	Contrada Pali	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
097-5CM-172	Taormina	613160	Contrada Pali	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
097-5CM-173	Taormina	613160	Contrada Pali	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo

Codice dissesto	Comune interessato	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
						Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
097-5CM-174	Taormina	613160	Contrada Pali	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
097-5CM-175	Taormina	613160	Contrada Pali	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-176	Taormina	613160	Contrada Pali	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
097-5CM-177	Taormina	613160	Contrada Pali	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-188	Taormina	613160	Tropiano	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Nuovo
097-5CM-250	Taormina	613150	Torrente Santa Venera	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
097-5CM-256	Taormina	613150	Torrente Santa Venera	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-258	Taormina	613150	Torrente Santa Venera	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-517	Letojanni	613120	Contrada Saracena	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-518	Letojanni	613120	Contrada Saracena	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-519	Letojanni	613120	Contrada Saracena	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-520	Letojanni	613120	Contrada Saracena	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-521	Letojanni	613120	Costa Ogliastro	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5CM-522	Letojanni	613120	Costa Ogliastro	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
097-5CM-525	Taormina	613120	Torrente Mazzeo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5CM-526	Taormina	613120	Torrente Mazzeo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	Comune interessato	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
						Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
097-5CM-532	Taormina	613120	Monte Ziretto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
097-5CM-741	Taormina	613120	Contrada Ziretto	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo