

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Presidenza della Regione Siciliana
Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia


Servizio 3 “ASSETTO DEL TERRITORIO”

Aggiornamento del Piano Stralcio di Bacino
per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.)
(Art. 68 commi 4bis e 4ter del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 e ss. mm. ii.)

Conferenza Operativa del 20/03/2026
(Art.3, comma 3 L.R. n. 8 del 08/05/2018)

Delibera n. 269 del 26/03/2026

GEOMORFOLOGIA

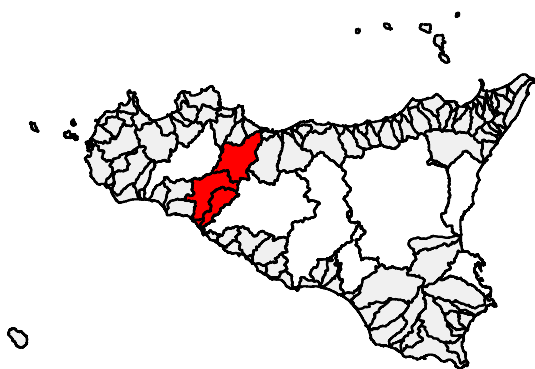

RELAZIONE

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

Regione Siciliana



IL PRESIDENTE
On.le Renato Schifani

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA
Segretario Generale Leonardo Santoro

SERVIZIO 3 “ASSETTO DEL TERRITORIO”
Dirigente Responsabile Antonino D’Amico

Coordinamento e revisione

Antonino D’Amico

Dirigente Responsabile del Servizio 3

Redazione

Gaetana Lo Cascio

Funzionario direttivo

1. PREMESSA

Il territorio comunale di Palazzo Adriano (PA), oggetto del presente aggiornamento riguardante esclusivamente la parte geomorfologica, ricade nei seguenti Piani Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.):

- Bacino Idrografico del F. San Leonardo (033), approvato con D.P.Reg. n. 241 del 29/09/2004 e pubblicato sulla G.U.R.S. n. 53 del 10/12/2004, mai aggiornato per il Comune in argomento;
- Bacino Idrografico del F. Verdura ed Area tra il F. Verdura ed il F. Magazzolo (061), approvato con D.P.Reg. n.276 del 02/07/2007 e pubblicato sulla G.U.R.S. n. 39 del 30/08/2007, aggiornato per il Comune di Palazzo Adriano con D.P.Reg. n.118 del 16/04/2014 (G.U.R.S. n.14/2015);
- Bacino Idrografico del F. Magazzolo (062), approvato con D.P.Reg. n. 277 del 02/07/2007 e pubblicato sulla G.U.R.S. n. 39 del 30/08/2007, aggiornato per il Comune in oggetto con D.P.Reg. n. 261 del 13/06/2012 (G.U.R.S. 33/2012).

Così come previsto nell'art. 7, comma 1, lett.a, delle Norme di Attuazione del P.A.I. (D.P.R. n. 09/2021 - S.O. GURS n. 22/2021), *“il P.A.I. può essere aggiornato su proposta di soggetti pubblici o privati... a seguito di indagini e studi di approfondimento o a scala di dettaglio eseguiti da pubbliche amministrazioni e/o privati”*.

Con nota prot. n. 11024 del 26/08/2025, acquisita al protocollo di questo Dipartimento ai nn. 22698 di pari data e 22800 del 27/08/2025, il Sindaco del Comune di Palazzo Adriano ha trasmesso la richiesta di aggiornamento del P.A.I. per l'ampliamento del dissesto codice 061-6PA-038, trasmettendo lo studio geologico di dettaglio dell'area e lo shapefile con la relativa perimetrazione.

In riscontro alla suddetta nota il Servizio 3 dell'AdB, prendendo atto della richiesta e della documentazione trasmessa, rappresentava, con nota prot. n. 23664 del 08/09/2025, che si sarebbe proceduto all'aggiornamento del P.A.I. relativamente a quanto richiesto contestualmente alla revisione dello stesso P.A.I. dell'intero territorio comunale per l'adeguamento alla normativa vigente.

Pertanto si chiedeva all'Amministrazione di segnalare, ai sensi dell'art. 7 delle Norme di Attuazione del P.A.I., ulteriori eventuali modifiche allo stato di dissesto e pericolosità del P.A.I. vigente in ordine sia alle variazioni dei dissesti già censiti e all'inserimento di nuovi, sia alla realizzazione di interventi di mitigazione del rischio realizzati.

Inoltre, poiché nel centro abitato, a valle della Via Salomone, è presente il dissesto di crollo 061-6PA-160 censito nel P.A.I. vigente in parte stabilizzato, per interventi di Somma Urgenza del Genio Civile realizzati antecedentemente la prima stesura del P.A.I. (anno 2007), ed in parte attivo, in considerazione del tempo trascorso, per poter considerare ancora efficienti e funzionali gli interventi realizzati, occorre che l'Amministrazione fornisca la documentazione prevista nell'Appendice A.2 – sezione dopo l'intervento delle Norme di Attuazione del P.A.I.

A seguito della trasmissione della suddetta documentazione tale area sarebbe stata classificata come *“Aree interessate dagli interventi di mitigazione del rischio”*, disciplinata dall'art. 16 delle suddette N.A.

Si sottolineava, infine, che in caso di mancata trasmissione degli atti richiesti, nell'aggiornamento in itinere il dissesto sarebbe stato considerato attivo e con livello di pericolosità molto elevata (P4).

Alla suddetta nota non si è avuto nessun riscontro da parte dell'Amministrazione comunale.

Con nota prot. n. 28906 del 28.10.2025 il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino ha convocato la seduta del 12.11.2025, il cui ordine del giorno è stato integrato con nota n. 29483 del 03.11.2025, per acquisire il parere della Conferenza Operativa, ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 68 del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii., sugli atti relativi all'elaborazione del presente aggiornamento.

Nella seduta del 12.11.2025, all'unanimità dei componenti presenti, la Conferenza Operativa ha espresso parere favorevole all'aggiornamento del P.A.I. geomorfologico del Comune di Palazzo Adriano.

Il progetto di aggiornamento è stato adottato dal Segretario Generale dell'Autorità di Bacino, con DSG n. 1441 del 25.11.2025, pubblicato sulla GURS n. 52 del 05.12.2025 e sul sito istituzionale della AdB, giusto parere favorevole espresso dalla Conferenza Operativa dell'Autorità di Bacino con delibera n. 261 del 19.11.2025.

Il decreto di adozione è stato notificato dal Servizio 3 al Comune di Palazzo Adriano con nota prot. n. 32324 del 28.11.2025, per la pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 68 comma 4 ter del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e dell'art.5 del D.S.G. n. 1441/2025.

A seguito della pubblicazione non ci sono state osservazioni ed opposizioni, pertanto con delibera n.269 del 26.03.2026 la Conferenza Operativa, convocata dal Segretario Generale per il giorno 20.03.2026 con nota prot. n. 7398 del 13.03.2026, ha espresso parere favorevole all'unanimità per l'approvazione dell'aggiornamento in argomento, ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 68 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

2. DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE

Il territorio comunale di Palazzo Adriano ricade nelle sezioni CTR (anno 2012/2013), scala 1:10.000, nn. 619120, 619160, 620010, 620020, 620050, 620060, 620090, 620100, 620130, 620140, 628040, 629010 e 629050.

Relativamente alla rappresentazione cartografica, si precisa che le Carte dei Dissesti, della Pericolosità e del Rischio, che costituiscono parte integrante del presente aggiornamento, riportano le informazioni relative al solo territorio comunale di Palazzo Adriano, fatta eccezione per alcuni dissesti di alcuni comuni confinanti (cfr. tabella riportata alla fine del capitolo successivo) che interferiscono nel territorio in aggiornamento e che vengono comunque evidenziati dai rispettivi codici.

Anche alcuni dissesti censiti nel comune di Palazzo Adriano si estendono ad interessare porzioni dei territori comunali limitrofi determinandovi pericolosità e talvolta rischio, così come evidenziato nella "*Tabella riassuntiva dei dissesti di Palazzo Adriano interferenti con altri Comuni*" riportata alla fine del presente capitolo.

Si rappresenta che nella sezione CTR 628040 non sono presenti dissesti ricadenti nel territorio comunale del Comune in argomento, ma soltanto un dissesto del Comune di Burgio che interferisce, anche se per una modesta estensione, con il Comune di Palazzo Adriano. Tale CTR viene comunque riportata per completezza di informazione.

Si evidenzia che nelle carte dei Dissesti e della Pericolosità per alcuni dissesti la sigla è stata inserita soltanto con il numero progressivo, a volte all'interno del poligono di riferimento, per l'impossibilità di riportare graficamente l'intera sigla che contraddistingue ogni singolo dissesto. Questa è comunque riportata per intero nella tabella riassuntiva in calce alla presente relazione.

La metodologia adottata fa riferimento alla Relazione Generale del P.A.I. della Regione Sicilia ed. 2004, capitolo 5 – Metodologia operativa per l'analisi e la valutazione del rischio geomorfologico, scaricabile dal sito: http://www.sitr.regione.sicilia.it/pai/CD_PA/RELAZIONE_GENERALE_PA.I.pdf ed alle direttive impartite dalle Norme di Attuazione del P.A.I. di cui al D.P.R. n. 09 del 06/05/2021 (S.O. GURS n. 22 del 21/05/2021) scaricabili dal sito ufficiale dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia.

2.1 Dissesto 061-6PA-038

La richiesta di aggiornamento del Comune riguarda l'ampliamento del dissesto codificato nel P.A.I. vigente con la sigla **061-6PA-038**, censito come frana complessa, attiva, con livello di pericolosità elevato P3 e rischio molto elevato R4.

Con la richiesta il Comune ha inviato lo studio geologico, a cura dell'Ufficio Tecnico, e lo shapefile con la nuova perimetrazione del dissesto.

Il dissesto ricade nella zona nord occidentale del centro abitato di Palazzo Adriano fra la via Vallon Di Nardo e la via Ospedale vecchio, in corrispondenza di un versante che digrada in direzione NNO, con inclinazioni a tratti accentuate.

Il versante risulta costituito da argille ed argille marnose e sabbiose, molto rimaneggiate e mascherate da terreno agrario e da detrito di falda.

La componente sabbiosa, favorendo l'infiltrazione nel sottosuolo delle acque meteoriche, unitamente alla pendenza del versante rappresentano cause predisponenti all'innescare del fenomeno franoso. La presenza di acqua nel sottosuolo è stata riscontrata nei sondaggi meccanici a varia quota in relazione alla componente litologica.

Da un paio di anni circa il dissesto si è esteso ad interessare l'area contigua coinvolgendo tutto il pendio argilloso. Parte della massa argillosa eluviale-detritica, ha iniziato a scivolare lentamente verso valle determinando una situazione di pericolosità anche in questa ulteriore zona, evidenziata dalla presenza di un quadro fessurativo sempre più accentuato a carico dei fabbricati esistenti.

Pertanto preso atto dello studio geologico condotto nell'area in argomento, nel presente aggiornamento il dissesto **061-6PA-038** è stato modificato ampliando l'estensione così come proposta dal Comune, rimanendo classificato sempre come frana complessa, attiva con livello di pericolosità elevato P3 e rischio molto elevato R4.

Inoltre è stata introdotta intorno al dissesto la fascia di rispetto di 20 metri, quale area di probabile evoluzione del dissesto, così come nel seguito specificato.

2.2 Dissesto 061-6PA-160

Il dissesto di crollo **061-6PA-160**, presente nel centro abitato, a valle della Via Salomone, risulta censito nel P.A.I. vigente in parte stabilizzato, per interventi di Somma Urgenza del Genio Civile realizzati precedentemente la prima stesura del P.A.I. (anno 2007), ed in parte attivo.

In considerazione del tempo trascorso, per poter considerare ancora efficienti e funzionali gli interventi realizzati, è necessario che l'Amministrazione fornisca la documentazione prevista nell'Appendice A.2 – sezione dopo l'intervento delle Norme di Attuazione del P.A.I., per poter classificare la zona come “*Aree interessata dagli interventi di mitigazione del rischio*”, disciplinata dall'art. 16 delle suddette N.A.

Poiché al momento il Comune non ha fornito la documentazione richiesta, il dissesto nel presente aggiornamento è considerato attivo e l'areale di pericolosità definito senza considerare la presenza degli interventi, così come anticipato nella nota prot. n. 23664/2025 di cui in premessa.

Il Comune potrà comunque richiedere in qualunque momento l'aggiornamento inviando la documentazione relativa agli interventi realizzati.

2.3 Modifiche nell'intero territorio comunale

Il presente aggiornamento geomorfologico ha interessato anche l'intero territorio comunale per l'adeguamento alla normativa vigente, con conseguente variazione del quadro della pericolosità e del rischio esistente nel P.A.I. vigente.

Ai fini della revisione della Carta dei Dissesti sono state condotte analisi estese a tutto il territorio comunale, utilizzando le Ortofoto 2019_2020, disponibili sul SITR della Regione Sicilia, e le immagini satellitari disponibili su Google Earth, che hanno consentito di rivalutare la perimetrazione di alcuni dissesti già censiti nel PAI vigente e di individuarne di nuovi.

Relativamente ai dissesti di crollo si è proceduto ad aggiornare l'intero territorio comunale secondo quanto previsto dalle Direttive per la redazione degli studi di valutazione della pericolosità derivante da fenomeni di crollo (Allegato 1 all'Appendice A delle Norme di Attuazione ed. 2021).

Per l'individuazione di aree a potenziale instabilità in funzione della pendenza del versante, sempre con l'ausilio delle immagini satellitari disponibili su Google Earth, si è utilizzato lo “SLOPE” cioè la generazione in automatico della carta delle pendenze del terreno a partire dal modello di elevazione digitale del terreno il DEM 2 x 2 della Regione Siciliana, considerando angoli superiori a 40°. Ciò ha consentito di riperimetrare la maggior parte dei dissesti da crollo già censiti nel precedente PAI e di individuare ulteriori aree sorgenti.

Occorre precisare che l'individuazione e la caratterizzazione di dettaglio dei dissesti di crollo richiede rilievi litologici e geostrutturali tali da potere accertare le caratteristiche geomeccaniche e di giacitura degli ammassi rocciosi e quindi determinare, con più accuratezza, le situazioni di dissesto effettivo e potenziale.

Pertanto, il metodo utilizzato da questo Ufficio per l'individuazione di tali dissesti manifesta i propri limiti quando per la complessità del movimento franoso e delle litologie coinvolte occorrerebbe avere un dettaglio che solo un accurato rilievo di campagna può fornire. Risulta comunque sufficiente per l'individuazione dei dissesti, ad una scala non di dettaglio come quella 1:10.000, ai fini di una pianificazione territoriale.

Per la valutazione dell'area a pericolosità da crollo, anche per quei dissesti già censiti nel PAI vigente, è stata adottata, cautelativamente, la metodologia del "cono d'ombra" (modello GIS Cone Fall 1.0 - Quanterra), che, attraverso una verifica geometrica dell'area in studio, fornisce ulteriori dati utili alla valutazione dell'areale interessato dalla caduta dei massi a valle dei costoni rocciosi.

Per l'ampiezza dell'angolo del cono d'ombra, applicato al punto più alto dell'area sorgente dei crolli, in rapporto alla pendenza ed alla morfologia dei versanti sono stati usati angoli di 27.5° e 33°.

La restituzione automatica è stata verificata e corretta dall'operatore al fine di ridurre al minimo gli errori derivanti dal mero calcolo automatico del modello.

Per quanto riguarda la fascia di arretramento verso monte del fronte roccioso, si fa presente che, in rapporto all'altezza della scarpata, è stata considerata spesso una fascia inferiore ai 20 metri, valore indicato nella Relazione Generale del P.A.I. (ed. 2004), che in alcuni casi risulta eccessivo rispetto all'altezza della stessa scarpata.

Inoltre, in relazione al livello di pericolosità da crollo, poiché non è facile valutare la dimensione dei blocchi utilizzando metodi indiretti, per il principio di cautela, è stata attribuita ad ogni dissesto il valore di P4, cioè valore relativo a massi di volume superiore al metro cubo.

Nella mappatura dei dissesti di crollo e dell'areale di pericolosità non si è tenuto conto della presenza di vegetazione poiché in queste tipologie spesso non risulta essere elemento di riduzione del rischio o, se lo è, la sua presenza non è assicurata nel tempo.

Nei casi in cui l'areale di pericolosità da crollo copra un'area a pericolosità di livello inferiore determinata dalla presenza di un'altra tipologia di dissesto, nella restituzione cartografica della Carta della Pericolosità la pericolosità di livello inferiore viene comunque resa visibile graficamente con un perimetro tratteggiato.

Si specifica che in dette aree le norme d'uso da applicare nella vincolistica di pianificazione urbanistica sono quelle legate alla pericolosità di livello maggiore e che un eventuale studio di compatibilità geomorfologica dovrà tenere conto di tutti i dissesti e dei relativi areali di pericolosità che coinvolgono l'elemento oggetto di studio.

Inoltre, qualora in tali aree siano presenti elementi vulnerabili, il livello di rischio graficamente viene attribuito al grado di pericolosità più elevato, sebbene lo stesso elemento presenti livelli di rischio diversi in funzione del grado di pericolosità considerato.

Nel presente aggiornamento è stata introdotta la "fascia di rispetto" di 20 metri che individua, a scopo preventivo e precauzionale, un'area di probabile evoluzione del dissesto intorno ai fenomeni

gravitativi (eccetto fenomeni di crollo e sprofondamento) che presentino livelli di pericolosità molto elevata P4 o elevata P3. Tale fascia assume il valore di sito di attenzione (art. 24, comma 7, Norme di Attuazione).

Si evidenzia che le limitazioni d'uso saranno applicate anche alle strutture che ricadono parzialmente nella suddetta “fascia di rispetto”. Ai fini della restituzione cartografica per tale tipologia di sito di attenzione, riportata nella Carta della Pericolosità, non viene attribuito nessun codice identificativo in quanto aree di probabile evoluzione riferite a uno o più dissesti già in possesso di un codice proprio.

Nella seguente tabella si riportano i dissesti interessati dalla fascia di rispetto:

Tabella dei dissesti interessati dalla fascia di rispetto					
Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità
062-1BI-091	La Cava	620130	Colamento rapido	Inattivo	P3
061-6PA-038	Centro abitato	620090	Frana complessa	Attivo	P3
061-6PA-095	Ovest Cozzo Pietra Fucile	620130	Colamento rapido	Attivo	P3
061-6PA-103	Ovest Cozzo Pietra Fucile	620130	Colamento rapido	Attivo	P3
061-6PA-108	Nord Cozzo Pietra Fucile	620090	Colamento rapido	Attivo	P3
061-6PA-142	Monte Rose	620100	Colamento rapido	Attivo	P4
061-6PA-143	Monte Rose	620100 620140	Colamento rapido	Attivo	P4
061-6PA-147	Portella dello Spagnolo	620140	Colamento rapido	Attivo	P4
061-6PA-249	Contrada San Benedetto	620090	Colamento rapido	Attivo	P3
061-6PA-253	Nord Ovest Cozzo Pietra Fucile	620090 620130	Colamento rapido	Attivo	P3
062-6PA-014	Il Censo	620130	Colamento rapido	Attivo	P3
062-6PA-026	Sud di Pizzo Gallinaro	620130	Colamento rapido	Inattivo	P3
062-6PA-027	Piano delle Fontane	620130	Colamento rapido	Attivo	P4
062-6PA-045	C Mezzo Canale	620130 629010	Frana complessa	Attivo	P3
062-6PA-056	Plizzo del Censo	629010	Frana complessa	Attivo	P3
062-6PA-065	Vallone Gebbia	629010	Scorrimento	Attivo	P3

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità
062-6PA-069	Il Fuoco	620130	Colamento rapido	Attivo	P4
062-6PA-123	Piano delle Fontane	620130	Colamento rapido	Attivo	P4
062-6PA-124	Piano delle Fontane	620130	Colamento rapido	Attivo	P4
062-6PA-145	Pizzo Mondello	620130	Colamento rapido	Attivo	P4

Infine, per la redazione della Carta del Rischio si è proceduto alla determinazione del livello di rischio secondo la Tabella degli elementi aggiornata con il D.P. R. n. 09/2021.

Ciò ha comportato per i dissesti già censiti nel PAI la modifica della classe degli elementi a rischio coinvolti, che in alcuni casi ha determinato una diversa attribuzione del livello di rischio, e l'inserimento di ulteriori elementi.

Inoltre, in considerazione dell'utilizzo della cartografia di riferimento più aggiornata (Volo ATA 2012/2013), sono state individuate nuove aree a rischio, corrispondenti a nuovi elementi in essa riportati, e/o eliminate quelle corrispondenti alla presenza di elementi non più evidenziati in cartografia o con caratteristiche tali da non rientrare tra quelli classificati nelle Norme di Attuazione del PAI.

Si è poi proceduto all'adeguamento degli elementi a rischio E4 "centro abitato", secondo quanto previsto dalle N.A. del P.A.I., considerando come unico poligono la delimitazione dell'elemento come da dati ISTAT più recenti (2011) che ha comportato una diversa mappatura dei rischi già riportati nel P.A.I. vigente.

Nel territorio di Palazzo Adriano ricadono la R.N.O "Monti di Palazzo Adriano e Valle del Sosio" ed il Parco dei Monti Sicani che in qualità di Aree Protette rientrano nella classe E2 della tabella degli elementi a rischio delle N.A.

E' utile puntualizzare che l'intersezione tra gli areali della pericolosità e gli elementi a rischio coinvolti può determinare una attribuzione anche parziale, in termini di mappatura, del rischio dell'elemento considerato. Pertanto la valutazione della situazione di rischio dell'intero elemento coinvolto viene demandata a studi tecnici di dettaglio.

Occorre sottolineare che il P.A.I. contribuisce alla corretta gestione del rischio (cfr. artt.2.5 e 2.7 delle N.A. di cui al già citato D.P.). Le informazioni rappresentate nella Carta del Rischio forniscono pertanto un'indicazione preliminare sulla valutazione della situazione di rischio, da utilizzare per gli approfondimenti a scala locale per le successive attività pianificatorie di protezione civile finalizzate ad una corretta gestione del rischio.

Le informazioni relative al presente aggiornamento sono riassunte nelle tabelle distinte per bacino e riportate nelle pagini successive.

Per completezza di informazione vengono infine riportate le tabelle riassuntive relative rispettivamente ai dissesti di Palazzo Adriano che interferiscono con i Comuni limitrofi ed ai dissesti dei territori confinanti interferenti con il Comune in esame, così come precedentemente descritto.

Tabella dei dissesti

Bacino 033

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
033-6PA-001	Mendolotta	620020	Area a franosità diffusa	Attivo	P1	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Modificato estensione dissesto, tipologia, attività e livello di pericolosità. Aggiunto rischio
033-6PA-002	Fiume della Mendola	620020	Colamento lento	Attivo	P2	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Modificato estensione dissesto. Aggiunto rischio
033-6PA-003	C.da dei Monaci	620020	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Modificato estensione dissesto. Aggiunto rischio
033-6PA-004	C.da dei Monaci	620020	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	—	E1, viabilità minore, E2 area agricola	—	R2	Modificato estensione dissesto e tipologia. Aggiunti rischi
033-6PA-005	C.da dei Monaci	620020	Colamento lento	Attivo	P1	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Modificato estensione dissesto, attività e livello di pericolosità. Aggiunto rischio
033-6PA-006	Nord-Ovest Cozzo dei Monaci	620020	Area a franosità diffusa	Attivo	P1	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Modificato estensione dissesto, attività e livello di pericolosità. Aggiunto rischio
033-6PA-007	Fiume della Mendola	620010	Scorrimento	Quiescente	P1	P1	—	E2 area agricola	—	R1	Aggiunto rischio
033-6PA-008	Fiume della Mendola	620010	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	—	E2 area agricola	—	R1	Aggiunto rischio

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
033-6PA-009	Sud Monaci	620010 620020	Colamento lento	Attivo	P1	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Modificato estensione dissesto, attività e livello di pericolosità. Aggiunto rischio
033-6PA-010	Sud Monaci	620010 620020	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Modificato estensione dissesto. Aggiunto rischio
033-6PA-011	Sud Monaci	620010 620020	Colamento lento	Attivo	P2	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Modificato estensione dissesto. Aggiunto rischio
033-6PA-012	Sud Monaci	620010 620020	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	—	E1 viabilità minore, E2 case sparse, E2 area agricola	—	R2	Modificato estensione dissesto e tipologia. Aggiunti rischi
033-6PA-013	Nord-Ovest Cozzo dei Monaci	620020	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Modificato estensione dissesto e tipologia. Aggiunto rischio
033-6PA-014	Portella Sarullo	620010 620020	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E1 case sparse, E2 viabilità secondaria	E1 viabilità minore, E2 case sparse, E2 area agricola	R2	R2	Modificato estensione dissesto. Modificato classe elementi a rischio. Aggiunto rischio
033-6PA-015	C.da dei Monaci	620020	Colamento lento	Attivo	—	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Nuovo dissesto
033-6PA-016	Mendolotta	620020	Colamento lento	Attivo	—	P1	—	E2 area agricola	—	R1	Nuovo dissesto
033-6PA-017	Mendolotta	620020	Deformazione superficiale lenta	Attivo	—	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Nuovo dissesto
033-6PA-018	C.da dei Monaci	620020	Colamento lento	Attivo	—	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Nuovo dissesto
033-6PA-019	C.da dei Monaci	620020	Area a franosità diffusa	Attivo	—	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Nuovo dissesto

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
033-6PA-020	C.da dei Monaci	620020	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	—	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Nuovo dissesto
033-6PA-021	F. della Mendola	620020	Deformazione superficiale lenta	Attivo	—	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Nuovo dissesto
033-6PA-022	Mendolotta	620020	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	—	P1	—	E2 area agricola	—	R1	Nuovo dissesto
033-6PA-023	Fiume della Mendola	620020	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	—	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Nuovo dissesto
033-6PA-024	Mendolotta	620020	Colamento lento	Attivo	—	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Nuovo dissesto
033-6PA-025	Nord-Ovest Cozzo dei Monaci	620020	Colamento lento	Attivo	—	P1	—	E2 area agricola	—	R1	Nuovo dissesto
033-6PA-026	Nord-Ovest Cozzo dei Monaci	620020	Area a franosità diffusa	Attivo	—	P2	—	E1 viabilità minore, E2 area agricola	—	R2	Nuovo dissesto
033-6PA-027	Nord-Ovest Cozzo dei Monaci	620020	Colamento lento	Attivo	—	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Nuovo dissesto
033-6PA-028	Nord-Ovest Cozzo dei Monaci	620020	Colamento lento	Attivo	—	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Nuovo dissesto
033-6PA-029	Nord-Ovest Cozzo dei Monaci	620020	Colamento lento	Attivo	—	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Nuovo dissesto
033-6PA-030	Nord-Ovest Cozzo dei Monaci	620020	Colamento lento	Attivo	—	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Nuovo dissesto

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
033-6PA-031	Nord-Ovest Cozzo dei Monaci	620020	Scorrimento	Attivo	—	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Nuovo dissesto
033-6PA-032	Nord-Est Portella di Sarullo	620020	Colamento lento	Attivo	—	P1	—	E2 area agricola	—	R1	Nuovo dissesto
033-6PA-033	Nord-Est Portella di Sarullo	620020	Colamento lento	Attivo	—	P1	—	E2 area agricola	—	R1	Nuovo dissesto
033-6PA-034	Nord-Est Portella di Sarullo	620020	Colamento lento	Attivo	—	P1	—	E2 area agricola	—	R1	Nuovo dissesto
033-6PA-035	Est Cozzo dei Monaci	620020	Area a franosità diffusa	Attivo	—	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Nuovo dissesto
033-6PA-036	Portella di Sarullo	620020	Colamento lento	Attivo	—	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Nuovo dissesto
033-6PA-037	Nord-Est Portella di Sarullo	620020	Colamento lento	Attivo	—	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Nuovo dissesto
033-6PA-038	Nord Portella di Sarullo	620010 620020	Deformazione superficiale lenta	Attivo	—	P2	—	E1 viabilità minore, E2 area agricola	—	R2	Nuovo dissesto
033-6PA-039	Fiume della Mendola	620010	Colamento lento	Attivo	—	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Nuovo dissesto
033-6PA-040	Fiume della Mendola	620010	Colamento lento	Attivo	—	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Nuovo dissesto
033-6PA-041	Fiume della Mendola	620010	Colamento lento	Attivo	—	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Nuovo dissesto

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
033-6PA-042	Fiume della Mendola	620010	Colamento lento	Attivo	—	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Nuovo dissesto
033-6PA-043	Fiume della Mendola	620010 620020	Colamento lento	Attivo	—	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Nuovo dissesto
033-6PA-044	C.da dei Monaci	620020	Colamento lento	Attivo	—	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Nuovo dissesto
033-6PA-045	C.da dei Monaci	620020	Area a franosità diffusa	Attivo	—	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Nuovo dissesto
033-6PA-046	Sud Monaci	620010	Colamento lento	Attivo	—	P1	—	E2 area agricola	—	R1	Nuovo dissesto

Tabella dei dissesti

Bacino 061

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
061-6PA-001	Sud Cozzo dei Monaci	620020	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P1	P1	—	E2 Area agricola	—	R1	Aggiunto rischio
061-6PA-002	Sud Cozzo dei Monaci	620020	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	—	E2 Area agricola	—	R2	Aggiunto rischio
061-6PA-003	Contrada Stricatore	620050	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	—	E2 Area agricola	—	R2	Aggiunto rischio
061-6PA-004	Contrada Raia	620050	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	—	E2 parco	—	R2	Modificato estensione dissesto e tipologia. Aggiunto rischio
061-6PA-005	Contrada Raia	620050	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	—	—	—	—	Modificato ubicazione ed estensione dissesto
061-6PA-006	Contrada Raia	620050	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	—	E2 Area agricola	—	R2	Modificato estensione dissesto e tipologia. Aggiunto rischio
061-6PA-007	Contrada Raia	620050	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	—	E2 Area agricola	—	R2	Aggiunto rischio
061-6PA-008	Ovest Cozzo San Nicola	620050	Colamento lento	Attivo	P2	P2	—	E2 Area agricola, E2 parco	—	R2	Modificato estensione dissesto e tipologia. Aggiunti rischi
061-6PA-009	Ovest Cozzo San Nicola	620050	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	—	E2 Area agricola, E2 parco	—	R2	Aggiunti rischi
061-6PA-010	Cozzo San Nicola	620050	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	—	E1 viabilità minore, E2 area agricola, E2 parco	—	R2	Modificato estensione dissesto. Aggiunti rischi

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
061-6PA-011	Contrada Gibilcanna	620050	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	—	E2 parco	—	R1	Aggiunto rischio
061-6PA-012	Torrente della Manca	620050	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	—	E2 Area agricola, E2 parco	—	R2	Modificato ubicazione ed estensione dissesto. Aggiunti rischi
061-6PA-013	Torrente della Manca	620050	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	—	E2 parco	—	R2	Modificato estensione dissesto e livello di pericolosità
061-6PA-014	Torrente della Manca	620050	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	—	E2 parco	—	R1	Aggiunto rischio
061-6PA-015	Torrente della Manca	620050	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	—	E2 parco	—	R1	Aggiunto rischio
061-6PA-016	Torrente della Manca	620050	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	—	E2 parco	—	R1	Aggiunto rischio
061-6PA-017	Torrente della Manca	620050	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	—	E2 parco	—	R1	Aggiunto rischio
061-6PA-018	Torrente della Manca	620050	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	—	E2 parco	—	R1	Aggiunto rischio
061-6PA-019	Cozzo Muffoletto	620050 620090	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	E2 acquedotto, E2 viabilità secondaria	E1 viabilità minore, E2 area agricola, E2 parco, E3 acquedotto	R2	R2, R3	Modificato estensione dissesto. Modificato classe elementi e livello di rischio. Aggiunti rischi
061-6PA-020	Est Cozzo Muffoletto	620050	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	—	E2 parco	—	R1	Aggiunto rischio
061-6PA-021	Sud Ovest Cozzo Muffoletto	620090	Colamento lento	Attivo	P2	P2	—	E2 parco	—	R2	Aggiunto rischio

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
061-6PA-022	Sud Ovest Cozzo Muffoletto	620090	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	E2 ponte	E2 area agricola, E2 parco, E4 viabilità primaria	R1	R1, R2	Modificato classe elemento e livello di rischio. Aggiunti rischi
061-6PA-023	Sud Cozzo Muffoletto	620090	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	—	E2 area agricola, E2 parco	—	R2	Aggiunti rischi
061-6PA-024	Nord Ovest cimitero	620090	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P1	P2	—	E2 area agricola, E2 parco	—	R2	Modificato estensione dissesto, tipologia, attività e livello di pericolosità. Aggiunti rischi
061-6PA-025	Nord cimitero	620090	Colamento lento	Attivo	P1	P1	E2 viabilità secondaria	E1 viabilità minore, E2 area agricola	R1	R1	Modificato estensione dissesto e attività. Modificato classe elemento a rischio. Eliminato rischio. Aggiunto rischio
061-6PA-026	Nord cimitero	620090	Colamento lento	Attivo	P1	P1	E2 viabilità secondaria	E1 viabilità minore, E2 area agricola	R2	R2	Modificato estensione dissesto. Modificato classe elemento a rischio. Eliminato rischio. Aggiunto rischio
061-6PA-027	Cozzo Miglietta	620090	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	E2 viabilità secondaria	E1 viabilità minore, E2 area agricola, E2 parco	R1	R1	Modificato classe elemento a rischio. Aggiunti rischi
061-6PA-028	Ovest Cozzo Braduscia	620090	Crollo	Attivo	P3	P4	—	E1 area boscata, E2 area agricola, E4 viabilità primaria	—	R3, R4	Modificato estensione dissesto, areale e livello di pericolosità. Aggiunti rischi
061-6PA-029	Ovest Cozzo Braduscia	620090	Crollo	Attivo	P1	P4	—	E1 viabilità minore, E2 area agricola, E4 viabilità primaria	—	R3, R4	Modificato estensione dissesto, attività, areale e livello di pericolosità. Aggiunti rischi
061-6PA-030	Cozzo Braduscia	620090	Crollo	Attivo	P2	P4	—	—	—	—	Modificato estensione dissesto, tipologia, attività e livello di pericolosità

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
061-6PA-031	Fosso Migliotta	620090	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	—	—	—	—	Modificato estensione dissesto
061-6PA-032	Fosso Migliotta	620090	Crollo	Attivo	P3	P4	—	E1 viabilità minore, E2 area agricola, E2 parco	—	R3, R4	Modificato estensione dissesto, areale e livello di pericolosità. Aggiunti rischi
061-6PA-033	Ovest Monte D'Indisi	620090	Crollo	Attivo	P3	P4	—	E1 viabilità minore, E2 casa sparsa, E2 area agricola, E2 parco			Modificato estensione dissesto, areale e livello di pericolosità. Aggiunti rischi
061-6PA-034	Fosso Migliotta	620090	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	—	E2 area agricola, E2 parco	—	R2	Aggiunti rischi
061-6PA-035	Nord Est centro abitato	620090	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P1	P1	E2 viabilità secondaria	E2 area agricola	R1	R1	Modificato estensione e tipologia dissesto. Eliminato rischio. Aggiunto rischio
061-6PA-036	Madonna delle Grazie	620090	Colamento lento	Attivo	P1	P1	E2 viabilità secondaria	E1 viabilità minore, E2 area agricola	R1	R1	Modificato estensione dissesto. Modificato classe elemento a rischio. Eliminato rischio. Aggiunto rischio
061-6PA-037	Ovest centro abitato	620090	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E2 viabilità secondaria, E2 cisterna	E2 area agricola, E3 viabilità secondaria	R2	R2, R3	Modificato estensione dissesto. Modificato classe elemento e livello di rischio. Eliminato rischio. Aggiunto rischio
061-6PA-038	Centro abitato	620090	Frana complessa	Attivo	P3	P3	E4 centro abitato	E2 area agricola, E4 centro abitato	R4	R3, R4	Modificato estensione dissesto per richiesta Comune. Aggiunto rischio
061-6PA-039	Ovest centro abitato	620090	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	E2 viabilità secondaria	E2 area agricola, E3 viabilità secondaria	R2	R2, R3	Modificato classe elemento e livello di rischio. Aggiunto rischio
061-6PA-040	Zona Prepafano Croci	620090	Frana complessa	Attivo	P2	P2	E4 centro abitato	E4 centro abitato	R4	R4	Nessuna modifica

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
061-6PA-041	Zona Aicella via XX Settembre	620090	Scorrimento	Attivo	P2	P2	E2 viabilità secondaria	E1 viabilità minore, E2 area agricola, E3 viabilità secondaria	R2	R2, R3	Modificato classe elementi e livello di rischio. Aggiunto rischio
061-6PA-042	Zona Aicella via XX Settembre	620090	Area a franosità diffusa	Attivo	P1	P1	—	E1 viabilità minore, E2 area agricola, E3 viabilità secondaria	—	R1, R2	Modificato estensione dissesto. Aggiunti rischi
061-6PA-043	Fosso Migliotta	620090 620010	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	—	E2 parco, E2 area agricola	—	R2	Modificato estensione dissesto. Aggiunti rischi
061-6PA-044	Monte D'Indisi	620010	Crollo	Attivo	P3	P4	—	E2 parco	—	R3	Modificato estensione dissesto, areale e livello di pericolosità. Aggiunto rischio
061-6PA-045	Sud Monte D'Indisi	620100	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	—	E2 parco, E2 area agricola	—	R2	Aggiunti rischi
061-6PA-046	Monte D'Indisi	620100	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	E2 viabilità secondaria	E2 parco	—	R2	Modificato estensione dissesto e livello di pericolosità. Eliminato rischio. Aggiunto rischio
061-6PA-047	Monte D'Indisi	620100	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	—	E2 parco, E2 area agricola	—	R2	Modificato estensione e tipologia dissesto. Aggiunti rischi
061-6PA-048	Monte D'Indisi	620100	Colamento lento	Quiescente	P0	P0	—	E2 parco	—	R1	Aggiunto rischio
061-6PA-049	Monte D'Indisi	620100	Crollo	Attivo	P3	P4	—	E2 parco, E2 area agricola	—	R3	Modificato areale e livello di pericolosità. Aggiunti rischi
061-6PA-050	Monte D'Indisi	620100	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	—	E2 parco	—	R1	Aggiunto rischio
061-6PA-051	Monte D'Indisi	620100	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	—	E2 parco	—	R1	Aggiunto rischio

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
061-6PA-052	Monte D'Indisi	620100	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	—	E2 parco, E2 area agricola	—	R2	Aggiunti rischi
061-6PA-053	Est Monte D'Indisi	620100	Crollo	Attivo	P3	P4	—	E2 parco	—	R3	Modificato estensione dissesto, areale e livello di pericolosità. Aggiunto rischio
061-6PA-054	Est Monte D'Indisi	620100	Crollo	Attivo	P3	P4	—	E2 area agricola, E2 parco, E3 viabilità secondaria	—	R3, R4	Modificato areale e livello di pericolosità. Aggiunti rischi
061-6PA-055	Est Monte D'Indisi	620100	Crollo	Attivo	P3	P4	—	E2 area agricola, E2 parco, E2 case sparse	—	R3	Modificato estensione dissesto, areale e livello di pericolosità. Aggiunti rischi
061-6PA-056	Torrente Montescuro	620100	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	—	E2 parco	—	R1	Aggiunto rischio
061-6PA-057	Torrente Montescuro	620100	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	—	E2 parco, E2 area agricola	—	R2	Aggiunti rischi
061-6PA-058	Torrente Montescuro	620100	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	—	E2 parco	—	R1	Aggiunto rischio
061-6PA-059	Pizzo Podorno	620100	Crollo	Attivo	P3	P4	E2 viabilità secondaria	E1 viabilità minore, E2 case sparse, E2 parco	R3	R3	Modificato estensione dissesto, areale e livello di pericolosità. Modificato classe elemento. Aggiunti rischi
061-6PA-060	Feudotto dei Greci	620100	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	—	E2 parco	—	R1	Aggiunto rischio
061-6PA-061	Feudotto dei Greci	620100	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	—	E2 parco, E2 area agricola	—	R2	Aggiunti rischi
061-6PA-062	Balze di Cugliaci	620100	Crollo	Attivo	P4	P4	—	E2 parco, E2 area agricola	—	R3	Modificato estensione dissesto e areale di pericolosità. Aggiunti rischi

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
061-6PA-063	Sud Ovest Serra San Benedetto	619120 620090	Crollo	Attivo	P4	P4	—	E2 parco, E2 riserva	—	R3	Modificato estensione dissesto e areale di pericolosità. Aggiunti rischi
061-6PA-064	Sud Ovest Serra San Benedetto	619120 620090	Crollo	Attivo	P4	P4	—	E2 parco, E2 riserva	—	R3	Modificato estensione dissesto e areale di pericolosità. Aggiunti rischi
061-6PA-065	Sud Ovest Serra San Benedetto	619120 620090	Crollo	Attivo	P4	P4	—	E2 parco, E2 riserva	—	R3	Modificato estensione dissesto e areale di pericolosità. Aggiunti rischi
061-6PA-066	Contrada San Benedetto	619120 620090	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	—	E2 parco, E2 riserva	—	R2	Aggiunti rischi
061-6PA-067	Contrada San Benedetto	620090	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	—	E2 parco, E2 riserva	—	R2	Modificato estensione dissesto. Aggiunti rischi
061-6PA-068	Contrada San Benedetto	620090	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	—	E2 parco, E2 riserva, E2 area agricola	—	R2	Modificato estensione dissesto. Aggiunti rischi
061-6PA-069	Contrada San Benedetto	620090	Crollo	Attivo	P3	P4	—	E2 parco, E2 riserva	—	R3	Modificato estensione dissesto, areale e livello di pericolosità. Aggiunti rischi
061-6PA-070	Sud Serre San Benedetto	620090	Crollo	Attivo	P4	P4	—	E2 parco, E2 riserva	—	R3	Modificato estensione dissesto e areale di pericolosità. Aggiunti rischi
061-6PA-071	Sud Serre San Benedetto	620090	Crollo	Attivo	P3	P4	—	E2 parco, E2 riserva, E2 area agricola	—	R3	Modificato areale e livello di pericolosità. Aggiunti rischi
061-6PA-072	Sud Serre San Benedetto	620090	Crollo	Attivo	P3	P4	—	E2 parco, E2 riserva, E2 area agricola	—	R3	Modificato estensione dissesto, areale e livello di pericolosità. Aggiunti rischi

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
061-6PA-073	Contrada San Benedetto	620090	Scorrimento	Inattivo	P1	P1	—	E2 parco, E2 riserva, E2 area agricola	—	R1	Aggiunti rischi
061-6PA-074	Contrada San Benedetto	620090	Frana complessa	Stabilizzato	P0	P0	E2 viabilità secondaria	E1, viabilità minore, E2 parco, E2 riserva, E2 area agricola	—	R1	Modificato classe elemento a rischio. Aggiunti rischi
061-6PA-075	Contrada San Benedetto	620090	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	—	E2 parco, E2 riserva, E2 area agricola	—	R2	Modificato estensione dissesto. Aggiunti rischi
061-6PA-076	Est Pietra dei Saracini	620090	Colamento lento	Attivo	P1	P1	—	E2 parco, E2 riserva, E2 area agricola	—	R1	Aggiunti rischi
061-6PA-077	Est Pietra dei Saracini	620090	Colamento lento	Attivo	P1	P1	—	E2 parco, E2 riserva, E2 area agricola	—	R1	Aggiunti rischi
061-6PA-078	Torrente San Calogero	620090	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P1	P1	—	E2 parco, E2 riserva, E2 area agricola	—	R1	Modificato estensione e tipologia dissesto. Aggiunti rischi
061-6PA-079	Torrente San Calogero	620090	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	—	E2 parco, E2 riserva, E2 area agricola	—	R2	Aggiunti rischi
061-6PA-080	Contrada San Benedetto	620090	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	—	E2 parco, E2 riserva, E2 area agricola	—	R2	Modificato estensione dissesto. Aggiunti rischi
061-6PA-081	Contrada San Benedetto	620090	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	—	E2 parco, E2 riserva	—	R2	Aggiunti rischi
061-6PA-082	Contrada San Benedetto	620090	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	—	E2 parco, E2 riserva	—	R2	Aggiunti rischi
061-6PA-083	Contrada San Benedetto	620090	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	—	E2 parco, E2 riserva	—	R1	Aggiunti rischi
061-6PA-084	Ovest Cozzo Pietra Fucile	620090 620130	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	—	E2 parco, E2 riserva	—	R2	Aggiunti rischi

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
061-6PA-085	Ovest Cozzo Pietra Fucile	620090 620130	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	—	E2 parco, E2 riserva	—	R2	Modificato tipologia dissesto. Aggiunti rischi
061-6PA-086	Ovest Cozzo Pietra Fucile	620090 620130	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	—	E2 parco, E2 riserva	—	R2	Modificato estensione dissesto. Aggiunti rischi
061-6PA-087	Ovest Cozzo Pietra Fucile	620090 620130	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	—	E2 parco, E2 riserva	—	R1	Aggiunti rischi
061-6PA-088	Ovest Cozzo Pietra Fucile	620090 620130	Colamento lento	Attivo	P1	P2	—	E2 parco, E2 riserva	—	R2	Modificato attività dissesto e livello di pericolosità. Aggiunti rischi
061-6PA-089	Ovest Cozzo Pietra Fucile	620090 620130	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	—	E2 parco, E2 riserva	—	R2	Modificato estensione dissesto. Aggiunti rischi
061-6PA-090	Ovest Cozzo Pietra Fucile	620090	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	—	E2 parco, E2 riserva	—	R1	Aggiunti rischi
061-6PA-091	Ovest Cozzo Pietra Fucile	620090	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	—	E2 parco, E2 riserva	—	R2	Modificato estensione dissesto. Aggiunti rischi
061-6PA-092	Nord Ovest Cozzo Pietra Fucile	620090 620130	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	—	E2 parco, E2 riserva	—	R2	Modificato estensione dissesto. Aggiunti rischi
061-6PA-093	Nord Ovest Cozzo Pietra Fucile	620130	Crollo	Attivo	P3	P4	—	E2 parco, E2 riserva	—	R3	Modificato estensione dissesto, areale e livello di pericolosità. Aggiunti rischi
061-6PA-094	Ovest Cozzo Pietra Fucile	620130	Crollo	Attivo	P3	P4	—	E2 parco, E2 riserva	—	R3	Modificato estensione dissesto, areale e livello di pericolosità. Aggiunti rischi
061-6PA-095	Ovest Cozzo Pietra Fucile	620130	Colamento rapido	Attivo	P1	P3	—	E2 parco, E2 riserva	—	R3	Modificato estensione e attività dissesto, e livello di pericolosità. Aggiunti rischi
061-6PA-096	Ovest Cozzo Pietra Fucile	620130	Colamento rapido	Quiescente	P2	P2	—	E2 parco, E2 riserva	—	R2	Aggiunti rischi

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
061-6PA-097	Ovest Cozzo Pietra Fucile	620130	Colamento rapido	Inattivo	P2	P2	—	E2 parco, E2 riserva	—	R2	Aggiunti rischi
061-6PA-098	Nord Ovest Cozzo Pietra Fucile	620130	Crollo	Attivo	P4	P4	—	E2 parco, E2 riserva	—	R3	Modificato estensione dissesto e areale di pericolosità. Aggiunti rischi
061-6PA-099	Ovest Cozzo Pietra Fucile	620130	Colamento rapido	Inattivo	P2	P1	—	E2 parco, E2 riserva	—	R1	Modificato estensione dissesto e livello di pericolosità. Aggiunti rischi
061-6PA-100	Ovest Cozzo Pietra Fucile	620130	Crollo	Attivo	P4	P4	—	E2 parco, E2 riserva	—	R3	Modificato estensione dissesto e areale di pericolosità. Aggiunti rischi
061-6PA-101	Ovest Cozzo Pietra Fucile	620130	Colamento rapido	Inattivo	P3	P1	—	E2 parco, E2 riserva	—	R1	Modificato estensione dissesto e livello di pericolosità. Aggiunti rischi
061-6PA-102	Ovest Cozzo Pietra Fucile	620130	Crollo	Attivo	P4	P4	—	E2 parco, E2 riserva	—	R3	Modificato areale di pericolosità. Aggiunti rischi
061-6PA-103	Ovest Cozzo Pietra Fucile	620130	Colamento rapido	Attivo	P3	P3	—	E2 parco, E2 riserva	—	R3	Aggiunti rischi
061-6PA-104	Ovest Cozzo Pietra Fucile	620130	Colamento rapido	Inattivo	P4	P2	—	E2 parco, E2 riserva	—	R2	Modificato attività dissesto e livello di pericolosità. Aggiunti rischi
061-6PA-105	Nord Cozzo Pietra Fucile	620090	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	—	E2 parco, E2 riserva	—	R2	Aggiunti rischi
061-6PA-106	Nord Cozzo Pietra Fucile	620090	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	—	E2 parco, E2 riserva	—	R2	Aggiunti rischi
061-6PA-107	Nord Cozzo Pietra Fucile	620090	Colamento rapido	Quiescente	P2	P2	—	E2 parco, E2 riserva	—	R2	Aggiunti rischi

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
061-6PA-108	Nord Cozzo Pietra Fucile	620090	Colamento rapido	Attivo	P3	P3	—	E2 parco, E2 riserva	—	R3	Aggiunti rischi
061-6PA-109	Nord Cozzo Pietra Fucile	620090	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	—	E2 parco, E2 riserva	—	R2	Aggiunti rischi
061-6PA-110	Torrente San Calogero	620090	Calanco	Attivo	P2	P2	—	E2 parco, E2 riserva	—	R2	Aggiunti rischi
061-6PA-111	Pietra di Salomone	620090	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	—	E2 parco, E2 riserva	—	R2	Aggiunti rischi
061-6PA-112	Torrente San Calogero	620090	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	—	E2 parco, E2 riserva	—	R1	Modificato estensione dissesto. Aggiunti rischi
061-6PA-113	Pietra di Salomone	620090	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P1	P2	—	E2 parco, E2 riserva	—	R2	Modificato estensione dissesto e livello di pericolosità. Aggiunti rischi
061-6PA-114	Est Pietra di Salomone	620090	Calanco	Attivo	P1	P2	—	E2 parco, E2 riserva	—	R2	Modificato estensione dissesto e livello di pericolosità. Aggiunti rischi
061-6PA-115	Est Pietra di Salomone	620090	Calanco	Attivo	P2	P2	—	E2 parco, E2 riserva	—	R2	Modificato estensione dissesto. Aggiunti rischi
061-6PA-116	Contrada Portelle	620090	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	—	E2 parco	—	R2	Aggiunto rischio
061-6PA-117	Contrada Portelle	620090	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	—	E2 parco, E2 riserva	—	R1	Aggiunti rischi
061-6PA-118	Sud Pietra di Salomone	620090	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	—	E2 parco, E2 riserva	—	R2	Aggiunti rischi

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
061-6PA-119	Contrada Portelle	620090	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	—	E2 parco, E2 riserva	—	R2	Aggiunti rischi
061-6PA-120	Nord Pizzo Gallinaro	620130	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	—	E2 parco, E2 riserva	—	R2	Modificato estensione dissesto e livello di pericolosità. Aggiunti rischi
061-6PA-121	Nord Piano della Fiera	620090	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	—	E2 parco	—	R1	Aggiunto rischio
061-6PA-122	Nord Piano della Fiera	620090	Colamento rapido	Quiescente	P1	P1	—	E2 parco	—	R1	Aggiunto rischio
061-6PA-123	Nord Piano della Fiera	620090	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	—	E2 parco	—	R1	Aggiunto rischio
061-6PA-124	Nord Piano della Fiera	620090	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	—	E2 parco	—	R1	Aggiunto rischio
061-6PA-125	Nord Cozzo Paletto	620090	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	—	E2 parco, E2 riserva	—	R2	Modificato estensione dissesto. Aggiunti rischi
061-6PA-126	Sud Ovest Cozzo Paletto	620090	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	—	E2 parco	—	R2	Aggiunto rischio
061-6PA-127	Est Cozzo Zimmi	620090	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	—	E2 parco	—	R2	Aggiunto rischio
061-6PA-128	Est Cozzo Zimmi	620090	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	—	E2 parco	—	R1	Aggiunto rischio
061-6PA-129	Nord Piano della Fiera	620090	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	—	E2 parco	—	R1	Aggiunto rischio
061-6PA-130	Ovest Cozzo Morici	620100	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	—	E2 parco, E2 area agricola	—	R2	Aggiunto rischio

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
061-6PA-131	Ovest Cozzo Morici	620100	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	—	E2 parco	—	R1	Aggiunto rischio
061-6PA-132	Torrente Morici	620100	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	—	E2 parco	—	R2	Modificato estensione dissesto e livello di pericolosità. Aggiunto rischio
061-6PA-133	Le Favare	620100	Crollo	Attivo	P3	P4	—	E2 parco, E3 viabilità secondaria	—	R3, R4	Modificato areale e livello di pericolosità. Aggiunti rischi
061-6PA-134	Nevaio	620100	Colamento rapido	Quiescente	P2	P2	—	E2 parco	—	R2	Aggiunto rischio
061-6PA-135	Nevaio	620100	Colamento rapido	Inattivo	P3	P2	—	E2 parco	—	R2	Modificato estensione dissesto e livello di pericolosità. Aggiunto rischio
061-6PA-136	Sud Cozzo Morici	620100	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	—	E2 parco	—	R1	Aggiunto rischio
061-6PA-137	Valle Grande	620100	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	—	E2 parco	—	R2	Aggiunto rischio
061-6PA-138	Valle Grande	620100	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	—	E2 parco	—	R2	Modificato estensione dissesto. Aggiunto rischio
061-6PA-139	Valle Grande	620100	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	—	E2 parco	—	R2	Modificato estensione dissesto. Aggiunto rischio
061-6PA-140	Case Filippello	620100	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	—	E2 parco	—	R1	Aggiunto rischio
061-6PA-141	Monte Rose	620100	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	—	E2 parco	—	R2	Modificato estensione e tipologia dissesto. Aggiunto rischio
061-6PA-142	Monte Rose	620100	Colamento rapido	Attivo	P2	P4	—	E2 parco	—	R3	Modificato estensione e tipologia dissesto e livello di pericolosità. Aggiunto rischio

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
061-6PA-143	Monte Rose	620100 620140	Colamento rapido	Attivo	P2	P4	—	E2 parco	—	R3	Modificato estensione e tipologia dissesto e livello di pericolosità. Aggiunto rischio
061-6PA-144	Monte Rose	620100 620140	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	—	E2 parco	—	R2	Modificato estensione dissesto. Aggiunto rischio
061-6PA-145	Portella dello Spagnolo	620100 620140	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	—	E2 parco	—	R2	Modificato estensione dissesto. Aggiunto rischio
061-6PA-146	Monte Pernice	620140	Crollo	Attivo	P3	P4	—	E2 parco	—	R3	Modificato ubicazione ed estensione dissesto, areale e livello di pericolosità. Aggiunto rischio
061-6PA-147	Portella dello Spagnolo	620140	Colamento rapido	Attivo	P2	P4	—	E2 parco	—	R3	Modificato estensione e tipologia dissesto e livello di pericolosità. Aggiunto rischio
061-6PA-148	Pizzo San Filippo	620100 620140	Crollo	Attivo	P3	P4	—	E2 parco	—	R3	Modificato estensione dissesto, areale e livello di pericolosità. Aggiunto rischio
061-6PA-149	Valle Piccola	620100	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	—	E2 parco	—	R2	Aggiunto rischio
061-6PA-150	Pizzo San Filippo	620100	Crollo	Attivo	P3	P4	—	E2 parco	—	R3	Modificato estensione dissesto, areale e livello di pericolosità. Aggiunto rischio
061-6PA-151	Pizzo San Filippo	620100	Crollo	Attivo	P3	P4	—	E2 parco	—	R3	Modificato estensione dissesto, areale e livello di pericolosità. Aggiunto rischio
061-6PA-152	Monte Scuro	620100	Crollo	Attivo	P3	P4	—	E2 parco	—	R3	Modificato estensione dissesto, areale e livello di pericolosità. Aggiunto rischio
061-6PA-153	Sud Est Pizzo Podorno	620100	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	—	E2 parco	—	R2	Modificato estensione dissesto. Aggiunto rischio

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
061-6PA-154	Nord Ovest cimitero	620090	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	—	E2 area agricola	—	R1	Aggiunto rischio
061-6PA-155	Ovest Madonna delle Grazie	620090	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	—	—	—	—	Nessuna modifica
061-6PA-156	Madonna delle Grazie	620090	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	—	—	—	—	Nessuna modifica
061-6PA-157	Ponte Grande	620090	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	—	E2 area agricola, E2 parco	—	R2	Modificato estensione dissesto. Aggiunti rischi
061-6PA-158	Santa Venera	620090	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	—	E2 parco, E2 riserva	—	R1	Aggiunti rischi
061-6PA-159	Fosso Migliotta	620090	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	—	E2 parco	—	R1	Modificato estensione dissesto. Aggiunto rischio
061-6PA-160	Centro abitato	620090	Crollo	Attivo	P0-P3	P4	E3 viabilità primaria, E4 centro abitato	E2 area agricola, E4 viabilità primaria, E4 centro abitato	R4	R3, R4	Modificato estensione dissesto, attività e livello di pericolosità. Modificato classe elemento a rischio. Aggiunto rischio
061-6PA-161	Zona Aicella via XX Settembre	620090	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	E2 viabilità secondaria	E2 area agricola, E3 viabilità secondaria	R1	R1, R2	Modificato classe elemento e livello di rischio. Aggiunto rischio
061-6PA-162	Zona Aicella via XX Settembre	620090	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	E1 casa sparsa, E2 viabilità secondaria	E2 casa sparsa, E2 area agricola, E3 viabilità secondaria	R2	R2, R3	Modificate classi elementi e livello di rischio. Aggiunto rischio
061-6PA-163	Zona a Sud dell'abitato	620090	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Aggiunto rischio
061-6PA-164	Zona Via Messina San Marco	620090	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	E4 centro abitato	E2 area agricola, E4 centro abitato	R2	R1, R2	Aggiunto rischio

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
061-6PA-165	Cozzo Monaci	620060	Deformazione superficiale lenta	Attivo	—	P2	—	E2 Area agricola	—	R2	Nuovo dissesto
061-6PA-166	Cozzo Monaci	620060	Colamento lento	Attivo	—	P2	—	E2 Area agricola	—	R2	Nuovo dissesto
061-6PA-167	Cozzo Monaci	620060	Colamento lento	Attivo	—	P2	—	E2 Area agricola	—	R2	Nuovo dissesto
061-6PA-168	Ovest Cozzo San Nicola	620050	Colamento lento	Attivo	—	P2	—	E2 Area agricola, E2 parco	—	R2	Nuovo dissesto
061-6PA-169	Cozzo San Nicola	620050	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 Area agricola, E2 parco	—	R3	Nuovo dissesto
061-6PA-170	Costa Raia	620050	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 Area agricola, E2 parco	—	R3	Nuovo dissesto
061-6PA-171	Costa Raia	620050	Crollo	Attivo	—	P4	—	E1 viabilità minore, E2 casa sparsa, E2 parco	—	R3	Nuovo dissesto
061-6PA-172	Costa Raia	620050	Crollo	Attivo	—	P4	—	E1 viabilità minore, E2 parco	—	R3	Nuovo dissesto
061-6PA-173	Costa Raia	620050	Crollo	Attivo	—	P4	—	E1 viabilità minore, E2 parco	—	R3	Nuovo dissesto
061-6PA-174	Costa Raia	620050	Crollo	Attivo	—	P4	—	E1 viabilità minore, E2 parco	—	R3	Nuovo dissesto
061-6PA-175	Costa Raia	620050	Crollo	Attivo	—	P4	—	E1 viabilità minore, E2 parco	—	R3	Nuovo dissesto
061-6PA-176	Est Pizzo Cangialoso	620050	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 parco	—	R3	Nuovo dissesto

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
061-6PA-177	Gibilcanna	620050	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 parco	—	R3	Nuovo dissesto
061-6PA-178	Gibilcanna	620050	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 parco	—	R3	Nuovo dissesto
061-6PA-179	Gibilcanna	620050	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 parco	—	R3	Nuovo dissesto
061-6PA-180	Gibilcanna	620050	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 parco	—	R3	Nuovo dissesto
061-6PA-181	Contrada Gibilcanna	620050	Crollo	Attivo	—	P4	—	E1 viabilità minore, E2 parco	—	R3	Nuovo dissesto
061-6PA-182	Contrada Gibilcanna	620050	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	—	P2	—	E2 parco	—	R2	Nuovo dissesto
061-6PA-183	Contrada Gibilcanna	620050	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	—	P2	—	E2 parco	—	R2	Nuovo dissesto
061-6PA-184	Torrente della Manca	620050	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	—	P2	—	E2 parco	—	R2	Nuovo dissesto
061-6PA-185	Serra Manca	620050	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 parco	—	R3	Nuovo dissesto
061-6PA-186	Serra Manca	620050	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 parco	—	R3	Nuovo dissesto
061-6PA-187	Molino della Scala	620050	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 parco	—	R3	Nuovo dissesto
061-6PA-188	Serra Manca	620050	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 parco	—	R3	Nuovo dissesto

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
061-6PA-189	Serra Manca	620050	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 parco	—	R3	Nuovo dissesto
061-6PA-190	Serra Manca	620050	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 parco	—	R3	Nuovo dissesto
061-6PA-191	Serra Manca	620050	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 parco	—	R3	Nuovo dissesto
061-6PA-192	Serra Manca	620050	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 parco	—	R3	Nuovo dissesto
061-6PA-193	Madonna della Scala	620050	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 parco	—	R3	Nuovo dissesto
061-6PA-194	Serra Manca	620050	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 parco	—	R3	Nuovo dissesto
061-6PA-195	Nord Ovest cimitero	620090	Colamento lento	Attivo	—	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Nuovo dissesto
061-6PA-196	Nord Ovest cimitero	620090	Colamento lento	Attivo	—	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Nuovo dissesto
061-6PA-197	Ovest Cozzo Braduscia	620090	Crollo	Attivo	—	P4	—	E1 area boscata, E2 area agricola, E4 viabilità primaria	—	R3, R4	Nuovo dissesto
061-6PA-198	Ovest Cozzo Braduscia	620090	Crollo	Attivo	—	P4	—	E1 viabilità minore	—	R3	Nuovo dissesto
061-6PA-199	Nord Cozzo Braduscia	620090	Crollo	Attivo	—	P4	—	E1 area boscata	—	R3	Nuovo dissesto
061-6PA-200	Nord Cozzo Braduscia	620090	Crollo	Attivo	—	P4	—	—	—	—	Nuovo dissesto

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
061-6PA-201	Est Cozzo Miglietta	620090	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 area agricola, E4 viabilità primaria	—	R3, R4	Nuovo dissesto
061-6PA-202	Nord Cozzo Braduscia	620090	Crollo	Attivo	—	P4	—	E1 viabilità minore, E4 viabilità primaria	—	R3, R4	Nuovo dissesto
061-6PA-203	Nord Cozzo Braduscia	620090	Crollo	Attivo	—	P4	—	E1 area boscata, E1 viabilità minore	—	R3	Nuovo dissesto
061-6PA-204	Est Cozzo Miglietta	620090	Crollo	Attivo	—	P4	—	E1 area boscata, E2 area agricola, E4 viabilità primaria	—	R3, R4	Nuovo dissesto
061-6PA-205	Nord centro abitato	620090	Crollo	Attivo	—	P4	—	E4 viabilità primaria	—	R4	Nuovo dissesto
061-6PA-206	Madonna delle Grazie	620090	Deformazione superficiale lenta	Attivo	—	P1	—	E2 area agricola, E3 viabilità secondaria	—	R1, R2	Nuovo dissesto
061-6PA-207	Monte D'Indisi	620100	Crollo	Attivo	—	P4	—	E1 viabilità minore, E2 casa sparsa, E2 area agricola, E2 parco	—	R3	Nuovo dissesto
061-6PA-208	Monte D'Indisi	620090 620100	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 area agricola, E2 parco	—	R3	Nuovo dissesto
061-6PA-209	Monte D'Indisi	620090	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 area agricola, E2 parco	—	R3	Nuovo dissesto
061-6PA-210	Monte D'Indisi	620100	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 parco	—	R3	Nuovo dissesto
061-6PA-211	Monte D'Indisi	620100	Crollo	Attivo	—	P4	—	E1 viabilità minore, E2 parco	—	R3	Nuovo dissesto
061-6PA-212	Monte D'Indisi	620100	Crollo	Attivo	—	P4	—	E1 viabilità minore, E2 parco	—	R3	Nuovo dissesto

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
061-6PA-213	Est Monte D'Indisi	620100	Crollo	Attivo	—	P4	—	E1 viabilità minore, E2 area agricola, E2 parco	—	R3	Nuovo dissesto
061-6PA-214	Est Monte D'Indisi	620100	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 parco	—	R3	Nuovo dissesto
061-6PA-215	Est Monte D'Indisi	620100	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 parco	—	R3	Nuovo dissesto
061-6PA-216	Passo San Cristoforo	620100	Scorrimento	Attivo	—	P2	—	E2 parco	—	R2	Nuovo dissesto
061-6PA-217	Passo San Cristoforo	620100	Crollo	Attivo	—	P4	—	E1 viabilità minore, E2 parco	—	R3	Nuovo dissesto
061-6PA-218	Pizzo Podorno	620100	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 parco	—	R3	Nuovo dissesto
061-6PA-219	Sud Est Pizzo Podorno	620100	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 parco	—	R3	Nuovo dissesto
061-6PA-220	Sud Pizzo Podorno	620100	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 parco	—	R3	Nuovo dissesto
061-6PA-221	Sud Est Pizzo Podorno	620100	Crollo	Attivo	—	P4	—	E1 viabilità minore, E2 parco	—	R3	Nuovo dissesto
061-6PA-222	Sud Est Pizzo Podorno	620100	Crollo	Attivo	—	P4	—	E1 viabilità minore, E2 parco	—	R3	Nuovo dissesto
061-6PA-223	Sud Est Pizzo Podorno	620100	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 parco	—	R3	Nuovo dissesto

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
061-6PA-224	Sud Est Pizzo Podorno	620100	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 parco	—	R3	Nuovo dissesto
061-6PA-225	Sud Est Pizzo Podorno	620100	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 parco	—	R3	Nuovo dissesto
061-6PA-226	Casa De Marco	620100	Crollo	Attivo	—	P4	—	E1 viabilità minore, E2 area agricola, E2 parco	—	R3	Nuovo dissesto
061-6PA-227	Cozzo Morici	620100	Crollo	Attivo	—	P4	—	E1 viabilità minore, E2 parco	—	R3	Nuovo dissesto
061-6PA-228	Cozzo Morici	620100	Crollo	Attivo	—	P4	—	E1 viabilità minore, E2 parco	—	R3	Nuovo dissesto
061-6PA-229	Cozzo Morici	620100	Crollo	Attivo	—	P4	—	E1 viabilità minore, E2 casa sparsa, E2 area agricola, E2 parco	—	R3	Nuovo dissesto
061-6PA-230	Cozzo Paletto	620100	Crollo	Attivo	—	P4	—	E1 viabilità minore, E2 parco	—	R3	Nuovo dissesto
061-6PA-231	Cozzo Paletto	620100	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 parco	—	R3	Nuovo dissesto
061-6PA-232	Fiume Sosio	619120	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 parco, E2 riserva	—	R3	Nuovo dissesto
061-6PA-233	Fiume Sosio	619120	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 parco, E2 riserva	—	R3	Nuovo dissesto
061-6PA-234	Torrente San Calogero	620090	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 parco, E2 riserva	—	R3	Nuovo dissesto

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
061-6PA-235	Torrente San Calogero	620090	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 parco, E2 riserva	—	R3	Nuovo dissesto
061-6PA-236	Contrada Boschigliera	620090	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 parco, E2 riserva	—	R3	Nuovo dissesto
061-6PA-237	Contrada Boschigliera	620090	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 parco, E2 riserva	—	R3	Nuovo dissesto
061-6PA-238	Contrada Boschigliera	620090	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 parco, E2 riserva	—	R3	Nuovo dissesto
061-6PA-239	Fiume Sosio	620090	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 parco, E2 riserva	—	R3	Nuovo dissesto
061-6PA-240	Torrente San Calogero	620090	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	—	P1	—	E2 parco, E2 riserva	—	R1	Nuovo dissesto
061-6PA-241	Fiume Sosio	620090	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 parco, E2 riserva	—	R3	Nuovo dissesto
061-6PA-242	Lago di Gammuta	620090	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 parco, E2 riserva	—	R3	Nuovo dissesto
061-6PA-243	Torrente San Calogero	620090	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	—	P1	—	E2 parco, E2 riserva	—	R1	Nuovo dissesto
061-6PA-244	Piano Inglese	620090	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 parco, E2 riserva	—	R3	Nuovo dissesto
061-6PA-245	Contrada San Benedetto	620090	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 parco, E2 riserva	—	R3	Nuovo dissesto

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
061-6PA-246	Contrada San Benedetto	620090	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 parco, E2 riserva	—	R3	Nuovo dissesto
061-6PA-247	Contrada San Benedetto	619120 620090	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 parco, E2 riserva	—	R3	Nuovo dissesto
061-6PA-248	Contrada San Benedetto	619120	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	—	P1	—	E2 parco, E2 riserva	—	R1	Nuovo dissesto
061-6PA-249	Contrada San Benedetto	620090	Colamento rapido	Attivo	—	P3	—	E2 parco, E2 riserva	—	R3	Nuovo dissesto
061-6PA-250	Cozzo Danesi	620090	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 parco, E2 riserva	—	R3	Nuovo dissesto
061-6PA-251	Cozzo Danesi	620090	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 parco, E2 riserva	—	R3	Nuovo dissesto
061-6PA-252	Ovest Cozzo Pietra Fucile	620090	Colamento lento	Attivo	—	P2	—	E2 parco, E2 riserva	—	R2	Nuovo dissesto
061-6PA-253	Nord Ovest Cozzo Pietra Fucile	620090 620130	Colamento rapido	Attivo	—	P3	—	E2 parco, E2 riserva	—	R3	Nuovo dissesto
061-6PA-254	Nord Ovest Cozzo Pietra Fucile	620090	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 parco, E2 riserva	—	R3	Nuovo dissesto
061-6PA-255	Nord Ovest Cozzo Pietra Fucile	620090	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 parco, E2 riserva	—	R3	Nuovo dissesto
061-6PA-256	Nord Ovest Pietra di Salomone	620090	Crollo	Attivo	—	P4	—	E1 area boscata, E2 casa sparsa, E2 parco, E3 viabilità secondaria	—	R3, R4	Nuovo dissesto

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
061-6PA-257	Nord Ovest Pietra di Salomone	620090	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	—	P1	—	E2 parco	—	R1	Nuovo dissesto
061-6PA-258	Nord Ovest Pietra di Salomone	620090	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 area agricola	—	R3	Nuovo dissesto
061-6PA-259	Nord Ovest Pietra di Salomone	620090	Crollo	Attivo	—	P4	—	E1 viabilità minore, E2 case sparse, E2 area agricola, E2 parco, E3 viabilità secondaria	—	R3, R4	Nuovo dissesto
061-6PA-260	Nord Ovest Pietra di Salomone	620090	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 area agricola, E2 parco, E3 viabilità secondaria	—	R3, R4	Nuovo dissesto
061-6PA-261	Nord Ovest Pietra di Salomone	620090	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 area agricola, E2 parco, E3 viabilità secondaria	—	R3, R4	Nuovo dissesto
061-6PA-262	Nord Ovest Pietra di Salomone	620090	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 area agricola, E2 parco	—	R3	Nuovo dissesto
061-6PA-263	Nord Piano della Fiera	620090	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 parco	—	R3	Nuovo dissesto
061-6PA-264	Nord Piano della Fiera	620090	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 area agricola	—	R3	Nuovo dissesto
061-6PA-265	Nord Piano della Fiera	620090	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 parco	—	R3	Nuovo dissesto
061-6PA-266	Nord Ovest Pietra di Salomone	620090	Crollo	Attivo	—	P4	—	E1 viabilità minore, E2 parco	—	R3	Nuovo dissesto
061-6PA-267	Nord Ovest Pietra di Salomone	620090	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 parco	—	R3	Nuovo dissesto

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
061-6PA-268	Nord Ovest Pietra di Salomone	620090	Crollo	Attivo	—	P4	—	E1 viabilità minore, E2 parco	—	R3	Nuovo dissesto
061-6PA-269	Nord Ovest Pietra di Salomone	620090	Crollo	Attivo	—	P4	—	E1 viabilità minore, E2 parco	—	R3	Nuovo dissesto
061-6PA-270	Nord Ovest Pietra di Salomone	620090	Crollo	Attivo	—	P4	—	E1 viabilità minore, E2 parco	—	R3	Nuovo dissesto
061-6PA-271	Nord Ovest Pietra di Salomone	620090	Crollo	Attivo	—	P4	—	E1 viabilità minore, E2 parco	—	R3	Nuovo dissesto
061-6PA-272	Nord Ovest Pietra di Salomone	620090	Crollo	Attivo	—	P4	—	E1 viabilità minore, E2 case sparse, E2 parco	—	R3	Nuovo dissesto
061-6PA-273	Nord Ovest Pietra di Salomone	620090	Crollo	Attivo	—	P4	—	E1 viabilità minore, E2 parco	—	R3	Nuovo dissesto
061-6PA-274	Valle Grande	620100	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	—	P2	—	E2 parco	—	R1	Nuovo dissesto
061-6PA-275	Valle Grande	620100	Deformazione superficiale lenta	Attivo	—	P2	—	E2 parco	—	R2	Nuovo dissesto
061-6PA-276	Monte Pernice	620140	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 parco	—	R3	Nuovo dissesto
061-6PA-277	Monte Scuro	620100	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 parco	—	R3	Nuovo dissesto
061-6PA-278	Pizzo San Filippo	620100	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 parco	—	R3	Nuovo dissesto

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
061-6PA-279	Pizzo San Filippo	620100	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 parco	—	R3	Nuovo dissesto

Tabella dei dissesti											
Bacino 062											
Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
062-6PA-001	Il Fuoco	620130	Frana complessa	Inattivo	P2	P2	E1 case sparse, E2 viabilità secondaria	E1 viabilità minore, E2 parco	R2	R2	Modificato classe elemento a rischio. Aggiunto rischio. Eliminato rischio
062-6PA-002	C. Cioppardo	629010	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	—	—	—	—	Nessuna modifica
062-6PA-003	C. LoCascio	629050	Crollo	Attivo	P3	P4	—	E1 area boscata, E2 area agricola	—	R3	Modificato estensione dissesto, areale e livello di pericolosità. Aggiunti rischi
062-6PA-004	C.da Canaloro	629010	Crollo	Attivo	P3	P4	—	—	—	—	Modificato estensione dissesto e livello di pericolosità
062-6PA-005	C. Guggino	629010	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	—	—	—	—	Nessuna modifica
062-6PA-006	C. Guggino	629010	Crollo	Attivo	P3	P4	—	—	—	—	Modificato estensione dissesto, areale e livello di pericolosità
062-6PA-007	C. Guggino	629010	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	—	—	—	—	Nessuna modifica
062-6PA-008	C.da Mezzo Canale	620010	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	—	—	—	—	Modificato tipologia
062-6PA-009	C. Guggino	629010	Crollo	Attivo	P1	P4	—	—	—	—	Modificato estensione e tipologia dissesto, livello di pericolosità
062-6PA-010	Rocca della Ferita	629010	Crollo	Attivo	P3	P4	—	E1 area boscata, E2 area agricola	—	R3	Modificato estensione dissesto, areale e livello di pericolosità. Aggiunti rischi

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
062-6PA-011	Mezzo Canale	629010	Area a franosità diffusa	Attivo	P1	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Modificato estensione, tipologia e attività dissesto, livello di pericolosità. Aggiunto rischio
062-6PA-012	C.da Canaloro	629010	Crollo	Attivo	P3	P4	—	—	—	—	Modificato estensione dissesto, areale e livello di pericolosità
062-6PA-013	C.da Canaloro	629010	Crollo	Attivo	P3	P4	—	—	—	—	Modificato estensione dissesto, areale e livello di pericolosità
062-6PA-014	Il Censo	620130	Colamento rapido	Attivo	P2	P3	—	—	—	—	Modificato estensione e attività dissesto, livello di pericolosità
062-6PA-015	Il Censo	620130	Colamento rapido	Inattivo	P3	P2	—	—	—	—	Modificato estensione e attività dissesto, livello di pericolosità
062-6PA-016	Il Fuoco	620130	Colamento rapido	Inattivo	P2	P2	—	—	—	—	Modificato estensione dissesto
062-6PA-017	Vallone Gebbia	620130	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	—	E2 parco	—	R2	Modificato estensione dissesto e livello di pericolosità. Aggiunto rischio
062-6PA-018	Pietra Fucile	620130	Colamento rapido	Quiescente	P3	P2	E2 viabilità secondaria	E1 viabilità minore, E2 parco, E2 riserva	R2	R2	Modificato attività dissesto e livello di pericolosità. Modificato classe elemento a rischio. Aggiunti rischi
062-6PA-019	Pietra Fucile	620130	Colamento rapido	Quiescente	P1	P1	—	E2 parco, E2 riserva	—	R1	Aggiunti rischi
062-6PA-020	C.da Petrosa	620130	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E1 insediamenti agricoli, E2 viabilità secondaria	E1 viabilità minore, E2 area agricola, E2 parco	R2	R2	Modificato classe elemento a rischio. Aggiunti rischi. Eliminato rischio

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
062-6PA-021	C.da Petrosa	620130	Colamento lento	Attivo	—	P2	—	E2 parco, E2 riserva	—	R2	Nuovo dissesto
062-6PA-022	C.da Petrosa	620130	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Aggiunto rischio
062-6PA-023	C.da Petrosa	620130	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	—	E2 parco	—	R1	Aggiunto rischio
062-6PA-024	C.da Petrosa	620130	Scorrimento	Inattivo	P2	P2	—	E2 parco	—	R2	Aggiunto rischio
062-6PA-025	Sud di Pizzo Gallinaro	620130	Colamento rapido	Quiescente	P1	P1	—	E2 parco, E2 riserva	—	R1	Aggiunti rischi
062-6PA-026	Sud di Pizzo Gallinaro	620130	Colamento rapido	Inattivo	P3	P3	—	E2 parco, E2 riserva	—	R3	Aggiunti rischi
062-6PA-027	Piano delle Fontane	620130	Colamento rapido	Attivo	P4	P4	—	E2 parco, E2 riserva	—	R3	Modificato estensione dissesto. Aggiunti rischi
062-6PA-028	C.da Petrosa	620130	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	—	E2 parco	—	R2	Modificato estensione dissesto. Aggiunto rischio
062-6PA-029	Sud Piano delle Fontane	620130	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	—	E2 parco, E2 riserva, E2 area agricola	—	R2	Modificato estensione e tipologia dissesto. Aggiunti rischi
062-6PA-030	Capraria	620130	Colamento rapido	Quiescente	P4	P2	E2 viabilità secondaria	E1 viabilità minore, E2 parco, E2 riserva	R3	R2	Modificato attività dissesto e livello di pericolosità. Modificato classe elemento e livello di rischio. Aggiunti rischi

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
062-6PA-031	Abbeveratoio Marsala	620130	Colamento rapido	Quiescente	P2	P2	E2 viabilità secondaria	E1 viabilità minore, E2 parco, E2 riserva	R2	R2	Modificato classe elemento a rischio. Aggiunti rischi
062-6PA-032	Vallone Codarone	620130	Colamento rapido	Inattivo	P2	P2	—	E2 parco, E2 riserva	—	R2	Aggiunti rischi
062-6PA-033	Piano delle Fontane	620130	Colamento rapido	Quiescente	P3	P2	E2 viabilità secondaria	E1 viabilità minore, E2 parco, E2 riserva	R3	R2	Modificato attività dissesto e livello di pericolosità. Modificato classe elemento e livello di rischio. Aggiunti rischi
062-6PA-034	Piano delle Fontane	620130	Colamento rapido	Quiescente	P4	P2	E2 viabilità secondaria	E1 viabilità minore, E2 parco, E2 riserva	R3	R2	Modificato attività dissesto e livello di pericolosità. Modificato classe elemento e livello di rischio. Aggiunti rischi
062-6PA-035	Piano delle Fontane	620130	Crollo	Attivo	P3	P4	—	E1 viabilità minore, E2 case sparse, E2 parco, E2 riserva	—		Modificato estensione dissesto, areale e livello di pericolosità. Aggiunti rischi
062-6PA-036	C.da Mezzo Canale	629010	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P1	P1	—	—	—	—	Nessuna modifica
062-6PA-037	C.da Mezzo Canale	629010	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	—	—	—	—	Nessuna modifica
062-6PA-038	Nord di Mezzo Canale	620130	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	E2 viabilità secondaria	E1 viabilità minore, E2 area agricola	R2	R2	Modificato estensione dissesto. Modificato classe elemento a rischio. Aggiunto rischio

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
062-6PA-039	Mezzo Canale	620130	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	—	—	—	—	Nessuna modifica
062-6PA-040	Vallone Gebbia	620130 629010	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	—	E1 viabilità minore	—	R2	Modificato estensione dissesto. Aggiunto rischio
062-6PA-041	Mezzo Canale	629010	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Modificato estensione dissesto. Aggiunto rischio
062-6PA-042	Mezzo Canale	629010	Colamento lento	Attivo	P2	P2	—	—	—	—	Nessuna modifica
062-6PA-043	C. Mezzo Canale	620130	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	—	—	—	—	Nessuna modifica
062-6PA-044	C. Mezzo Canale	620130	Frana complessa	Attivo	P2	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Aggiunto rischio
062-6PA-045	C. Mezzo Canale	620130 629010	Frana complessa	Attivo	P3	P3	—	—	—	—	Nessuna modifica
062-6PA-046	C. Mezzo Canale	620130 629010	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	E1 case sparse	E2 area agricola	R1	R1	Eliminato rischio. Aggiunto rischio
062-6PA-047	C. Mezzo Canale	620130 629010	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	—	—	—	—	Nessuna modifica
062-6PA-048	C. Cioppardo	629010	Calanco	Attivo	P2	P2	—	—	—	—	Nessuna modifica
062-6PA-049	C. Il Censo	620130	Calanco	Attivo	P2	P2	—	—	—	—	Nessuna modifica

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
062-6PA-050	C. Cioppardo	629010	Calanco	Attivo	P2	P2	—	—	—	—	Nessuna modifica
062-6PA-051	C. Il Censo	620130	Calanco	Attivo	P2	P2	—	—	—	—	Nessuna modifica
062-6PA-052	C. Cinquequarti	629010	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	—	—	—	—	Nessuna modifica
062-6PA-053	Est di V.ne Codarone	620130	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	—	E1 viabilità minore, E2 parco, E2 riserva	—	R1	Modificato tipologia. Aggiunti rischi
062-6PA-054	C.da Mezzo Canale	629010	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	—	—	—	—	Nessuna modifica
062-6PA-055	Modificato estensione, tipologia ed attività dissesto.	629010	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P1	—	—	—	—	Modificato estensione, tipologia ed attività dissesto.
062-6PA-056	Plizzo del Censo	629010	Frana complessa	Attivo	P3	P3	—	—	—	—	Modificato estensione, tipologia ed attività dissesto.
062-6PA-057	Rocca della Ferita	629010	Crollo	Attivo	P3	P4	—	E2 area agricola	—	R3	Modificato estensione dissesto, areale e livello di pericolosità. Aggiunto rischio
062-6PA-058	Plizzo del Censo	629010	Crollo	Attivo	P3	P4	—	—	—	—	Modificato estensione dissesto, areale e livello di pericolosità
062-6PA-059	Fontane del Fico	629010	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	—	—	—	—	Modificato estensione, tipologia ed attività dissesto.

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
062-6PA-060	C. LoCascio	629050	Crollo	Attivo	P3	P4	E1 case sparse	E1 viabilità minore, E2 case sparse, E2 area agricola	R2	R3	Modificato estensione dissesto, areale e livello di pericolosità. Modificato classe elemento e livello di rischio. Aggiunti rischi
062-6PA-061	C.da Canaloro	629010	Crollo	Attivo	P3	P4	—	—	—	—	Modificato estensione dissesto, areale e livello di pericolosità
062-6PA-062	Vallone Gebbia	620130	Scorrimento	Attivo	P2	P2	E2 viabilità secondaria	E1 viabilità minore, E2 parco	R2	R2	Modificato classe elemento a rischio. Aggiunto rischio.
062-6PA-063	Vallone Gebbia	620130	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	E2 viabilità secondaria	E1 viabilità minore, E2 parco	R1	R2	Modificato estensione dissesto e livello di pericolosità. Modificato classe elemento e livello di rischio. Aggiunto rischio
062-6PA-064	Vallone Gebbia	620130	Area a franosità diffusa	Attivo	P3	P2	E1 case sparse, E2 viabilità secondaria	E1 viabilità minore, E2 area agricola, E2 parco	R2, R3	R2	Modificato estensione e tipologia dissesto, livello di pericolosità. Modificato classe elemento e livello di rischio. Eliminato rischio. Aggiunti rischi
062-6PA-065	Vallone Gebbia	629010	Scorrimento	Attivo	P3	P3	E2 viabilità secondaria	E2 parco, E2 area agricola, E3 viabilità secondaria	R3	R3, R4	Modificato classe elemento e livello di rischio. Aggiunti rischi
062-6PA-066	C.da Xarci	629010	Crollo	Attivo	P4	P4	E1 case sparse, E2 viabilità secondaria	E1 viabilità minore, E2 case sparse, E2 area agricola, E3 viabilità secondaria	R3	R3, R4	Modificato estensione dissesto e areale di pericolosità. Modificato classe elementi a rischio e livello di rischio. Aggiunti rischi

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
062-6PA-067	C.da Xarci	629010	Crollo	Attivo	P4	P4	E1 case sparse, E2 viabilità secondaria	E1 viabilità minore, E2 area agricola, E3 viabilità secondaria	R3	R3, R4	Modificato estensione dissesto e areale di pericolosità. Modificato classe elemento e livello di rischio. Eliminato rischio. Aggiunti rischi
062-6PA-068	Pizzo Mondello	620130	Colamento rapido	Inattivo	—	P2	—	E2 parco, E2 riserva	—	P2	Nuovo dissesto (ex 062-6BI-076)
062-6PA-069	Il Fuoco	620130	Colamento rapido	Attivo	—	P4	—	—	—	—	Nuovo dissesto
062-6PA-070	Il Fuoco	620130	Colamento rapido	Quiescente	—	P2	—	—	—	—	Nuovo dissesto
062-6PA-071	Il Fuoco	620130	Colamento rapido	Quiescente	—	P2	—	—	—	—	Nuovo dissesto
062-6PA-072	Il Fuoco	620130	Crollo	Attivo	—	P4	—	E1 viabilità minore, E2 parco	—	R3	Nuovo dissesto
062-6PA-073	Il Fuoco	620130	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	—	P1	—	E2 parco	—	R1	Nuovo dissesto
062-6PA-074	Nord Ovest il Fuoco	620130	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 parco	—	R3	Nuovo dissesto
062-6PA-075	Nord Ovest il Fuoco	620130	Crollo	Attivo	—	P4	—	E1 viabilità minore, E2 case sparse, E2 parco	—	R3	Nuovo dissesto
062-6PA-076	C. Il Censo	620130	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	—	P2	—	—	—	—	Nuovo dissesto

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
062-6PA-077	C. II Censo	620130	Area a franosità diffusa	Attivo	—	P2	—	—	—	—	Nuovo dissesto
062-6PA-078	C. II Censo	620130	Area a franosità diffusa	Attivo	—	P2	—	—	—	—	Nuovo dissesto
062-6PA-079	Feudo II Censo	620130	Scorrimento	Attivo	—	P2	—	—	—	—	Nuovo dissesto
062-6PA-080	Feudo II Censo	620130	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	—	P1	—	—	—	—	Nuovo dissesto
062-6PA-081	Cozzo La Funciara	629010	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 area agricola	—	R3	Nuovo dissesto
062-6PA-082	F. Magazzolo	629010	Crollo	Attivo	—	P4	—	—	—	—	Nuovo dissesto
062-6PA-083	Sud C. Guggino	629010	Crollo	Attivo	—	P4	—	—	—	—	Nuovo dissesto
062-6PA-084	C. Pullicia	629010	Crollo	Attivo	—	P4	—	—	—	—	Nuovo dissesto
062-6PA-085	C. Pullicia	629010	Crollo	Attivo	—	P4	—	—	—	—	Nuovo dissesto
062-6PA-086	F. Magazzolo	629010	Scorrimento	Attivo	—	P2	—	—	—	—	Nuovo dissesto
062-6PA-087	C. Cinquequarti	629010	Crollo	Attivo	—	P4	—	E1 viabilità minore, E2 area agricola, E3 viabilità secondaria	—	R3, R4	Nuovo dissesto

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
062-6PA-088	Contrada Cioppardo	629010	Crollo	Attivo	—	P4	—	E1 viabilità minore, E2 case sparse, E2 area agricola	—	R3	Nuovo dissesto
062-6PA-089	Nord Est Cozzo S. Nicola	629010	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 area agricola	—	R3	Nuovo dissesto
062-6PA-090	Nord Est Cozzo La Funciara	629010	Crollo	Attivo	—	P4	—	E1 viabilità minore, E2 case sparse, E2 area agricola	—	R3	Nuovo dissesto
062-6PA-091	Nord Cozzo La Funciara	629010	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 area agricola	—	R3	Nuovo dissesto
062-6PA-092	Nord Cozzo La Funciara	629010	Crollo	Attivo	—	P4	—	—	—	—	Nuovo dissesto
062-6PA-093	Sud C. Cinquequarti	629010	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 area agricola, E3 viabilità secondaria	—	R3, R4	Nuovo dissesto
062-6PA-094	Sud C. Cinquequarti	629010	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 area agricola, E3 viabilità secondaria	—	R3, R4	Nuovo dissesto
062-6PA-095	Sud C. Cinquequarti	629010	Crollo	Attivo	—	P4	—	E1 viabilità minore, E2 area agricola, E3 viabilità secondaria	—	R3, R4	Nuovo dissesto
062-6PA-096	Est Cozzo La Funciara	629010	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 area agricola, E3 viabilità secondaria	—	R3, R4	Nuovo dissesto
062-6PA-097	Contrada Cannatello	629050	Crollo	Attivo	—	P4	—	E1 viabilità minore, E2 area agricola	—	R3	Nuovo dissesto
062-6PA-098	Contrada Cannatello	629050	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 area agricola	—	R3	Nuovo dissesto

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
062-6PA-099	Contrada Cannatello	629050	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 area agricola	—	R3	Nuovo dissesto
062-6PA-100	Est C. LoCascio	629010	Crollo	Attivo	—	P4	—	—	—	—	Nuovo dissesto
062-6PA-101	Est C. LoCascio	629010 629050	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 area agricola	—	R3	Nuovo dissesto
062-6PA-102	Ovest C. Canalaro	629010	Crollo	Attivo	—	P4	—	E1 viabilità minore, E2 area agricola	—	R3	Nuovo dissesto
062-6PA-103	F. Magazzolo	629010	Crollo	Attivo	—	P4	—	—	—	—	Nuovo dissesto
062-6PA-104	F. Magazzolo	629010	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	—	P2	—	—	—	—	Nuovo dissesto
062-6PA-105	F. Magazzolo	629010	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 area agricola	—	R3	Nuovo dissesto
062-6PA-106	F. Magazzolo	629010	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 area agricola	—	R3	Nuovo dissesto
062-6PA-107	Sud Ovest Cozzo La Funciara	629010	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 area agricola	—	R3	Nuovo dissesto
062-6PA-108	Sud Ovest Cozzo La Funciara	629010	Crollo	Attivo	—	P4	—	E1 viabilità minore, E2 area agricola	—	R3	Nuovo dissesto
062-6PA-109	Sud Cozzo La Funciara	629010	Crollo	Attivo	—	P4	—	—	—	—	Nuovo dissesto

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
062-6PA-110	Rocca delle Ferita	629010	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 area agricola, E3 viabilità secondaria	—	R3, R4	Nuovo dissesto
062-6PA-111	Pizzo Del Censo	629010	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 area agricola	—	R3	Nuovo dissesto
062-6PA-112	C. Guggino	629010	Crollo	Attivo	—	P4	—	—	—	—	Nuovo dissesto
062-6PA-113	C. Guggino	629010	Crollo	Attivo	—	P4	—	—	—	—	Nuovo dissesto
062-6PA-114	C. Guggino	629010	Frana complessa	Inattivo	—	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Nuovo dissesto
062-6PA-115	C.De Michele	629010	Scorrimento	Inattivo	—	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Nuovo dissesto
062-6PA-116	Cozzo Peraine	620130	Crollo	Attivo	—	P4	—	E1 viabilità minore, E2 parco	—	R3	Nuovo dissesto
062-6PA-117	Cozzo Peraine	620130	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 parco	—	R3	Nuovo dissesto
062-6PA-118	Pizzo Scavarrante	620130	Crollo	Attivo	—	P4	—	E1 viabilità minore, E2 parco	—	R3	Nuovo dissesto
062-6PA-119	Pizzo Scavarrante	620130	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 area agricola, E2 parco	—	R3	Nuovo dissesto

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
062-6PA-120	Vallone Gebbia	620130	Area a franosità diffusa	Attivo	—	P2	—	E2 parco	—	R2	Nuovo dissesto
062-6PA-121	Vallone Codarone	620130	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	—	P2	—	E2 parco, E2 riserva	—	R2	Nuovo dissesto
062-6PA-122	Contrada Gebbia	620130	Crollo	Attivo	—	P4	—	E1 viabilità minore, E2 parco, E2 riserva	—	R3	Nuovo dissesto
062-6PA-123	Piano delle Fontane	620130	Colamento rapido	Attivo	—	P4	—	E2 parco, E2 riserva	—	R3	Nuovo dissesto
062-6PA-124	Piano delle Fontane	620130	Colamento rapido	Attivo	—	P4	—	E2 parco, E2 riserva	—	R3	Nuovo dissesto
062-6PA-125	Piano delle Fontane	620130	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	—	P2	—	E2 parco, E2 riserva	—	R2	Nuovo dissesto
062-6PA-126	Sud Pizzo Gallinaro	620130	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	—	P2	—	E2 parco, E2 riserva	—	R2	Nuovo dissesto
062-6PA-127	Contrada Petrosa	620130	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	—	P2	—	E1 viabilità minore, E2 parco	—	R2	Nuovo dissesto
062-6PA-128	Contrada Petrosa	620130	Colamento lento	Attivo	—	P1	—	E2 parco	—	R1	Nuovo dissesto
062-6PA-129	Serra di Biondo	620130	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 parco, E2 riserva	—	R3	Nuovo dissesto

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
062-6PA-130	Contrada Petrosa	620130	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 parco, E2 riserva	—	R3	Nuovo dissesto
062-6PA-131	Contrada Petrosa	620130	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 parco, E2 riserva, E3 viabilità secondaria	—	R3, R4	Nuovo dissesto
062-6PA-132	Contrada Petrosa	620130	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 parco, E2 riserva	—	R3	Nuovo dissesto
062-6PA-133	Vallone della Botte	620130	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 parco, E2 riserva	—	R3	Nuovo dissesto
062-6PA-134	Vallone della Botte	620130	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 parco, E2 riserva	—	R3	Nuovo dissesto
062-6PA-135	Bosco di Rifesi	620130	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 parco, E2 riserva	—	R3	Nuovo dissesto
062-6PA-136	Bosco di Rifesi	620130	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 area agricola, E2 parco, E2 riserva	—	R3	Nuovo dissesto
062-6PA-137	Bosco di Rifesi	620130	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 area agricola, E2 parco, E2 riserva	—	R3	Nuovo dissesto
062-6PA-138	Bosco di Rifesi	629010	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 area agricola, E2 parco, E2 riserva	—	R3	Nuovo dissesto
062-6PA-139	Bosco di Rifesi	629010	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 area agricola, E2 parco, E2 riserva	—	R3	Nuovo dissesto

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
062-6PA-140	C. Di Sotta Grande	629010	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 area agricola, E2 parco, E2 riserva	—	R3	Nuovo dissesto
062-6PA-141	C. Di Sotta Grande	629010	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 parco, E2 riserva	—	R3	Nuovo dissesto
062-6PA-142	Croce di Gallo	629010	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 parco, E2 riserva	—	R3	Nuovo dissesto
062-6PA-143	C. Di Sotta Grande	629010	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 area agricola, E2 parco, E2 riserva	—	R3	Nuovo dissesto
062-6PA-144	Vallone Gebbia	629010	Crollo	Attivo	—	P4	—	E1 viabilità minore, E2 case sparse, E2 area agricola	—	R3	Nuovo dissesto
062-6PA-145	Pizzo Mondello	620130	Colamento rapido	Attivo	—	P4	—	E2 parco, E2 riserva	—	R3	Nuovo dissesto
062-6PA-146	C. Mezzo Canale	629010	Area a franosità diffusa	Attivo	—	P2	—	—	—	—	Nuovo dissesto
062-6PA-147	C. Pullicia	629010	Area a franosità diffusa	Attivo	—	P2	—	E1 viabilità minore, E2 area agricola	—	R2	Nuovo dissesto
062-6PA-148	Est C. LoCascio	629010	Crollo	Attivo	—	P4	—	—	—	—	Nuovo dissesto

Tabella riassuntiva dei dissesti di Palazzo Adriano interferenti con altri Comuni

Codice dissesto	Comuni interessati	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
						Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
033-6PA-001	Corleone	Mendolotta	620020	Area a franosità diffusa	Attivo	P1	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Modificato estensione dissesto, tipologia, attività e livello di pericolosità. Aggiunto rischio
061-6PA-021	Chiusa Sclafani	Sud Ovest Cozzo Muffoletto	620090	Colamento lento	Attivo	P2	P2	—	E2 parco	—	R2	Aggiunto rischio
061-6PA-022	Chiusa Sclafani	Sud Ovest Cozzo Muffoletto	620090	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	—	E2 parco, E2 area agricola	—	R2	Aggiunti rischi
061-6PA-238	Chiusa Sclafani	Contrada Boschigliera	620090	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 parco, E2 riserva	—	R3	Nuovo dissesto
061-6PA-239	Chiusa Sclafani	Fiume Sosio	620090	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 parco, E2 riserva	—	R3	Nuovo dissesto
061-6PA-084	Burgio	Ovest Cozzo Pietra Fucile	620090	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	—	E2 parco, E2 riserva	—	R2	Aggiunti rischi
061-6PA-248	Burgio	C.da San Benedetto	619120	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	—	P1	—	E2 parco, E2 riserva	—	R1	Nuovo dissesto
061-6PA-059	Prizzi	Pizzo Podorno	620100	Crollo	Attivo	P3	P4	—	E2 parco	—	R3	Modificato estensione dissesto, areale e livello di pericolosità. Aggiunto rischio
061-6PA-191	Prizzi	Serra Manca	620050	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 parco	—	R3	Nuovo dissesto
061-6PA-192	Prizzi	Serra Manca	620050	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 parco	—	R3	Nuovo dissesto

Codice dissesto	Comuni interessati	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
						Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
061-6PA-217	Prizzi	Passo S. Cristoforo	620100	Crollo	Attivo	—	P4	—	E1 viabilità minore, E2 parco	—	R3	Nuovo dissesto
061-6PA-218	Prizzi	Pizzo Podorno	620100	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 parco	—	R3	Nuovo dissesto
061-6PA-219	Prizzi	Sud Est Pizzo Podorno	620100	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 parco	—	R3	Nuovo dissesto
061-6PA-223	Prizzi	Sud Est Pizzo Podorno	620100	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 parco	—	R3	Nuovo dissesto
062-6PA-003	Bivona	C. Lo Cascio	629050	Crollo	Attivo	P3	P4	—	E1 area boscata, E2 area agricola	—	R3	Modificato estensione dissesto, areale e livello di pericolosità. Aggiunti rischi
062-6PA-008	Bivona	C.da Mezzo Canale	620010	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	—	—	—	—	Modificato tipologia
062-6PA-082	Bivona	F. Magazzolo	629010	Crollo	Attivo	—	P4	—	—	—	—	Nuovo dissesto

Tabella riassuntiva dei dissesti di altri Comuni interferenti con Palazzo Adriano

Codice dissesto	Comune	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità	Palazzo Adriano				
							Elementi a rischio		Rischio		Note
							Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
062-1BI-056	Bivona	C.da Pedano	620130 629010	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	—	—	—	—	Nessuna Modifica
062-1BI-076	Bivona	Pizzo Mondello	620130	Colamento rapido	Inattivo	P2	—	—	—	—	Eliminato per Bivona, ricade a Palazzo Adriano
062-1BI-077	Bivona	Pizzo Mondello	620130	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	—	E2 parco, E2 riserva	—	R2	Aggiunti rischi
062-1BI-091	Bivona	La Cava	620130	Colamento rapido	Inattivo	P3	—	E2 parco	—	R3	Aggiunto rischio
062-1BI-093	Bivona	Sud La Cava	620130	Frana complessa	Quiescente	P1	—	E2 parco	—	R1	Aggiunto rischio
062-1BI-095	Bivona	La Cava	620130	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	—	E2 parco	—	R2	Modificato estensione e tipologia dissesto. Aggiunto rischio
061-1BU-014	Burgio	Croce Gallo	619160 628040	Colamento lento	Quiescente	P1	—	E2 Parco, E2 riserva, E3 capannone	—	R1, R2	Aggiunti rischi
061-1BU-042	Burgio	Cozzo Greci	620130	Colamento lento	Quiescente	P1	—	E2 Parco, E2 riserva	—	R1	Aggiunto rischio
061-6CS-041	Castronovo di Sicilia	Cozzo Ruggero	620100	Crollo	Attivo	P4	—	E2 Parco	—	R3	Aggiunto rischio
061-6CH-049	Chiusa Sclafani	Montescuro	620090	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	—	—	—	—	Nessuna modifica

Codice dissesto	Comune	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità	Palazzo Adriano				
							Elementi a rischio		Rischio		Note
							Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
061-6CO-019	Corleone	Pizzo Cangialoso	620050	Crollo	Attivo	P4	—	E2 parco	—	R3	Modificato livello di pericolosità Aggiunto rischio
061-6PR-013	Prizzi	Torrente del Manca	620050	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	—	E2 Parco	—	R1	Aggiunto rischio
061-6PR-014	Prizzi	Torrente del Manca	620050	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	—	E2 Parco	—	R1	Aggiunto rischio
061-6PR-015	Prizzi	Torrente del Manca	620050	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	—	E2 Parco	—	R1	Aggiunto rischio
061-6PR-019	Prizzi	Torrente del Manca	620050	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	—	E2 Parco	—	R1	Aggiunto rischio
061-6PR-020	Prizzi	Torrente del Manca	620050	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	—	E2 Parco	—	R2	Modificato estensione dissesto. Aggiunto rischio
061-6PR-049	Prizzi	Passo San Cristoforo	620100	Crollo	Attivo	P3	P4	E2 Parco	—	R3	Modiificato livello di pericolosità. Aggiunto rischio