

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Presidenza della Regione Siciliana
Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia


Servizio 3 "ASSETTO DEL TERRITORIO"

Aggiornamento del Piano Stralcio di Bacino
per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)
(Art. 68 commi 4bis e 4 ter del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 e ss. mm. ii.)

Conferenza Operativa del 10/06/2025
(Art. 3, comma 3 L.R. n.8 del 08/05/2018)

Delibera n. 233 del 17/06/2025

GEOMORFOLOGIA

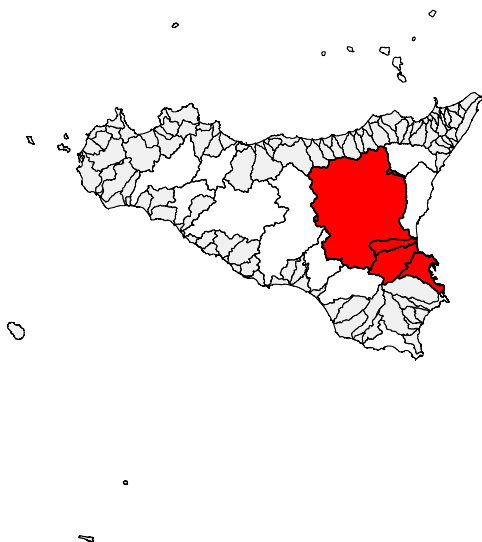

RELAZIONE

COMUNE DI CARLENTINI

Regione Siciliana



IL PRESIDENTE
On.le Renato Schifani

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA
Segretario Generale Leonardo Santoro

SERVIZIO 3 “ASSETTO DEL TERRITORIO”
Dirigente Responsabile Antonino D’Amico

Coordinamento e revisione

Antonino D'Amico Dirigente Responsabile del Servizio 3

Redazione, informatizzazione dati, progetto grafico e stampa

Sandra De Castris Funzionario direttivo del Servizio 3

PREMESSA

Il territorio comunale di Carlentini (SR), oggetto del presente aggiornamento riguardante esclusivamente la parte geomorfologica, ricade quasi esclusivamente nei seguenti P.A.I.:

- *Area territoriale tra F. Anapo e F. S. Leonardo (Lentini) (092)*, approvato con D.P.R. n. 313 del 26/05/2006, pubblicato nella G.U.R.S. n. 39 del 18/08/2006;
- *Bacino idrografico del F. S. San Leonardo (Lentini) – Area tra Lentini e F. Simeto (093)*, approvato con D.P.R. n. 247 del 08/10/2004, pubblicato nella G.U.R.S. n. 54 del 17/12/2004, aggiornato con D.P.R. n. 292 del 27/07/2015, pubblicato nella G.U.R.S. n. 37 del 11/09/2015, e successivamente aggiornato relativamente al Comune di Carlentini per la Sezione C.T.R. n. 641090 con D.P.R. n. 53 del 18/02/2016, pubblicato nella G.U.R.S. n. 15 del 08/04/2016.

Per una piccolissima porzione insiste anche nel P.A.I. del *Bacino idrografico del F. Simeto (094)*, *Area Territoriale tra il bacino del F. Simeto e il bacino del F. S. Leonardo (094A)*, *Lago di Pergusa (094B)*, *Lago di Maletto (094C)*, approvato con D.P.R. n. 538 del 20/09/2006, pubblicato nella G.U.R.S. n. 51 del 03/11/2006. Nello specifico ricade nell'*Area Territoriale tra il bacino del F. Simeto e il bacino del F. S. Leonardo (094A)*.

Così come indicato all'articolo 7 (Procedure di aggiornamento e revisione promosse da soggetti pubblici o privati), comma 1 lettera b delle Norme di Attuazione del P.A.I. aggiornate con D.P. Reg. Siciliana n. 09/AdB del 06/05/2021, pubblicato nella G.U.R.S. n. 22 del 21/05/2021, S.O. n. 2, *"Il P.A.I. può essere aggiornato, su proposta di soggetti pubblici o privati... a seguito di ... segnalazioni di nuovi dissesti idrogeologici"*.

In particolare, il presente aggiornamento si è reso necessario in seguito all'istanza del Comune di Carlentini con la quale si richiede l'aggiornamento del P.A.I. nell'area di Via Caporetto nel centro abitato.

Si è proceduto, inoltre, ad aggiornare lo stato di dissesto dell'intero territorio comunale, secondo le procedure delle Norme di Attuazione del P.A.I..

La metodologia adottata fa riferimento alla Relazione Generale del P.A.I., capitolo 5 – Metodologia operativa per l'analisi e la valutazione del rischio geomorfologico, scaricabile dal sito internet http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Presidenza della Regione/PIR_Autorita Bacino/PIR_Areematiche/PIR_Pianificazione/PIR_Piano Stralcio Bacino Assetto Idrografico PAI, ed alle direttive impartite dalle Norme di Attuazione del P.A.I. di cui al D.P. n. 09 del 06/05/2021 (S.O. GURS n. 22 del 21/05/2021) scaricabili dal sito ufficiale dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia.

Relativamente ai livelli di pericolosità geomorfologica si rende necessario precisare che, così come riportato nell'art.5, comma 1, lett. y) delle Norme di Attuazione aggiornate con D.P. Reg. Siciliana n. 09/AdB del 06/05/2021, pubblicato nella G.U.R.S. n. 22 del 21/05/2021, S.O. n. 2 *la pericolosità geomorfologica è la probabilità di occorrenza di un fenomeno franoso potenzialmente pericoloso in un determinato intervallo di tempo e in una certa area; in riferimento alla metodologia di cui al Paragrafo 5.3 della Relazione Generale del P.A.I. ed. 2004, lo stato di pericolosità in un sito è definito in funzione della effettiva presenza di un fenomeno franoso*. Pertanto, il presente aggiornamento non contiene valutazioni delle aree in termini di suscettività da frana.

Nella stesura del presente aggiornamento si è utilizzata la cartografia di riferimento più aggiornata (Volo ATA 2012/2013) e i dati ISTAT più recenti (2011).

Relativamente alla rappresentazione cartografica, si precisa che le Carte dei Dissesti, della Pericolosità e del Rischio, che costituiscono parte integrante del presente aggiornamento, riportano le informazioni relative al solo territorio comunale di Carlentini, ad esclusione di un dissesto del Comune di Lentini, evidenziato dal rispettivo codice, (cfr. tabella successiva) che estendendosi ad interessare una modesta porzione del territorio del Comune in esame vi determina pericolosità e rischio.

Si precisa, inoltre, che alcuni dissesti censiti nel comune in esame coinvolgono parti del territorio comunale di Lentini determinando pericolosità e rischio. Per completezza di informazione tali dissesti vengono riportati in una tabella in calce alla relazione.

Il territorio comunale di Carlentini ricade nelle sezioni C.T.R., scala 1:10.000, n. 640120, n. 640160, n. 641010, n. 641020, n. 641050, n. 641060, n. 641090, n. 641130, n. 645030, n. 645040 e n. 646010. In particolare, nelle sezioni C.T.R. n. 641020, n. 641060 e n. 646010 non risulta individuato alcun dissesto, ma vengono comunque prodotte per completezza di informazione.

ITER DI AGGIORNAMENTO

Con la nota prot. n. 27862 del 30/10/2024 la previsione di aggiornamento, per gli aspetti geomorfologici, del P.A.I. dell'Area territoriale tra il F. Anapo e il F. S. Leonardo (Lentini) (092), del Bacino idrografico del F. S. Leonardo (Lentini) - Area territoriale tra Lentini e il F. Simeto (093) e del Bacino idrografico del F. Simeto (094), Area Territoriale tra il bacino del F. Simeto e il bacino F. S. Leonardo (094A), Lago di Pergusa (094B), Lago di Maletto (094C) relativo al Comune di Carlentini, è stata trasmessa al Segretario Generale dell'Autorità di bacino per la condivisione e il successivo inoltro alla Conferenza Operativa per l'acquisizione del parere di competenza.

Con la nota prot. n. 1558 del 16/01/2025 il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino ha convocato la seduta del 28/01/2025 per acquisire il parere della Conferenza Operativa ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 68, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, sugli atti relativi alla elaborazione dell'aggiornamento del P.A.I. in oggetto.

Visto il voto favorevole della Conferenza Operativa del 28/01/2025, espresso all'unanimità dei componenti presenti, il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino con Delibera n. 214 del 04/02/2025 e successivo DSG n. 143 del 10/02/2025 ha adottato l'aggiornamento del P.A.I. del Comune di Carlentini.

Con la nota prot. n. 4885 del 12/02/2025 il Servizio 3 dell'Autorità di Bacino ha notificato al Comune di Carlentini e al Comune di Lentini il DSG n. 143 del 10/02/2025, pubblicato sulla GURS n. 12 del 07/03/2025 e sul sito dell'Autorità di Bacino del Distretto idrografico della Sicilia, comunicando che l'iter procedurale da seguire per la pubblicità degli atti è quello stabilito dall'art. 68 comma 4 ter del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e che, come disposto dall'art.5 del sopra richiamato decreto, dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana sono concessi 30 giorni per far pervenire eventuali osservazioni alla Autorità di Bacino.

Considerato che trascorsi i 30 giorni dalla pubblicazione nella G.U.R.S. non sono pervenute osservazioni alla proposta di aggiornamento del P.A.I. del Comune di Carlentini, con la nota prot. n. 14725 del 21/05/2025 il Servizio 3 dell'Autorità di Bacino ha trasmesso gli elaborati dell'aggiornamento in oggetto al visto del Segretario Generale per la valutazione della Conferenza Operativa.

Il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino con la nota prot. n. 15420 del 29/05/2025 ha convocato la seduta del 10/06/2025 per acquisire il parere della Conferenza Operativa ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 68, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, sugli atti relativi alla elaborazione dell'aggiornamento del P.A.I. in argomento.

Visto il voto favorevole della Conferenza Operativa del 10/06/2025, espresso all'unanimità dei componenti presenti, il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino con Delibera n. 233 del 17/06/2025 ha approvato l'aggiornamento del P.A.I. del Comune di Carlentini.

DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE

In riferimento all'istanza del Comune di Carlentini prot. 14026 del 11/07/2023 (prot. AdB n. 17371 del 11/07/2023) di aggiornamento nell'area di Via Caporetto, questa Autorità di Bacino, con nota n. 18610 del 25/07/2023, ha richiesto alla Amministrazione Comunale di integrare la documentazione

a supporto della stessa secondo quanto riportato al punto A.1) dell'Appendice A delle Norme di Attuazione del P.A.I. e di fornire dei chiarimenti sulla tipologia del dissesto segnalato.

Il Comune di Carlentini con le note prot. n. 11855 del 30/04/2024 (prot. AdB n. 10974 del 30/04/2024), prot. n. 11864 del 30/04/2024 (prot. AdB n. 11159 del 02/05/2024), prot. n. 12119 del 03/05/2024 (prot. AdB n. 11270 del 03/05/2024) e prot. n. 12130 del 03/05/2024 (prot. AdB n. 11284 del 03/05/2024) ha trasmesso la documentazione integrativa a supporto dell'istanza.

Considerato che nella "Relazione Tecnica" il Geol. Domenico Pontillo afferma che:

- *detto studio è stato giudicato urgente e necessario a seguito di un episodio franoso ... che ha interessato alcune abitazioni e la strada provinciale;*
- *a seguito degli eventi meteorici, verificatesi tra il 24 e il 30 del mese di ottobre 2021, che hanno interessato il territorio comunale di Carlentini, a valle di Via Caporetto per uno sviluppo di circa 15 ml, si è verificato il crollo parziale di un tratto di un muro di contenimento, costituito da blocchi poggiati direttamente sulle successioni calcarenitico - sabbiose affioranti con conseguente sgombero delle abitazioni poste a valle ed interdizioni di aree pubbliche e private;*
- *...nell'area in frana affiora un'alternanza di calcareniti e calciruditi con stratificazioni da cementate a scarsamente cementate o per nulla cementate molto alterate e fratturate e fortemente erose; tali terreni in condizioni di eccessiva saturazione, tendono a frantumarsi e scivolare verso valle...;*
- *...l'azione delle acque meteoriche che si infiltrano nelle crepe e nelle fratture, con conseguente erosione al piede e saturazione degli orizzonti sabbiosi che permette l'istaurarsi di pressioni neutre che, oltre a lubrificare il piano di scivolamento, predispongono la mobilità lungo il versante degli orizzonti con caratteristiche geomeccaniche scadenti;*
- *..., sono ben visibili, in diverse porzioni di affioramento della successione calcarenitico - sabbiosa, specie in prossimità degli strati scarsamente cementati, notevolmente erose, degradate e fortemente fratturate, segni di incipienti crolli; di conseguenza, anche, i muri sovrastanti presentano evidenti crepe e rigonfiamenti, chiari segni di instabilità, Pertanto, il persistere di queste condizioni di instabilità del versante mettono in serio pericolo l'incolumità dei residenti nelle abitazioni sottostanti, ma anche in Via Caporetto;*
- *il versante risulta caratterizzato, da pareti quasi verticali con erosione alla base, dove affiorano le successioni sedimentarie, da crolli e scivolamenti, pertanto, si tratti di un versante in dissesto da classificare come "Frana Complessa";*
- *la verifica di stabilità del pendio nella situazione attuale denuncia una condizione di instabilità con fattore di sicurezza pari a 0,714;*

con la nota prot. n. 13979 del 30/05/2024 questa Autorità di Bacino comunicava che sarebbe stato predisposto l'aggiornamento del P.A.I. identificando nell'area in argomento il dissesto come frana complessa attiva, caratterizzata da un livello di pericolosità medio (P2) e si informava che si sarebbe proceduto all'aggiornamento dell'intero territorio comunale secondo le procedure previste dalle Norme di attuazione del P.A.I. approvate con D.P. n. 9/2021 pubblicate nella G.U.R.S. n. 22 del 21/05/2021, S.O. n. 2.

Inoltre, per le finalità dell'Aggiornamento si chiedeva al Comune e al Libero Consorzio Comunale di Siracusa di voler segnalare, secondo quanto previsto dall'art.7 delle sopra citate N.A., eventuali modifiche allo stato di dissesto e pericolosità del P.A.I. in atto, in ordine sia alle variazioni dei dissesti già censiti e sia all'inserimento di nuovi, sia alla realizzazione di interventi di mitigazione del rischio realizzati.

In particolare, per le aree oggetto di interventi di consolidamento e/o mitigazione del rischio nel territorio comunale di Carlentini doveva essere trasmessa la documentazione riportata al punto A.2 della Appendice A delle N.d.A. del P.A.I., senza la quale i dissesti considerati stabilizzati nel P.A.I. vigente sarebbero stati considerati nuovamente attivi, con conseguente modifica dei livelli di pericolosità ad essi associati.

Non avendo avuto riscontro relativamente alle richieste di segnalazione di nuovi dissesti e/o modifiche a quelli già censiti, si è proceduto ad aggiornare l'intero territorio comunale secondo quanto previsto dalle Norme di Attuazione (D.P. 9/2021) con conseguente variazione del quadro della pericolosità e del rischio esistente nel P.A.I. vigente.

Per la redazione della Carta dei Dissesti sono state condotte analisi a tutto il territorio comunale, utilizzando le Ortofoto 2019-2020, disponibili sul SITR della Regione Sicilia, e le immagini satellitari disponibili su Google Earth, che hanno consentito di rivalutare alcuni dissesti già censiti nel PAI vigente e di individuare altri n. 5 dissesti conseguenti ad erosione accelerata.

Per l'individuazione di aree a potenziale instabilità in funzione della pendenza del versante, sempre con l'ausilio delle immagini satellitari disponibili su Google Earth, si è utilizzato lo "SLOPE" cioè la generazione in automatico della carta delle pendenze del terreno a partire dal modello di elevazione digitale del terreno il DEM 2 x 2 della Regione Siciliana, considerando angoli superiori a 40°. Ciò ha consentito di modificare i dissesti crollo censiti nel PAI vigente e di individuare ulteriori n. 344 aree sorgenti.

L'individuazione e la caratterizzazione di dettaglio dei dissesti di crollo richiede rilievi litologici e geostrutturali tali da potere accertare le caratteristiche geomeccaniche e di giacitura degli ammassi rocciosi e quindi determinare, con più accuratezza, le situazioni di dissesto effettivo e potenziale.

Pertanto, il metodo utilizzato da questo Ufficio per l'individuazione di tali dissesti manifesta i propri limiti quando, per la complessità del movimento franoso e delle litologie coinvolte, occorrerebbe avere un dettaglio che solo un accurato rilievo di campagna può fornire, ma risulta sufficiente per l'individuazione dei dissesti ad una scala non di dettaglio come quella 1:10.000.

Per la valutazione dell'areale interessato dalla caduta dei massi a valle dei costoni rocciosi è stata adottata, cautelativamente, la metodologia del "cono d'ombra" (modello GIS Cone Fall 1.0 - Quanterra), prevista dalle sopra citate direttive (Fase 1 "Analisi Preliminare") che, attraverso una verifica geometrica dell'area in studio, fornisce ulteriori dati utili alla valutazione dell'areale interessato dalla caduta dei massi a valle dei costoni rocciosi. L'ampiezza dell'angolo del cono d'ombra, applicato al punto più alto dell'area sorgente dei crolli, è pari a 27.5° o 33° in funzione della pendenza e della morfologia del versante.

Applicando questo metodo, è stata rivalutata anche l'estensione dell'area a pericolosità determinata dai dissesti di crollo già presenti nel P.A.I. vigente.

Per quanto riguarda la fascia di arretramento verso monte del fronte roccioso, si fa presente che in alcuni casi, in rapporto all'altezza della scarpata, è stata considerata una fascia inferiore ai 20 metri, valore indicato nella Relazione Generale del P.A.I..

Inoltre, in relazione al livello di pericolosità da crollo, poiché non è facile valutare la dimensione dei blocchi utilizzando metodi indiretti, per il principio di cautela, è stata attribuita ad ogni dissesto un livello di pericolosità molto elevato (P4).

Occorre puntualizzare che l'areale di pericolosità individuato non tiene conto nella fase di calcolo della presenza di vegetazione boschiva e/o arbustiva in quanto l'esistenza di vegetazione non può essere considerata come fattore di attenuazione del rischio in quanto elemento non necessariamente durevole nel tempo.

Come sopradetto con la nota prot. n. 13979 del 30/05/2024 questa Autorità ha chiesto, al Comune e al Libero Consorzio Comunale di Siracusa, oltre alla segnalazione di eventuali modifiche allo stato di dissesto e pericolosità, di dare notizie in merito agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico realizzati.

In particolare, per le aree oggetto di interventi di consolidamento e/o mitigazione del rischio nel territorio comunale di Carlentini doveva essere trasmessa la documentazione riportata al punto A.2 della Appendice A delle N.d.A. del P.A.I., senza la quale i dissesti considerati stabilizzati nel P.A.I. vigente sarebbero stati considerati nuovamente attivi, con conseguente modifica dei livelli di pericolosità ad essi associati.

Poiché non è pervenuta nessuna documentazione in merito, nel presente aggiornamento, i dissesti di scorrimento 093-8CR-002 e 093-8CR-014 e i dissesti di crollo 093-8CR-010 e 093-8CR-012 considerati nel P.A.I. vigente stabilizzati a seguito della realizzazione di interventi di mitigazione vengono considerati attivi. Il livello di pericolosità viene modificato da basso P0 a medio P2 per i dissesti 093-8CR-002 e 093-8CR-014 e da basso P0 a molto elevato P4 per i crolli 093-8CR-010 e 093-8CR-012. L'estensione dell'area a pericolosità dei dissesti di crollo viene ampliata secondo la metodologia del cono d'ombra.

In merito alla classificazione degli elementi a rischio coinvolti, per tutti i dissesti ricadenti nel territorio comunale di Carlentini si è proceduto alla individuazione del livello di rischio determinato dalle principali categorie di elementi vulnerabili, secondo la Tabella degli elementi a rischio aggiornata con il suddetto decreto n. 09/AdB del 06/05/2021.

Ciò ha comportato per i dissesti già censiti nel P.A.I. vigente la modifica della classe degli elementi a rischio coinvolti, che in molti casi ha determinato una diversa attribuzione del livello di rischio, e l'inserimento di ulteriori elementi.

Nel territorio di Carlentini ricade il Parco Archeologico Leontinoi Megara e la Necropoli di Cugno Carrubba che quali beni archeologici rientrano nella classe E3 della tabella degli elementi a rischio delle N.A. del PAI.

E' utile puntualizzare che l'intersezione tra gli areali delle pericolosità e gli elementi a rischio coinvolti può determinare una attribuzione anche parziale, in termini di mappatura, del rischio dell'elemento considerato. Pertanto, la valutazione della situazione di rischio dell'intero elemento coinvolto viene demandato al piano comunale di protezione civile. Infatti la gestione del rischio esula dalle competenze del P.A.I., rimanendo in carico ad altri rami della pubblica amministrazione (cfr. art.2 comma 7 delle Norme di attuazione di cui al già citato decreto presidenziale).

Le informazioni rappresentate nella Carta del Rischio forniscono pertanto un'indicazione preliminare sulla valutazione della situazione di rischio, da utilizzare per gli approfondimenti a scala locale per le successive attività pianificatorie di protezione civile, finalizzate ad una corretta gestione del rischio.

Si sottolinea, inoltre, che tutti gli elementi "non individuati" nella *Carta del rischio*, ma comunque ricadenti in aree a pericolosità, sono considerati a rischio: *gli Enti cui a livello locale competono le attività di gestione del rischio, dovranno individuare a scala di maggiore dettaglio gli elementi a rischio e le attività compatibili con i livelli di pericolosità determinati dal P.A.I. come indicato nell'art.12 comma 10 delle Norme di attuazione del P.A.I. (D.P. Reg. Siciliana n. 9 del 06/05/2021 – GURS n. 22 del 21/05/2021).*

Nella seguente tabella riassuntiva viene indicato lo stato di dissesto, pericolosità e rischio geomorfologico dell'intero territorio comunale.

Tabella riassuntiva

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
092-8CA-001	641130	Monte Carrubba	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Modificato (estensione dissesto ed area a pericolosità). Inseriti elementi a rischio
								E1 Zone boscate		R3	
092-8CA-002	641130	Monte Carrubba	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R3	R4	Modificato (estensione dissesto, area a pericolosità, estensione e classe elemento a rischio e livello di rischio). Inseriti elementi a rischio
								E1 Zone boscate		R3	
092-8CA-003	641130	Monte Carrubba	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R3	R4	Modificato (estensione dissesto, area a pericolosità, estensione e classe elemento a rischio e livello di rischio). Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate		R3	
092-8CA-004	641130	Contrada Tranese	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
092-8CA-005	641130	Contrada Giardini	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
092-8CA-006	641130	Contrada Giardini	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
092-8CA-007	641130	Contrada Giardini	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
092-8CA-008	641130	Contrada Giardini	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
092-8CA-009	641130	Contrada Giardini	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E1 Zone boscate		R3	
092-8CA-010	641130	Monte Carrubba	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E1 Zone boscate		R3	
092-8CA-011	641130	Monte Carrubba	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E1 Zone boscate		R3	
092-8CA-012	641130	Monte Carrubba	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
092-8CA-013	641130	Monte Carrubba	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
092-8CA-014	641130	Monte Carrubba	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
092-8CA-015	641130	Monte Carrubba	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
092-8CA-016	641130	Monte Carrubba	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
092-8CA-017	641130	Monte Carrubba	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
092-8CA-018	641130	Monte Carrubba	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
092-8CA-019	641130	Monte Carrubba	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
092-8CA-020	641130	Monte Carrubba	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
092-8CA-021	641130	Monte Carrubba	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
092-8CA-022	641130	Monte Carrubba	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
092-8CA-023	641130	Monte Carrubba	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
092-8CA-024	641130	Sud Monte Carrubba	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
092-8CA-025	641130	Contrada Valle Pozzo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
092-8CA-026	641130	Contrada Valle Pozzo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
092-8CA-027	641130	Contrada Valle Pozzo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
092-8CA-028	641130	Contrada Valle Pozzo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
092-8CA-029	641130	Contrada Valle Pozzo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Acquedotto	---	R4	Nuovo
								E1 Zone boscate		R3	
092-8CA-030	641130	Contrada Valle Pozzo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
092-8CA-031	640160	Casa Valle Pozzo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
092-8CA-032	640160	Casa Valle Pozzo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
092-8CA-033	640160 645040	SW Casa Valle Pozzo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
092-8CA-034	645040	Contrada Valle Pozzo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
092-8CA-035	645040	Contrada Valle Pozzo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
092-8CA-036	645040	Contrada Valle Pozzo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
092-8CA-037	645040	Contrada Valle Pozzo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
092-8CA-038	645040	Contrada Valle Pozzo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
092-8CA-039	645040	Contrada Valle Pozzo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
092-8CA-040	645040	Contrada Valle Pozzo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
092-8CA-041	645040	Contrada Valle Pozzo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
092-8CA-042	645040	Contrada Valle Pozzo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
092-8CA-043	645040	Contrada Valle Pozzo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
092-8CA-044	645040	Contrada Valle Pozzo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
092-8CA-045	645040	Contrada Valle Pozzo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
092-8CA-046	645040	Contrada Valle Pozzo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
092-8CA-047	645040	Contrada Valle Pozzo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
092-8CA-048	645040	Contrada Valle Pozzo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
092-8CA-049	645040	Contrada Valle Pozzo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
092-8CA-050	645040	Contrada Valle Pozzo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
092-8CA-051	645040	Contrada Valle Pozzo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
092-8CA-052	645040	Contrada Valle Pozzo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
092-8CA-053	645040	Contrada Valle Pozzo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
092-8CA-054	645040	Contrada Favara	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
092-8CA-055	645040	Contrada Favara	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
092-8CA-056	645040	Contrada Favara	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
092-8CA-057	645040	Contrada Favara	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
092-8CA-058	645040	Contrada Favara	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
092-8CA-059	645040	Contrada Favara	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
092-8CA-060	645040	Contrada Favara	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
092-8CA-061	645040	Contrada Favara	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
092-8CA-062	645040	Contrada Favara	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
092-8CA-063	645040	Contrada Favara	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
092-8CA-064	645040	Contrada Favara	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
092-8CA-065	645040	Contrada Favara	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
092-8CA-066	645040	Contrada Favara	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
092-8CA-067	645040	Contrada Favara	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
092-8CA-068	645040	Contrada Favara	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
092-8CA-069	645040	Contrada Favara	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
092-8CA-070	645040	Contrada Favara	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
092-8CA-071	645040	Contrada Farina	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
092-8CA-072	645040	Contrada Farina	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
092-8CA-073	645040	Contrada Farina	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
092-8CA-074	645040	Contrada Farina	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
093-8CR-001	641090	Contrada Bosco	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria Acquedotto Elettrodotta	R2	R3	Modificato (classe elemento a rischio e livello di rischio). Inseriti elementi a rischio
								E1 Zone boscate		R2	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
093-8CR-002	641090	Via Tagliamento	Scorrimento	Attivo	P0	P2	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R1	R4	Modificato (stato di attività, livello di pericolosità, estensione elemento a rischio e livello di rischio)
093-8CR-003	641090	Zona nord abitato	Crollo	Attivo	P3	P4	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Modificato (estensione dissesto, area a pericolosità e livello di pericolosità). Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
093-8CR-004	641090	Contrada Chiusicelle	Crollo	Attivo	P3	P4	E2 Viabilità secondaria	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R3	R3	Modificato (estensione dissesto, area a pericolosità, livello di pericolosità e classe elemento a rischio). Inseriti elementi a rischio
093-8CR-005	641090	Contrada Mulinelli	Crollo	Attivo	P3	P4	E4 Centro abitato	E3 Viabilità secondaria	R4	R4	Modificato (estensione dissesto, area a pericolosità, livello di pericolosità, classe elemento a rischio e livello di rischio). Eliminati ed inseriti elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria	E2 Aree agricole utilizzate	R3	R3	
093-8CR-006	641090	Contrada San Eligio	Crollo	Attivo	P3	P4	E2 Viabilità secondaria	E3 Bene Archeologico	R3	R4	Modificato (estensione dissesto, area a pericolosità, livello di pericolosità e classe elemento a rischio). Eliminati ed inseriti elementi a rischio
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	
093-8CR-007	645040	S.P. Pedaggi - Ferla	Crollo	Attivo	P3	P4	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R3	R4	Modificato (estensione dissesto, area a pericolosità e livello di pericolosità, classe elemento a rischio e livello di rischio). Inseriti elementi a rischio
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate		R3	
093-8CR-008	645040	Casa Ceusa	Scorrimento	Quiescente	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
093-8CR-009	641090	Centro abitato	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E4 Centro abitato E1 Zone boscate		R2 R1	Inseriti elementi a rischio
093-8CR-010	641090	Contrada Bosco	Crollo	Attivo	P0	P4	---	E4 Centro abitato E3 Acquedotto Insediamento commerciale Acquedotto	---	R4	Modificato (estensione dissesto, area a pericolosità, stato di attività e livello di pericolosità). Inseriti elementi a rischio
093-8CR-011	641090	Contrada Bosco	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	E1 Aree Servizio	E4 Centro abitato	R1	R2	Eliminati ed inseriti elementi a rischio
093-8CR-012	641090	Contrada Bosco	Crollo	Attivo	P0	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Modificato (estensione dissesto, area a pericolosità, stato di attività e livello di pericolosità). Inseriti elementi a rischio
093-8CR-013	641090	Centro abitato	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E4 Centro abitato	---	R2	Inseriti elementi a rischio
093-8CR-014	641090	Via Dante	Scorrimento	Attivo	P0	P2	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R1	R4	Modificato (stato di attività, livello di pericolosità, estensione elemento a rischio e livello di rischio)
093-8CR-015	641090	Ovest centro abitato	Crollo	Attivo	P3	P4	E1 Case sparse	E3 Bene Archeologico	R2	R4	Modificato (estensione dissesto, area a pericolosità e livello di pericolosità). Eliminati ed inseriti elementi a rischio
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate		R3	
093-8CR-016	641090	Centro abitato	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	---	R4	Modificato (estensione dissesto, area a pericolosità ed estensione poligono rischio). Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
093-8CR-017	641090	Via Giovanni da Procida	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato E2 Aree agricole utilizzate	R4	R4 R3	Modificato (estensione dissesto, area a pericolosità ed estensione poligono rischio).
093-8CR-018	641090	Via Caporetto	Frana complessa	Attivo	---	P2	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
093-8CR-019	641090	Contrada Bosco	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
093-8CR-020	641090	Contrada Bosco	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
093-8CR-021	641090	Ovest centro abitato	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
093-8CR-022	641090	Contrada San Eligio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Bene Archeologico E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R4 R3	Nuovo
093-8CR-023	641090	Contrada San Eligio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Bene Archeologico E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R4 R3	Nuovo
093-8CR-024	641090	Contrada San Eligio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Bene Archeologico E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R4 R3	Nuovo
093-8CR-025	641090	Contrada San Eligio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Bene Archeologico E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R4 R3	Nuovo
093-8CR-026	640120	Case Cirico	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Bene Archeologico	---	R4	Nuovo
093-8CR-027	640120	Case Cirico	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Bene Archeologico	---	R4	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
093-8CR-028	641090	Contrada San Eligio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Bene Archeologico	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	
093-8CR-029	641090	Contrada San Eligio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Bene Archeologico	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	
093-8CR-030	641090	NW casa San Marco	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Bene Archeologico	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	
093-8CR-031	641090	NW casa San Marco	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
093-8CR-032	641090	NW casa San Marco	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Bene Archeologico	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
093-8CR-033	641090	SW Casa San Marco	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Bene Archeologico	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	
093-8CR-034	641090	Est Casa San Mauro	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Bene Archeologico	---	R4	Nuovo
093-8CR-035	641090	SE Casa San Mauro	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Parco Archeologico	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
093-8CR-036	641090	Est Casa San Mauro	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Bene Archeologico	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
093-8CR-037	641090	Est Casa San Mauro	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Bene Archeologico	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
093-8CR-038	641090	NE Casa San Mauro	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Bene Archeologico	---	R4	Nuovo
								E1 Viabilità minore		R3	
093-8CR-039	641090	NE Casa San Mauro	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Bene Archeologico	---	R4	Nuovo
093-8CR-040	641090	Sud Crocifisso	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Bene Archeologico	---	R4	Nuovo
								E1 Viabilità minore		R3	
093-8CR-041	641090	Sud Crocifisso	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Bene Archeologico	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	
093-8CR-042	641090	Sud Crocifisso	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Bene Archeologico	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	
093-8CR-043	641090	Ovest Centro Abitato	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Bene Archeologico	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
093-8CR-044	641090	Ovest Centro Abitato	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Bene Archeologico	---	R4	Nuovo
093-8CR-045	641090	Ovest Centro Abitato	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Bene Archeologico	---	R4	Nuovo
093-8CR-046	641090	NW Centro Abitato	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Bene Archeologico	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	
093-8CR-047	641090	NW Centro Abitato	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
093-8CR-048	641090	NW Centro Abitato	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
093-8CR-049	641090	Via Giovanni da Procida	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
093-8CR-050	641090	NW Centro Abitato	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse		R3	
093-8CR-051	641090	NW Centro Abitato	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
093-8CR-052	641090	NE Centro Abitato	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
093-8CR-053	641090	NE Centro Abitato	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
093-8CR-054	641090	Contrada Mangano	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
093-8CR-055	641090	Contrada Mangano	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
093-8CR-056	641090	Poggio del Conte	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
093-8CR-057	641090	Poggio del Conte	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
093-8CR-058	641090	Contrada Mangano	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
093-8CR-059	641090	Contrada Mangano	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-060	641090	Contrada Mulinelli	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-061	641090	Contrada Mulinelli	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate		R3	
093-8CR-062	641090	Contrada Mulinelli	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-063	641090	Contrada Mulinelli	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-064	641090	Contrada Mulinelli	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
093-8CR-065	641090	Contrada Mulinelli	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-066	641090	Masseria Brunetta	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-067	641090	Masseria Brunetta	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-068	641090	Masseria Brunetta	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-069	641090	Masseria Brunetta	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-070	641090	Masseria Brunetta	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-071	641090	Masseria Brunetta	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-072	641090	NW Casa Robacotta	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
093-8CR-073	641090	Sud Casa dello Scirocco	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
093-8CR-074	641090	Sud Casa dello Scirocco	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
093-8CR-075	641090	NE Centro Abitato	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-076	641090	NE Centro Abitato	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate		R3	
093-8CR-077	641050 641090	NE Centro Abitato	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-078	641050 641090	NE Centro Abitato	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-079	641090	NE Centro Abitato	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-080	641050	Cava Rizzaro	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
093-8CR-081	641050	Cava Rizzaro	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
093-8CR-082	641050	Cava Rizzaro	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
093-8CR-083	641050	Cava Rizzaro	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
093-8CR-084	641050	Cava Tuppolungo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-085	641050	Cava Tuppolungo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-086	641050	Cava Tuppolungo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
093-8CR-087	641050	Cava Tuppolungo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
093-8CR-088	641050	Cava Tuppolungo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-089	641050	Pancala	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Ferrovia E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate		R3	
093-8CR-090	641050	Sud Masseria Privitera	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-091	641050	Sud Masseria Privitera	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-092	641050	SE Masseria Privitera	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
093-8CR-093	641050	SE Masseria Privitera	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-094	641010 641050	Contrada San Demetrio	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Nuovo
093-8CR-095	641010	Contrada San Demetrio	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P1	---	---	---	---	Nuovo
093-8CR-096	641010	Contrada San Demetrio	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Nuovo
093-8CR-097	641010	Contrada San Demetrio	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
093-8CR-098	641010	Contrada San Demetrio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
093-8CR-099	641010	Contrada San Demetrio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
093-8CR-100	641010	Contrada San Demetrio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
093-8CR-101	641050	Contrada Sperone	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Viabilità primaria	---	R4	Nuovo
093-8CR-102	641050	Contrada Sperone	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
093-8CR-103	641050	Nord Casazza	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Acquedotto	---	R4	Nuovo
								E1 Zone boscate		R3	
093-8CR-104	641050	Nord Casazza	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Acquedotto	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate		R3	
093-8CR-105	641050	Nord Casazza	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-106	641050	Nord Casazza	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-107	641050	Contrada Grottele	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo

Codice disesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
093-8CR-108	641050	Contrada Grotte	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
093-8CR-109	641090	Piano Barone	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
093-8CR-110	641090	Piano Barone	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
093-8CR-111	641090	Piano Barone	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-112	641090	Cava Battaglietti	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-113	641090	Cava Battaglietti	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
093-8CR-114	641090	Cava Battaglietti	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
093-8CR-115	641090	Cava Battaglietti	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
093-8CR-116	641090	Cava Battaglietti	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
093-8CR-117	641090	Sud Poggio Tondo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-118	641090	Sud Poggio Tondo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-119	641090	Poggio Don Franco	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-120	641090	Poggio Don Franco	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
093-8CR-121	641090	Poggio Don Franco	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-122	641090	Poggio Don Franco	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
093-8CR-123	641090	Poggio Don Franco	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
093-8CR-124	641090	Poggio Don Franco	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
093-8CR-125	641090	Poggio Don Franco	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
093-8CR-126	641090	Ovest Poggio Don Franco	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
093-8CR-127	641090	Pancala	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-128	641090	Pancala	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-129	641090	Contrada Chiusicelle	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
093-8CR-130	641090	Contrada Chiusicelle	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
093-8CR-131	640120	Cugno Carrubba	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Bene Archeologico	---	R4	Nuovo
								E1 Zone boscate		R3	
093-8CR-132	640120	Cugno Carrubba	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Bene Archeologico	---	R4	Nuovo
								E1 Zone boscate		R3	
093-8CR-133	640120	Est Cugno Carrubba	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Bene Archeologico	---	R4	Nuovo
								E1 Zone boscate		R3	
093-8CR-134	640120	Cugno Carrubba	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Bene Archeologico	---	R4	Nuovo
								E1 Zone boscate		R3	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
093-8CR-135	640120	Cugno Carrubba	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Bene Archeologico	---	R4	Nuovo
								E1 Zone boscate		R3	
093-8CR-136	640120	Cugno Carrubba	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Bene Archeologico	---	R4	Nuovo
								E1 Zone boscate		R3	
093-8CR-137	640120	Est Cugno Carrubba	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-138	640120	Cugno Carrubba	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Bene Archeologico	---	R4	Nuovo
								E1 Zone boscate		R3	
093-8CR-139	640120	Cugno Carrubba	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Bene Archeologico	---	R4	Nuovo
								E1 Zone boscate		R3	
093-8CR-140	640120	Cugno Carrubba	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Bene Archeologico	---	R4	Nuovo
093-8CR-141	640120	Cugno Carrubba	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-142	640120	Cugno Carrubba	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
093-8CR-143	640120	Spezialetto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Bene Archeologico	---	R4	Nuovo
								E1 Zone boscate		R3	
093-8CR-144	640120	Sud casa Matarazzo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse	---	R3	Nuovo
093-8CR-145	640120	Sud casa Matarazzo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-146	640120	Spezialetto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-147	640120	Spezialetto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-148	640120	Est Casa Matarazzo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
093-8CR-149	640160	Sud Casa San Paolo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-150	640160	Sud Casa San Paolo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-151	640160	Sud Casa San Paolo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-152	640160	Nord Casa Scirino	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-153	640160	Nord Casa Scirino	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-154	640160	Ovest casa Scirino	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
093-8CR-155	640160	SE Casa Scirino	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
093-8CR-156	640160	Contrada Cugni	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-157	640160	Contrada Cugni	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-158	640160	Contrada Cugni	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-159	640160	Contrada Cugni	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-160	640160	Contrada Cugni	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-161	640160	Contrada Cugni	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-162	640160	Contrada Cugni	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-163	640160	Contrada Cugni	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-164	640160	Contrada Cugni	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-165	640160	Contrada Cugni	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-166	640160	Contrada Cugni	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-167	640160	Contrada Cugni	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-168	640160	Contrada Cugni	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-169	640160	Contrada Cugni	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-170	640160	Contrada Cugni	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-171	640160	Contrada Cugni	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-172	640160	Contrada Cugni	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-173	640160	Torrente Sapillone	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-174	640160	Torrente Sapillone	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E1 Zone boscate		R3	
093-8CR-175	640160	Contrada Cugni	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-176	640160	Contrada Cugni	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-177	640160	Contrada Cugni	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-178	640160	Contrada Cugni	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-179	640160	Contrada Cugni	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
093-8CR-180	640160	Contrada Cugni	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-181	640160	Contrada Cugni	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-182	640160	Torrente Cava di Stomaco	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-183	640160	Torrente Cava di Stomaco	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-184	640160	Torrente Cava di Stomaco	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-185	640160	Torrente Cava di Stomaco	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-186	640160	Torrente Cava di Stomaco	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-187	640160	Torrente Cava di Stomaco	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-188	640160	Torrente Cava di Stomaco	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-189	640160	Torrente Cava di Stomaco	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-190	640160	Torrente Cava di Stomaco	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-191	640160	Torrente Cava di Stomaco	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-192	640160	Torrente Cava di Stomaco	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-193	640160	Torrente Cava di Stomaco	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-194	640160	Torrente Cava di Stomaco	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-195	640160	Torrente Cava di Stomaco	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-196	640160	Torrente Cava di Stomaco	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-197	640160	Sorgente Paradiso	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-198	640160	Sorgente Paradiso	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-199	640160	Sorgente Paradiso	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-200	640160	Sorgente Paradiso	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
093-8CR-201	640160	Sorgente Paradiso	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-202	640160	Sorgente Paradiso	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-203	640160	Sorgente Paradiso	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-204	640160	Sorgente Paradiso	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
093-8CR-205	640160	Sorgente Paradiso	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-206	640160	Sorgente Paradiso	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-207	645040	NE Monte Gaggi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-208	645040	NE Monte Gaggi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-209	645040	NE Monte Gaggi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-210	645040	NE Monte Gaggi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-211	645040	NE Monte Gaggi	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
093-8CR-212	645040	Contrada Valle Pozzo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
093-8CR-213	645040	Contrada Valle Pozzo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
093-8CR-214	645040	Contrada Valle Pozzo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
093-8CR-215	645040	Contrada Valle Pozzo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
093-8CR-216	645040	Contrada Valle Pozzo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
093-8CR-217	645040	Contrada Valle Pozzo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
093-8CR-218	645040	Contrada Valle Pozzo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
093-8CR-219	645040	Contrada Valle Pozzo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
093-8CR-220	645040	Contrada Valle Pozzo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
093-8CR-221	645040	Contrada Valle Pozzo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
093-8CR-222	645040	Contrada Valle Pozzo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
093-8CR-223	645040	Contrada Valle Pozzo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
093-8CR-224	645040	Contrada Valle Pozzo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
093-8CR-225	645040	Tenuta Grande	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
093-8CR-226	645040	Tenuta Grande	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
093-8CR-227	645040	Tenuta Grande	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
093-8CR-228	645040	Tenuta Grande	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
093-8CR-229	645040	Tenuta Grande	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
093-8CR-230	645040	Tenuta Grande	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
093-8CR-231	645040	Tenuta Grande	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-232	645040	Tenuta Grande	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-233	645040	Tenuta Grande	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-234	645040	Tenuta Grande	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-235	645040	Tenuta Grande	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-236	645040	Tenuta Grande	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-237	645040	Tenuta Grande	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-238	645040	Tenuta Grande	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-239	645040	Tenuta Grande	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-240	645040	Tenuta Grande	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
093-8CR-241	645040	Tenuta Grande	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
093-8CR-242	645040	Tenuta Grande	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
093-8CR-243	645040	Tenuta Grande	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
093-8CR-244	645040	Tenuta Grande	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
093-8CR-245	645040	Tenuta Grande	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-246	645040	Tenuta Grande	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-247	645040	Tenuta Grande	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-248	645040	Tenuta Grande	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-249	645040	Sud Casa Timpanera	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-250	645040	Est Casa Timpanera	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
093-8CR-251	645040	Sud Casa Timpanera	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
093-8CR-252	645040	Sud Casa Timpanera	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-253	645040	Torrente Gelso	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P2	---	E3 Viabilità secondaria Acquedotto	---	R3	Nuovo
								E1 Zone boscate		R2	
093-8CR-254	645040	Costa Castagna	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
093-8CR-255	645040	Cozzo Castagna	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
093-8CR-256	645040	Cozzo Castagna	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
093-8CR-257	645040	Cozzo Castagna	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-258	645040	Ovest Cozzo Castagna	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
093-8CR-259	645040	Ovest Cozzo Castagna	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-260	645040	Ovest Cozzo Castagna	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-261	645040	Ovest Cozzo Castagna	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-262	645040	Ovest Cozzo Castagna	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-263	645040	NW Cozzo Castagna	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
093-8CR-264	645040	NW Cozzo Castagna	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-265	645040	NW Costa Castagna	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
093-8CR-266	645040	NW Costa Castagna	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
093-8CR-267	645040	NW Costa Castagna	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
093-8CR-268	645040	NW Costa Castagna	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
093-8CR-269	645040	NW Costa Castagna	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
093-8CR-270	645030 645040	Valle Raganelle	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-271	645030	Valle Raganelle	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-272	645030	Valle Raganelle	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-273	645030	Valle Raganelle	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-274	645030	Ovest Casa Vallelupe	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-275	645030	Ovest Casa Vallelupe	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-276	645030	Nord Casa Vallelupe	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-277	645030	Nord Casa Vallelupe	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
093-8CR-278	645030	Nord Casa Vallelupe	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-279	645040	Sud Casa Fraulone	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-280	645030	SW Casa Fraulone	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-281	645040	NW Casa Fraulone	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-282	645040	Nord Casa Fraulone	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
093-8CR-283	645040	Sud Cava di Pietra	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
093-8CR-284	645040	Sud Cava di Pietra	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
093-8CR-285	645040	Pedagaggi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
093-8CR-286	645040	Pedagaggi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
093-8CR-287	645040	Pedagaggi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
093-8CR-288	645040	Pedagaggi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
093-8CR-289	645040	NW Monte Gaggi	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
093-8CR-290	645040	NW Monte Gaggi	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
093-8CR-291	645040	Sud casa Cisine	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
094-8CR-001	641010	Contrada San Demetrio	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P1	---	---	---	---	Nuovo
094-8CR-002	641010	Contrada San Demetrio	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
094-8CR-003	641010	Contrada San Demetrio	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
094-8CR-004	641010	Contrada San Demetrio	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
094-8CR-005	641010	Contrada San Demetrio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Viabilità primaria	---	R4	Nuovo

Come citato in premessa l'aggiornamento dell'intero territorio comunale ha portato alla individuazione di alcuni dissesti che, seppure ubicati nel territorio comunale di Carlentini, coinvolgono nella loro area a pericolosità porzioni di territorio del Comune di Lentini nelle quali, a volte, sono presenti elementi vulnerabili che determinano aree a rischio.

Invece, il dissesto di crollo 093-8LE-009 ubicato nel comune di Lentini determina aree a rischio corrispondenti ad elementi vulnerabili presenti nel territorio di Carlentini.

Nelle tabelle seguenti, si riportano i dati relativi alle suddette interferenze.

Tabella riassuntiva dei dissesti di Carlentini interferenti con Lentini

Codice dissesto	Comune interessato	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
						Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
093-8CR-029	Lentini	641090	Contrada San Eligio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Bene Archeologico	---	R4	Nuovo
									E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	
093-8CR-030	Lentini	641090	NW Casa San Marco	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Bene Archeologico	---	R4	Nuovo
									E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	
093-8CR-032	Lentini	641090	NW Casa San Marco	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Bene Archeologico	---	R4	Nuovo
									E2 Aree agricole utilizzate		R3	
093-8CR-038	Lentini	641090	NE Casa San Mauro	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Bene Archeologico	---	R4	Nuovo
093-8CR-039	Lentini	641090	NE Casa San Mauro	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Bene Archeologico	---	R4	Nuovo
093-8CR-040	Lentini	641090	Sud Crocifisso	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Bene Archeologico	---	R4	Nuovo
093-8CR-050	Lentini	641090	NW Centro Abitato	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
093-8CR-051	Lentini	641090	NW Centro Abitato	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo

Tabella riassuntiva del dissesto di Lentini interferente con Carlentini

Codice dissesto	Comune	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità	CARLENTINI				
							Elemento a rischio		Rischio		Note
							Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
093-8LE-009	Lentini	641090	Costone largo Quintino Sella	Crollo	Attivo	P4	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato E3 Beni archeologici	R4	R4	Modificato (estensione poligono rischio). Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	