

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Presidenza della Regione Siciliana
Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia

SERVIZIO 3 “ASSETTO DEL TERRITORIO”


Aggiornamento del Piano Stralcio di Bacino
per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.)
(Art. 68 commi 4bis e 4ter del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 e ss. mm. ii.)

Conferenza Operativa del 12/06/2026

(Art.3, comma 3 L.R. n. 8 del 08/05/2018)

Delibera n. 281 del 22/06/2026

GEOMORFOLOGIA

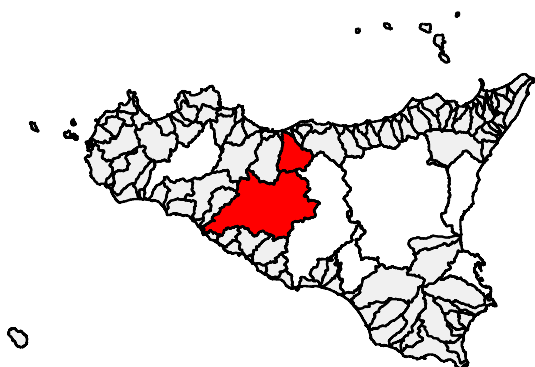

RELAZIONE

COMUNE DI VALLEDOLMO

Regione Siciliana



IL PRESIDENTE
On.le Renato Schifani

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA
Segretario Generale *ad Interim* Carmelo Frittitta

SERVIZIO 3 “ASSETTO DEL TERRITORIO”
Dirigente Responsabile Antonino D’Amico

Coordinamento e revisione

Antonino D’Amico

Dirigente Responsabile del Servizio 3

Redazione

Gaetana Lo Cascio

Funzionario direttivo

1. PREMESSA

Il territorio comunale di Valledolmo (PA), oggetto del presente aggiornamento riguardante esclusivamente la parte geomorfologica, ricade nei seguenti Piani Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.):

- Bacino Idrografico del F. Imera Settentrionale (030), approvato con D.P.R. n. 240/2004 (G.U.R.S. n. 53/2004) mai aggiornato per il Comune di Valledolmo;
- Bacino Idrografico del F. Platani (063), approvato con D.P.R. n. 14/2006 (G.U.R.S. n. 14/2006), aggiornato parzialmente per il Comune in oggetto con D.P.R. n. 172/2011 (G.U.R.S. n. 31/2011).

Il presente aggiornamento è stato predisposto d'ufficio in ottemperanza all'art.6, comma 1, delle Norme di Attuazione del P.A.I. (D.P. n.9/2021).

Con nota prot. n. 22990 del 29/08/2025 è stata inviata agli Enti territorialmente competenti la comunicazione dell'inizio dell'iter di aggiornamento del P.A.I. vigente invitando a segnalare, secondo quanto previsto dall'art.7 delle già citate N.A., le eventuali modifiche allo stato di dissesto e pericolosità del P.A.I. in atto, in ordine sia alle variazioni dei dissesti già censiti ed all'inserimento di nuovi, sia alla realizzazione di interventi di mitigazione del rischio realizzati.

Nella stessa nota si rappresentava che in caso di realizzazione di interventi, ai fini della classificazione del dissesto interessato come "Area interessata da interventi di mitigazione" ai sensi dell'art. 16 delle succitate Norme di Attuazione, occorreva inviare la documentazione prevista nell'Appendice A.2 – sezione dopo l'intervento delle stesse N.A..

Riscontrando la suddetta nota il Comune di Valledolmo (prot. 11398 del 23/09/2025 – prot. AdB n. 25298 del 24/09/2025), ha inviato parte della documentazione richiesta relativa alla realizzazione dell'intervento di mitigazione in corrispondenza del dissesto 063-6VA-023, ubicato nel centro abitato, comunicando che con successiva trasmissione avrebbe integrato la documentazione mancante.

Prendendo atto di quanto trasmesso e dell'impegno dell'Amministrazione ad inviare la restante parte dei documenti, con nota prot. n. 25892 del 30/09/2025 si comunicava che si restava in attesa di tale documentazione per definire l'iter di aggiornamento in corso.

Con successiva nota (prot. n. 2130 del 26/01/2026 – prot. AdB n.1934 di pari data) l'Amministrazione ha trasmesso la nomina del responsabile del piano di monitoraggio e manutenzione e la relazione dello stesso sull'avvenuto monitoraggio e manutenzione, definendo così l'invio della documentazione richiesta ai fini della riclassificazione dell'area interessata dall'intervento di mitigazione.

Il territorio comunale di Valledolmo ricade nelle sezioni CTR (anno 2012/2013), scala 1:10.000, nn. 621020, 621030, 621060 e 621070.

Relativamente alla rappresentazione cartografica, si precisa che le Carte dei Dissesti, della Pericolosità e del Rischio, che costituiscono parte integrante del presente aggiornamento, riportano le informazioni relative al solo territorio comunale di Valledolmo.

Alcuni dissesti censiti nel Comune in aggiornamento si estendono ad interessare modeste porzioni del limitrofo territorio comunale di Sclafani Bagni determinandovi pericolosità e talvolta rischio, così come evidenziato nella Tabella riassuntiva riportata alla fine del capitolo successivo.

La metodologia adottata fa riferimento alla Relazione Generale del P.A.I. della Regione Sicilia ed. 2004, capitolo 5 – Metodologia operativa per l'analisi e la valutazione del rischio geomorfologico, scaricabile dal sito:http://www.sitr.regione.sicilia.it/pai/CD_PAI/RELAZIONE_GENERALE_P.A.I.pdf ed alle direttive impartite dalle Norme di Attuazione del P.A.I. di cui al D.P.R. n. 09 del 06/05/2021 (S.O. GURS n. 22 del 21/05/2021) scaricabili dal sito ufficiale dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia.

Con nota prot. n. 7398 del 13.03.2026 il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino ha convocato la seduta del 20.03.2026, per acquisire il parere della Conferenza Operativa, ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 68 del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii., sugli atti relativi all'elaborazione del presente aggiornamento.

Nella seduta del 20.03.2026, all'unanimità dei componenti presenti, la Conferenza Operativa ha espresso parere favorevole all'aggiornamento del P.A.I. geomorfologico del Comune di Valledolmo.

Il progetto di aggiornamento è stato adottato dal Segretario Generale dell'Autorità di Bacino, con DSG n. 272 del 02.04.2026, pubblicato sulla GURS n. 18 del 17.04.2026 e sul sito istituzionale della AdB, giusto parere favorevole espresso dalla Conferenza Operativa dell'Autorità di Bacino con delibera n. 275 del 26.03.2026.

Il decreto di adozione è stato notificato dal Servizio 3 al Comune di Valledolmo con nota prot. n. 10243 del 03.04.2026, per la pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 68 comma 4 ter del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e dell'art.5 del D.S.G. n. 1441/2025.

A seguito della pubblicazione non ci sono state osservazioni ed opposizioni, pertanto con delibera n.281 del 22.06.2026 la Conferenza Operativa, convocata dal Segretario Generale per il giorno 12.06.2026 con nota prot. n. 16138 del 29.05.2026, ha espresso parere favorevole all'unanimità per l'approvazione dell'aggiornamento in argomento, ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 68 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

2. DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE

2.1 Dissesto 063-6VA-023

Il dissesto 063-6VA-023, oggetto dell'intervento di mitigazione del rischio, ubicato in prossimità della via Generale di Maria, via Generale Cascino e via Vittorio Emanuele II, è stato censito già dalla prima redazione del P.A.I. del Bacino del Fiume Platani (anno 2006) come frana complessa, attiva, con livello di pericolosità medio P2 e rischio molto elevato R4, intesa come porzione riattivata della frana complessa quiescente, di estensione più ampia, indicata dalla sigla 063-6VA-022.

Con l'aggiornamento del 2011, su segnalazione dell'Amministrazione comunale, che per alcuni edifici interessati da importanti lesioni in rapida evoluzione aveva emesso ordinanze di sgombero, il dissesto in oggetto è stato ripеримetrato ridefinendo l'areale interessato. Ciò ha determinato un livello di pericolosità alto P3 e rischio molto elevato R4.

Pertanto, su incarico del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico è stato redatto dall'Ing. A. Minutella il progetto esecutivo "*Lavori di consolidamento della Via Generale di Maria e zone limitrofe*", al quale è stato affidato anche l'incarico di direttore dei lavori.

Lo studio geologico, redatto dal Dott. Geol. C. Mondello, corredato da indagini in situ, prove di laboratorio e indagini sismiche, ha evidenziato che i terreni costituenti l'area in oggetto risultano afferenti alla Formazione del Flysch Numidico, costituita da argille siltose, quarzareniti ed arenarie. Nello specifico le indagini eseguite hanno consentito di definire la litologia del substrato del sito in argomento che risulta costituita da argille sabbioso-limose, alterate nella porzione più superficiale fino a circa 8,5 metri dal p.c.

Sono state individuate due aree di intervento: una in corrispondenza della circonvallazione, nell'area della scuola media, l'altra nelle vie Generale di Maria e Vittorio Emanuele II.

Relativamente alla porzione in corrispondenza della circonvallazione, gli studi eseguiti hanno individuato quale causa dei cedimenti presenti il ruscellamento, non regimentato, delle acque meteoriche lungo il pendio, che ne ha determinato una riduzione di portanza.

Pertanto in quest'area sono state realizzate opere per il convogliamento delle acque, utilizzando come recapito due tombini esistenti, previa pulizia dei pozzetti e delle condotte fino al canale di convogliamento.

Per quanto riguarda l'area di Via Generale di Maria, secondo gli studi eseguiti, le lesioni degli edifici, realizzati da strutture portanti in muratura, sarebbero da ricondurre ad infiltrazioni di acque meteoriche che hanno provocato movimenti nelle fondazioni, realizzate anch'esse in muratura ed ammassate nella coltre di terreni superficiali.

Come si legge nella relazione generale di progetto "*Dall'esame dei risultati delle indagini, dello studio geologico, dello studio geotecnico e dei luoghi si è deciso di intervenire con opere di consolidamento strutturale esclusivamente in corrispondenza degli edifici che presentano lesioni, verificato che non si riscontrano fenomeni di dissesto negli edifici e nelle strade delle aree circostanti, realizzando una paratia di micropali $\varnothing 200$ mm, con armatura tubolare $\varnothing 127$ mm, spessore 10 mm, ad interasse di 40 cm, di lunghezza 8,50 m, collegati in testa con un cordolo in c.a. di sezione 50 cm x 60 cm. L'opera di sostegno verrà realizzata lungo le vie Vittorio Emanuele II e Generale Di Maria a*

formare una L avente ciascun tratto lunghezza pari a 16,50 m, in maniera tale da bloccare i possibili spostamenti nelle due direzioni di massima pendenza”.

Inoltre, per evitare possibili infiltrazioni di acqua, si è proceduto al rifacimento delle reti di acque bianche e nere; sono state realizzate opere per il convogliamento delle acque meteoriche a monte ed a valle degli edifici interessati; è stata rifatta la pavimentazione stradale, già in condizioni fatiscenti.

In corso d’opera è stata redatta dall’Ing. Minutella la Perizia di Variante che ha interessato le due aree di intervento.

In particolare nella zona della circonvallazione sono state ampliate le lavorazioni poiché rispetto a quanto previsto in fase progettuale i tratti in dissesto risultavano più accentuati ed aumentati.

Nell’area di via Generale di Maria è stata ripristinata la rete idrica, che essendo in condizioni pessime sarebbe stata causa di infiltrazioni d’acqua che avrebbero potuto compromettere l’efficacia e la funzionalità degli interventi di consolidamento.

Il certificato di collaudo statico è stato redatto nel 2021 dall’Ing. M. Lodico il quale attesta che *“le opere strutturali relative ai lavori di “Consolidamento della Via Generale di Maria e zone limitrofe....sono collaudabili...”* e dichiara che *“le stesse opere sono realizzate in conformità al progetto strutturale autorizzato ed alle norme tecniche vigenti per le costruzioni...”*.

Il Piano di manutenzione e monitoraggio delle opere è stato redatto dall’Ing. Minutella.

Nel periodo compreso tra il 13 settembre 2022 al marzo 2023, sono state effettuate letture inclinometriche, in corrispondenza dell’inclinometro installato nel Sondaggio S3, dalla Geoproject srl. Un ulteriore misurazione è stata eseguita nel mese di Ottobre del 2025.

Con Determinazione n. 864 Reg. Gen. del 30 Dicembre 2025, l’Amministrazione ha individuato il Dott. Geol. Alfonso Spera quale soggetto responsabile del piano di manutenzione e monitoraggio degli interventi realizzati, il quale ha redatto una relazione sull’efficienza e funzionalità delle opere realizzate.

Il professionista sulla base dei controlli effettuati e dell’interpretazione delle letture inclinometriche afferma che *“il volume indagato, nonché il tratto di paratia realizzata, non è interessato da spostamenti significativi, in riferimento al periodo di osservazione”* e certifica che *“alla data di sottoscrizione del presente elaborato le opere strutturali e gli altri interventi realizzati per la mitigazione del rischio idrogeologico del settore di via Generale Di Maria ed aree limitrofe sono ancora integre ed in buono stato di conservazione”*.

Pertanto alla luce di quanto sopra descritto, ai sensi dell’art.7.3 delle Norme di Attuazione del P.A.I., il dissesto 063-6VA-023 interessato dagli interventi di consolidamento viene classificato nel presente aggiornamento quale ***“Area interessata dagli interventi di mitigazione del rischio”***, identificata dalla sigla **AM-063-6VA-001**, alla quale si applicano le disposizioni di cui all’art. 16 delle stesse Norme.

Si sottolinea che ai sensi del suddetto art. 16, comma 4 *“La manutenzione, il monitoraggio e il controllo delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico costituiscono attività necessaria e obbligatoria per il soggetto pubblico proprietario o gestore dell’opera, che dovrà elaborare periodicamente, con la tempistica definita dal “Piano di manutenzione e monitoraggio”, una relazione sugli esiti del sistema di verifica e controllo. La relazione dovrà essere presentata all’Ufficio Tecnico*

Comunale per le valutazioni e gli aspetti di competenza. Nel caso in cui il sistema di verifica e controllo non dovesse dare le necessarie garanzie in merito alla sicurezza dell'opera, l'Ufficio Tecnico Comunale inoltra tempestiva comunicazione dello stato di fatto all'Autorità competente, che provvede alla riclassificazione dell'area ripristinando il livello di pericolosità e di rischio ante operam”.

2.2 Territorio comunale

Per il resto del territorio si è proceduto ad adeguare il P.A.I. secondo quanto previsto dalla vigente normativa, con conseguente variazione del quadro della pericolosità e del rischio esistente.

Ai fini della revisione della Carta dei Dissesti sono state condotte analisi estese a tutto il territorio comunale, utilizzando le Ortofoto 2019_2020, disponibili sul SITR della Regione Sicilia, e le immagini satellitari disponibili su Google Earth, che hanno consentito di rivalutare la perimetrazione di alcuni dissesti già censiti nel PAI vigente e di individuarne di nuovi.

Per l'individuazione di aree a potenziale instabilità in funzione della pendenza del versante, sempre con l'ausilio delle immagini satellitari disponibili su Google Earth, si è utilizzato lo “SLOPE” cioè la generazione in automatico della carta delle pendenze del terreno a partire dal modello di elevazione digitale del terreno il DEM 2 x 2 della Regione Siciliana, considerando angoli superiori a 40°. Ciò ha consentito di riconoscere aree sorgenti di crolli non censite nel precedente PAI.

Per la valutazione dell'area a pericolosità da crollo è stata adottata, cautelativamente, la metodologia del “cono d'ombra” (modello GIS Cone Fall 1.0 - Quanterra), che, attraverso una verifica geometrica dell'area in studio, fornisce ulteriori dati utili alla valutazione dell'areale interessato dalla caduta dei massi a valle dei costoni rocciosi. Per l'ampiezza dell'angolo del cono d'ombra, applicato al punto più alto dell'area sorgente dei crolli, in rapporto alla pendenza ed alla morfologia dei versanti sono stati usati angoli di 27,5° e 33°.

Occorre precisare che l'individuazione e la caratterizzazione di dettaglio dei dissesti di crollo richiede rilievi litologici e geostrutturali tali da potere accertare le caratteristiche geomeccaniche e di giacitura degli ammassi rocciosi e quindi determinare, con più accuratezza, le situazioni di dissesto effettivo e potenziale.

Il metodo utilizzato da questo Ufficio per l'individuazione di tali dissesti manifesta i propri limiti quando per la complessità del movimento franoso e delle litologie coinvolte occorrerebbe avere un dettaglio che solo un accurato rilievo di campagna può fornire. Risulta comunque sufficiente per l'individuazione dei dissesti, ad una scala non di dettaglio come quella 1:10.000, ai fini di una pianificazione territoriale.

Per quanto riguarda la fascia di arretramento verso monte del fronte roccioso, in rapporto all'altezza della scarpata, è stata considerata una fascia inferiore ai 20 metri, valore indicato nella Relazione Generale del P.A.I. (ed. 2004), che sarebbe risultata eccessiva rispetto all'altezza della stesse scarpate.

In relazione al livello di pericolosità da crollo, poiché non è facile valutare la dimensione dei blocchi utilizzando metodi indiretti, per il principio di cautela, è stata attribuita ad ogni dissesto il valore di P4, cioè valore relativo a massi di volume superiore al metro cubo.

Nella mappatura dell'areale di pericolosità non si è tenuto conto di eventuale presenza di vegetazione poiché in queste tipologie spesso non risulta essere elemento di riduzione del rischio o, se lo è, la sua presenza non è assicurata nel tempo.

Nel presente aggiornamento è stata introdotta la “fascia di rispetto” di 20 metri che individua, a scopo preventivo e precauzionale, un'area di probabile evoluzione del dissesto intorno ai fenomeni gravitativi (eccetto fenomeni di crollo e sprofondamento) che presentino livelli di pericolosità molto elevata P4 o elevata P3. Tale fascia assume il valore di sito di attenzione (art. 24, comma 7, Norme di Attuazione - ed. 2021).

Si evidenzia che le limitazioni d'uso saranno applicate anche alle strutture che ricadono parzialmente nella suddetta “fascia di rispetto”. Ai fini della restituzione cartografica per tale tipologia di sito di attenzione, riportata nella Carta della Pericolosità, non viene attribuito nessun codice identificativo in quanto aree di probabile evoluzione riferite a uno o più dissesti già in possesso di un codice proprio.

Nella seguente tabella si riportano i dissesti interessati dalla fascia di rispetto:

Tabella dei dissesti interessati dalla fascia di rispetto					
Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità
063-6VA-006	Periferia sud ovest centro abitato	621060	Frana complessa	Attivo	P3
063-6VA012	Sud Consorzio agricolo	621060	Frana complessa	Attivo	P3
063-6VA-017	NE centro abitato	621020	Frana complessa	Attivo	P3

Per la redazione della Carta del Rischio si è proceduto alla determinazione del livello di rischio secondo la Tabella degli elementi aggiornata con D.P. Reg. Siciliana n. 09/AdB del 06/05/2021.

Ciò ha comportato per i dissesti già censiti la modifica della classe degli elementi a rischio coinvolti, che in alcuni casi ha determinato una diversa attribuzione del livello di rischio, e l'inserimento di ulteriori elementi.

Inoltre, in considerazione dell'utilizzo della cartografia di riferimento più aggiornata (Volo ATA 2012/2013), sono state individuate nuove aree a rischio, corrispondenti a nuovi elementi in essa riportati, e/o eliminate quelle corrispondenti alla presenza di elementi non più evidenziati in cartografia o con caratteristiche tali da non rientrare tra quelli classificati nelle Norme di Attuazione del PAI.

Si è poi proceduto all'adeguamento degli elementi a rischio E4 “centro abitato” considerando come unico poligono la delimitazione dell'elemento come da dati ISTAT più recenti (2021) (cfr. Tabella elementi a rischio – D.P.R. n.9/2021) che ha comportato una diversa mappatura dei rischi già riportati nel P.A.I. vigente.

E' utile puntualizzare che l'intersezione tra gli areali della pericolosità e gli elementi a rischio coinvolti può determinare una attribuzione anche parziale, in termini di mappatura, del rischio

dell'elemento considerato. Pertanto la valutazione della situazione di rischio dell'intero elemento coinvolto viene demandata a studi tecnici di dettaglio.

Occorre sottolineare che il P.A.I. contribuisce alla corretta gestione del rischio (cfr. artt.2.5 e 2.7 delle N.A. di cui al già citato D.P.). Le informazioni rappresentate nella Carta del Rischio forniscono pertanto un'indicazione preliminare sulla valutazione della situazione di rischio, da utilizzare per gli approfondimenti a scala locale per le successive attività pianificatorie di protezione civile, finalizzate ad una corretta gestione del rischio.

Le informazioni relative al presente aggiornamento sono riassunte nelle tabelle distinte per bacino e riportate nelle pagine successive.

Per completezza di informazione si riporta infine la tabella riassuntiva relativa ai dissesti di Valledolmo interferenti con il solo Comune di Sclafani Bagni.

Tabella dei dissesti

Bacino 030

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
030-6VA-001	C.da Rovitello	621030	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	E1 case sparse	E1 viabilità minore, E2 case sparse, E2 area agricola	R1	R1	Modificata classe elemento a rischio. Aggiunti rischi
030-6VA-002	C.da Rovitello	621030	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	E1 case sparse	E1 viabilità minore, E2 case sparse, E2 area agricola	R2	R2	Modificato estensione dissesto. Modificato classe elemento a rischio. Aggiunti rischi
030-6VA-003	C.da Rovitello	621030	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P1	P2	—	E1 viabilità minore, E2 area agricola	—	R2	Modificato estensione dissesto, tipologia, attività e livello di pericolosità. Aggiunti rischi
030-6VA-004	Sud-est Casuzze Mandranova	621030	Colamento lento	Attivo	P1	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Modificato estensione dissesto, attività e livello di pericolosità. Aggiunto rischio
030-6VA-005	Sud-est Casuzze Mandranova	621030	Colamento lento	Inattivo	P1	—	—	—	—	—	Eliminato perché inserito nel dissesto 030-6VA-059
030-6VA-006	C.da Mandranova	621030	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P1	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Modificato estensione dissesto, tipologia, attività e livello di pericolosità. Aggiunto rischio
030-6VA-007	C.da Mandranova	621030	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	—	—	—	—	Nessuna modifica
030-6VA-008	C.da Mandranova	621030	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	—	—	—	—	Modificato estensione dissesto e livello di pericolosità
030-6VA-009	C.da Mandranova	621030	Colamento lento	Stabilizzato	P0	—	—	—	—	—	Eliminato perché inserito nel dissesto 030-6VA-010
030-6VA-010	C.da Mandranova	621030	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Modificato estensione dissesto e tipologia. Aggiunto rischio

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
030-6VA-011	Nord Casuzze Mandranova	621030	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Aggiunto rischio
030-6VA-012	Nord Casuzze Mandranova	621030	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Aggiunto rischio
030-6VA-013	Ovest Cozzo Rovitello	621030	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	—	E1 viabilità minore	—	R2	Modificato estensione dissesto. Aggiunto rischio
030-6VA-014	C.da Mandranova	621030	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	—	—	—	—	Modificato estensione dissesto e tipologia.
030-6VA-015	C.da Mandranova	621030	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	—	—	—	—	Nessuna modifica
030-6VA-016	Sud-est Cozzo Miturro	621030	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P1	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Modificato estensione dissesto, tipologia, attività e livello di pericolosità. Aggiunto rischio
030-6VA-017	Est Cozzo Miturro	621030	Colamento lento	Attivo	P2	P2	—	—	—	—	Modificato estensione dissesto
030-6VA-018	Nord-est Cozzo Miturro	621030	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	—	—	—	—	Modificato estensione dissesto e tipologia.
030-6VA-019	Sud Case Battaglia	621030	Colamento lento	Stabilizzato	P0	P0	—	E2 area agricola	—	R1	Aggiunto rischio
030-6VA-020	Sud Case Battaglia	621030	Colamento lento	Attivo	P1	P2	—	E1 viabilità minore, E2 area agricola	—	R2	Modificato attività e livello di pericolosità. Aggiunti rischi

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
030-6VA-021	C.da San Vincenzo	621030	Colamento lento	Stabilizzato	P0	P0	—	E2 area agricola	—	R1	Aggiunto rischio
030-6VA-022	C.da Suvvari	621030	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	E2 viabilità secondaria	E1 viabilità minore, E2 area agricola, E3 viabilità secondaria	—	R1, R2	Modificato classe elemento e livello di rischio. Aggiunti rischi
030-6VA-023	C.da Suvvari	621030	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	—	E1 area boscata, E1 viabilità minore, E2 area agricola	—	R2	Modificato estensione dissesto. Aggiunti rischi
030-6VA-024	C.da Suvvari	621020 621030	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	—	E1 area boscata, E1 viabilità minore	—	R1	Aggiunti rischi
030-6VA-025	C.da Suvvari	621030	Colamento lento	Stabilizzato	P0	P0	—	—	—	—	Nessuna modifica
030-6VA-026	C.da Suvvari	621020	Colamento lento	Stabilizzato	P0	P0	—	E2 area agricola	—	R1	Aggiunto rischio
030-6VA-027	Sud C.da Suvvari	621020	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	—	E1 viabilità minore, E2 area agricola	—	R2	Modificato estensione dissesto. Aggiunti rischi
030-6VA-028	Sud C.da Suvvari	621020 621030	Colamento lento	Attivo	P0	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Modificato estensione dissesto, attività e livello di pericolosità. Aggiunto rischio
030-6VA-029	Sud C.da Suvvari	621020	Colamento lento	Stabilizzato	P0	P0	—	E2 area agricola	—	R1	Aggiunto rischio
030-6VA-030	Nord-Est Cozzo Miturro	621030	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Modificato estensione dissesto. Aggiunto rischio

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
030-6VA-031	Nord Cozzo Miturro	621020	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Modificato estensione dissesto. Aggiunto rischio
030-6VA-032	Val di Tratta	621020	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Modificato estensione dissesto. Aggiunto rischio
030-6VA-033	C.da Incavalcata	621020	Area a franosità diffusa	Attivo	P0	P2	—	E1 viabilità minore, E2 area agricola	—	R2	Modificato estensione dissesto, tipologia attività e livello di pericolosità. Aggiunti rischi
030-6VA-034	C.da Incavalcata	621020	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P1	P2	—	E1 viabilità minore, E2 area agricola	—	R2	Modificato estensione dissesto, tipologia attività e livello di pericolosità. Aggiunti rischi
030-6VA-035	Val di Tratta	621020	Colamento lento	Attivo	P1	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Modificato estensione dissesto, attività e livello di pericolosità. Aggiunto rischio
030-6VA-036	Val di Tratta	621020	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Modificato estensione dissesto. Aggiunto rischio
030-6VA-037	Val di Tratta	621020	Colamento lento	Attivo	P1	P1	—	E2 area agricola	—	R1	Modificato ubicazione, estensione dissesto e attività. Aggiunto rischio
030-6VA-038	Val di Tratta	621020	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Modificato estensione dissesto e tipologia. Aggiunto rischio
030-6VA-039	Val di Tratta	621020	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	—	E2 area agricola	—	R1	Aggiunto rischio

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
030-6VA-040	Val di Tratta	621020	Colamento lento	Attivo	P1	P1	—	E2 area agricola	—	R1	Modificato estensione dissesto e attività. Aggiunto rischio
030-6VA-041	Val di Tratta	621020	Colamento lento	Attivo	P1	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Modificato estensione dissesto, attività e pericolosità. Aggiunto rischio
030-6VA-042	Val di Tratta	621020	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	—	E1 viabilità minore, E2 area agricola	—	R2	Modificato estensione dissesto, tipologia, attività. Aggiunti rischi
030-6VA-043	C.da Incavalcata	621020	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	—	E2 area agricola	—	R1	Aggiunto rischio
030-6VA-044	C.da Incavalcata	621020	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P1	P2	—	E1 viabilità minore, E2 area agricola	—	R2	Modificato estensione dissesto, tipologia, attività e pericolosità. Aggiunti rischi
030-6VA-045	Nord-ovest Valledolmo	621020	Colamento lento	Stabilizzato	P0	P0	—	E2 area agricola	—	R1	Aggiunto rischio
030-6VA-046	Nord-ovest Valledolmo	621020	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Modificato estensione dissesto. Aggiunto rischio
030-6VA-047	Nord-ovest Valledolmo	621020	Colamento lento	Stabilizzato	P0	P0	—	E2 area agricola	—	R1	Aggiunto rischio
030-6VA-048	C.da Incavalcata	621020	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P0	P2	E2 viabilità secondaria	E1 viabilità minore, E2 area agricola	R1	R2	Modificato estensione dissesto, tipologia, attività e livello di pericolosità. Eliminato rischio. Aggiunti rischi
030-6VA-049	C.da San Vincenzo	621030	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Aggiunto rischio

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
030-6VA-050	Nord-ovest di Valledolmo	621020	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	E1 case sparse, E2 viabilità secondaria	E1 viabilità minore, E2 case sparse, E2 area agricola	R2	R2	Modificato estensione dissesto. Modificato classe elemento a rischio. Eliminato rischio. Aggiunti rischi
030-6VA-051	C.da Incavalcata	621020	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	—	E1 viabilità minore, E2 area agricola, E3 viabilità secondaria	—	R2, R3	Modificato estensione dissesto. Aggiunti rischi
030-6VA-052	C.da Incavalcata	621020	Colamento lento	Attivo	P1	P2	—	E1 viabilità minore, E2 area agricola	—	R2	Modificato estensione dissesto, attività e pericolosità. Aggiunti rischi
030-6VA-053	C.da San Vincenzo	621030	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	—	E2 area agricola	—	R1	Aggiunto rischio
030-6VA-054	Val di Tratta	621020	Colamento lento	Attivo	P1	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Modificato estensione dissesto, attività e livello di pericolosità. Aggiunto rischio
030-6VA-055	Val di Tratta	621020	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Modificato estensione dissesto. Aggiunto rischio
030-6VA-056	Val di Tratta	621020	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	—	E1 viabilità minore, E2 area agricola	—	R2	Modificato estensione dissesto. Aggiunti rischi
030-6VA-057	Vallone di Tratta	621020	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	—	E1 area boscata, E2 area agricola	—	R2	Aggiunti rischi
030-6VA-058	Vallone di Tratta	621020	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Aggiunto rischio

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
030-6VA-059	C.da Mandranova	621030	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	—	E1 area boscata, E1 viabilità minore, E2 area agricola	—	R2	Modificato estensione dissesto. Aggiunti rischi
030-6VA-060	C.da Mandranova	621030	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	—	E2 area agricola	—	R1	Aggiunto rischio
030-6VA-061	C.da Rovitello	621030	Area a franosità diffusa	Attivo	—	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Nuovo dissesto
030-6VA-062	C.da Rovitello	621030	Colamento lento	Attivo	—	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Nuovo dissesto
030-6VA-063	C.da Rovitello	621030	Colamento lento	Attivo	—	P2	—	E1 viabilità minore, E2 case sparse, E2 area agricola	—	R2	Nuovo dissesto
030-6VA-064	C.da Rovitello	621030	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	—	P1	—	—	—	—	Nuovo dissesto
030-6VA-065	C.da Rovitello	621030	Colamento lento	Attivo	—	P2	—	E1 viabilità minore, E2 area agricola	—	R2	Nuovo dissesto
030-6VA-066	C.da Mandranova	621030	Deformazione superficiale lenta	Attivo	—	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Nuovo dissesto
030-6VA-067	Est Cozzo Miturro	621020 621030	Area a franosità diffusa	Attivo	—	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Nuovo dissesto
030-6VA-068	Sud-est Casuzze di Mandranuova	621030	Crollo	Attivo	—	P4	—	—	—	—	Nuovo dissesto

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
030-6VA-069	Sud-est Casuzze di Mandranuova	621030	Crollo	Attivo	—	P4	—	—	—	—	Nuovo dissesto
030-6VA-070	Sud-est Casuzze di Mandranuova	621030	Crollo	Attivo	—	P4	—	—	—	—	Nuovo dissesto
030-6VA-071	Sud Cozzo Miturro	621030	Colamento lento	Attivo	—	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Nuovo dissesto
030-6VA-072	Ovest Cozzo Rovitello	621030	Deformazione superficiale lenta	Attivo	—	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Nuovo dissesto
030-6VA-073	Nord-Est Cozzo Miturro	621030	Colamento lento	Attivo	—	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Nuovo dissesto
030-6VA-074	C.da San Vincenzo	621030	Colamento lento	Inattivo	—	P1	—	E1 viabilità minore, E2 area agricola	—	R1	Nuovo dissesto
030-6VA-075	C.da Suvari	621030	Colamento lento	Inattivo	—	P1	—	E1 area boscata	—	R1	Nuovo dissesto
030-6VA-076	C.da Suvari	621020	Colamento lento	Attivo	—	P1	—	E2 area agricola	—	R1	Nuovo dissesto
030-6VA-077	Sud C.da Suvari	621020	Colamento lento	Attivo	—	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Nuovo dissesto
030-6VA-078	Val di Tratta	621020	Area a franosità diffusa	Attivo	—	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Nuovo dissesto

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
030-6VA-079	Val di Tratta	621020	Colamento lento	Attivo	—	P1	—	E2 area agricola	—	R1	Nuovo dissesto
030-6VA-080	Cozzo Miturro	621020	Colamento lento	Attivo	—	P1	—	E2 area agricola	—	R1	Nuovo dissesto
030-6VA-081	Cozzo Miturro	621020	Colamento lento	Attivo	—	P1	—	E2 area agricola	—	R1	Nuovo dissesto
030-6VA-082	Cozzo Miturro	621020	Colamento lento	Attivo	—	P1	—	E2 area agricola	—	R1	Nuovo dissesto
030-6VA-083	Val di Tratta	621020	Colamento lento	Attivo	—	P1	—	—	—	—	Nuovo dissesto
030-6VA-084	Val di Tratta	621020	Colamento lento	Attivo	—	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Nuovo dissesto
030-6VA-085	Vallone di Tratta	621020	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	—	P1	—	—	—	—	Nuovo dissesto
030-6VA-086	Vallone di Tratta	621020	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	—	P1	—	—	—	—	Nuovo dissesto
030-6VA-087	Vallone di Tratta	621020	Deformazione superficiale lenta	Attivo	—	P2	—	E1 viabilità minore, E2 area agricola	—	R2	Nuovo dissesto
030-6VA-088	C.da Incavalcata	621020	Scorrimento	Inattivo	—	P2	—	E1 viabilità minore, E2 area agricola	—	R2	Nuovo dissesto
030-6VA-089	C.da Incavalcata	621020	Area a franosità diffusa	Attivo	—	P2	—	E1 viabilità minre, E2 case sparse, E2 area agricola	—	R2	Nuovo dissesto

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
030-6VA-090	C.da Incavalcata	621020	Colamento lento	Attivo	—	P1	—	E1 viabilità minore, E2 area agricola	—	R1	Nuovo dissesto
030-6VA-091	Vallone di Tratta	621020	Area a franosità diffusa	Attivo	—	P2	—	E1 viabilità minore, E2 area agricola	—	R2	Nuovo dissesto
030-6VA-092	Case La Martina	621020	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 case sparse	—	R3	Nuovo dissesto
030-6VA-093	Case La Martina	621020	Crollo	Attivo	—	P4	—	—	—	—	Nuovo dissesto
030-6VA-094	C.da Incavalcata	621020	Crollo	Attivo	—	P4	—	—	—	—	Nuovo dissesto
030-6VA-095	Nord Case Biondolillo	621020	Crollo	Attivo	—	P4	—	E1 area boscata	—	R3	Nuovo dissesto
030-6VA-096	Sud Portella Incatena	621020	Area a franosità diffusa	Attivo	—	P2	—	E1 area boscata, E2 area agricola	—	R2	Nuovo dissesto
030-6VA-097	Nord Monte Castellazzo	621020	Deformazione superficiale lenta	Attivo	—	P2	—	E1 area boscata, E1 viabilità minore, E2 area agricola	—	R2	Nuovo dissesto
030-6VA-098	Nord Case La Martina	621020	Crollo	Attivo	—	P4	—	—	—	—	Nuovo dissesto
030-6VA-099	Nord Case Biondolillo	621020	Crollo	Attivo	—	P4	—	E1 area boscata	—	R3	Nuovo dissesto

Tabella dei dissesti

Bacino 063

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
063-6VA-001	C.da Renella	621030	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	—	E1 viabilità minore, E2 case sparse, E2 area agricola	—	R1	Aggiunti rischi
063-6VA-002	C.da Renella	621030	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	E1 case sparse	E1 viabilità minore, E2 case sparse, E2 area agricola	R1	R1	Modificato classe elemento a rischio. Aggiunti rischi
063-6VA-003	Portella Campanaro	621030	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	E1 case sparse, E2 viabilità secondaria	E2 case sparse, E2 area agricola, E3 viabilità secondaria	R1	R1, R2	Modificato classi elementi e livello di rischio. Aggiunto rischio
063-6VA-004	Sud Ovest Rocca del Corvo	621060	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	—	E1 viabilità minore, E2 area agricola	—	R1	Aggiunti rischi
063-6VA-005	Sud Campo Sportivo	621060	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E2 viabilità secondaria	E2 area agricola, E4 centro abitato	R2	R3, R4	Eliminato rischio. Aggiunti rischi
063-6VA-006	Periferia sud ovest centro abitato	621060	Frana complessa	Attivo	P3	P3	E2 viabilità secondaria, E4 centro abitato	E1 viabilità minore, E2 case sparse, E3 viabilità secondaria, E4 centro abitato	R3, R4	R3, R4	Modificato classi elementi a rischio. Modificato livello di rischio. Aggiunti rischi
063-6VA-007	Nord centro abitato	621020 621060	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P1	P1	—	E2 area agricola	—	R1	Aggiunto rischio
063-6VA-008	Ovest cimitero	621060	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Aggiunto rischio
063-6VA-009	Ovest cimitero	621060	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	—	E2 area agricola, E3 viabilità secondaria	—	R1, R2	Aggiunti rischi
063-6VA-010	Sud Ovest cimitero	621060	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	—	E1 viabilità minore, E2 case sparse, E2 area agricola,	—	R1	Aggiunti rischi

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
063-6VA-011	Sud Consorzio agricolo	621060	Frana complessa	Stabilizzato	P0	P0	E1 case sparse E2 viabilità secondaria	E2 case sparse, E2 area agricola, E3 viabilità secondaria	—	R1	Modificato classi elementi a rischio. Aggiunto rischio
063-6VA-012	Sud Consorzio agricolo	621060	Frana complessa	Attivo	P3	P3	E1 case sparse	E2 area agricola	R2	R3	Modificato estensione dissesto. Eliminato rischio. Aggiunto rischio
063-6VA-013	Nord Est Cozzo Celeso	621060	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	—	E1 viabilità minore, E2 case sparse, E2 area agricola	—	R1	Aggiunti rischi
063-6VA-014	Est Cozzo Celeso	621060	Frana complessa	Attivo	P1	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Modificato estensione dissesto e livello di pericolosità. Aggiunto rischio
063-6VA-015	Sud Est Cozzo Celeso	621060	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P1	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Modificato estensione dissesto, tipologia, attività e livello di pericolosità. Aggiunto rischio
063-6VA-016	Nord centro abitato	621020	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	E1 case sparse, E2 viabilità secondaria	E1 viabilità minore, E2 area agricola, E4 centro abitato	R1	R1, R2	Modificato classi elementi e livello di rischio. Aggiunti rischi
063-6VA-017	NE centro abitato	621020	Frana complessa	Attiva	P3	P3	E1 parco urbano, E2 viabilità secondaria, E4 centro abitato	E1 parco urbano, E2 case sparse, E2 area agricola, E3 viabilità secondaria, E4 centro abitato	R2, R3, R4	R2, R3, R4	Modificato classi elementi e livello di rischio. Aggiunti rischio
063-6VA-018	Sud centro abitato	621060 621070	Area a franosità	Attivo	P2	P2	E1 case sparse, E2 viabilità secondaria	E1 viabilità minore, E2 case sparse, E2 area agricola, E3 viabilità secondaria, E4 centro abitato	R2	R2, R3, R4	Modificato estensione dissesto. Modificato classi elementi e livello di rischio. Aggiunti rischi
063-6VA-019	C.da Sciarazze	621070	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P1	P1	E2 viabilità secondaria	E2 area agricola, E3 viabilità secondaria	R1	R1, R2	Modificato classe elemento e livello di rischio. Aggiunto rischio
063-6VA-020	C.da Sciarazze	621070	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E1 case sparse, E2 viabilità secondaria	E1 viabilità minore, E2 case sparse, E2 area agricola, E3 viabilità secondaria	R2	R2, R3	Modificato classi elementi e livello di rischio. Aggiunti rischi

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
063-6VA-021	Cimitero	621060	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	E1 cimitero	E2 area agricola, E3 cimitero	R1	R1, R2	Modificato classe e livello di rischio. Aggiunto rischio
063-6VA-022	Centro abitato - settore occidentale	621060	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	E4 centro abitato	E4 centro abitato	R2	R2	Nessuna modifica
063-6VA-023	Centro abitato - settore occidentale	621020 621060	Frana complessa	Attivo	P3	P3	E2 viabilità secondaria, E4 centro abitato	_____	R3, R4	_____	Interessato da interventi di mitigazione. Classificato come "Area interessata da interventi di mitigazione" sigla AM-063-6VA-001
063-6VA-024	Sud Consorzio agricolo	621060	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	_____	E1 viabilità minore, E2 area agricola	_____	R2	Modificato estensione dissesto. Aggiunti rischi
063-6VA-025	Ovest depuratore	621060	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	E2 viabilità secondaria	E2 area agricola, E3 viabilità secondaria	R1	R1, R2	Modificato classe e livello di rischio. Aggiunto rischio
063-6VA-026	Sud centro abitato	621060	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 viabilità secondaria	E1 viabilità minore	R2	R2	Modificato estensione dissesto. Modificato classe elemento a rischio.
063-6VA-027	Est centro abitato	621030 621070	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P1	_____	_____	_____	_____	Modificato estensione dissesto e livello di pericolosità.
063-6VA-028	Campo sportivo	621060	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P1	P1	E1 campo sportivo	E2 area agricola, E4 centro abitato	R1	R1, R2	Eliminato rischio. Aggiunti rischi
063-6VA-029	Periferia est centro abitato	621060	Frana complessa	Attivo	P2	P2	E2 ponte comunale	E2 case sparse, E2 area agricola, E4 centro abitato	R2	R2, R4	Eliminato rischio. Aggiunti rischi
063-6VA-030	Rocca del Corvo	621060	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 viabilità minore, E2 area agricola	_____	R3	Nuovo dissesto

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
063-6VA-031	Rocca del Corvo	621060	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 area agricola	—	R3	Nuovo dissesto
063-6VA-032	Nord Est Portella del Lampo	621070	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 area agricola	—	R3	Nuovo dissesto
063-6VA-033	Nord Est Portella del Lampo	621070	Crollo	Attivo	—	P4	—	—	—	—	Nuovo dissesto
063-6VA-034	Nord Est Portella del Lampo	621070	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 area agricola	—	R3	Nuovo dissesto
063-6VA-035	Portella Campanaro	621030	Deformazione superficiale lenta	Attivo	—	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Nuovo dissesto
063-6VA-036	Sud Cozzo Campanaro	621030	Colamento lento	Attivo	—	P1	—	E1 viabilità minore, E2 area agricola	—	R1	Nuovo dissesto
063-6VA-037	Sud Portella Campanaro	621030	Deformazione superficiale lenta	Attivo	—	P2	—	E2 area agricola, E3 viabilità secondaria	—	R2, R3	Nuovo dissesto
063-6VA-038	Nord ovest Pizzo Sampieri	621030 621070	Area a franosità	Attivo	—	P2	—	E1 viabilità minore, E2 area agricola	—	R2	Nuovo dissesto
063-6VA-039	C.da Sciarazze	621070	Colamento lento	Attivo	—	P1	—	—	—	—	Nuovo dissesto
063-6VA-040	Nord Est Portella del Lampo	621070	Colamento lento	Attivo	—	P1	—	E2 area agricola	—	R1	Nuovo dissesto
063-6VA-041	Nord Est Cozzo Celeso	621060	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	—	P2	—	—	—	—	Nuovo dissesto

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
063-6VA-042	Est Cozzo Celeso	621060	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	—	P2	—	—	—	—	Nuovo dissesto
063-6VA-043	Est Cozzo Celeso	621060	Area a franosità	Attivo	—	P2	—	E1 viabilità minore, E2 area agricola	—	R2	Nuovo dissesto
063-6VA-044	Est Cozzo Celeso	621060	Frana complessa	Attivo	—	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Nuovo dissesto
063-6VA-045	C.da Acquabuona	621060	Colamento lento	Attivo	—	P1	—	E2 area agricola	—	R1	Nuovo dissesto
063-6VA-046	C.da Acquabuona	621060	Frana complessa	Attivo	—	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Nuovo dissesto
063-6VA-047	C.da Acquabuona	621060	Colamento lento	Attivo	—	P1	—	E2 area agricola	—	R1	Nuovo dissesto
063-6VA-048	C.da Acquabuona	621060	Deformazione superficiale lenta	Attivo	—	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Nuovo dissesto
063-6VA-049	Sud Rocca del Corvo	621060	Deformazione superficiale lenta	Attivo	—	P2	—	E1 viabilità minore, E2 area agricola	—	R2	Nuovo dissesto
063-6VA-050	Est Cozzo Garginifisa	621060	Crollo	Attivo	—	P4	—	E1 viabilità minore, E2 case sparse	—	R3	Nuovo dissesto
063-6VA-051	Est Cozzo Garginifisa	621060	Deformazione superficiale lenta	Attivo	—	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Nuovo dissesto
063-6VA-052	Consorzio agricolo	621060	Deformazione superficiale lenta	Attivo	—	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Nuovo dissesto
063-6VA-053	Sud Consorzio agricolo	621060	Frana complessa	Attivo	—	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Nuovo dissesto

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
063-6VA-054	Nord Est Cozzo Celeso	621060	Colamento lento	Attivo	—	P1	—	E1 viabilità minore, E2 area agricola	—	R1	Nuovo dissesto
063-6VA-055	Sud depuratore	621060	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	—	P2	—	—	—	—	Nuovo dissesto
063-6VA-056	Sud depuratore	621060	Deformazione superficiale lenta	Attivo	—	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Nuovo dissesto
063-6VA-057	Ovest Rocca del Corvo	621060	Deformazione superficiale lenta	Attivo	—	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Nuovo dissesto
063-6VA-058	Contrada Renella	621030	Crollo	Attivo	—	P4	—	—	—	—	Nuovo dissesto

Tabella riassuntiva dei dissesti di Valledolmo interferenti con altri Comuni

Codice dissesto	Comuni interessati	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
						Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
030-6VA-002	Sclafani Bagni	C.da Rovitello	621030	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Aggiunto rischio
030-6VA-008	Sclafani Bagni	C.da Mandranova	621030	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P2	—	—	—	—	Modificato estensione dissesto e livello di pericolosità
030-6VA-023	Sclafani Bagni	C.da Suvani	621030	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	—	E1 area boscata	—	R2	Aggiunto rischio
030-6VA-056	Sclafani Bagni	Vallone di Tratta	621020	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	—	—	—	—	Nessuna modifica per Sclafani Bagni
030-6VA-064	Sclafani Bagni	C.da Rovitello	621030	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	—	P1	—	—	—	—	Nuovo dissesto
030-6VA-096	Sclafani Bagni	Sud Portella Incatena	621020	Area a franosità diffusa	Attivo	—	P2	—	—	—	—	Nuovo dissesto
063-6VA-033	Sclafani Bagni	Nord Est Portella del Lampo	621070	Crollo	Attivo	—	P4	—	—	—	—	Nuovo dissesto